



WV2ZZZ7HZ5H016012

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	225.385 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Typ/Modell	T5	HU (Bericht lag nicht vor)	01/2026
Fahrgestellnummer	WV2ZZZ7HZ5H016012	Leistung / Hubraum	63 kW / 1.896 ccm
Erstzulassung	27.09.2004	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell



Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
2	Karosserie	Karosserie - beklebt/ beschriftet - entfernen
3	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
4	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Kratzer - erneuern
5	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
7	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Steinschlag - kein Abzug
8	Instrumententafel	Instrumententafel (Rückbauen) - abweichend Auslieferungszustand
9	Instrumententafel	Luftdüse rechts - gebrochen / gerissen - erneuern
10	Verkleidungen/Abdeckungen	Dachhimmel - fehlt - erneuern
11	Fahrzeugdach	Dach (Zubehör montiert) - de-/montieren
12	Sitz hinten	Rücksitz - verschmutzt - reinigen
13	Interieur	Innenraum - Korrosion - instandsetzen und lackieren
14	Tür hinten rechts	Türdichtung - beschädigt - erneuern
15	Tür vorn rechts	Griff außen - Lackmangel - erneuern
16	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - lackieren
17	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Korrosion - erneuern
18	Sitz hinten	Rücksitz - gebrochen / gerissen - erneuern
19	Heckleuchte	Heckleuchte rechts - gebrochen / gerissen - erneuern
20	Heckleuchte	Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern
21	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
22	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
23	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern
24	Tür vorn links	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern
25	Motor	Motor - undicht - Diagnose durchführen
26	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Unfallschäden

Nr.	Schadenort
1	Seite rechts

Festgestellte Nachlackierungen



Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R16 109T	Michelin	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	215/65 R16 109T	Michelin	Ganzjahresreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	T5	Laufleistung (abgelesen)	225.385 km
Fahrgestellnummer	WV2ZZZ7HZ5H016012	Erstzulassung	27.09.2004

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Seitenwand rechts	867 µm
2	Tür hinten rechts	959 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

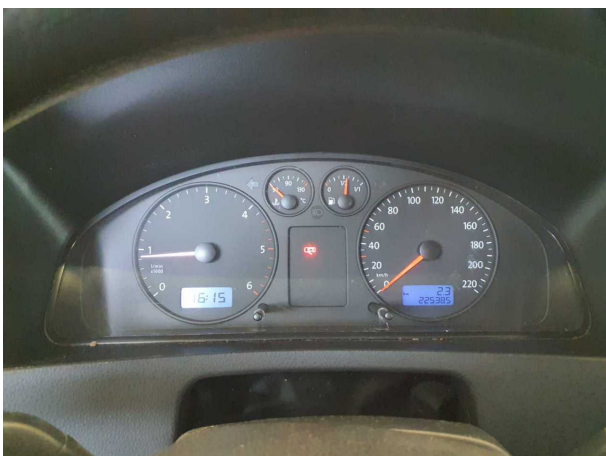


Abbildung 5: Kombiinstrument

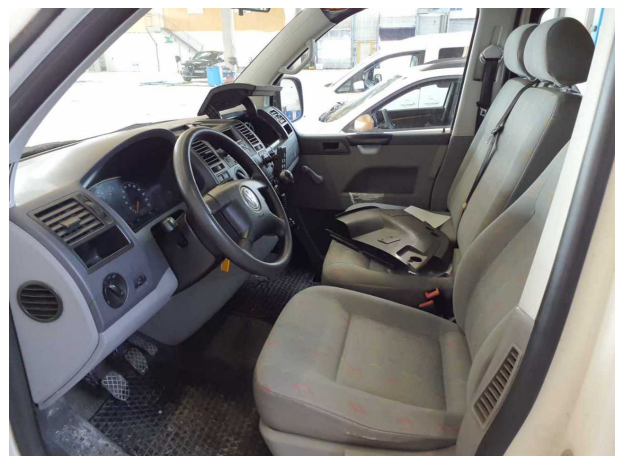


Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel

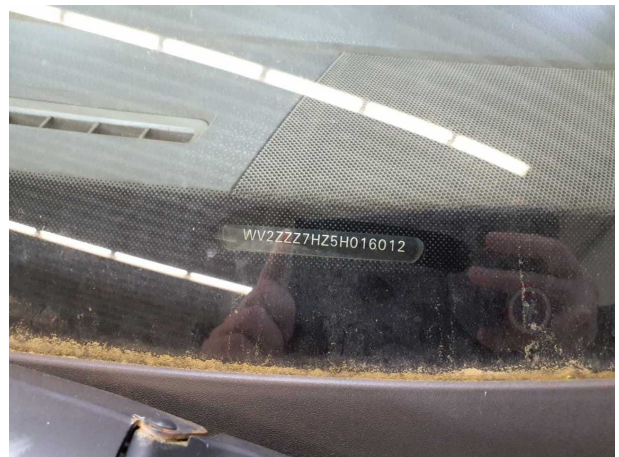


Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Entertainment

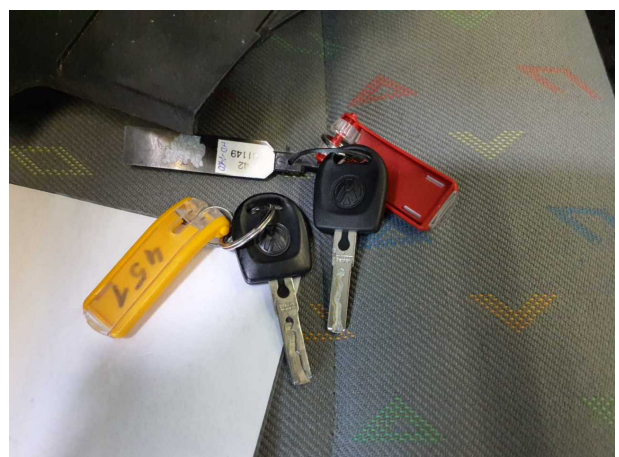


Abbildung 12: Dokumente

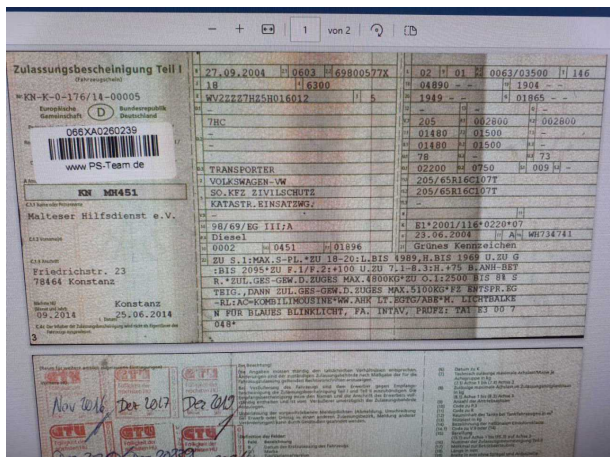


Abbildung 13: Dokumente

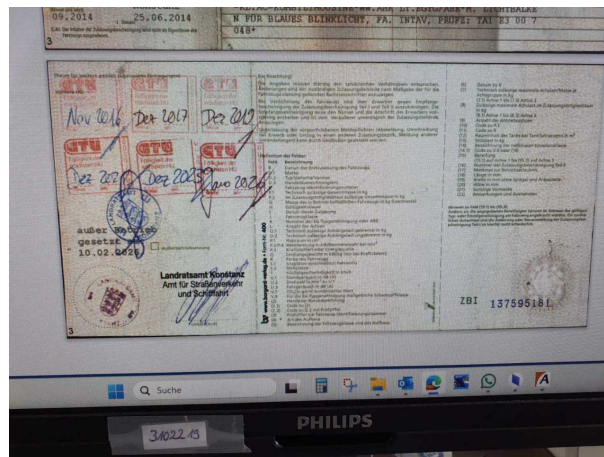


Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Montierte Bereifung

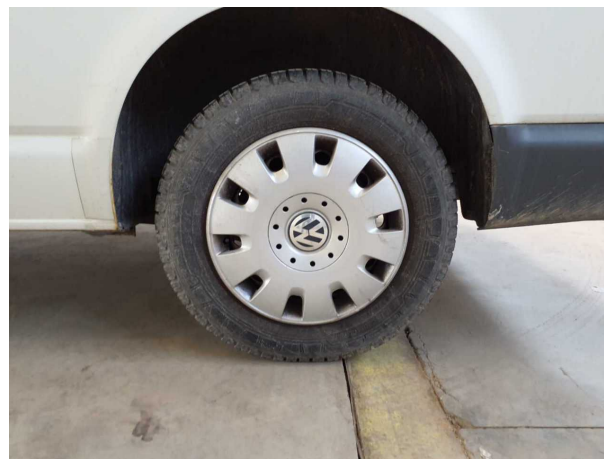


Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entfernen

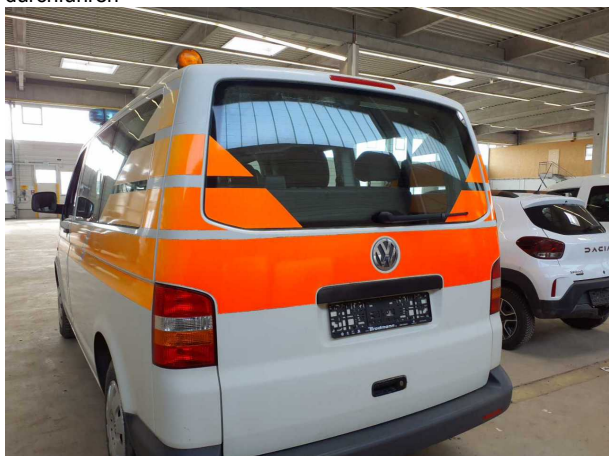

Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entfernen



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entfernen

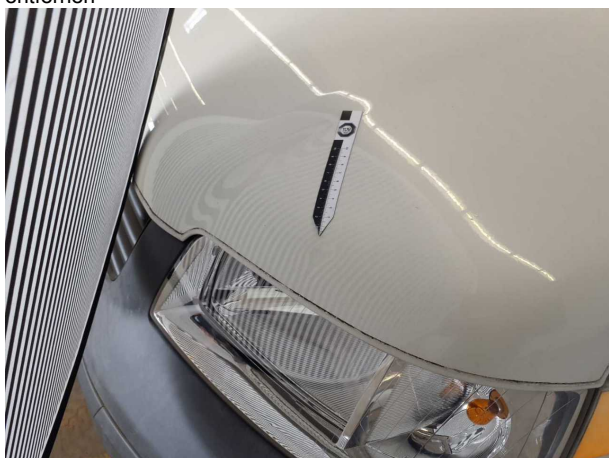

Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - erneuern



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

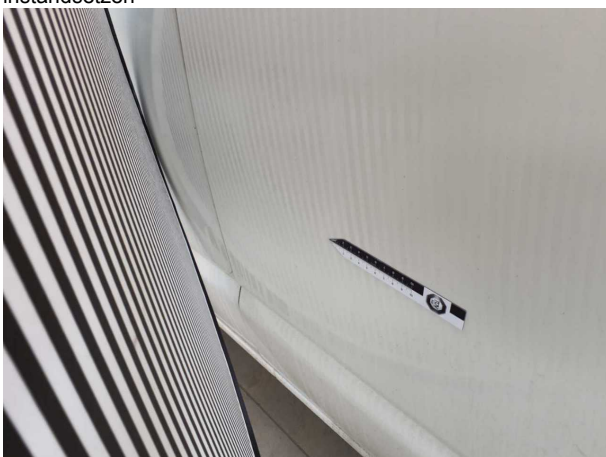

Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #8: Instrumententafel: Instrumententafel (Rückbauen) - abweichend Auslieferungszustand



Beschädigung #8: Instrumententafel: Instrumententafel (Rückbauen) - abweichend Auslieferungszustand



Beschädigung #9: Instrumententafel: Luftdüse rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #10: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - fehlt - erneuern



Beschädigung #10: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhim... - fehlt - erneuern



Beschädigung #11: Fahrzeugdach: Dach (Zubehör montiert) - de-/montieren




Beschädigung #11: Fahrzeugdach: Dach (Zubehör montiert) - de-/montieren



Beschädigung #12: Sitz hinten: Rücksitz - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #12: Sitz hinten: Rücksitz - verschmutzt - reinigen

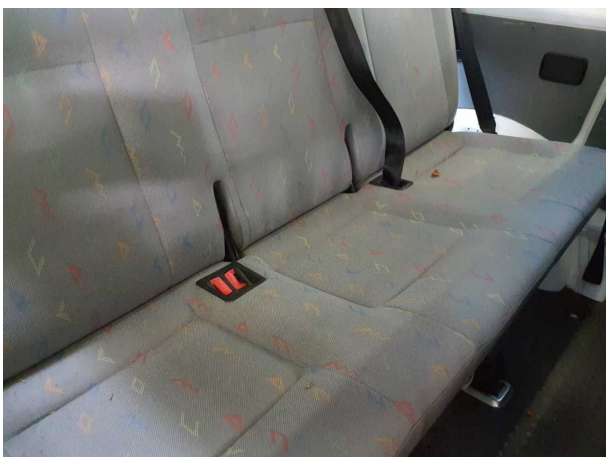

Beschädigung #12: Sitz hinten: Rücksitz - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #13: Interieur: Innenraum - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Interieur: Innenraum - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür hinten rechts: Türdichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #15: Tür vorn rechts: Griff außen - Lackmangel - erneuern



Beschädigung #16: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratze... lackieren



Beschädigung #16: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratze... lackieren



Beschädigung #16: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratze... lackieren



Beschädigung #17: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Korrosion - erneuern



Beschädigung #17: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Korrosion - erneuern




Beschädigung #17: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Korrosion - erneuern



Beschädigung #18: Sitz hinten: Rücksitz - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #19: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - gebrochen / gerissen - erneuern

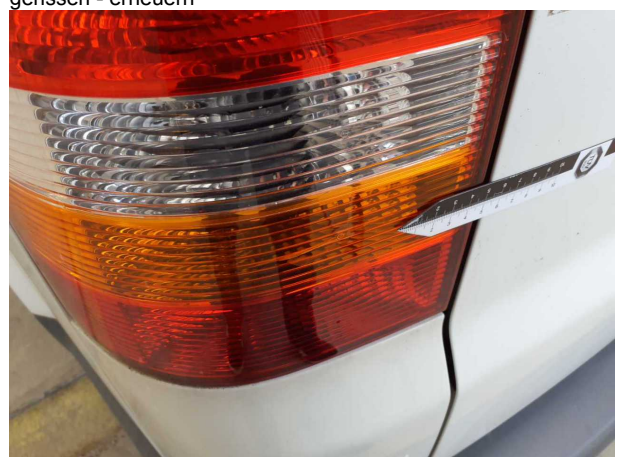

Beschädigung #20: Heckleuchte: Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #20: Heckleuchte: Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #20: Heckleuchte: Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

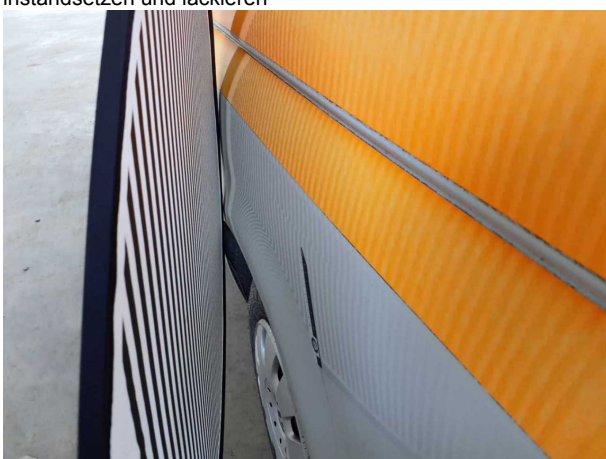


Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

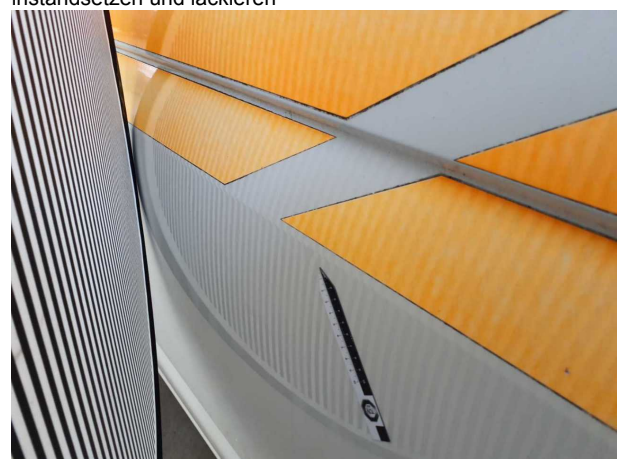

Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

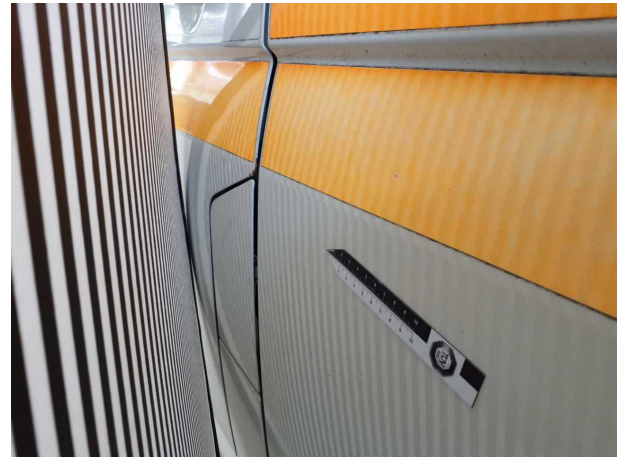


Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #22: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

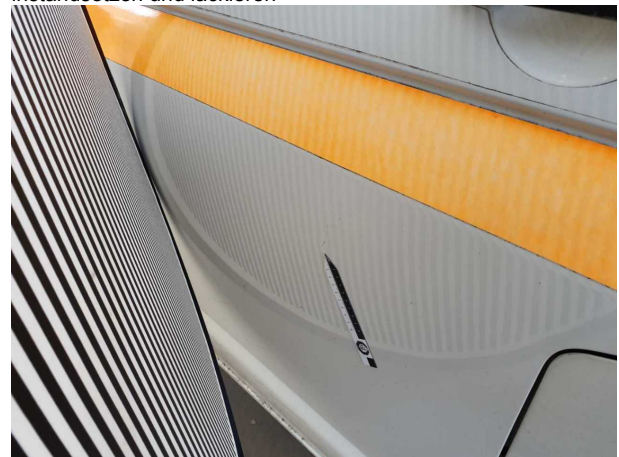

Beschädigung #22: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

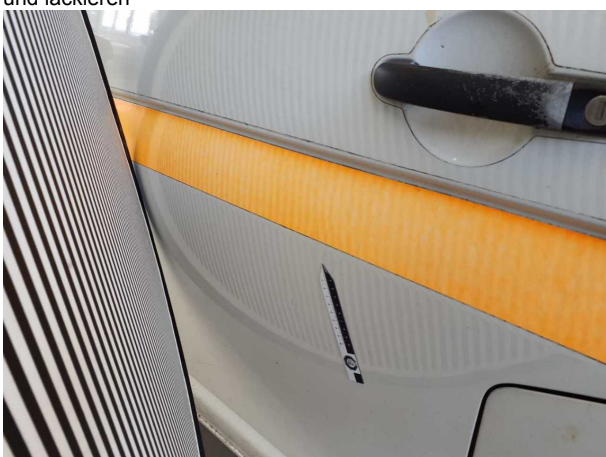

Beschädigung #22: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #22: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #22: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #23: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #24: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #24: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern

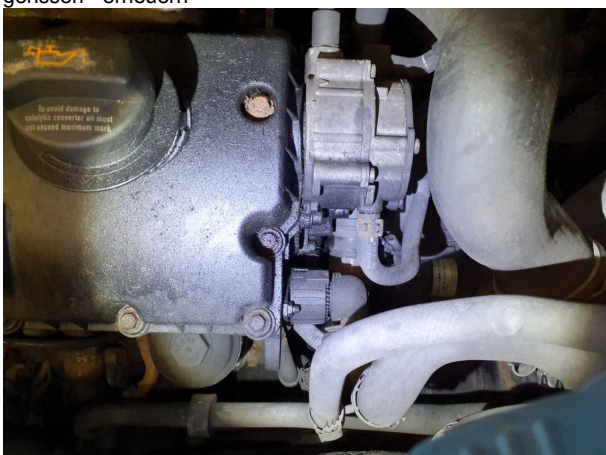

Beschädigung #25: Motor: Motor - undicht - Diagnose durchführen



Beschädigung #26: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren