



WV2ZZZ2KZGX084545

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	406.235 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Typ/Modell	Caddy	HU (Abgelesen aus ZBI)	04/2026
Fahrgestellnummer	WV2ZZZ2KZGX084545	Leistung / Hubraum	55 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	02.03.2016	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
2	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Schweller rechts	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Tür vorn rechts	Türkante - Kratzer - lackieren
6	Tür hinten rechts	Tür - Lackmangel - lackieren
7	Seitenwand rechts	Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren
8	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Lackmangel - lackieren
9	Tür vorn links	Tür - verformt - instandsetzen und lackieren
10	Interieur	Innenraum (Sonderumbau Rollstuhlrampe)
11	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
12	Außenspiegel rechts	Spiegelgehäuse - Kratzer - erneuern
13	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - erneuern
14	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

Festgestellte Nachlackierungen



Nr.	Ort
1	Kotflügel rechts, Motorhaube, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/65 R15 91H	Hankook	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	195/65 R15 91H	Hankook	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Caddy	Laufleistung (abgelesen)	406.235 km
Fahrgestellnummer	WV2ZZZ2KZGX084545	Erstzulassung	02.03.2016

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Kotflügel rechts	176 µm
2	Motorhaube	282 µm
3	Seitenwand links	1.129 µm
4	Seitenwand rechts	240 µm
5	Tür hinten rechts	180 µm
6	Tür vorne rechts	305 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne

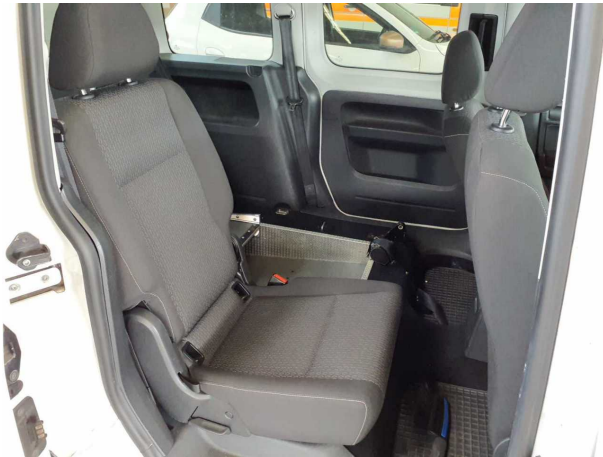


Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Entertainment

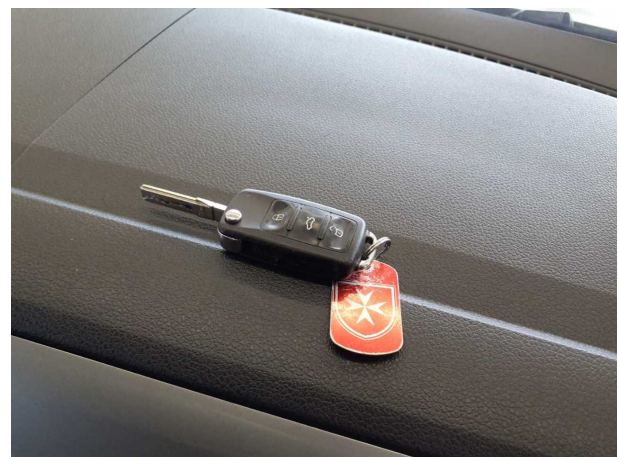


Abbildung 12: Dokumente

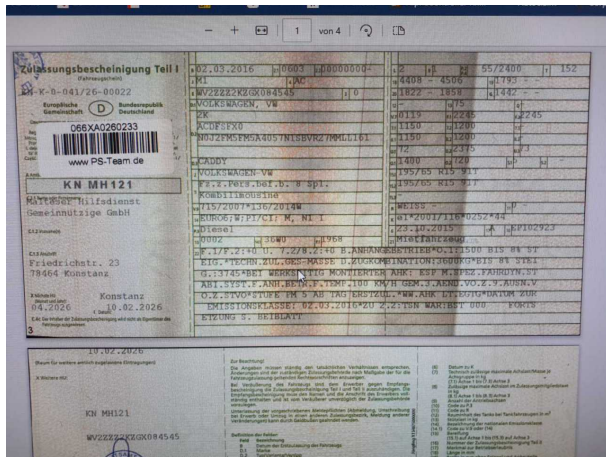


Abbildung 13: Dokumente

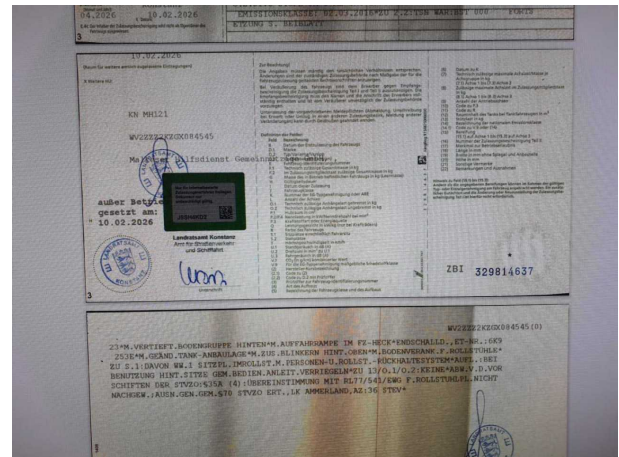


Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

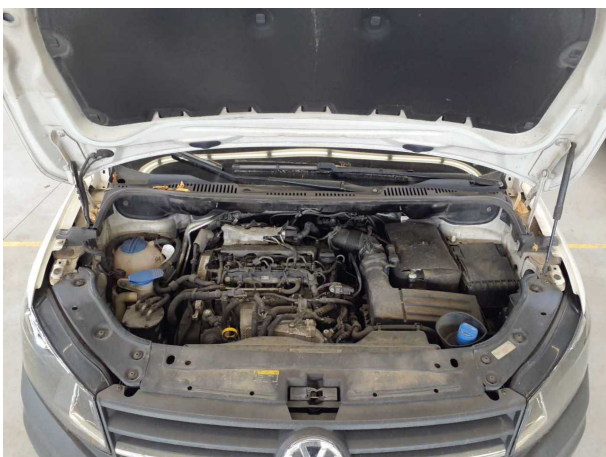


Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #2: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen

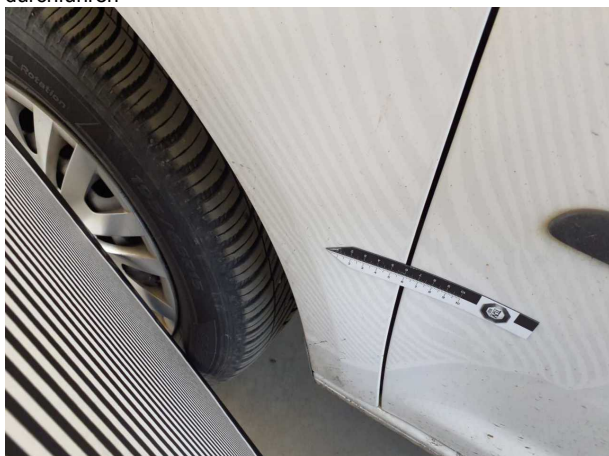

Beschädigung #2: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Türkante - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Türkante - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Lackmangel - lackieren

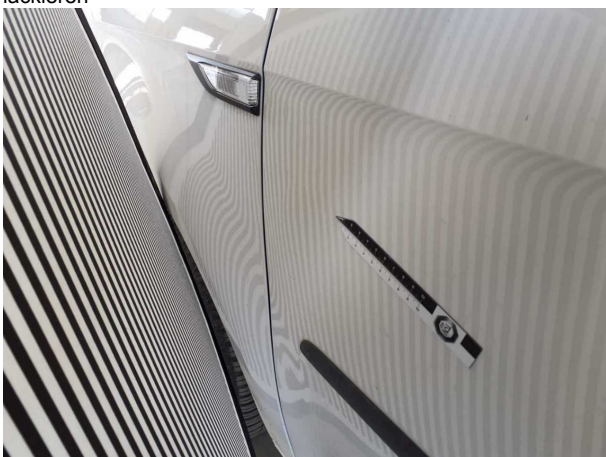

Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Interieur: Innenraum (Sonderumbau Rollstuhlrampe)



Beschädigung #11: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

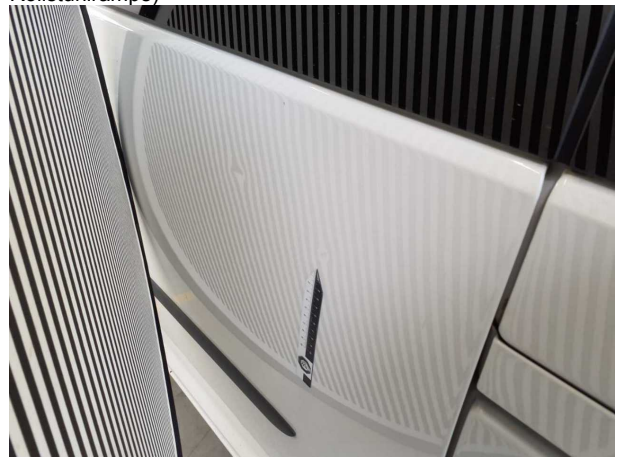


Beschädigung #11: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #12: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - Kratzer - erneuern

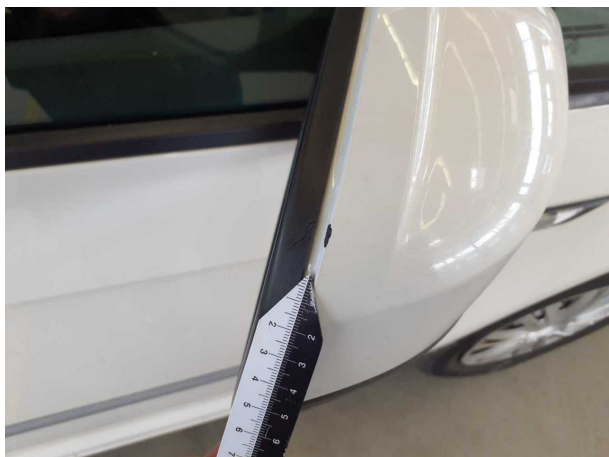

Beschädigung #12: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - Kratzer - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - erneuern

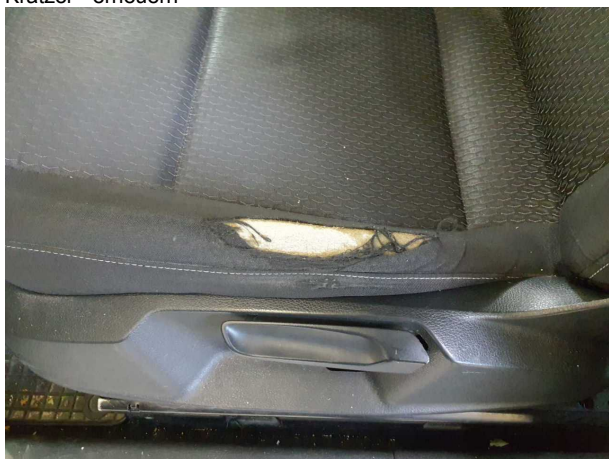

Beschädigung #14: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern