

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002267856
Besichtigt am:	09.01.2026 09:47
Berichts-Nr:	9803843
FIN:	VSSZZZKM8RR041386



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARC
Erstzulassungsdatum:	26.01.2024
Laufleistung:	41.067 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mitternachtsschwarz
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.498 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	19.200 KM

» Fahrzeugausstattung

12"-Navigationssystem "+"	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
18"-Leichtmetallräder "Performance" 38/1, bearbeitet, in Silber	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Dynamiklenkung
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Einparkhilfe (Servolenkung)
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7/N09/T9F, "TSI"	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Einton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Embleme
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Abwicklung Serie	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fernlichtassistent
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse lackiert	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 380A (59Ah) EFB+	FPK-Medium
Batterie/Generator Kapazität Standard	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bordliteratur in Deutsch	FULL LINK
Bordwerkzeug	Fußhebelwerk "Standard"
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Chrom-Paket	Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
CUPRA CONNECT gen3 - Medien & Internet	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
CUPRA CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dachreling, schwarz	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung hinten, Basis 1	Heckspoiler
Dämpfung vorn	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Datenträger für EU, integriert	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dekor-Einlagen	Kältemittel R1234yf
Dekor-Einlagen für Konsole	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang	Kennzeichenträger vorn (groß)
Drehstromgenerator 140 A	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Drei.-Automatikgurte vorn	

Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Head-Up Display
Komfort-Sportausstattung Formentor	Ohne Individualeinbau
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kompensor
Kopfstützen vorn	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Mode3 Ladekabel
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
LED-Innenlicht-Paket: Handschuhfach, Fußraum, Ablage und Multicolor-Ambientebeleuchtung umlaufend	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leichtmetallräder 8J x 18	Ohne Sonderspezifikationen
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Spurwechselassistent
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Steckdose
Linkslenker	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem +, inkl. Kartenmaterial	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Trennwand
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mittelarmlehne vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
MPV Formentor	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Müdigkeitserkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navigationsgerät-High	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelscheinwerfer	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nebelschlussleuchte	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Nicht Heissland	Pan-European-eCall
Nichtraucherausführung	Pannens-Set
Normalsitze vorn	Parklenkassistent
Ohne 2. Batterie	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Radstand
Ohne Anhängervorrichtung	Rechtsverkehr
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifen 245/45 R18 96W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Ohne Car2X	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Reifendruckkontrolle
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Rückfahrkamera
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Fußmatten	

Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung
Schublade unter dem rechten Vordersitz
Schwarzer Fahrzeuginnenraum (Dachhimmel)
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
Sonnenblende und B-Säule
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-
home Funktion automatisch
Telefonvorbereitung für Handy
Tür und Seitenverkleidung Teilleder
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variables Ladebodenkonzept
Variante Grundausstattung
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Winterpaket: Sitzheizung vorn
Zierleisten schwarz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/15 R 18 96 W	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/15 R 18 96 W	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/15 R 18 96 W	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/15 R 18 96 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 07.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Reifen vorne links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
4	Reifen vorne rechts	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
5	Reifen hinten links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
6	Reifen hinten rechts	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKM8RR041386

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug

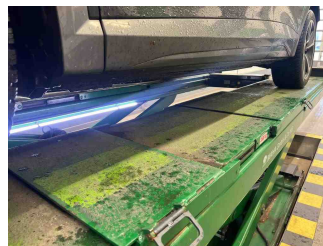


Seitenansicht - Schweller links

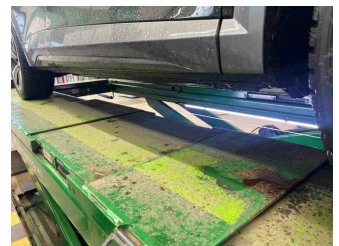


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

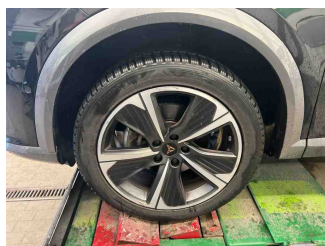


Räder - Rad montiert vorne
links

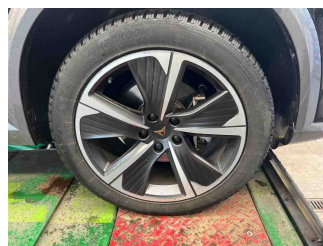


Räder - Rad montiert vorne
rechts

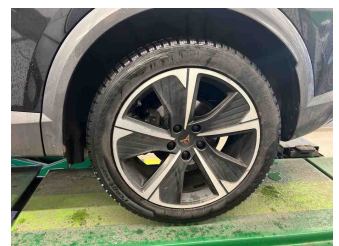


Räder - Rad montiert hinten
links

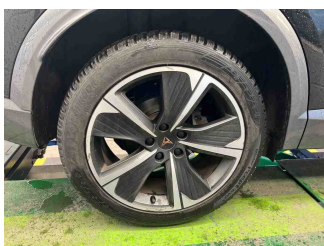


Räder - Rad montiert hinten
rechts

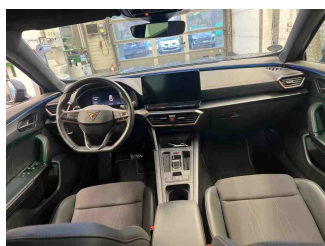

Innenraum - Mittelkonsole

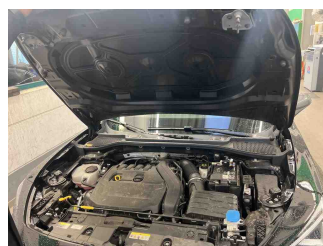

Fahrzeug - Motorraum offen

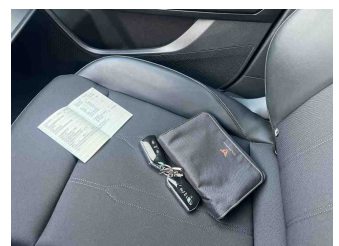

Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9803843
vom: 09.01.2026




Innenraum - Kofferraum

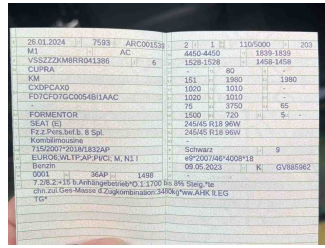


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

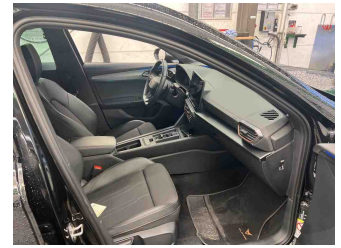


Innenraum - vorne

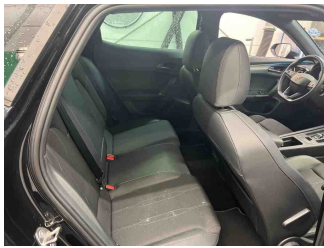

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

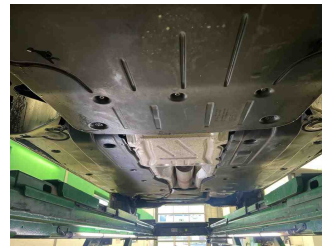

Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

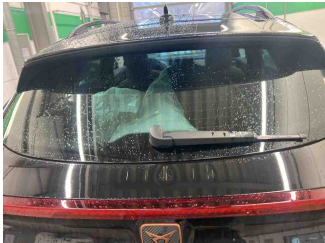


2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Reifen vorne links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar


Lose Sommerreifen montieren

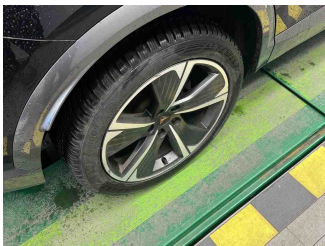

4 - Reifen vorne rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar


Lose Sommerreifen montieren

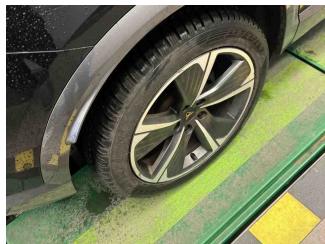

5 - Reifen hinten links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar


Lose Sommerreifen montieren

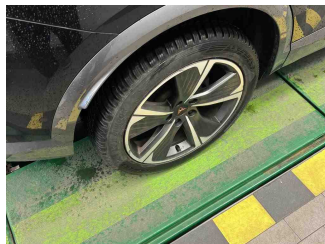

6 - Reifen hinten rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Lose Sommerreifen montieren

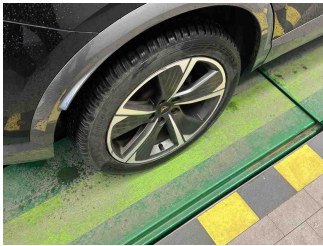**GEBRAUCHSSPUREN****1 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)****2 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**