


» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002216373
Besichtigt am:	05.12.2025 12:07
Berichts-Nr:	9672948
FIN:	TMBJJ0NX6PY020305



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

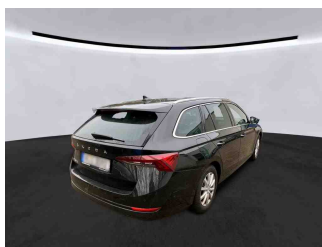

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

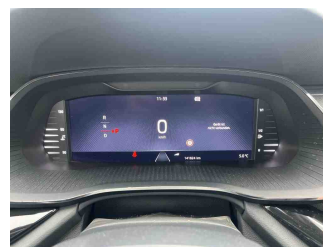

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	04.10.2022
Laufleistung:	141.824 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	10.10.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	134.929 km
Restlauf bis Service:	11.000 KM

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - (PreCrash Basic, Front und Heck)	Besondere Innengeräuschkämpfung
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Betriebserlaubnis Nachtrag
"ERGOSITZ HIGH" Safety plus	Bordliteratur in Deutsch
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Bordwerkzeug und Wagenheber
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"REAR VIEW"	Chrompaket
"SIMPLY CLEVER"	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	DAB - Digitaler Radioempfang
"SOUND SYSTEM CANTON"	Dachreling
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Dämpfung hinten
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung vorn
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dekor-Einlagen "PIANO BLACK"
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Türen	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Drehstromgenerator 180 A
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
7-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	El. Rollo (mit Sonnenrollo, mit Ablage tasche/Ablagebox)
Ablagekästen im Kofferraum	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung (10L)
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrer knieairbag
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außen-Sound Standard	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außensp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfelddel.	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Ausströmer	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	FPK-Medium
Batterie 380A (68Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbeleuchtung
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
Beheizbare Windschutzscheibe	Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Grossdach-System
	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
	Head-Up Display
	Heckscheibenwischer "AERO"

Heckspoiler	Netztrennwand
Hinterachse "Standard"	Nicht Heissland
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Normal-Lackierung
Infotainment Columbus	Notrufsystem eCall+
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne 2. Batterie
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Ablagenpaket/box
Kältemittel R1234yf	Ohne Adapter
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Keine Aktionsausführung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Anhängavorrichtung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Komfort & Relax	Ohne Car2X
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Fußmatten
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen vorn	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladeboden
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Mode3 Ladekabel
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schmutzfänger
Leichtmetallräder "PERSEUS", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Skisack
Leichtmetallräder "PERSEUS", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Stabilisator hinten
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehne mit Massage- funktion	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Linkslenker	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Luxusausstattung	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Halter	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelarmlehne vorn	Parken & Sicht
Mittelkonsole	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Modul Boden hinten Ausführung 4	Radschrauben Standard
Multipler Matrix-Beam	Radstand
Navi Columbus + Web Radio	Rechtsverkehr
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifen 225/45 R18 91Y
	Reifendruckkontrolle
	Reifenlieferanten für EU Länder

Reise & Comfort

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schlafpaket 2

Schriftzugsatz in Grundausführung

Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren

Side Assist

Sitzbelüftung vorn

Sitzbezüge in Leder/Kunstleder

Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory und Sitztiefeinstellung

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator vorn

Stahlnotrad - platzsparend, Wagenheber, Radschraubenssel

Standard-Klimazonen

Standheizung mit Funkfernbedienung

Standheizung mit Funkfernbedienung (+Erh.der Serienkraftstoffstbefüllung 10L)

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger in Wagenfarbe

Tagesfahrlichtschaltung

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfand Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Virtuelles Pedal

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 H	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 H	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 H	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 H	5,0 mm

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 95 Y	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 95 Y	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 95 Y	3,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/45 R 18 95 Y	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Bremsscheiben vorne	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Fenster Seitenscheibe hinten rechts	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
7	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
9	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Lackieren
10	Sonnenschutzrollo hinten links	Gebrochen	Ersetzen
11	Fußmatten	Riss	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	189,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	194,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	335,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ0NX6PY020305

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

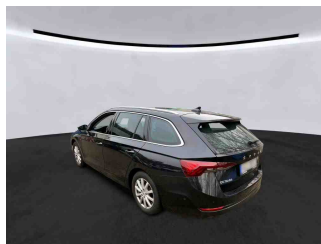


Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

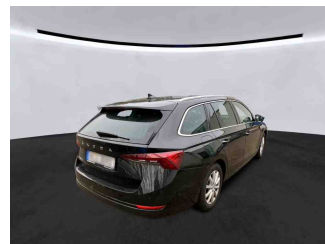


Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

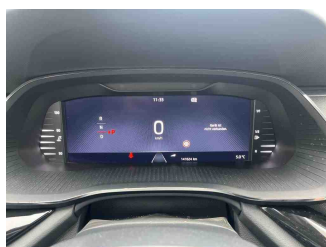


Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

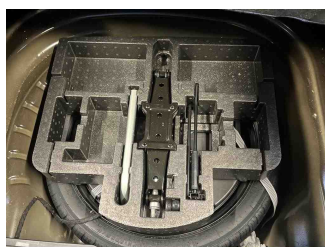

Equipment - Bordwerkzeug

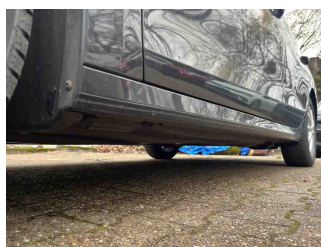

Seitenansicht - Schweller links

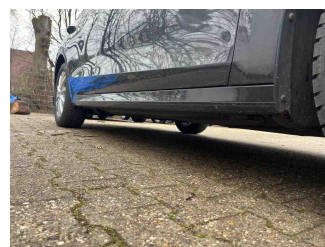

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links

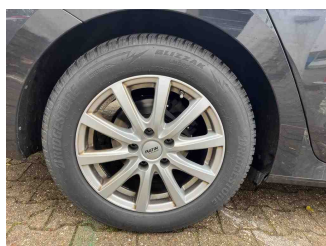

Räder - Rad montiert hinten rechts

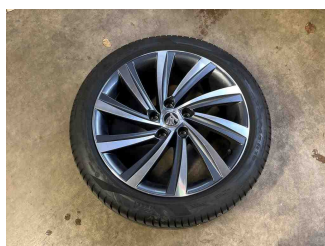


Räder - Rad beiliegend #1

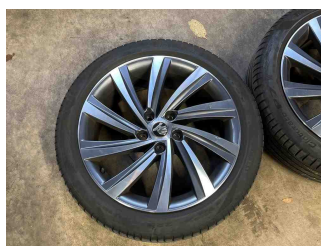


Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

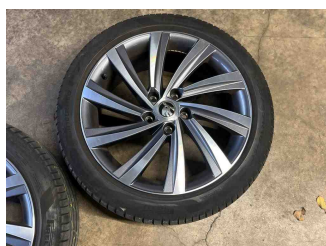


Räder - Rad beiliegend #4

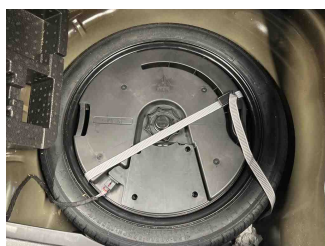

Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole

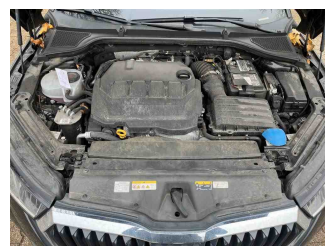

Fahrzeug - Motorraum offen


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9672948
vom: 15.12.2025



Equipment - Boardmappe/
Securitybag

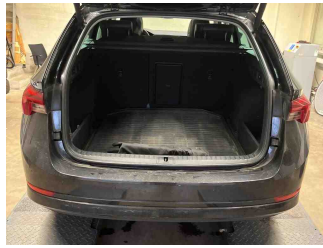


Innenraum - Kofferraum

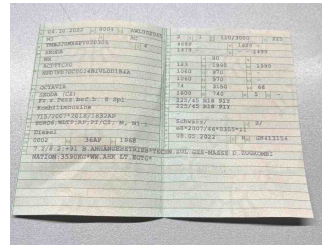


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug

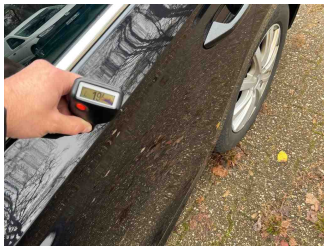


Lackstärke Tür hinten links

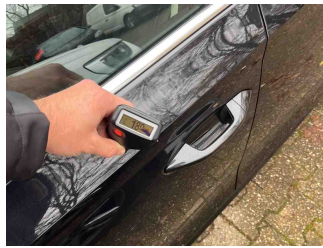


Lackstärke Tür vorne links

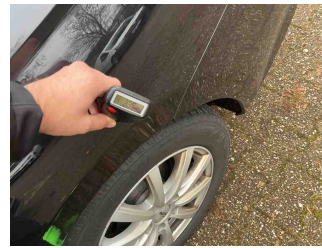


Lackstärke Seitenwand hinten
links

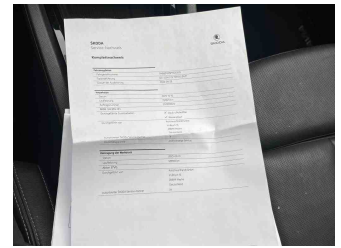


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

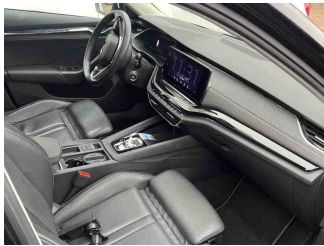


Innenraum - vorne

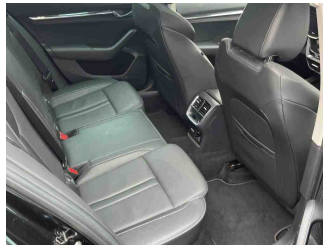

Innenraum - hinten

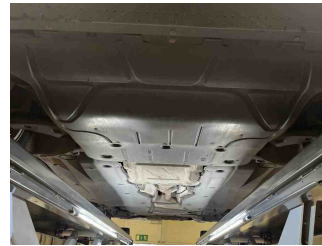

Unterbodenscan

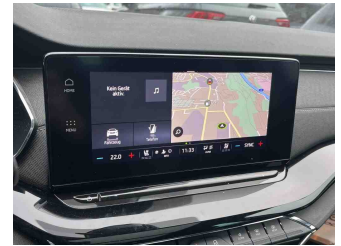

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen




2 - Motorhaube - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Bremssscheiben vorne - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Tragbild Mangelhaft, inklusive Beläge

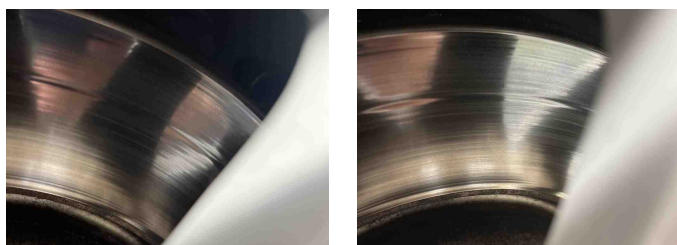

4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


6 - Fenster Seitenscheibe hinten rechts - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
 Schadensenerweiterung möglich

Kommentar


A-Typische Geräusche Fensterheber hinten rechts



7 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

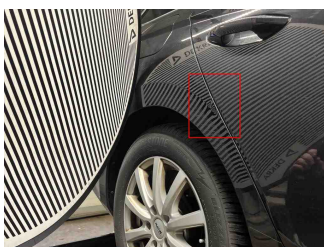

8 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair

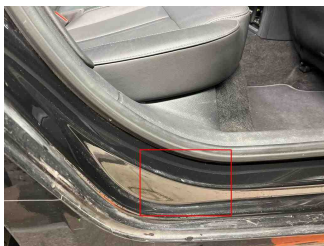

9 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Lackieren



10 - Sonnenschutzrollo hinten links - Gebrochen - Ersetzen

Kommentar



Halter gebrochen



11 - Fußmatten - Riss - Ersetzen



Kommentar

vorne links

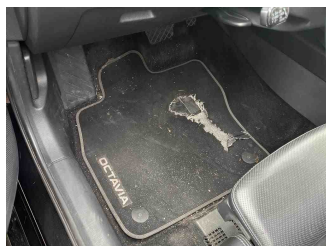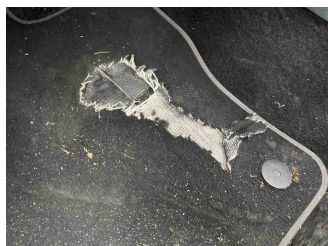

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

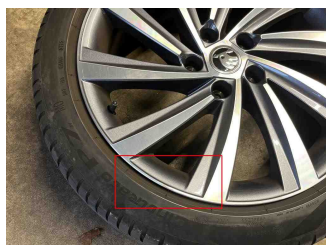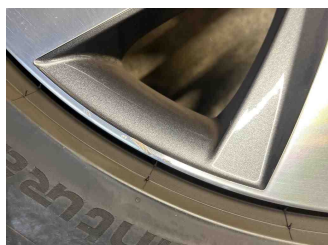

2 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

