

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9941885
vom: 29.01.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002291436
Besichtigt am: 29.01.2026 12:08
Berichts-Nr: 9941885
FIN: WVVZZZ3CZPE030925

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9941885
vom: 29.01.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	16.12.2022
Laufleistung:	126.904 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	610 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation
 "IQ.DRIVE"-Paket, ohne "Side Assist" und Fußgängererkennung
 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum
 2 Becherhalter vorn mit Abdeckung
 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W
 230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten
 3 Kopfstützen hinten
 4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16
 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l
 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW
 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF
 8 Lautsprecher
 Abgasendrohr hinten (Standard)
 Abgasnorm EU6 AP
 Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung
 App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
 Außen-Sound Standard
 Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch
 Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend
 Außenspiegel rechts, konvex
 Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung
 Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer
 Batterie 420A (70Ah)
 Batterie/Generator Kapazität Standard
 Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
 Beifahrersitzlehne nicht umklappbar
 Berganfahrassistent
 Betriebserlaubnis Nachtrag
 Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
 Bordwerkzeug
 Business
 Chromleisten an den Seitenfenstern
 Dachhimmel in Mistralgrau
 Dachreling schwarz
 Dämpfung hinten, Basis 1
 Dämpfung vorn
 Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
 Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole

Diebstahlwarnanlage
 Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
 Digitaler Radioempfang DAB+
 Diversity-Antenne für FM-Empfang
 Doppelkupplungsgetriebe DQ381
 Doppelton-Signalhorn
 Drehstromgenerator 140 A
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
 Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
 Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
 Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
 Elektrische Luftzusatzheizung
 Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
 Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
 Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
 Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
 Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
 Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
 Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
 Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Fernentriegelung für Heckklappe
 Fertigungsablauf Standard
 Frontantrieb
 Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
 Fußgängererkennung
 Fußhebelwerk "Standard"
 Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
 Gepäckraumboden aufstellbar
 Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz
 Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
 Innenspiegel automatisch abblendend
 IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte
 ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
 Kältemittel R1234yf



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9941885
vom: 29.01.2026

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelement hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Modellpflege KW 45

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9941885
vom: 29.01.2026

Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige
 Rückfahrkamera "Rear View"
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,
 Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit
 Schalthebelknauf in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" mit Safe-
 Sicherung
 Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
 geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
 höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
 Rücksitzplätze in Stoff "Business"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachbedienung
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfland Deutschland
 Variant
 Variante Grundausstattung
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der
 Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung
 Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9941885
vom: 29.01.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 V	7,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 V	7,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 V	7,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm
Dunlop			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm
Dunlop			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	6,0 mm
Dunlop			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9941885
vom: 29.01.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
2	Zusätzliche(r) Reifen	Platten	Ersetzen
3	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
4	Markenemblem vorne	Gebrochen	Ersetzen
5	Ablagefach Gehäuse	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9941885
vom: 29.01.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9941885
vom: 29.01.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE030925

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9941885
vom: 29.01.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug

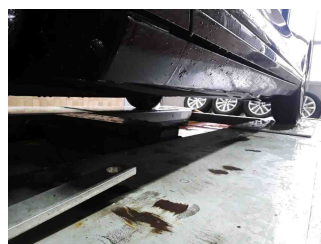


Seitenansicht - Schweller links

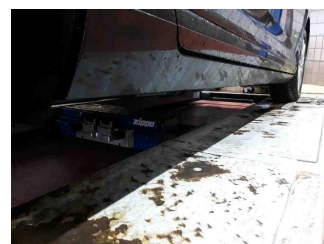


Seitenansicht - Schweller rechts

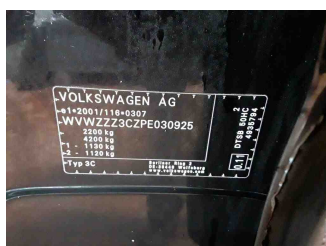


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

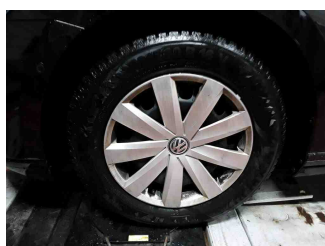


Räder - Rad montiert vorne
links

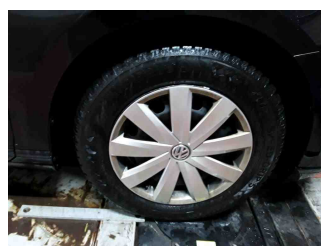


Räder - Rad montiert vorne
rechts

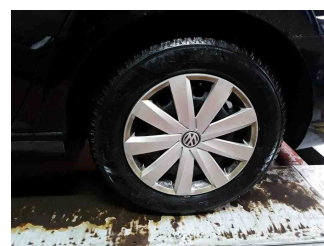


Räder - Rad montiert hinten
links

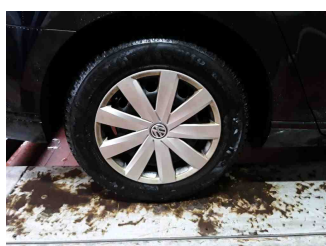


Räder - Rad montiert hinten
rechts

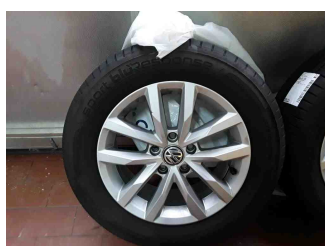

Räder - Rad beiliegend #1

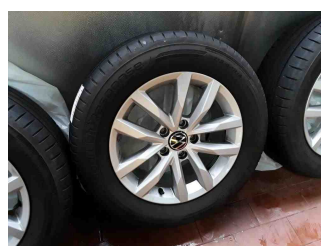

Räder - Rad beiliegend #2

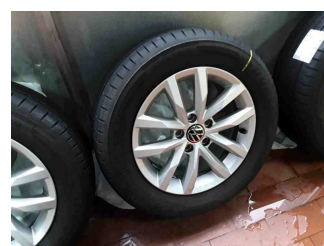


Räder - Rad beiliegend #3




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9941885
vom: 29.01.2026

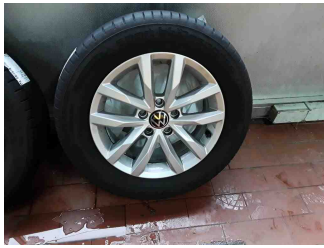


Räder - Rad beiliegend #4

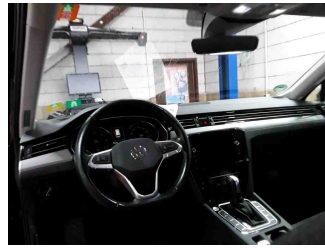

Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

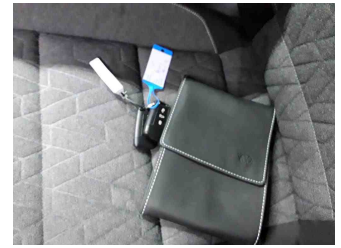


Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

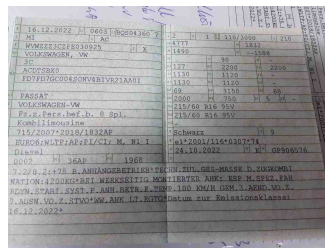

Fahrzeug - abgegebene ZB1

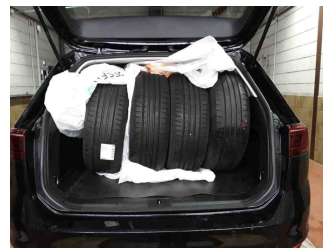


Räder - eingelegt im Fahrzeug




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne

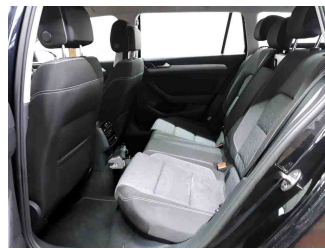

Innenraum - hinten

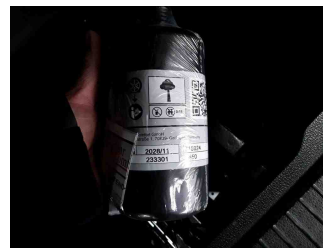

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

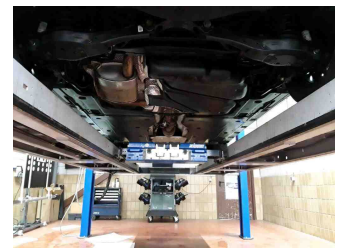

Unterbodenscan













Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)

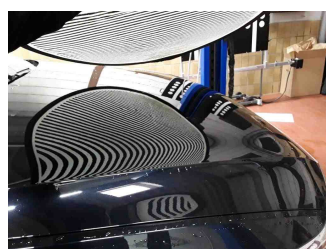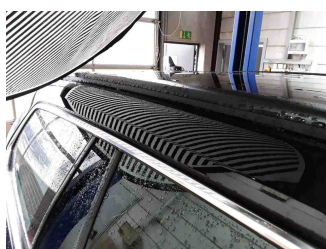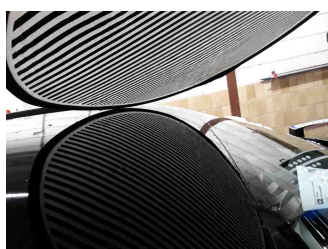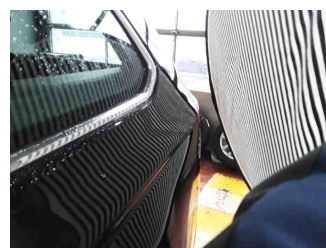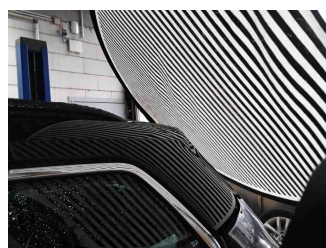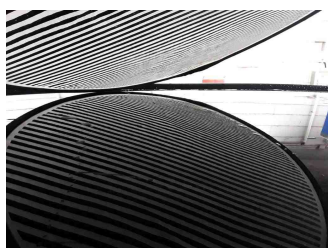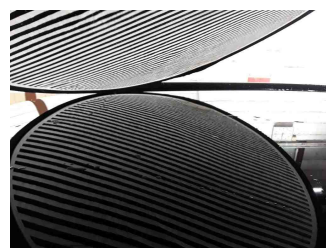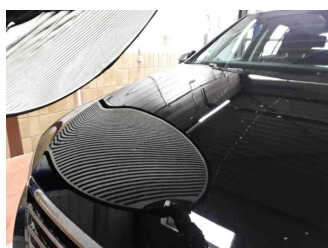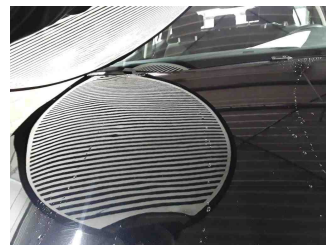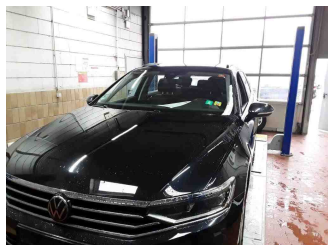

2 - Zusätzliche(r) Reifen - Platten - Ersetzen

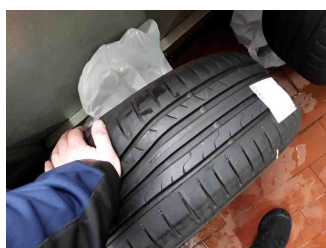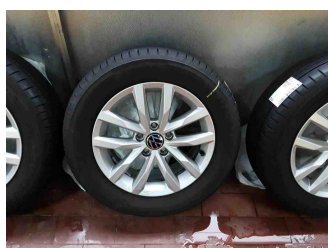



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9941885
vom: 29.01.2026

3 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



4 - Markenemblem vorne - Gebrochen - Ersetzen





5 - Ablagefach Gehäuse - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

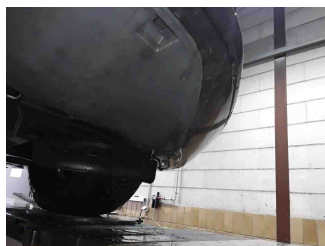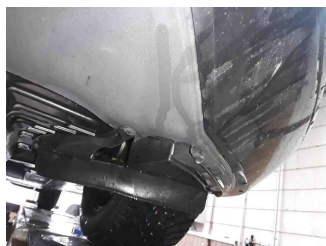

2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9941885
vom: 29.01.2026

3 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

