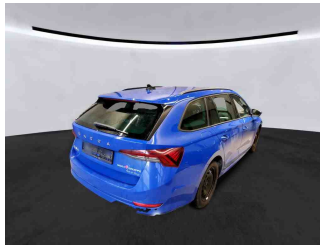


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002295841
Besichtigt am:	29.01.2026 11:52
Berichts-Nr:	9938793
FIN:	TMBJJ8NX1NY076227

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	27.07.2022
Laufleistung:	64.517 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Energy-Blau
Farbe Dach:	Energy-Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	12.500 KM

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	DAB - Digitaler Radioempfang
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dachreling, schwarz
"REAR VIEW"	Dämpfung hinten, Basis 1
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dämpfung vorn
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Doppelton-Signalhorn
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Drehstromgenerator 180 A
4 Türen	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
7-Gang-Automatikgetriebe	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
8 Lautsprecher (passiv)	Einparkhilfe vorn und hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	El. Rollo (ohne Sonnenrollo, ohne Ablage tasche/Ablagebox)
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ablagekästen im Kofferraum	Fahrer knieairbag
AM Clever	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Armaturentafel Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fernlichtassistent
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Feststellbremse
Außenspiegel; Glas elektrisch einstell-/beheizbar, Kappe elektrisch klappbar	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	FPK-Medium
Ausströmer	Frontantrieb
Batterie 420A (70Ah)	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumbeleuchtung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beheizbare Windschutzscheibe	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Berganfahrassistent	Halbleiter
Besondere Innengeräuschkämpfung	Heckscheibenwischer "AERO"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckspoiler
Bordliteratur in Deutsch	Hinterachse "Standard"
Bordwerkzeug	Hinterachsgewicht Ausführung 1
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Höheneinstellung, manuell f.Vordersitze plus Sitzflächen-Neigungs und Tiefeneinstellung
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Infotainment Columbus w/o VC

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne alternativ-Antriebssystem
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kältemittel R1234yf	Ohne Anschlussgarantie
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Car2X
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Komfort Paket 2	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfortausstattung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Fußmatten
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kopfstützen vorn	Ohne Halter
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Head-Up Display
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Lane Assist (ohne HOD)	Ohne Ladeboden
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Ladekabel
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Mode3 Ladekabel
Leergewichtsbereich 1	Ohne Müdigkeitserkennung
Leichtmetallräder "PULSAR AERO", schwarz, glanzgedreht, 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehne mit Massage- funktion	Ohne Schmutzfänger
Leuchtweitenregulierung	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Linkslenker	Ohne Skisack
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Spurwechselassistent
Mit Multifunktionskamera	Ohne Stabilisator hinten
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mittelkonsole	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Überführungsausrüstung
Navi Columbus + Web Radio	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Netztrennwand	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nicht Heissland	Ohne zusätzliche Bereifung
Normal-Lackierung	Optionsinfotainment (MIB3)
Notrufsystem eCall+	Pannenset
Ohne "drive select"	Radschrauben Standard
Ohne 2. Batterie	Radstand
Ohne Ablagenpaket/box	Rechtsverkehr
Ohne Adapter	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
	Reifendruckkontrolle
	Reifenlieferanten für EU Länder

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloser Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung

Schriftzugsatz in Grundausführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoffstbefüllung (6L)

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge Stoff

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sondermodell 2021

Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlichtschaltung

Tankdeckel

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfand Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Virtuelles Pedal

Vorbereitung für Anhängervorrichtung

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperr elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Kunststoffs- Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren
6	Armaturenbrett	Kratzer	Smart Repair
7	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
8	Fußmatten	Verschlissen	Ersetzen
9	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
10	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	1.930,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	202,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ8NX1NY076227

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(29.01.2026 11:52) Der merkantile Minderwert bezieht sich auf die durchgeführten Instandsetzungsarbeiten.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

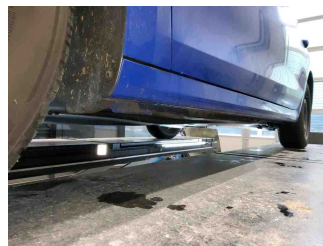

Seitenansicht - Schweller links

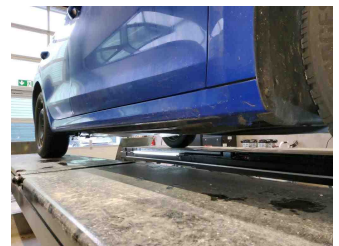


Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links

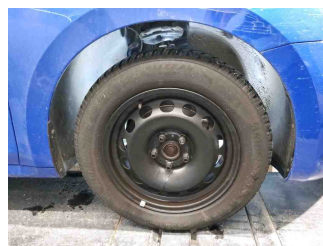

Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links

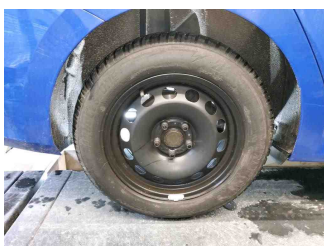


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2

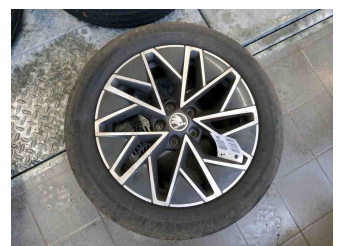


Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

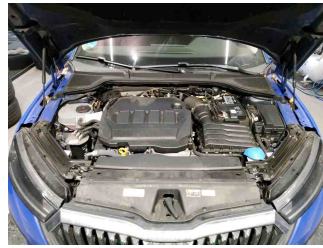


Fahrzeug - Motorraum offen

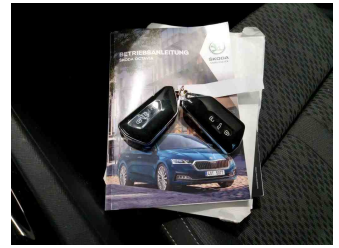

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

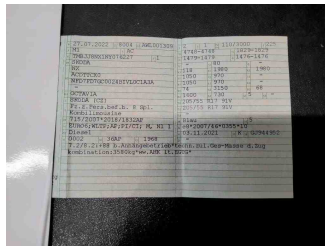


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug

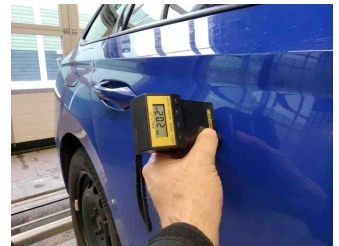

Lackstärke Tür hinten rechts

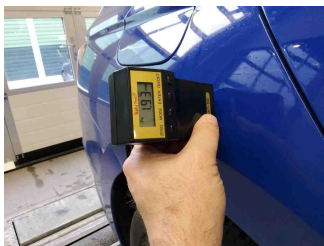

Lackstärke Seitenwand hinten
rechts

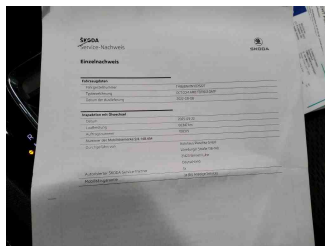


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

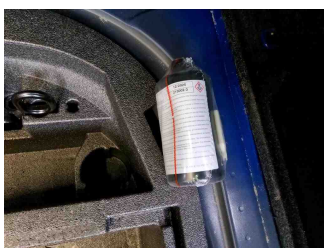

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

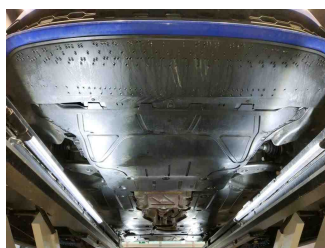

Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren




2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren

Kommentar	Kratzer und Steinschläge
-----------	--------------------------



3 - Vorbereitungszeit Kunststoffs-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

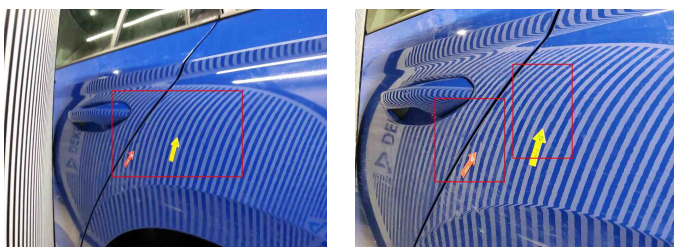

5 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren





6 - Armaturenbrett - Kratzer - Smart Repair

Kommentar


Armaturenbrett Alu Blende Kratzer.



7 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen

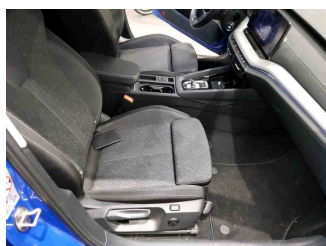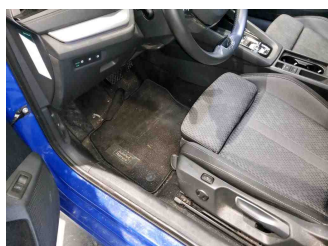

8 - Fußmatten - Verschlissen - Ersetzen

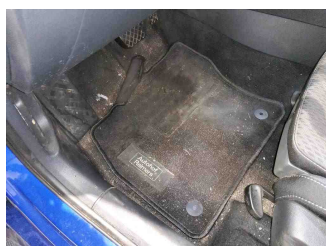

9 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



10 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

