


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840290
vom: 14.01.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002260710
Besichtigt am: 14.01.2026 16:00
Berichts-Nr: 9840290
FIN: TMBEP6NWX P3058398

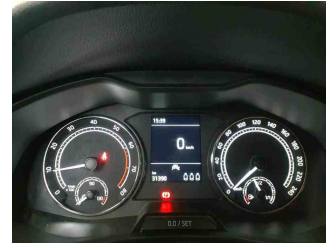Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840290
vom: 14.01.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Scala
HSN / TSN:	8004 / ATZ
Erstzulassungsdatum:	19.12.2022
Laufleistung:	31.390 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Brilliant-Silber Metallic
Farbe Dach:	Brilliant-Silber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Satin schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	09.12.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	30.798 km
Restlauf bis Service:	324 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840290
vom: 14.01.2026

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg., inkl. City ANB, ohne adaptive

2 USB Typ-C vorne

3 Zyl. Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/70 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5/T26/T0M

4 Lautsprecher (passiv)

4 Türen

5-Gang-Schaltgetriebe

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekästen im Kofferraum

Active

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Aussenspiegel und Türrgriffe in Wagenfarbe

Basis LED Hauptscheinwerfer

Basis LED SBBR Leuchte

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz,-Deutschland
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile

Beheizbare Vordersitze (+Spritzd)se)

Beifahrerairbag-Deaktivierung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth

Bluetooth

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Care connect 1 Jahr

COOL PLUS

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachhimmel grau

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen Grained Black

Drehstromgenerator 140 A

Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 200" -- Fahrzeugteile
--

Einparkhilfe hinten

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-

Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Handschuhfachklappe, ohne Leuchte

Heckklappe Standard

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieurleisten und Ausströmmerrahmen Schwarz hochglanz

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Klimaanlage mit mechanischer Regelung

Kopfstützen für Vordersitze, höheneinstellbar

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kühlerschutzgitter

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Leergewichtsbereich 1

Lenkrad

Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Mirror Link



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840290
vom: 14.01.2026

Mit Multifunktionskamera	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Mittelkonsole	Ohne Seitenschutzleiste
Modul Boden hinten Ausführung 3	Ohne Sprachsteuerung
Multifunktionsanzeige Maxidot	Ohne Spurwechselassistent
Nebelscheinwerfer	Ohne Steckdose
Netztrennwand	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Nicht Heissland	Ohne Überföhrungsausrüstung
Nichtraucherausführung	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Normal-Lackierung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Normalsitze vorn	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Notrufsystem eCall+	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne "drive select"	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne 2. Batterie	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne Abfalleimer	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Pannen-Set
Ohne Adapter	Radio Swing 6,5"
Ohne alternativ-Antriebssystem	Radschrauben Standard
Ohne Anhängavorrichtung	Radstand
Ohne Beidseitiger Bodenbelag	Radvollblenden Tecton 16"
Ohne Berganfahrassistent	Rechtsverkehr
Ohne Blende	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifen 205/55 R16 91V Super-Rollwiderstandsoptimiert
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dekorfolien/Embleme	Reifendruckkontrolle
Ohne ECO-Funktion	Remote Access / Proaktiver Dienst
Ohne elektrische Betätigung der Heckklappe	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Satin Black
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Fußmatten	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Halter	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne Ladeboden	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Lichtassistent	Servolenkung
Ohne Müdigkeitserkennung	Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Ohne Navigationsgerät	Sitzbezöge Active
Ohne Regenschirm(e)	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840290
vom: 14.01.2026

Smart Link
Sonnenblenden ohne Spiegel ohne Ticketasche plus Airbag-
Label auf der Sonnenblende
Spaceback
Speedlimiter
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurhalte assist
Stabilisator vorn
Stahlrohr 6Jx16" ET 40 "Tecton"
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Türverkleidung Insert - Stoff
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Typprüfamt Deutschland
Überhang hinten, mittel
Variante
Version Standard
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung Innenbetätigung
ohne Safesicherung
Zierleisten Standard
Zus. Triebwerks-Unterschutz
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840290
vom: 14.01.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Stahl	205/55 R 16 91 V	3,0 mm
Goodyear			Sommer	Stahl	205/55 R 16 91 V	3,0 mm
Goodyear			Sommer	Stahl	205/55 R 16 91 V	4,0 mm
Goodyear			Sommer	Stahl	205/55 R 16 91 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840290
vom: 14.01.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
2	Außenschweller rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
4	Radzierblende hinten rechts	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen hinten rechts	Riss	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840290
vom: 14.01.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.087,78
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 4.000,00
3	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 11.087,78

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	1.633,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840290
vom: 14.01.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBEP6NWXP3058398

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840290
vom: 14.01.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

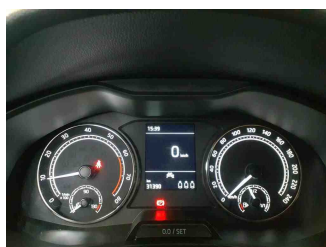


Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

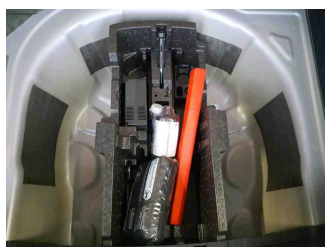


Equipment - Bordwerkzeug

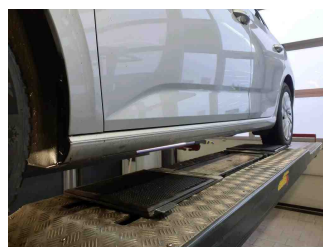


Seitenansicht - Schweller links

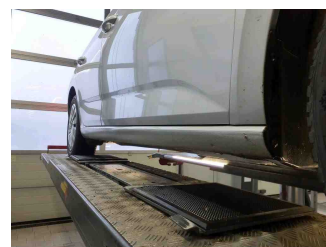


Seitenansicht - Schweller rechts

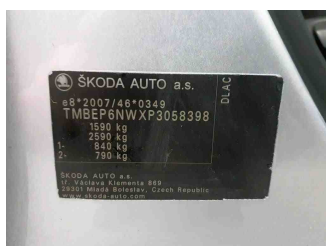


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

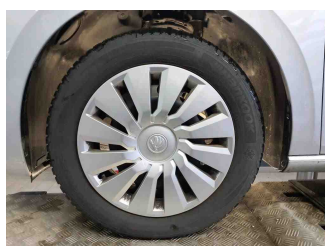


Räder - Rad montiert vorne
links

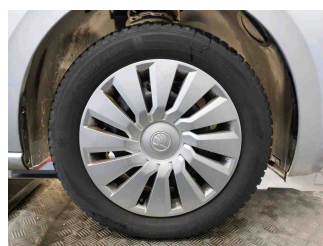

Räder - Rad montiert vorne
rechts

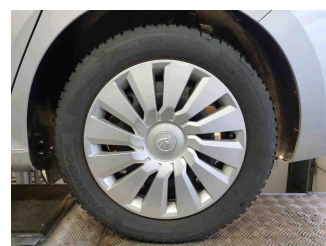

Räder - Rad montiert hinten
links

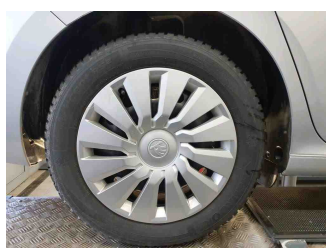

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9840290
vom: 14.01.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

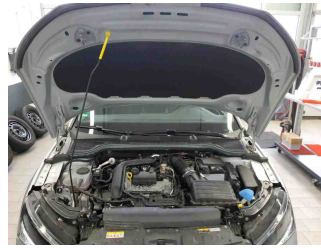


Fahrzeug - Motorraum offen

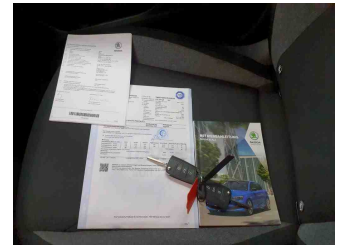

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

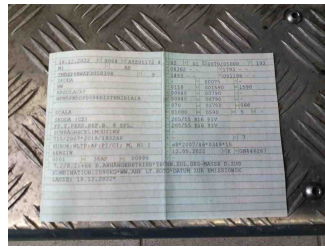


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Zubehör - Sonderausstattung



Räder - eingelegt im Fahrzeug

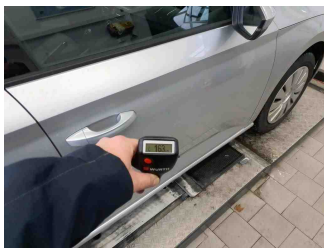

Lackstärke Tür vorne rechts

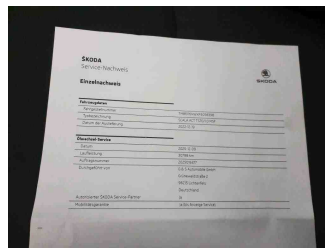

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840290
vom: 14.01.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen




2 - Außenschweller rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



4 - Radzierblende hinten rechts - Kratzer - Ersetzen

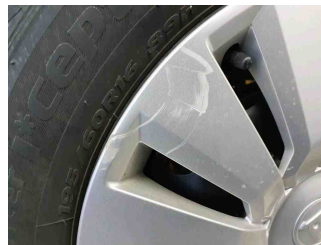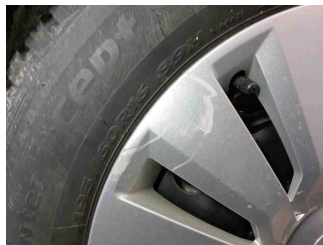
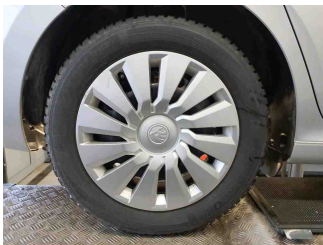


GEBRAUCHSSPUREN

1 - Reifen hinten rechts - Riss - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Gehört nicht zur Ausstattungsliste.

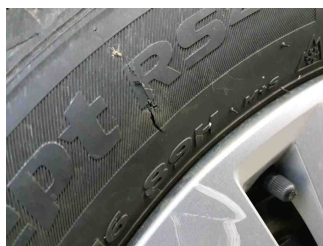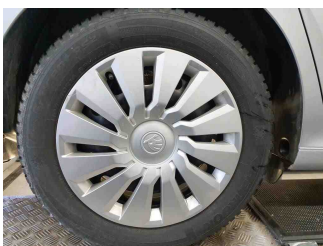

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840290
vom: 14.01.2026

2 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

