

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	409971/10/25-9570	Data raportu	13-10-2025
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	13-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/76181/25/10/06	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VXKFBYHZTN1025631
Marka, model	OPEL Astra VI Hatchback 21-
Typ, wersja	Astra VI 1.5 CDTI Elegance S...
Numer rejestracyjny	WJ1427L
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/96 kW
Stan licznika	191 879 km
Data 1. rej./rok prod.	29-08-2022/2022
Data nast. bad. techn.	29-08-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy
	metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Automatyczne sterowanie światłami z czujnikiem tunelu, Bagażnik z podłogą regulowaną na wysokość Flex Floor, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Felgi aluminiowe 17", Admiral, z ogumieniem 225/45, Filtr przeciwpyłkowy i przeciwpachowy, Fotel kierowcy AGR z 8-kierunkową regulacją manualną, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją lędźwiową w 4 kierunkach, Fotel kierowcy z wysuwaną poduszką podudziową, Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach, Fotele przednie ergonomiczne, Fotele przednie ogrzewane, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Immobilizer, Kamera cofania panoramiczna 180 stopni, Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40, Kanapa tylna z otwieranym podłokietnikiem, uchwyty na kubki, Kierownica ogrzewana, Kierownica sportowa pokryta skórą, spłaszczona u dołu, przyciski sterowania, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Lakier metaliczny, Żółty Kult, Listwy w linii okien bocznych w kolorze srebrnym, Lusterka boczne elektrycznie: regulowane, składane i ogrzewane; obudowy w kolorze czarnym, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, bezramkowe, Oświetlenie wnętrza nastrojowe, 8 barw do wyboru, Poduszki przednie kierowcy i pasażera, boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne w obu rzędach, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Reflektory EcolED (światła do jazdy dziennej LED) z systemem sterowania światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne w technologii LED, System Multimedia Plus,DAB,USB,Bluetooth,ekran dotykowy 10" PurePanel,6 głośników,OpelConnect,ACP,AA, System Start&Stop, System automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zapłonem Open&Start, System monitorowania ciśnienia w oponach, System wykrywania zmęczenia kierowcy, System zaawansowany zapobiegania kolizji i hamowania awaryjnego z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, Szyba przednia podgrzewana, Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Szyby tylne boczne i tylna, przyciemniane, Tapicerka łączona materiał-skóra syntetyczna Isabella, Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control, Układ utrzymania na pasie ruchu, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Układ zaawansowany rozpoznawania znaków drogowych z funkcją dostosowania prędkości, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy 10", kolorowy, Zagłówki przednich foteli z regulacją 4-kierunkową, Zderzak przedni w stylizacji Elegance, Zestaw naprawczy do opon z kompresorem, Światła tylne LED, Alarm, Lakier metaliczny, Srebrny Kristall, Przygotowanie pod koło zapasowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	225/45 17 94V	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	225/45 17 94V	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	225/45 17 94V	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	225/45 17 94V	5,8 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie	NA	0.5
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
4	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
5	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
6	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
7	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		
8	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13


Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

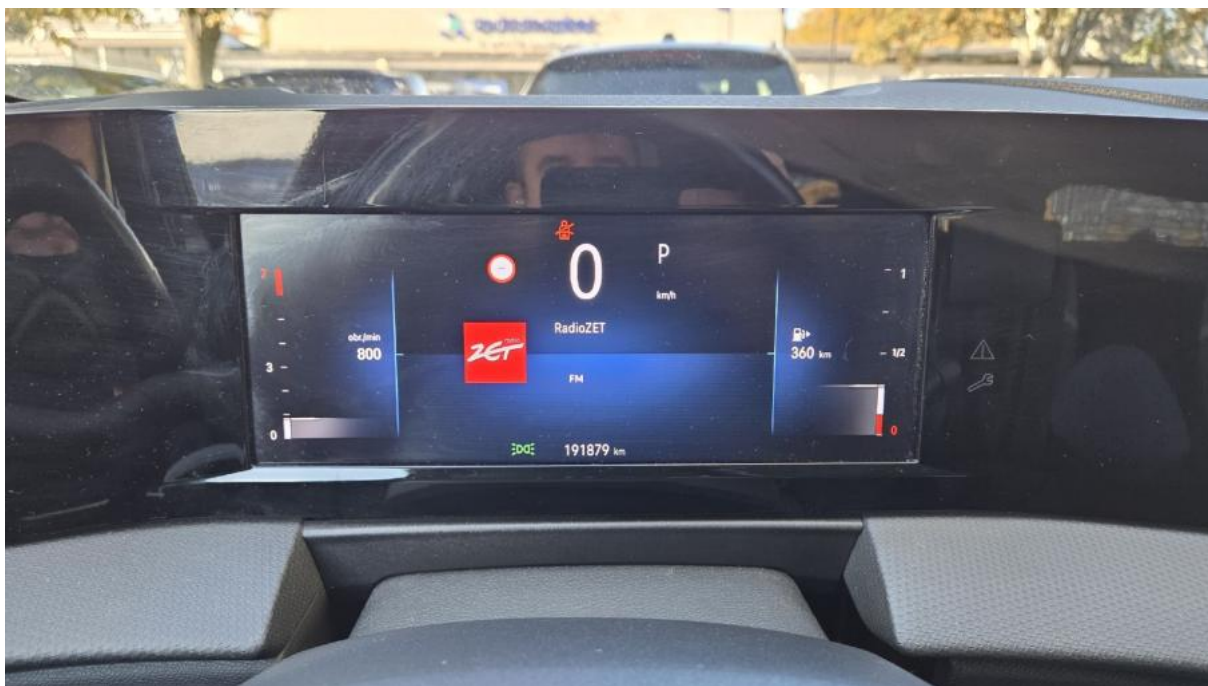

Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Dowód rej. Str. 1



Fot. 28

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

el Automobile GmbH z siedzibą w
selsheim am Main (65423)
nhofsplatz, Niemcy

jestrowana w Rejestrze
łowym B Sądu Rejonowego w
stadt, pod numerem HRB 89558 o
ile zakładowym 664 679 600 EUR

Poland Sp. z o.o. z siedzibą w
awie (02-675), ul. Wołoska 5,
strowana w Rejestrze
ębiorców Krajowego Rejestru
ego prowadzonym przez Sąd
y dla m.st. Warszawy, Wydział
podarczy Krajowego Rejestru
go, pod numerem KRS
125, nr NIP 526-015-13-65, o
zakładowym 39 666 000 PLN

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny

Pierwszy Właściciel

Model pojazdu
ASTRA

Numer identyfikacyjny pojazdu
VXKFBYH2TN1025631

Nazwisko / numer Klienta
PRITE CAR MANAGEMENT S.O.

Numer rejestracyjny
1LJ 1427L

Miejscowość, data wydania pojazdu
BUDGOSZCZ 29.08.2022

Data pierwszej rejestracji
29.08.2022

Konsultant d/s sprzedaży
Podpis i pieczęć Sprzedawcy
(Autoryzowany Dealer marki Opel)
Wiesław Wysocki

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny 3

Dane osobowe Kupujących nowe samochody będą przetwarzane przez Sprzedawcę oraz Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby obsługi Kupujących zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te mogą być przetwarzane w tym celu również przez spółki z grupy Opel Poland Sp. z o.o. oraz usługodawców tych spółek, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podanie danych jest dobrowolne, a Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Niniejszy dokument upoważnia do korzystania z usług dowolnego Autoryzowanego Serwisu marki Opel wskazanego w Autoryzowanym Serwisu marki Opel wskazanego w Warunkach gwarancji w punkcie 5 Zasięgu geograficznego gwarancji w zakresie kontroli oraz prac serwisowych i gwarancyjnych. Gwarancja obowiązuje od dnia dostawy lub pierwszej rejestracji, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

29.08.2022
Rozpoczęcie obowiązywania gwarancji.

Drugi Właściciel

Nazwisko / numer Klienta

Numer rejestracyjny

Trzeci Właściciel

Nazwisko / numer Klienta

Numer rejestracyjny

Czwarty Właściciel

Nazwisko / numer Klienta

Numer rejestracyjny

Fot. 29

Książka serwisowa – dane

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg: Okresowy ☒ Główny ☐
Data 23.01.2023 km 151 143

Olej silnikowy
Jakość: 5 W: 30
Lepkość: 04 °C

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak Nie

☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☒ Filtr przeciwpyłkowy
☒ Wkład filtra powietrza
☒ Pasek wielorowkowy
☒ Pasek zębaty
☒ Filtr paliwa
☒ Olej przekładniowy
☒ Płyn hamulcowy
☒ Zestaw do naprawy opon
☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu
☒ Świece zapłonowe
☒ Płyn chłodzący
☒ Dodatki do paliwa

Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika
Data 23.01.2023 km 181 143
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przebieg: Okresowy ☒ Główny ☐
Data 23.01.2023 km 181 143

Olej silnikowy
Jakość: 5 W: 30
Lepkość: 04 °C

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak Nie

☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☒ Filtr przeciwpyłkowy
☒ Wkład filtra powietrza
☒ Pasek wielorowkowy
☒ Pasek zębaty
☒ Filtr paliwa
☒ Olej przekładniowy
☒ Płyn hamulcowy
☒ Zestaw do naprawy opon
☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu
☒ Świece zapłonowe
☒ Płyn chłodzący
☒ Dodatki do paliwa

Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika
Data 23.01.2023 km 181 143
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐
Data 23.01.2023 km 181 143

Olej silnikowy
Jakość: 5 W: 30
Lepkość: 04 °C

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wielorowkowy
☐ Pasek zębaty
☐ Filtr paliwa
☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu
☐ Świece zapłonowe
☐ Płyn chłodzący
☐ Dodatki do paliwa

Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika
Data 23.01.2023 km 181 143
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

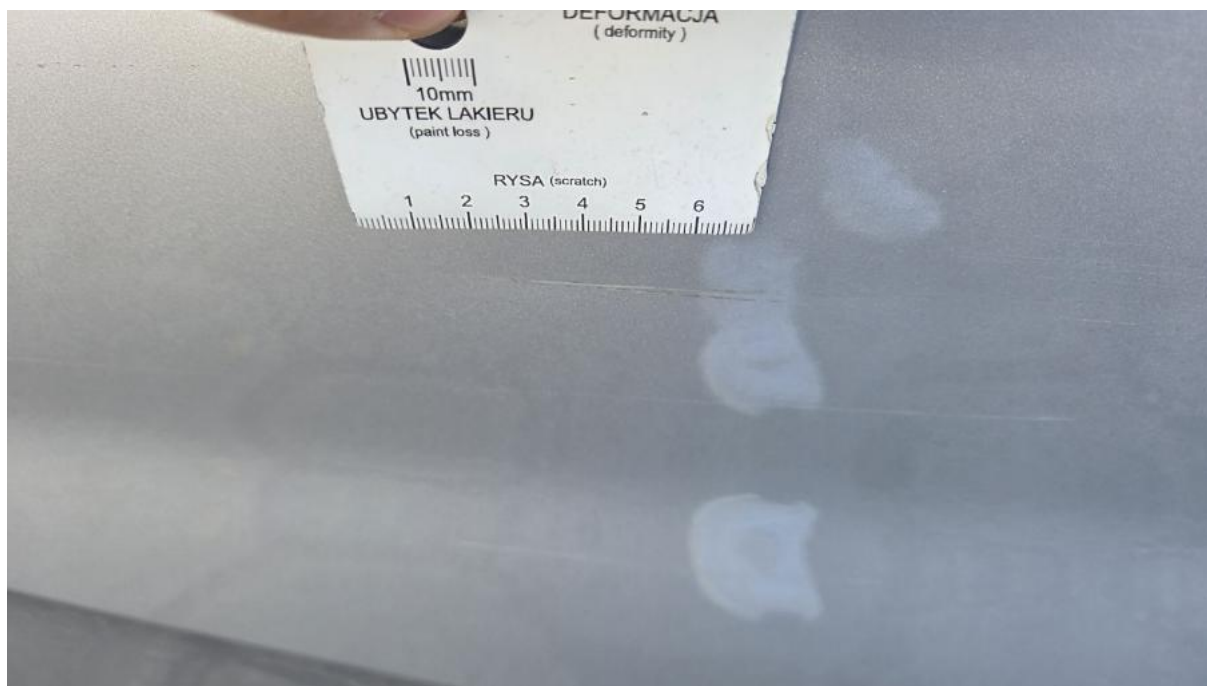

Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1