

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                    |                  |                                            |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| Numer raportu | 217302/12/25-11401                                 | Data raportu     | 02-12-2025                                 |
| Rzeczoznawcy  | Leszek Bizański (NEW)<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 28-11-2025                                 |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/90585/25/11/21                        | Miejsce oględzin | 41-909 Bytom, ul. Św. Cyryla i Metodego... |

### Dane pojazdu

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>KMHLC81UGJU142641</b>  |
| Marka, model                | HYUNDAI i40 Wagon 15-18   |
| Typ, wersja                 | i40 1.7 CRDi Business DCT |
| Numer rejestracyjny         | WD7330J                   |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1685 ccm/104 kW    |
| Stan licznika               | 155 876 km                |
| Data 1. rej./rok prod.      | 09-08-2017/2017           |
| Data nast. bad. techn.      | 26-11-2026                |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                   |
| Lakier                      | szary/METALIK             |
| Skrzynia biegów             | automatyczna              |



### Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 8 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne - przód/tył, kurtyny powietrzne), Aktywne zagłówki - przód, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 215/50, Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie w 10 kierunkach, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie - ogrzewane, Gniazda USB + AUX, HAC - system kontroli podjazdu, Hamulec postojowy - elektryczny, Instalacja radiowa + 6 głośników, Interfejs Bluetooth, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica ze sterowaniem radia, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kluczyk zbliżeniowy, przycisk Start/Stop, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Komputer pokładowy, Koło zapasowe - dojazdowe, LKAS - system utrzymania toru jazdy, Lampki do czytania z przodu, Lampy bi-ksenonowe ze spryskiwaczami, Lampy z funkcją doświetlania zakrętów, statyczne, Listwy boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne ustawiane mechanicznie, Lusterka boczne, podgrzewane, Lusterka do makijażu, podświetlane, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Możliwość wyboru sportowego trybu pracy wspomagania kierownicy, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Przedni podłokietnik, Radio CD z MP3, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary, Schowek po stronie pasażera, chłodzony, Siatka zabezpieczająca bagaż, System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu, Szyba przednia, podgrzewana (częściowo), Szyby atermiczne, Szyby barwione, Szyby regulowane elektrycznie, przód i tył, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylne drzwi z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci, Tylne oparcie składane jednym przyciskiem, Tylne oparcie składane, dzielone, Tylne podłokietnik, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne LED, Lakier metalik, System nawigacji satelitarnej z 7 calowym wyświetlaczem oraz kamerą, subwooferem i DAB

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ      | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|---------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | KLEBER, DYNAXER HP4 | 215/50 17 95V | 5,0 mm           |
|          | lewe  | KLEBER, DYNAXER HP4 | 215/50 17 95V | 5,0 mm           |
| tylna    | prawe | NEXEN, NFERA SU1    | 215/50 17 95V | 5,0 mm           |
|          | lewe  | NEXEN, NFERA SU1    | 215/50 17 95V | 5,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 16   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 17   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

### Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---------------|----------------|-----------|---------------|
|------|---------------|----------------|-----------|---------------|

|    |                                  |                                |    |     |
|----|----------------------------------|--------------------------------|----|-----|
| 1  | Przysłona zawiasu sl. przed. R   | nietrwały montaż               | NA | 0.2 |
| 2  | Nakładka progu zewn. L           | rysa/odprysk                   | NA | 0.5 |
| 3  | Tarcza koła aluminiowa przód L   | rysa/odprysk, ubytki materiału | NA | 2   |
| 4  | Tarcza koła aluminiowa przód R   | rysa/odprysk, ubytki materiału | NA | 2   |
| 5  | Tarcza koła aluminiowa tył R     | rysa/odprysk, ubytki materiału | NA | 2   |
| 6  | Okładzina zderzaka przedniego    | wgniecenie/odkształcenie       |    |     |
| 7  | Pokrywa reflektora dodatkowego L | zarysowanie                    |    |     |
| 8  | Listwa ozdobna dachu R           | rysa/odprysk                   |    |     |
| 9  | Próg L                           | rysa/odprysk                   |    |     |
| 10 | Nakładka konsoli środkowej tył   | zarysowanie                    |    |     |
| 11 | Nakładka przestrzeni bagażowej   | zarysowanie                    |    |     |
| 12 | Nakładka pokrywy tylnej dół      | zarysowanie                    |    |     |
| 13 | Nakładka oparcia 1.rząd L        | zarysowanie                    |    |     |
| 14 | Nakładka oparcia 1.rząd R        | zarysowanie                    |    |     |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**


Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

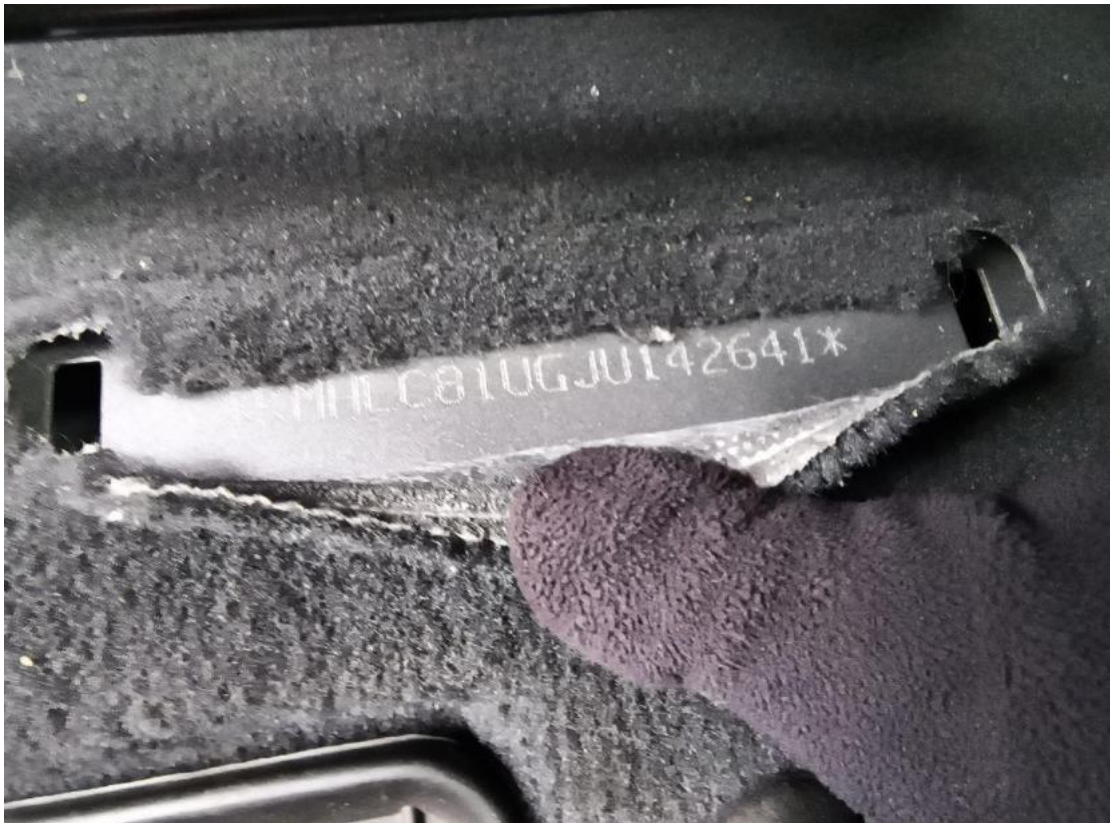

**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Koło zapasowe



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

## A close-up photograph of a worn brake disc and pad assembly. The brake disc is visible, showing significant scoring and grooving on its surface. The brake pad is also visible, appearing worn and discolored. The surrounding components are dark and metallic.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 34**

OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 36**

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 38**

Felga aluminiowa przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Felga aluminiowa przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 40**

Listwa krawędzi błotnika prz P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Listwa krawędzi błotnika prz P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 42**

Listwa krawędzi błotnika prz P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 44**

Felga aluminiowa tylna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Felga aluminiowa tylna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 46**

Reling P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Reling P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48**

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Próg L - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 50**

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Próg L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 52**

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Felga Aluminiowa przednia L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 54**

Konsola tunelu śr. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



**Fot. 56**

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 58**

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



**Fot. 60**

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**


Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 62**

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

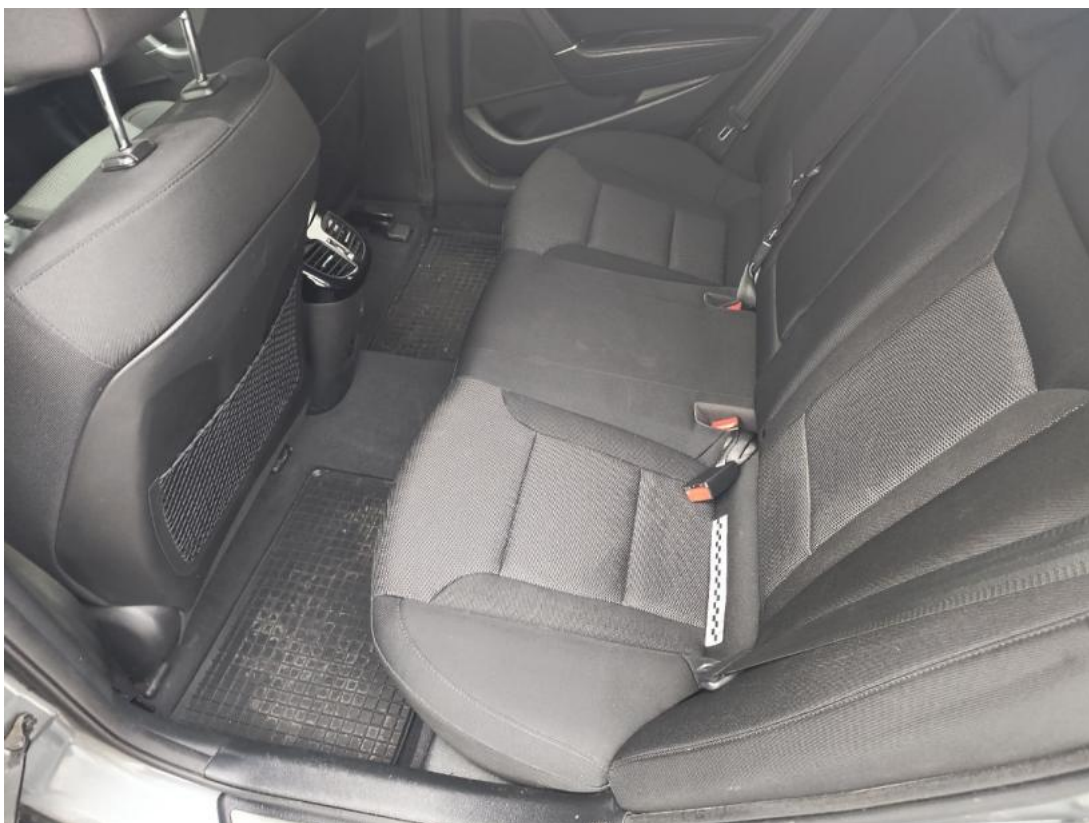

**Fot. 63**


Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 64**

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

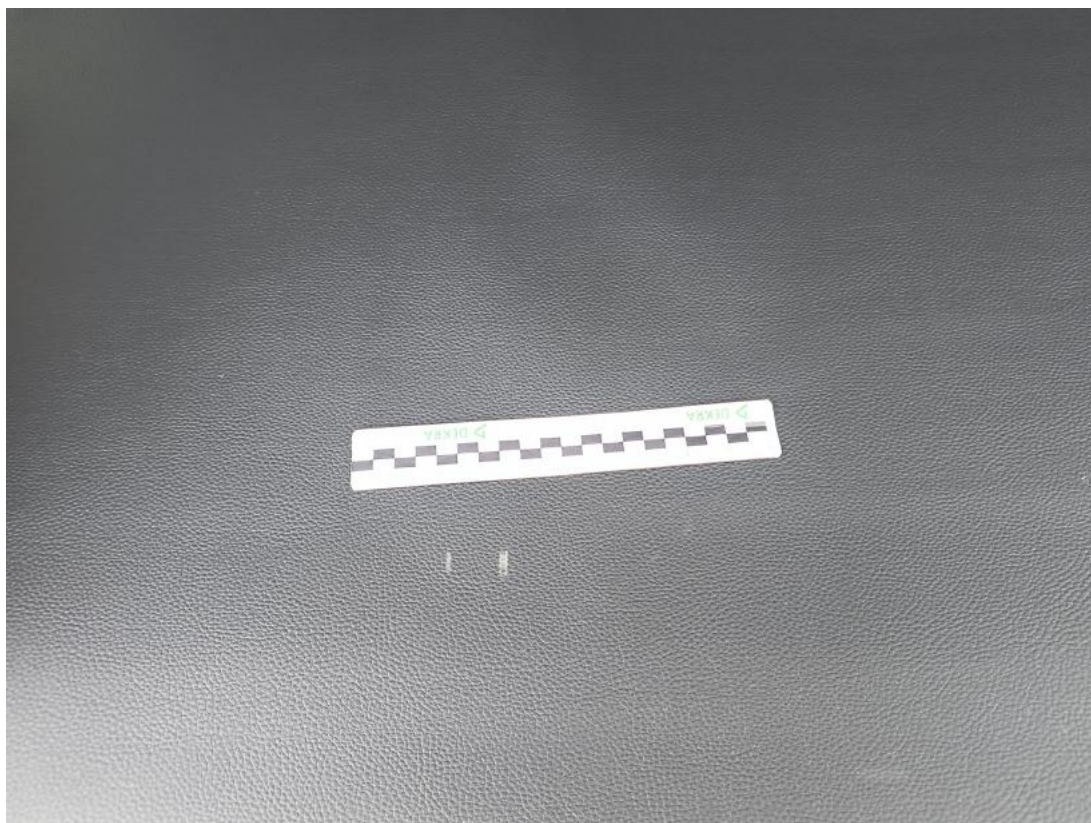

**Fot. 65**

Półka/roleta tylna - Rysa/odprysk 1



**Fot. 66**


Półka/roleta tylna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67**

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

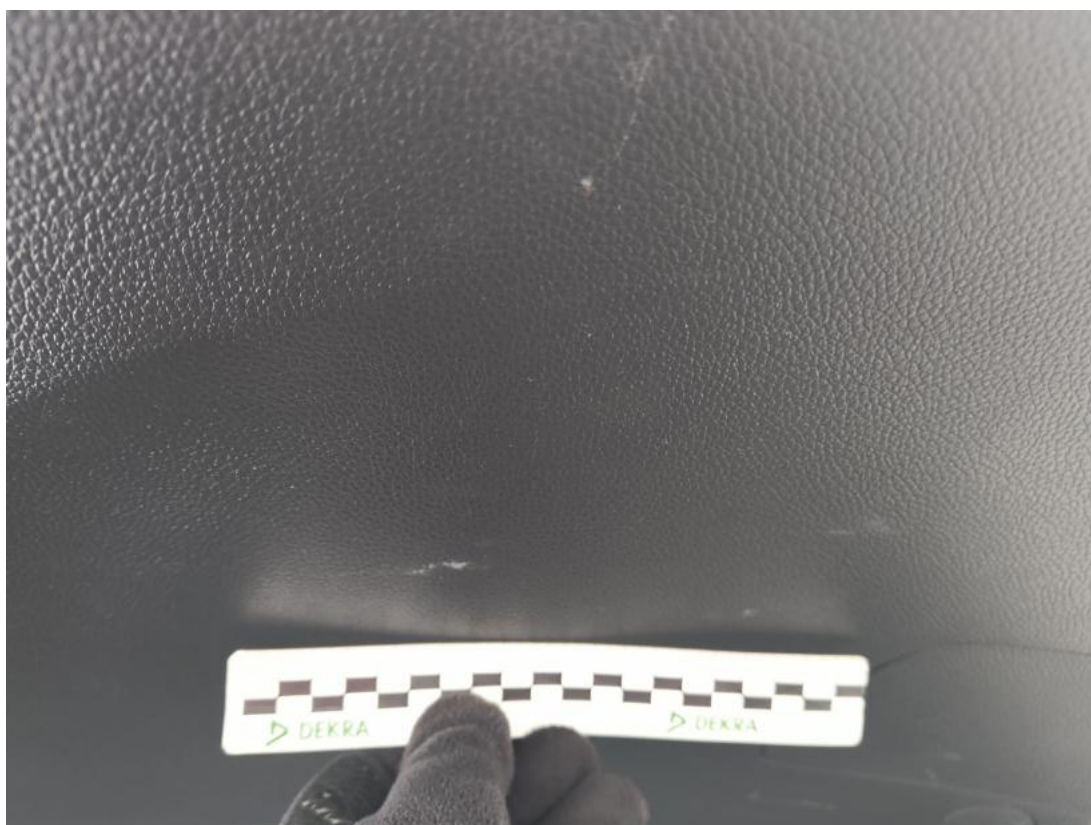

**Fot. 68**

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69**

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2