

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	424377/3/26-9573	Data raportu	09-03-2026
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	05-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/18739/26/03/02	Miejsce oględzin	Bobrowiecka 10B, 00-728 Warszawa, 00...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA3120000J975561
Marka, model	FIAT 500 15-24
Typ, wersja	500 1.2 Pop
Numer rejestracyjny	WD2947R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1242 ccm/51 kW
Stan licznika	36 103 km
Data 1. rej./rok prod.	28-06-2018/2018
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	hatchback 3/4
Lakier	pomarańczowy/2-warstwowy
	uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS + EBD, Airbag 7 sztuk: poduszki powietrzne czołowe, przednie boczne, kurtynowe, Airbag kolan kierowcy, BAS - Brake Assist System, Czujnik ciśnienia powietrza w oponach TPMS, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, ESC (zawiera ASR, MSR, HBA i Hill Holder), ESS - system sygnalizacji nagłego hamowania, Elektrycznie sterowane szyby przednie + zamek centralny, Felgi stalowe 14 z ogumieniem, Fotel pasażera z mechanizmem pamięci ustawienia, GSI - Gear Shift Indicator, Gniazdo 12V, Immobilizer, Kierownica z regulacją wysokości, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy z systemem My Car, Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, w kolorze czarnym, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Przyciski sterowania radia na kierownicy, Radio Uconnect (bez CD) z portami USB i AUX, Reflektory przednie z funkcją Follow Me Home, Tapicerka materiałowa, Tylna kanapa dzielona z regulowanymi zagłówkami, Uchwyt dla pasażera, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw naprawczy do kół Fix&Go, Zestaw wskaźników analogowy z ekranem komputera pokładowego, Światła do jazdy dziennej (DRL) w technologii LED, Koło zapasowe, dojazdowe (135/80 R14), Lakier pastelowy Vintage, Czerowny Corallo

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS01	175/65 14 82T	7,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS01	175/65 14 82T	7,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS01	175/65 14 82T	7,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS01	175/65 14 82T	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (KSERO), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	0.5
2	Próg R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1

3	Instrukcja obsługi	brak		
4	Poszycie drzwi przednich L	rysa/odprysk		
5	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
6	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22


Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika

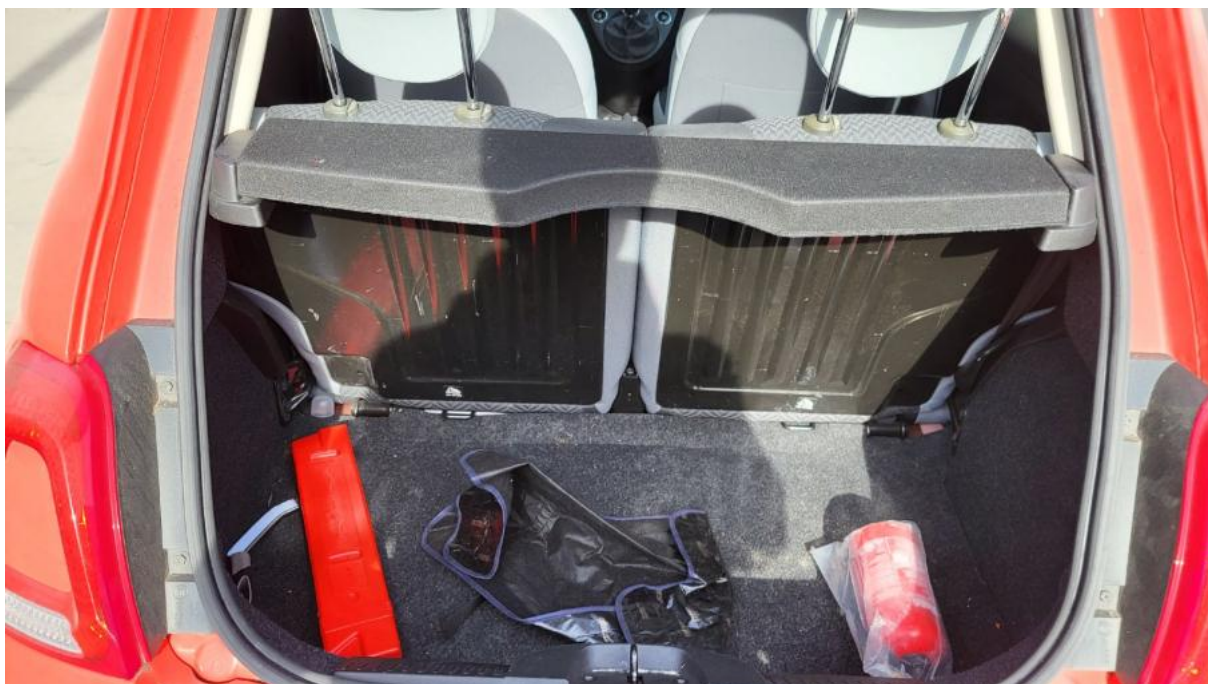

Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26


Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył

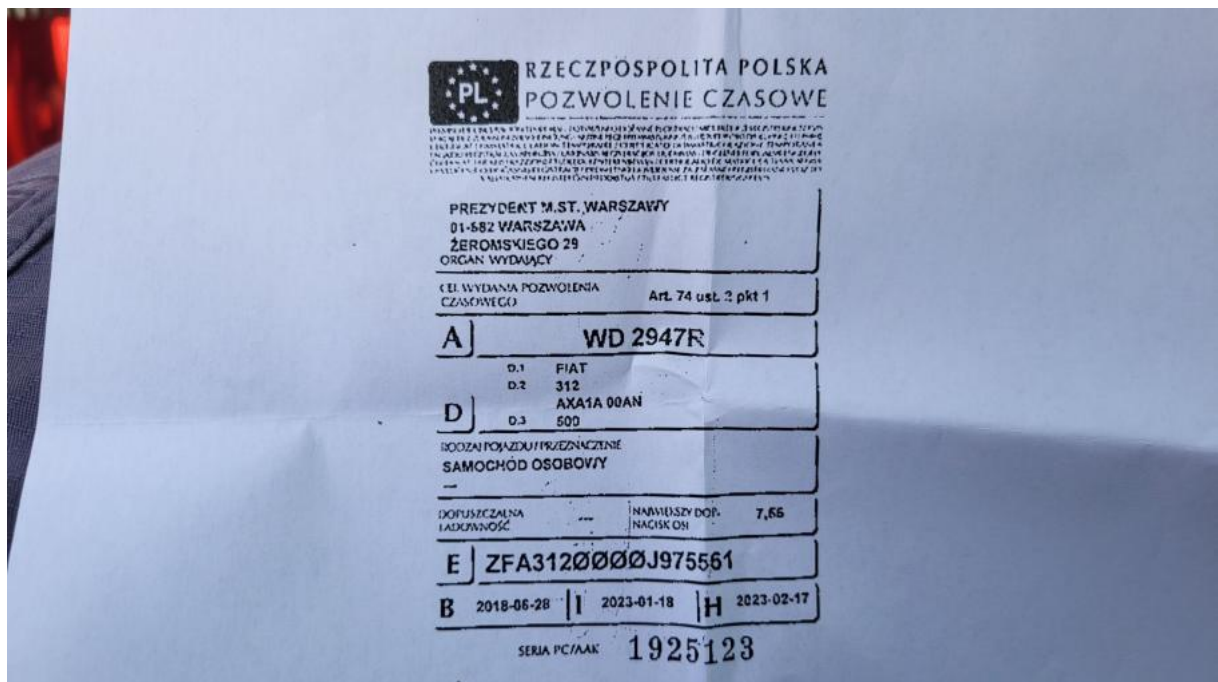

Fot. 28

Dow. rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze



Fot. 30

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 32

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Fotel prz. lew. - Inne 1