

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

SPITZKE SE

Märkische Allee 39/41
14979 Großbeeren

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	05.03.2026 durch SPITZKE SE
Besichtigungsort	14979 Großbeeren, Märkische Allee 39/41
Besichtigungsdatum	10.03.2026
Referenznummern	60100238

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WVGZZZ5NZJW426603		
Fahrzeugart	PKW - SUV / Geländewagen	Farbton / Lackart	Uranograu / Uni
Hersteller	VW	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Tiguan 2.0 TDI Trendline BMT/Start-Stopp	Laufleistung abgelesen	223.745 km
Erstzulassung	21.06.2018	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Direktschaltung / 7	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	1
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 110 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	215/65 R 17 99H M+S	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	215/65 R 17 99H M+S	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	215/65 R 17 99H M+S	6 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	215/65 R 17 99H M+S	6 mm
Reservebereifung: Notrad					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/55 R 17 99V	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/55 R 17 99V	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/55 R 17 99V	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/55 R 17 99V	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit (1)	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
○ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt. (2)
✓ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	○ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✓ verschmutzt	✓ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✓ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ○ Nicht vorhanden

(1) fahrbereit: Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, enthält keine Aussage zur Verkehrssicherheit.
 (2) Rangierfahrt: Das Fahrzeug wurde aus eigener Kraft vor- und zurückbewegt

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Aktive Frontklappe	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Anzeige für Waschwasserstand	Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel konvex, rechts	Außenspiegel lackiert
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bremsassistent
Doppeltonhorn	Elektron. Differentialsperre (EDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistent-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
Fahrassistent-System: Fußgängererkennung	Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	Fahrassistent-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
Fahrassistent-System: City-Notbremsfunktion	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fensterzierleisten schwarz	Frontscheibe Verbundglas getönt
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
Handschuhfach mit Kühlfunktion	Heckleuchten LED
Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamond Silver
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Insassen-Schutzsystem proaktiv	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
Karosserie: 4-türig	Kennzeichenbeleuchtung LED
Klimaanlage	Knieairbag Fahrerseite
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
Leseleuchten vorn	Leuchtweitenregelung
Mittellarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
Multifunktionsanzeige Plus	Nebelschlussleuchte
Nichtraucher-Paket	Parkbremse elektrisch
Radstand 2677 mm	Rußpartikelfilter
Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwischer mit Regensensor
SCR-System (AdBlue-Technologie)	Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig	Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Sitze vorn höhenverstellbar	Sonnenblenden mit Spiegel
Stahlfelgen 6,5x17	Start/Stop-Anlage
Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	Tagfahrlicht
Türgriffe außen Wagenfarbe	Verbandkasten und Warndreieck
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	Wegfahrsperre (elektronisch)
Wärmeschutzverglasung grün getönt	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Sonderausstattung (verifiziert)	
Audiosystem Composition Media (Touchscreen,	Antennen-Diversity

Sonderausstattung (verifiziert)			
Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)			
Audiosystem: CD-Player	✓	Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	✓
Business-Paket	✓	Winter-Paket	✓
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	✓	Scheibenwaschdüsen heizbar	✓
Sitzheizung vorn	✓	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß	✓
Gepäckraumboden höhenverstellbar	✓	Einparkhilfe hinten	✓
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	✓	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	✓
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	✓	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	✓
Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	✓	Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	✓
App-Connect	✓	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	✓
Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	✓	Reifendruck-Kontrollsystem	✓
Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)	✓	Bordwerkzeug und Wagenheber	✓
Sonderlackierung Urano-Grau uni	✓	Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	✓

Wertbeeinflussende Faktoren

Seite links

Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 16, Bild 17)
 Tür vorne links Leiste unten -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19)
 Seitenwand links Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen (Bild 24, Bild 25)

Seite rechts

Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren (Bild 30, Bild 31)
 Seitenwand rechts Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen (Bild 26, Bild 27)
 Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt, Smartrepair (Bild 32, Bild 33)
 Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair (Bild 34, Bild 35)
 Spiegelgehäuse rechts Blinker, verkratzt, ersetzen (Bild 38, Bild 39)
 Spiegelgehäuse rechts Blende -lackiert-, verkratzt, ersetzen (Bild 36, Bild 37)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 20, Bild 21)
 Stoßfänger hinten Verkleidung unterhalb -unlackiert-, verkratzt, ersetzen (Bild 22, Bild 23)
 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 28, Bild 29)

Sonstiges

Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen
 Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen (Bild 40, Bild 41, Bild 42, Bild 43, Bild 44)

Ohne Zuordnung

Reifen 1 x beiliegend, Luftdruck zu gering / drucklos, auffüllen (Bild 14, Bild 15)

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert. Die durchgeführte Probefahrt dient nur zur Feststellung untypischer Fahreigenschaften und ersetzt keine technische Untersuchung.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 45 Fotos.

Vogel, Stefan

 Der Sachverständige, 10.03.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

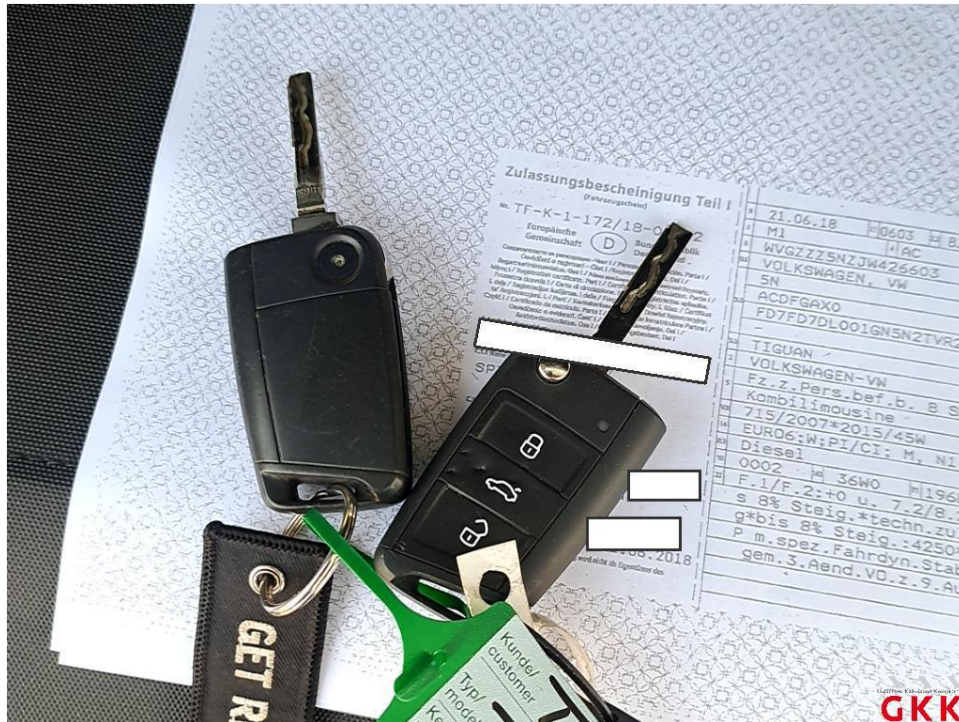


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

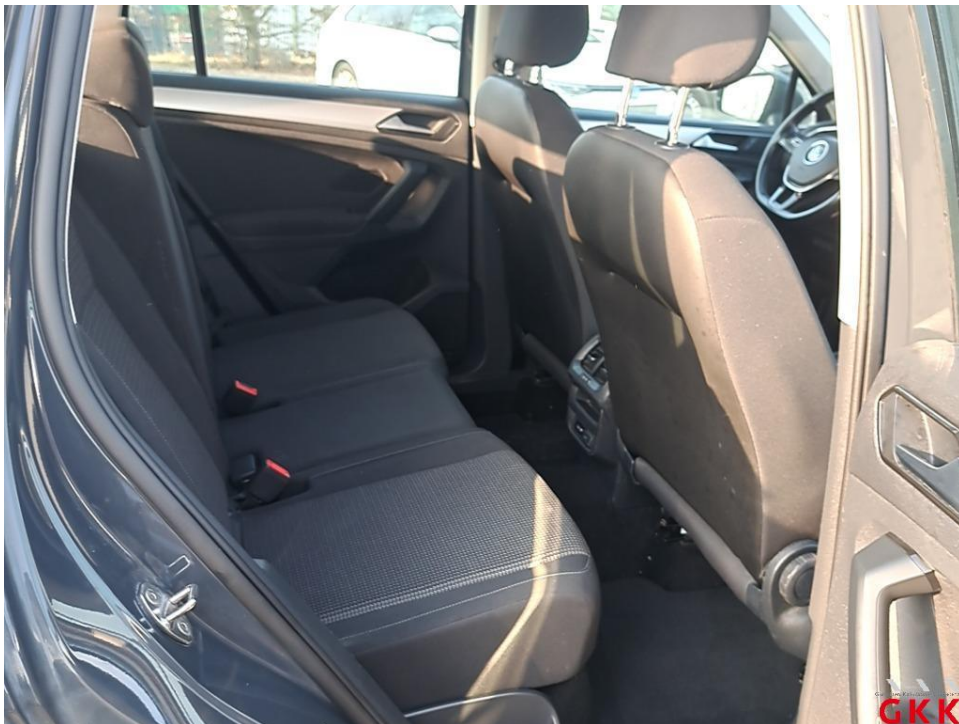


Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Reifen 1 x beiliegend, Luftdruck zu gering / drucklos, auffüllen

Fotoanlage



Bild 15 Reifen 1 x beiliegend, Luftdruck zu gering / drucklos, auffüllen



Bild 16 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 17 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 18 Tür vorne links, Leiste unten -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

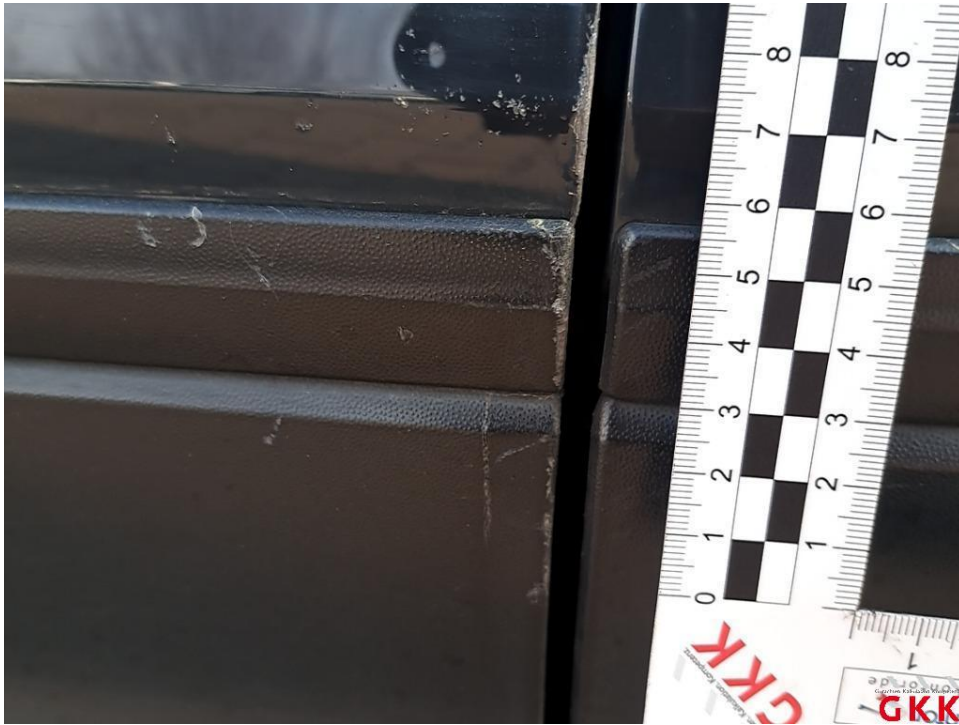


Bild 19 Tür vorne links, Leiste unten -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 22 Stoßfänger hinten, Verkleidung unterhalb -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger hinten, Verkleidung unterhalb -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 24 Seitenwand links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Seitenwand links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 26 Seitenwand rechts, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Seitenwand rechts, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 28 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30 Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31 Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren



Bild 32 Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 33 Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 34 Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage

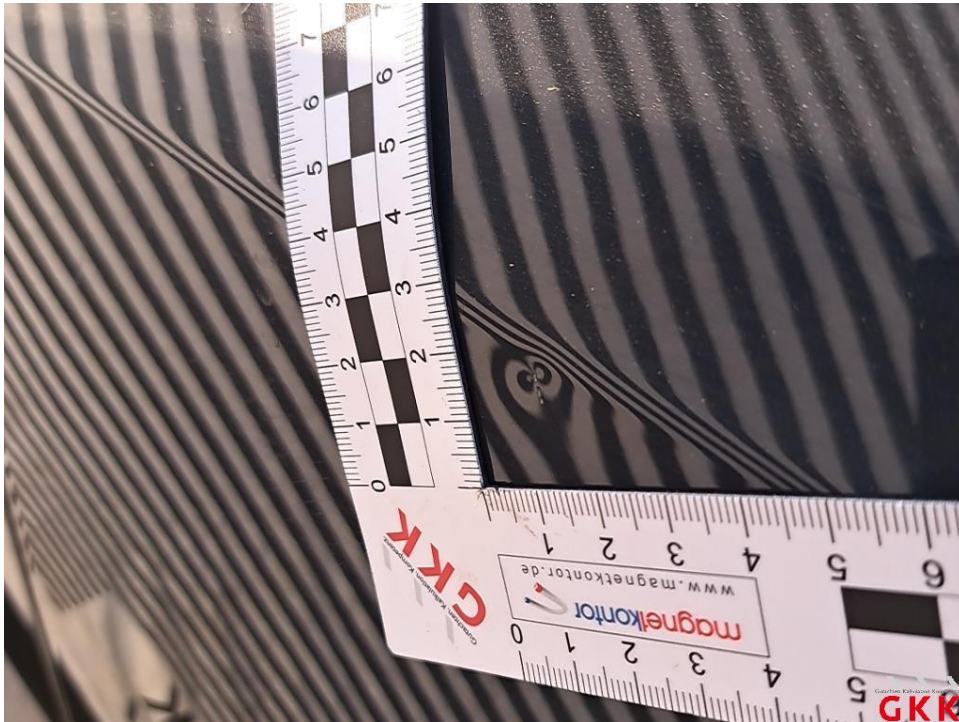


Bild 35 Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair



Bild 36 Spiegelgehäuse rechts, Blende -lackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37 Spiegelgehäuse rechts, Blende -lackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 38 Spiegelgehäuse rechts, Blinker, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39 Spiegelgehäuse rechts, Blinker, verkratzt, ersetzen



Bild 40 Dach Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen

Fotoanlage



Bild 41 Motorhaube Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen



Bild 42 Dachholm rechts Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen

Fotoanlage



Bild 43 Dachholm Links Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen

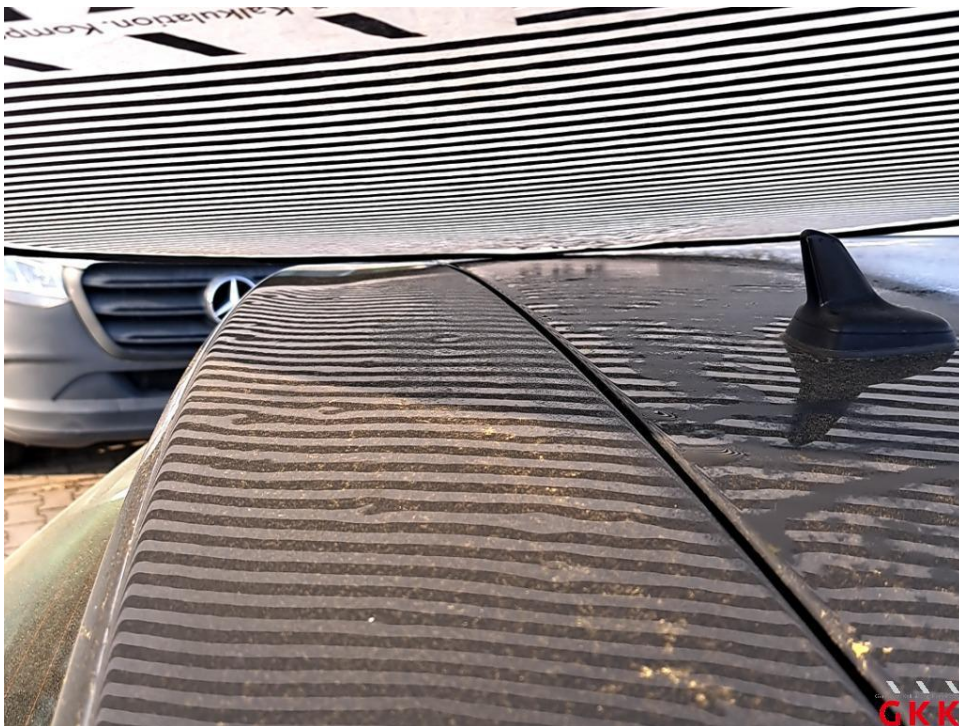


Bild 44 Heckklappe Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen

Fotoanlage



Bild 45