

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

SPITZKE SE UB
Elektrotechnik/Ausrüstung

Märkische Allee 39/41
14979 Großbeeren

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang			
Ihr Auftrag vom		05.03.2026 durch SPITZKE SE UB Elektrotechnik/Ausrüstung	
Besichtigungsort		14979 Großbeeren, Märkische Allee 39/41	
Besichtigungsdatum		10.03.2026	
Referenznummern		60180026	
Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.		WVGZZA1ZKV134251	
Fahrzeugart	PKW - SUV / Geländewagen	Farbton / Lackart	Uranograu/Weiß / Uni
Hersteller	VW	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	T-Roc 1.6 TDI Style	Laufleistung abgelesen	205.535 km
Erstzulassung	04.06.2019	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	1
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.598 ccm / 85 KW
Antriebsart	Frontantrieb		
Fahrzeugdaten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/55 R 17 98W AS	2 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/55 R 17 98W AS	2 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/55 R 17 98W AS	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/55 R 17 98W AS	6 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit (1)	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
⊖ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt. (2)
✓ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsanhänger 27.05.2025 bei km 193.030.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	✓ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✓ verschmutzt	✓ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✓ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊗ Nicht vorhanden

(1) fahrbereit: Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, enthält keine Aussage zur Verkehrssicherheit.

(2) Rangierfahrt: Das Fahrzeug wurde aus eigener Kraft vor- und zurückbewegt

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar	
Ambiente-Beleuchtung weiß		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)		Antriebsart: Frontantrieb	
Außenspiegel asphärisch, links		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	
Außenspiegel lackiert		Bremsassistent	
Bremsbelagverschleissanzeige		Chrom-Paket (1)	
Chromeinfassung Lichtschalter		Chromeinfassung Fensterheberschalter	
Chromeinfassung Spiegelverstellung		Chromleisten an Seitenfenstern	
Chromleisten Stoßfänger hinten		Connectivity-Paket	
Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)		Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	
Dach in Kontrastfarbe		Dachhimmel Stoff, grau	
Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)		Elektron. Differentialsperre (EDS)	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent		Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung		Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion		Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	
Fensterheber elektrisch vorn und hinten		Frontscheibe Verbundglas getönt	
Funkschlüssel (2) klappbar		Fußmatten Textil	
Fußraumbelichtung vorn		Gepäckraumboden höhenverstellbar	
Getriebe 6-Gang		Heckleuchten LED	
Heckscheibenwischer		Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Oak Brown matt	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz		Karosserie: 5-türig	
Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn		Kopfstützen hinten (3-fach)	
Leseleuchten vorn und hinten LED		LM-Felgen	
Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI		Multifunktionsanzeige Plus	
Nebelschlussleuchte		Nichtraucher-Paket	
Parkbremse elektrisch		Auto-Hold-Funktion	
Radstand 2590 mm		Reifenkontroll-Anzeige	
Rußpartikelfilter		Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP		Schalt-/Wählhebelgriff Leder	
SCR-System (AdBlue-Technologie)		Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig	
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar		Sitzbezug / Polsterung: Stoff Tracks	
Sitze vorn höhenverstellbar		Sitze: Komfortsitze vorn	
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)		Start/Stop-Anlage	
Stoßfänger oben lackiert, unten schwarz, Unterfahrschutz vorn und hinten silber		Türabdeckung unten schwarz mit Chromleiste	
Türgriffe außen Wagenfarbe		Verbandkasten und Warndreieck	
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten		Wegfahrsperre (elektronisch)	
Wärmeschutzverglasung grün getönt		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	✓	Antennen-Diversity	✓
Audiosystem: CD-Player	✓	Lautsprecher (6)	✓
Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	✓	Einparkhilfe vorn und hinten	✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)	✓	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	✓
Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	✓	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	✓
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	✓	Licht- und Sicht-Paket 1	✓
Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion	✓	Scheibenwischer mit Regensensor	✓
Innenspiegel mit Abblendautomatik	✓	Mittelarmlehne vorn	✓
Steckdose 12V im Fond	✓	Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	✓
Volkswagen Media Control	✓	Notrufsystem	✓
Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)	✓	Bordwerkzeug und Wagenheber	✓
Scheinwerfer LED	✓	Leuchtweitenregelung automatisch	✓
Sonderlackierung Urano-Grau uni	✓	Winter-Paket	✓
Scheibenwaschdüsen heizbar	✓	Anzeige für Waschwasserstand	✓
Sitzheizung vorn	✓	Zweifarb/Lackierung	✓

Wertbeeinflussende Faktoren**Front**

Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen (Bild 17, Bild 18)

Seite links

Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 23, Bild 24)

Seite rechts

Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 25, Bild 26)

Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt, Smartrepair (Bild 27, Bild 28)

Kotflügel vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 20, Bild 21)

Heck

Heckklappe Schloss, defekt, ersetzen (Bild 15, Bild 16)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen (Bild 19)

Technik

Bremsscheiben vorne, korrodiert, ersetzen (Bild 22)

Motor Fehlerspeicher, aktiv, auslesen / prüfen (Bild 14)

Sonstiges

HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert. Die durchgeführte Probefahrt dient nur zur Feststellung untypischer Fahreigenschaften und ersetzt keine technische Untersuchung.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 28 Fotos.

Vogel, Stefan

Der Sachverständige, 10.03.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5

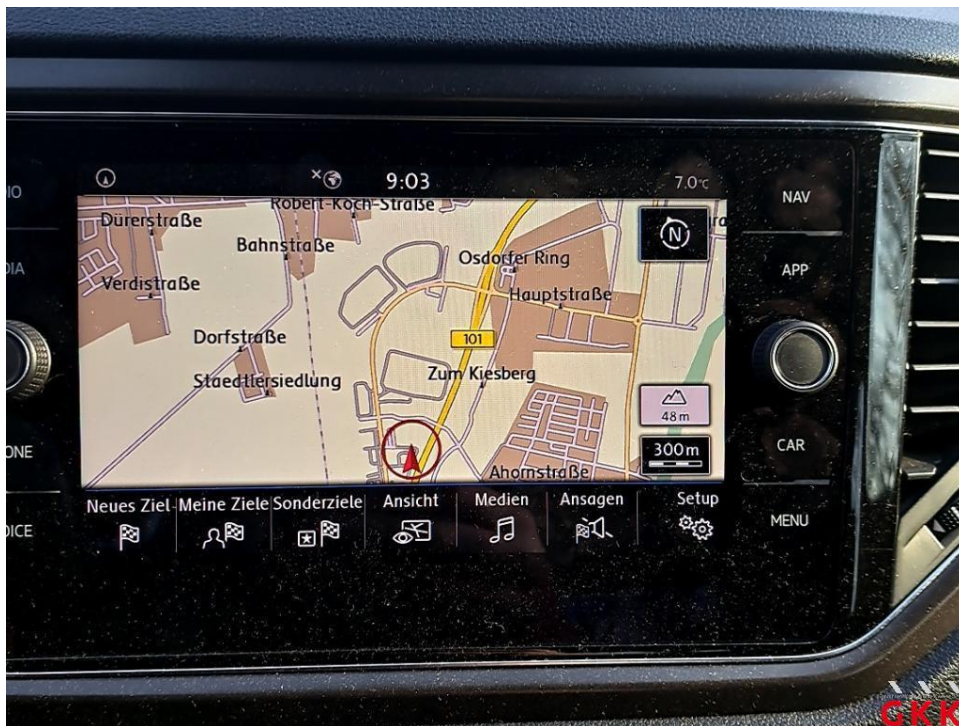


Bild 6

Fotoanlage

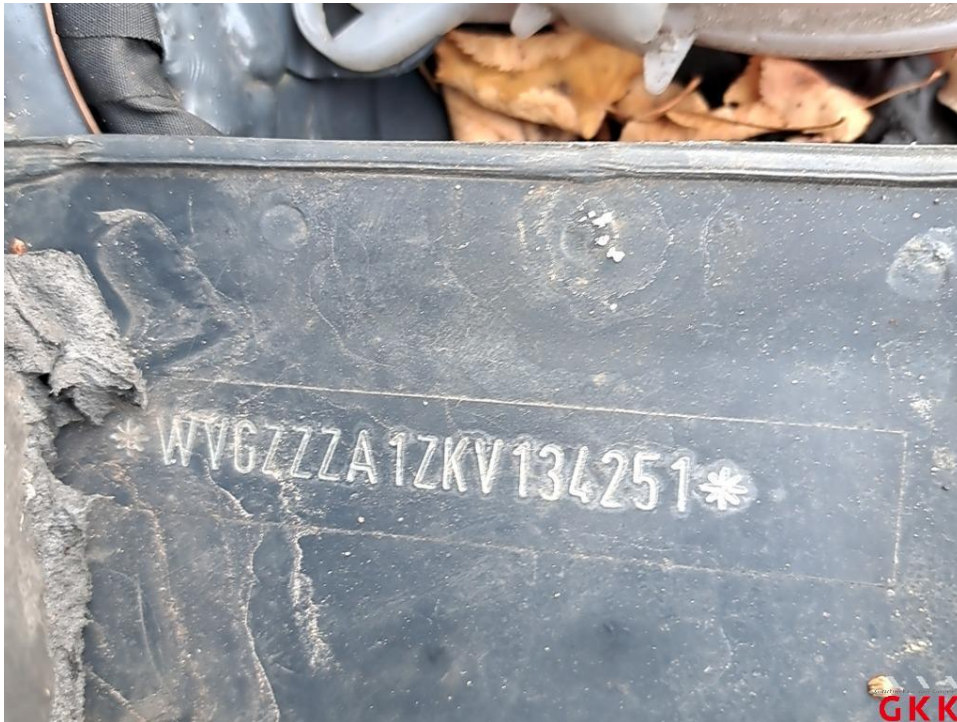


Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Motor, Fehlerspeicher, aktiv, auslesen / prüfen

Fotoanlage



Bild 15 Heckklappe, Schloss, defekt, ersetzen



Bild 16 Heckklappe, Schloss, defekt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen



Bild 18 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen



Bild 20 Kotflügel vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 21 Kotflügel vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

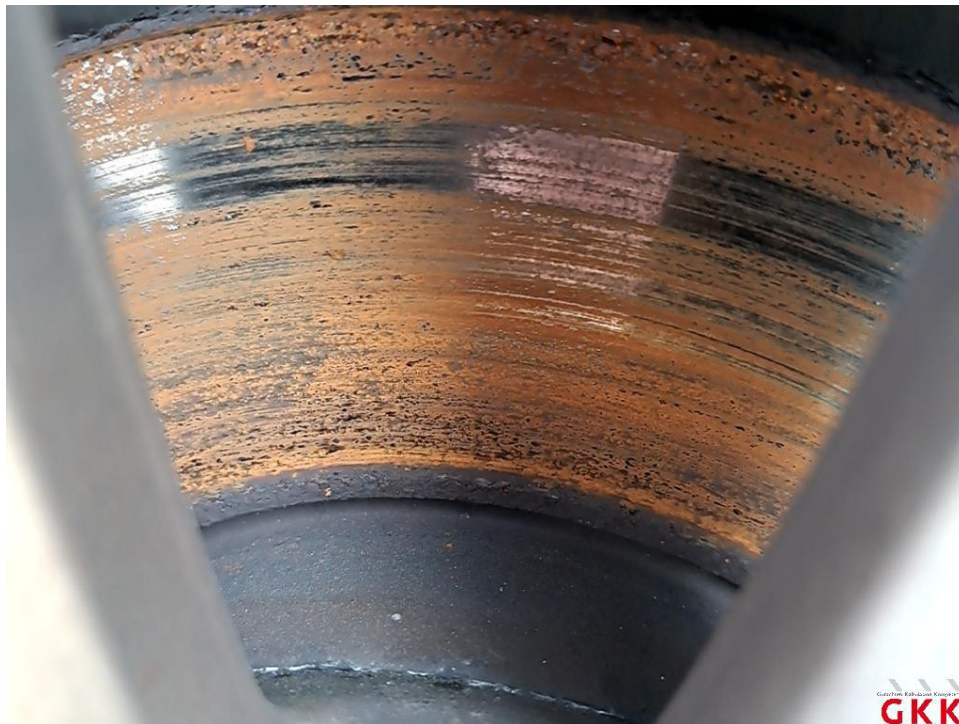


Bild 22 Bremsscheiben, vorne, korrodiert, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24 Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 28 Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair