

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

SPITZKE SE Kompetenzzentrum Mitte

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Zum Fliegerhorst 1405/1406
63526 Erlensee

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	05.03.2026 durch SPITZKE SE Kompetenzzentrum Mitte
Besichtigungsort	63526 Erlensee, Zum Fliegerhorst 1405/1406
Besichtigungsdatum	10.03.2026
Referenznummern	60160006

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WV1ZZZ2HZKH024806		
Fahrzeugart	PKW - Pick-Up	Farbton / Lackart	Weiß / Uni
Hersteller	VW	Nächste HU	04/2027
Typ / Verkaufsbez.	Amarok 3.0 TDI Comfortline DoubleCab 4Motion	Laufleistung abgelesen	209.665 km
Erstzulassung	10.07.2019	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 2	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	V-Motor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	2.967 ccm / 120 KW
Antriebsart	Allradantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	245/65 R 17 111V M+S	7 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	245/65 R 17 111V M+S	7 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	245/65 R 17 111V M+S	6 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	245/65 R 17 111V M+S	6 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit (1)	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✓ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✗ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt. (2)
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	○ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Angabe am 29.04.2025 bei km 198.500.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	○ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊗ Nicht vorhanden

(1) fahrbereit: Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, enthält keine Aussage zur Verkehrssicherheit.

(2) Rangierfahrt: Das Fahrzeug wurde aus eigener Kraft vor- und zurückbewegt

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger vorne beschädigt	Nein	Teilreparatur

Anmerkungen
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.
Der Kostenvoranschlag der Firma VW Automobile Frankfurt GmbH, mit der Auftragsnummer 2026002572/1 vom 24.02.2026, bezüglich des defekten Reduktionsmittelmoduls des hier in Rede stehenden Fahrzeuges, wurde überprüft und im Verkaufsbericht berücksichtigt.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
2. Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)	3. Bremsleuchte LED
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Antriebsart: Allradantrieb	Audiosystem Composition Audio (Monochrom-Display, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel konvex, links
Außenspiegel lackiert	Bodenbelag hinten (Teppich)
Bodenbelag vorn (Teppich)	Dachhimmel Stoff, grau
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS	Anti-Blockier-System (ABS)
Anti-Blockier-System (ABS) Offroad	Bremsassistent
Elektron. Differentialsperre (EDS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistent-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
Fahrassistent-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent	Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Funkschlüssel (1) klappbar
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 6-Gang
Handschuhfach abschließbar	Heckklappe Komfort (abschließbar, Pick-Up)
Heckscheibe heizbar	Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Inox
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie/Aufbau: Doppelkabine (Double-Cab)
Karosserie/Aufbau: Pick-Up	Klimaanlage Climatic
Kopfstützen hinten (3-fach)	Kotflügelverbreiterung in Wagenfarbe
Kühlergrill schwarz lackiert, mit Doppelchromleiste	Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Handbremshebelgriff Leder
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
Leuchtweitenregelung	LM-Felgen
Mittelarmlehne vorn	Modellpflege
Motor 3,0 Ltr. - 120 kW V6 TDI	Multifunktionsanzeige Plus
Nebelscheinwerfer	Nebelschlussleuchte
Radstand 3097 mm	Raucher-Paket
Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	Bordwerkzeug und Wagenheber
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Schmutzfänger vorn und hinten	Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Start/Stop-Anlage
Steckdosen (12V-Anschluß) 3-fach, in Armaturenbrett, Mittelkonsole und Ladefläche außen	Stoßfänger hinten schwarz unlackiert
Stoßfänger vorn Wagenfarbe	Tagfahrlicht
Türdichtungen mit Staubschutz	Türgriffe außen Wagenfarbe
Verbandkasten und Warndreieck	Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
Verzurrösen auf Ladefläche / Laderaumboden	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
Warmluftkanal zum Fahrgastraum	Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer
Wegfahrsperre (elektronisch)	Wärmeschutzverglasung grün getönt
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung	✓	Fußmatten Gummi	✓
Unterfahrschutz Triebwerk (Motor und Getriebe)	✓	Vorrüstung Fahrtenschreiber / Tachograph	✓
Winter-Paket	✓	Scheibenwaschdüsen heizbar	✓
Anzeige für Waschwasserstand	✓	Sitzheizung vorn	✓

Wertbeeinflussende Faktoren

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Reparaturmangel, ersetzen (Bild 17, Bild 18)

Motorhaube, Steinschlag, Smartrepair (Bild 13, Bild 14)

Frontscheibe, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen (Bild 15, Bild 16)

Seite rechts

Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 19, Bild 20)

Seitenwand rechts unterhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 27, Bild 28)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 25, Bild 26)

Heckklappe, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 29, Bild 30)

Heckklappe innen, verkratzt, lackieren (Bild 23, Bild 24)

Interieur

Laderaum Bodenbelag Holz, beschädigt, ersetzen (Bild 21, Bild 22)

Sonstiges

Inspektion klein SUV / Geländewagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Ohne Zuordnung

Kraftstoff/Reduktionsmodul, Schäden lt. Kostenvoranschlag, ersetzen

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 30 Fotos.

Quapil, Philipp

Der Sachverständige, 11.03.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13 Motorhaube, Steinschlag, Smartrepair



Bild 14 Motorhaube, Steinschlag, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 15 Frontscheibe, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen

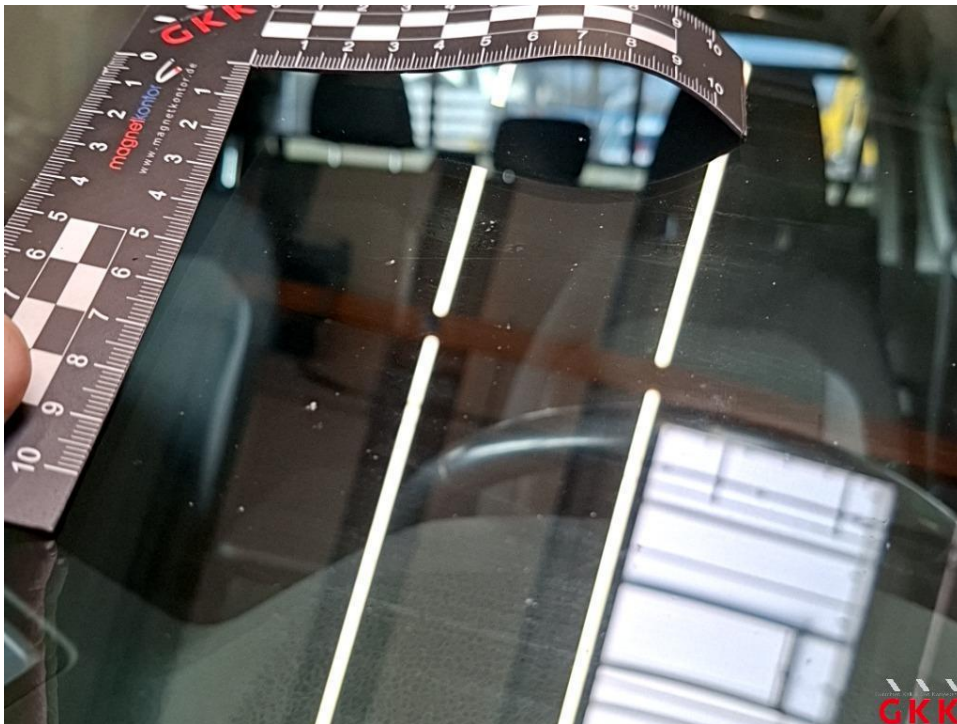


Bild 16 Frontscheibe, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Reparaturmangel, ersetzen



Bild 18 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Reparaturmangel, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Laderaum, Bodenbelag Holz, beschädigt, ersetzen



Bild 22 Laderaum, Bodenbelag Holz, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Heckklappe, innen, verkratzt, lackieren



Bild 24 Heckklappe, innen, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Seitenwand rechts, unterhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28 Seitenwand rechts, unterhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Heckklappe, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 30 Heckklappe, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken