

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218501/3/26-11401	Data raportu	09-03-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	03-03-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/16742/26/02/24	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VSSZZKJZJR055867
Marka, model	SEAT Ibiza 17-21
Typ, wersja	Ibiza 1.0 Style S&S
Numer rejestracyjny	GD639YW
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/55 kW
Stan licznika	160 826 km
Data 1. rej./rok prod.	22-11-2017/2017
Data nast. bad. techn.	20-11-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Aktywacja układu ostrzegania o gwałtownym hamowaniu (światła awaryjne + migające światła STOP), BAS - system wspomagania hamowania, Chromowane obramowanie osłony chłodnicy, Chromowane wykończenie wnętrza, Dywaniki podłogowe, Dźwignia zmiany biegów i hamulca ręcznego skórzane, EDL, ESC - system stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 185/65, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Funkcja rekomendacji zmiany biegu, HBA - asystent nagłego hamowania, Hill Hold Control (asystent podjazdu), Immobilizer, Kanapa tylna, składana i dzielona, Kierownica wielofunkcyjna w skórze, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna Climatic, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Koło zapasowe, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Ogranicznik prędkości, Rozbudowana tablica przyrządów z komputerem pokładowym, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera, System Media Colour (5-calowy ekran, radio SD/USB/AUX/Bluetooth, 6 głośników) + kier. wielofunk., System kontroli ciśnienia w ogumieniu, System kontroli odstępów Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania, Szyby podnoszone elektrycznie, przód, Tapicerka materiałowa, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego z dodatkowym mocowaniem Top Tether, tył, Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie komfortowe, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmiełne z systemem doświetlania zakrętów, Lakier biały - Candy White

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	VREDESTEIN, WINTRAC	185/65 15 88T	8,0 mm
	lewe	VREDESTEIN, WINTRAC	185/65 15 88T	8,0 mm
tylna	prawe	VREDESTEIN, WINTRAC	185/65 15 88T	8,0 mm
	lewe	VREDESTEIN, WINTRAC	185/65 15 88T	8,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	200 - 300
2	Błotnik przedni prawy	200 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Pokrywa reflektora dodatkowego L	zarysowanie	WY	0.2
2	Listwa szybowa zewn.drzwi tylnych L	niewłaściwe pasowanie, ubytki materiału	WY	0.2
3	Listwa szybowa zewn.drzwi tylnych R	niewłaściwe pasowanie, ubytki materiału	WY	0.2
4	Szyba barwiona boczna L	zarysowanie, ubytki materiału	WY	1.2
5	Kpl. napr./klej szyby błotnika tylnego L		WY	
6	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
7	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
9	Listwa szybowa zewn.drzwi przednich R	niewłaściwe pasowanie	NA	0.1
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
11	Rama drzwi,przód L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
12	Rama drzwi,przód R	rysa/odprysk	NA	0.5
13	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	0.8
14	Błotnik tylny L	ślady korozji, rysa/odprysk	NA	0.5
15	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	rysa/odprysk		
16	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
17	Szyba barwiona boczna R	zarysowanie		
18	Deska rozdzielcza	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

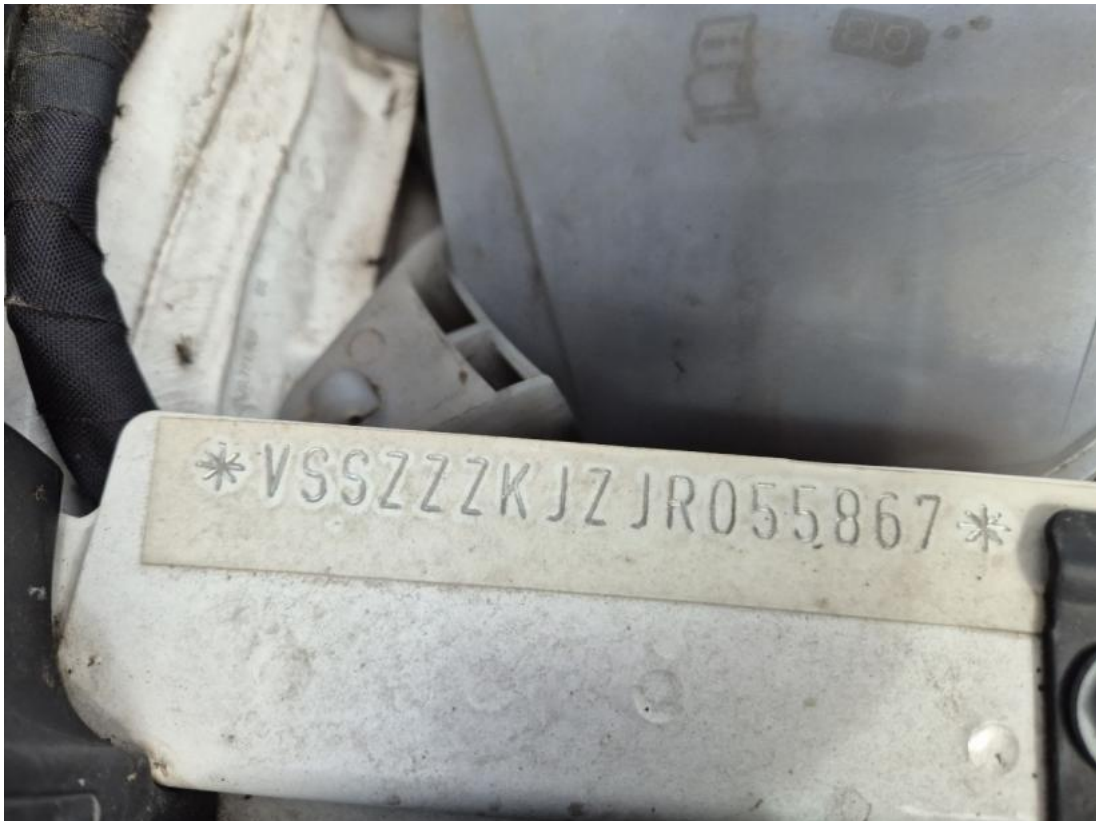

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze

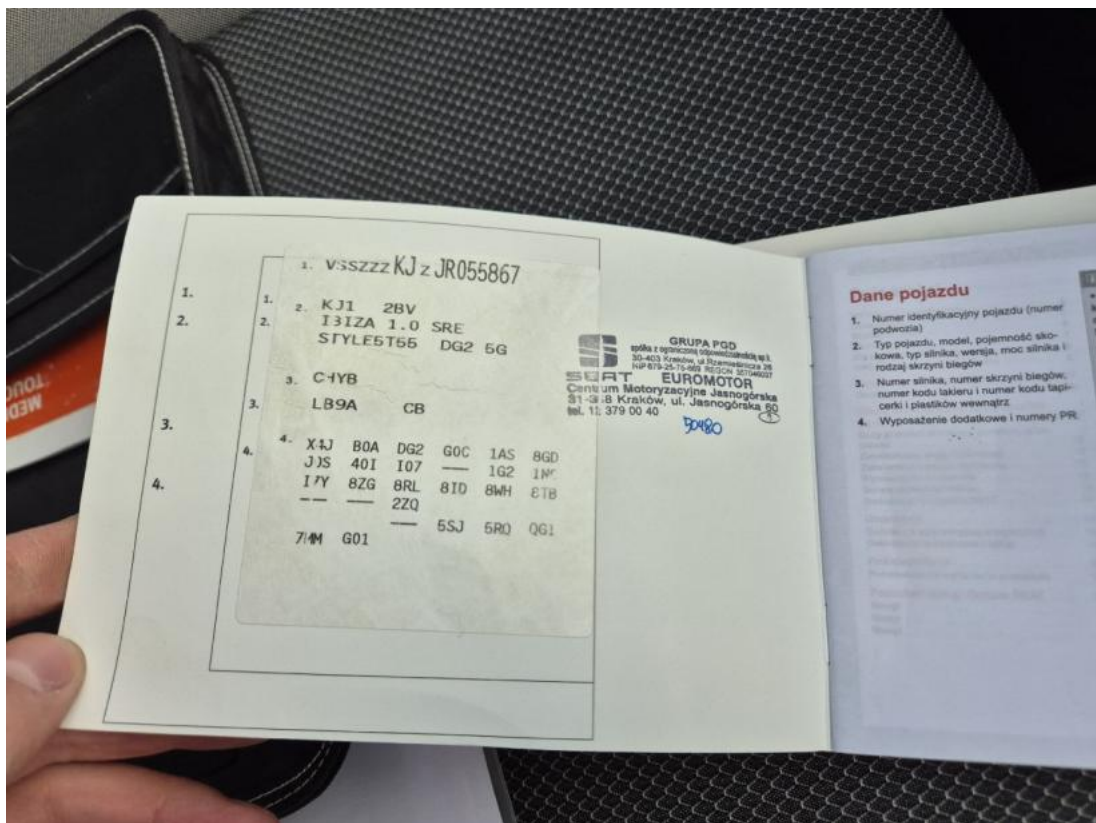

Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

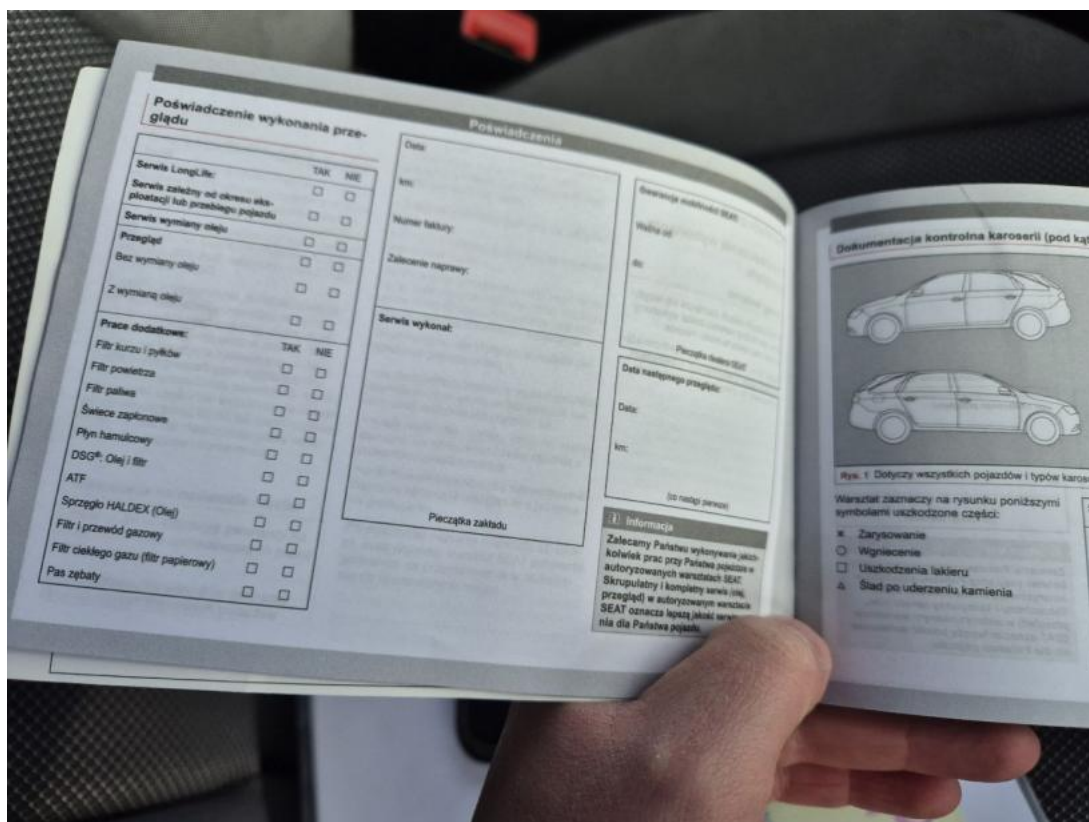

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Kratka/zaślepka halogenu L - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Listwa drzwi przednich P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Listwa drzwi tylnych P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Uszczelka szyby bocznej tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Uszczelka szyby bocznej tyl L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Listwa drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Listwa drzwi tylnych L - Inne 1



Fot. 58

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Kanapa tyl. - Inne 1