

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                             |                  |                                  |
|---------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 210772/8/25-3705            | Data raportu     | 28-08-2025                       |
| Rzeczoznawca  | Arthur Rusik                | Data oględzin    | 22-08-2025                       |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/60620/25/08/18 | Miejsce oględzin | MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ... |

### Dane pojazdu

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | U5YH5815APL135786     |
| Marka, model                | KIA Ceed Kombi 21-    |
| Typ, wersja                 | Ceed 1.5 T-GDI M      |
| Numer rejestracyjny         | GD4E164               |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./1482 ccm/118 kW |
| Stan licznika               | 212 645 km            |
| Data 1. rej./rok prod.      | 24-08-2022/2022       |
| Data nast. bad. techn.      |                       |
| Nadwozie                    | KOM 5/5               |
| Lakier                      | srebrny/METALIK       |
| Skrzynia biegów             | manualna              |



### Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm obwodowy, Antena dachowa typu „płetwa rekina” w kolorze nadwozia, Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu, Bluetooth, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujnik zmierzchu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Ekran kolorowy 8" dotykowy, Apple CarPlay, Android Auto, DAB, Elektryczne podnoszenie szyb przód/tył z auto góra/dół, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazda USB, przód, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gwarancja, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Kamera parkowania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z f. wykrywania pieszych, Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania światła drogowych na mijania, Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu, Kia Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości, Kierownica i drążek biegów w skórze ekologicznej, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z systemem odparowywania szyby przedniej, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier uni, Lampy tylne wykonane w technologii LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika, Osłony przeciwsłoneczne z funkcją podświetlania, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, lampka do czytania w podsuficie oraz schowek na okulary, Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Podłoga bagażnika dwupoziomowa, Radio DAB sterowanie w kierownicy, USB, 6 głośników, Sortownik pod podłogą w bagażniku, System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy oraz informujący o ruszeniu poprzedzającego pojazdu DAW, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa, Tempomat + ogranicznik prędkości, Tylna kanapa składana, dzielona 60:40, Tylny podłokietnik, Tylny spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Lakier metalik

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ             | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | CONTINENTAL, ECO CONTACT 6 | 205/55 16 91V | 3,5 mm           |
|          | lewe  | CONTINENTAL, ECO CONTACT 6 | 205/55 16 91V | 3,5 mm           |
| tylna    | prawe | CONTINENTAL, ECO CONTACT 6 | 205/55 16 91V | 5,0 mm           |
|          | lewe  | CONTINENTAL, ECO CONTACT 6 | 205/55 16 91V | 5,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 16   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 17   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                   | Opis uszkodzeń                                    | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Szyba przednia barwiona         | pęknięcie                                         | WY        | 2.3           |
| 2    | Dach                            | liczne, wgniecenie                                | NA        | 2             |
| 3    | Okładzina zderzaka tylnego      | wgniecenie/odkształcenie                          | NA        | 1.5           |
| 4    | Pokrywa tylna                   | wgniecenie                                        | NA        | 1.2           |
| 5    | Słupki środkowy (B) L           | liczne, wgniecenie, odpryski lakieru              | NA        | 0.8           |
| 6    | Próg R                          | ślady korozji                                     | NA        | 0.3           |
| 7    | Okładzina zderzaka przedniego   | odpryski lakieru, zarysowania eksploatacyjne, dół |           |               |
| 8    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | wgniecenie, odpryski lakieru                      |           |               |
| 9    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R | odpryski lakieru, punktowe, , wgniecenie          |           |               |
| 10   | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L    | zarysowania eksploatacyjne                        |           |               |
| 11   | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R    | wgniecenie                                        |           |               |
| 12   | Błotnik tylny R                 | wgniecenie                                        |           |               |
| 13   | Rama dachu L                    | punktowe, , wgniecenie                            |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Koło zapasowe



**Fot. 26**


Spód pojazdu przód

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**


Spód pojazdu tył

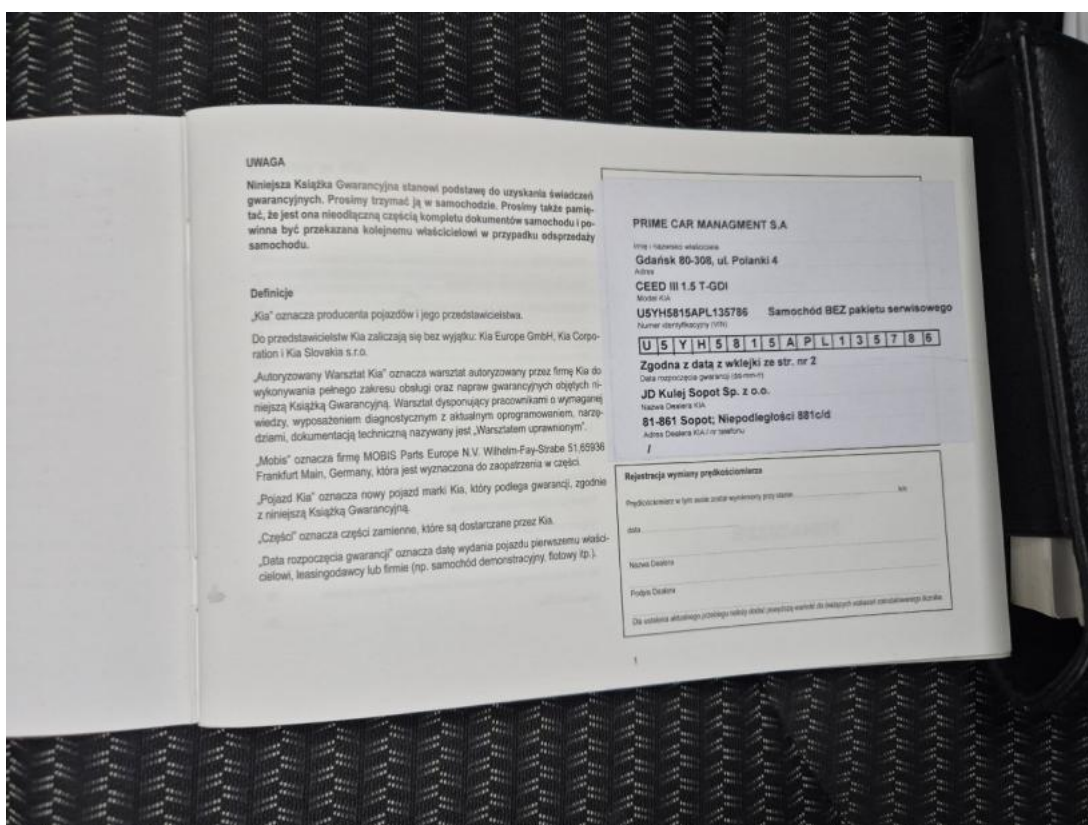

**Fot. 28**

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

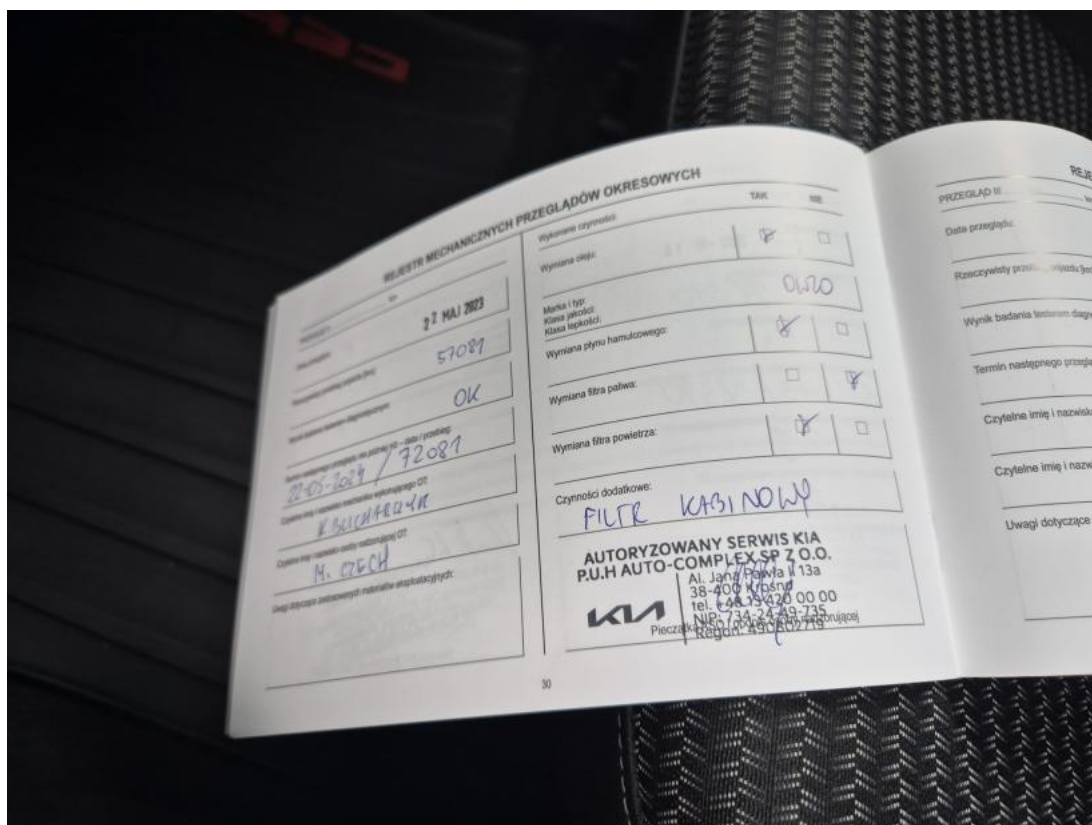

**Fot. 29**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 30**

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 32**

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 34**

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 36**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 38**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

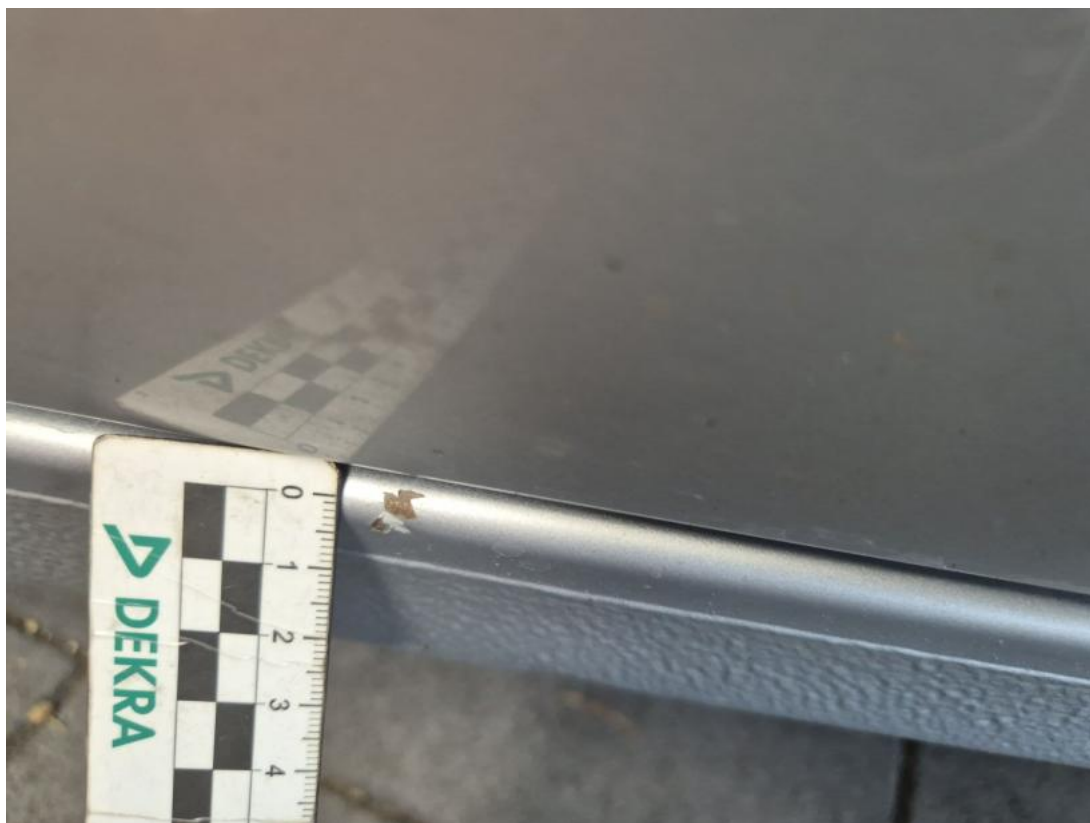

**Fot. 39**

Próg P - Inne 1



**Fot. 40**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 42**

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**


Dach - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 44**

Dach - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

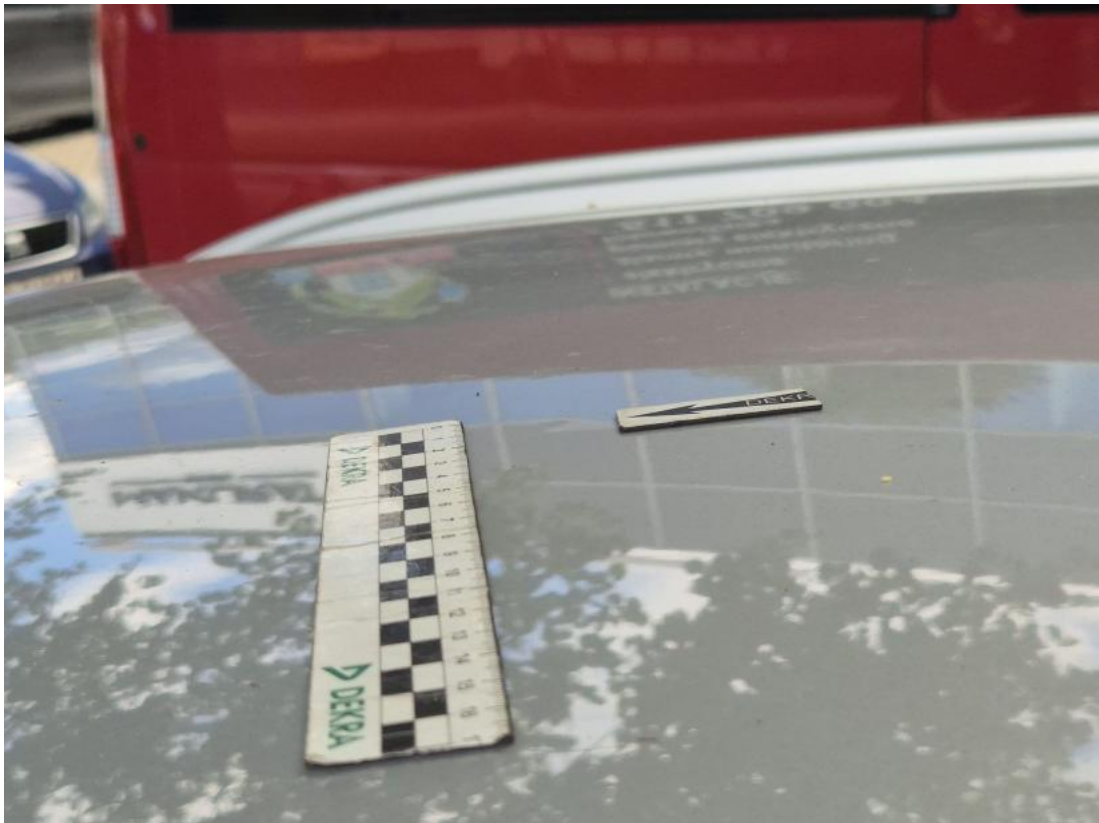

**Fot. 45**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 46**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3



**Fot. 48**

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 52**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1