


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002250923
Besichtigt am:	29.12.2025 15:25
Berichts-Nr:	9749893
FIN:	WVGZZZ5NZNW526286



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

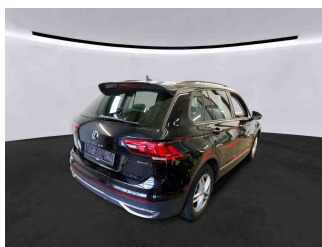

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CIS
Erstzulassungsdatum:	29.06.2022
Laufleistung:	78.396 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	140 kW (191 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Mistral-Titanschw.-Stormgrey/Titanschwarz/Schwarz/Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	11.100 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Bordwerkzeug und Wagenheber
"URBAN SPORT Plus"-Paket	Cargo-Paket inkl. Reserverad platz- und gewichtssparend
"Urban Sport"	Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt
"URBAN SPORT"	Dachhimmel
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dachreling schwarz
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dämpfung vorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Dekoreinlagen für Sondermodell
230-V-Steckdose im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Kopfstützen hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4 Leichtmetallräder "Sebring" 7 J x 18 in Schwarz	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 140 kW	Drehstromgenerator 140 A
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abgasendrohr hinten (Standard)	ECO-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Einstiegsleisten für Sondermodell
Ablagefächer in der Dachkonsole	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gestirnstabilisierung
Airstop®-Reifen 235/55 R 18, Rollwiderstandsklasse A	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Allradantrieb 4MOTION	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Fahrprofilauswahl
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Außen-Sound Standard	Federbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Wolfsburg
Außenspiegelgehäuse schwarz	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fußgängererkennung
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 20 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Head-up-Display
Bergabfahrassistent	
Betriebserlaubnis Nachtrag	
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	

Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung,
 Öffnungswinkel einstellbar
 Heckspoiler im "R"-Styling
 Innenspiegel automatisch abblendend
 ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den
 Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
 Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,
 Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-
 Temperaturregelung
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-
 und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
 Komfortausstattung
 Komfortsitze vorn
 Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.
 Seitenairbags vorn
 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
 Kurzheck
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und
 Kurvenfahrlicht
 Lendenwirbelstützen vorn
 Leuchte im Fußraum vorn
 Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem
 Kurvenfahrlicht
 Linkslenker
 Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
 Mit Individualeinbau
 Mittelarmlehne vorn
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display
 Multifunktionskamera
 Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
 Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
 Internet"
 Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
 Internet"
 Nebelschlussleuchte
 Netztrennwand
 Nicht Heissland
 NichtraucherAusführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose
 vorn
 Normal-Lackierung
 Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische
 Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei
 Auslieferung aktiviert
 Ohne 2. Batterie
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
 Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
 Ohne Elektromotor (Hybrid)
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
 ohne Kennzeichenträger
 Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
 Ohne Ladekabel
 Ohne Mode3 Ladekabel
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-
 Verbund
 Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
 Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet
 Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front
 Assist" und "Side Assist"
 Progressivlenkung
 Radio
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regensensor
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige
 Reserverad gewichts- und platzsparend
 Rückfahrkamera "Rear View"
 Rückleuchten
 Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und
 klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
 Schalthebelknauf in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schubladen unter den Vordersitzen
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzbezüge für Sondermodell

Soundsystem "Harman Kardon", 8+1 Lautsprecher, 480 Watt
 Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportfahrwerk

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn
 in Silbergrau, Chromelemente hinten

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten mit Ziernähten in Grau

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
 Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	3,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	3,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Linglong	Ersatz		Sommer	Stahl	145/85 R 18 103 M	7,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Markenemblem vorne	Gebrochen	Ersetzen
2	Kontrollleuchte Motor	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
3	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
5	Lenkrad	Kratzer	Optische Wertminderung
6	Fußmatten	Verbrannt	Ersetzen
7	Kofferraumboden	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorabschirmung	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	607,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	1.812,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	179,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZNW526286

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Nässe, Schnee/Eis

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

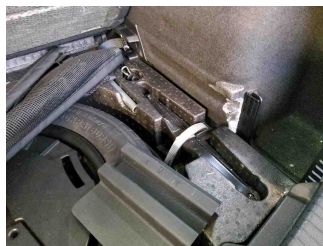

Equipment - Bordwerkzeug

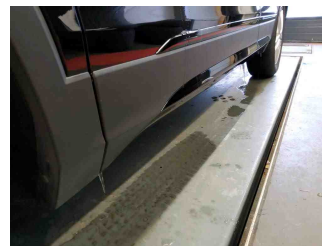


Seitenansicht - Schweller links

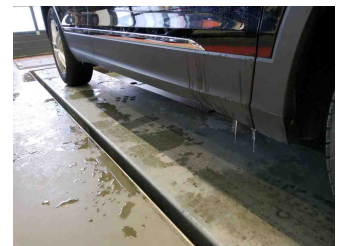


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

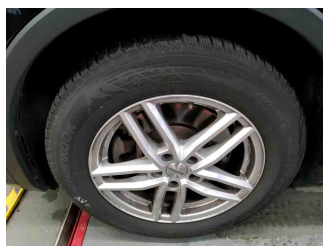

Räder - Rad montiert vorne
links

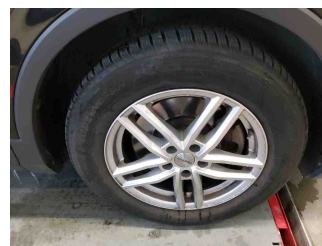

Räder - Rad montiert vorne
rechts

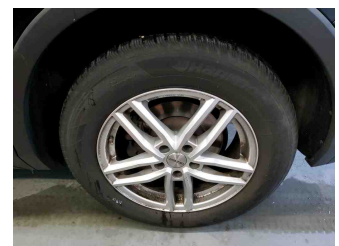

Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Räder - Ersatzrad

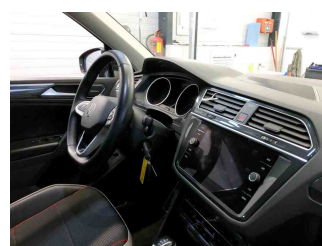

Innenraum - Mittelkonsole

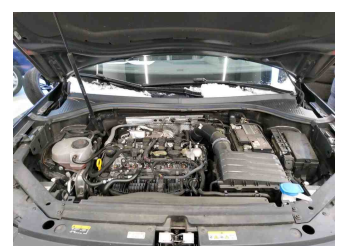


Fahrzeug - Motorraum offen

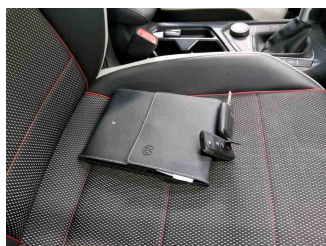


Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

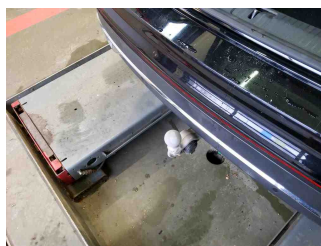

Equipment - Anhängerkupplung

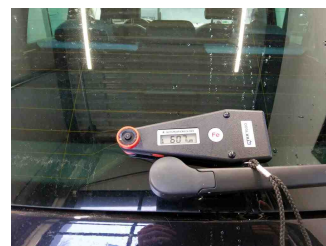


Lackstärke Heckklappe




Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne rechts

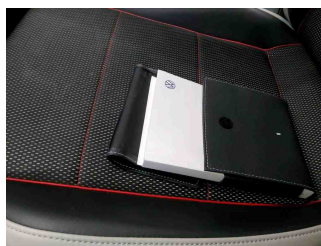

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

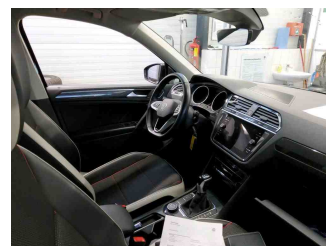

Innenraum - vorne

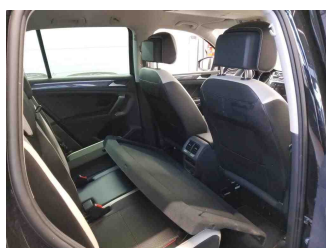

Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Markenemblem vorne - Gebrochen - Ersetzen






2 - Kontrollleuchte Motor - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich




3 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

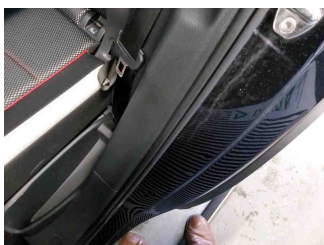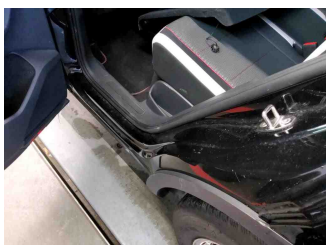



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair

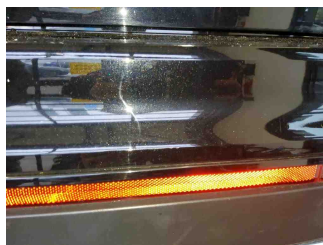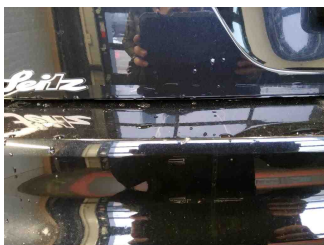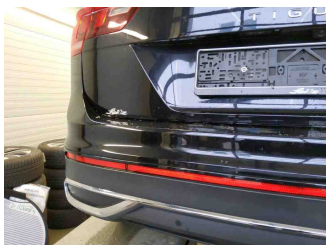



5 - Lenkrad - Kratzer - Optische Wertminderung

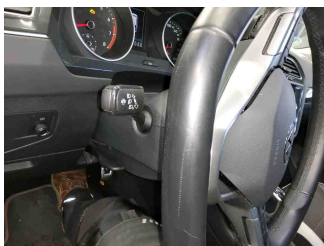

6 - Fußmatten - Verbrannt - Ersetzen

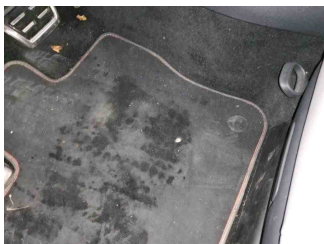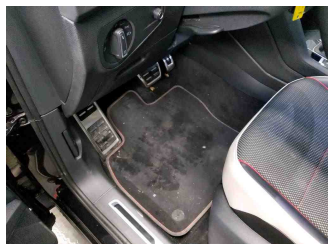

7 - Kofferraumboden - Verschmutzt - Reinigen

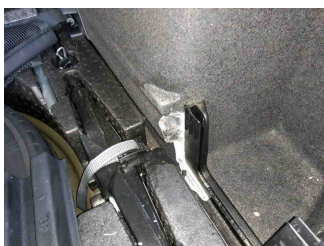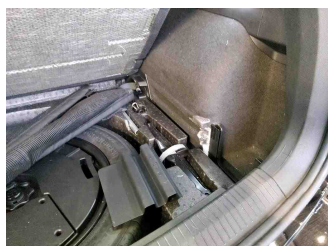

FEHLTEILE

1 - Motorabschirmung - Fehlt - Ersetzen

