



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9886733
vom: 21.01.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002282286
Besichtigt am: 21.01.2026 13:55
Berichts-Nr: 9886733
FIN: TMBJH8NXXPY048358



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

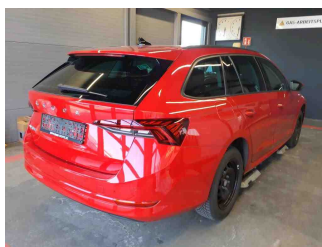

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9886733
vom: 21.01.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVD
Erstzulassungsdatum:	15.11.2022
Laufleistung:	26.961 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Velvet rot metallic
Farbe Dach:	Velvet rot metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Autogas
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	96 kW (131 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.400 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9886733
vom: 21.01.2026

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	DAB - Digitaler Radioempfang
"MAXI DOT"	Dachreling, schwarz
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dämpfung hinten, Basis 1
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Dämpfung vorn
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dekor-Einlagen für Aktionsausführungen
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Doppelton-Signalhorn
4 Türen	Drehstromgenerator 180 A
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.B	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zylinder-Ottomotor 1,5L/96 KW TSI, CNG (Erdgas) Grundmotor ist: T3K	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
7-Gang-Automatikgetriebe	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
8 Lautsprecher (passiv)	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einparkhilfe vorn und hinten
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Ablagekästen im Kofferraum	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Aktivkohlebehälter	Erhö.h. der Serienkraftstoffstbefüllung (9L)
Akustik-Paket Standard	Fahrerkniefachraum
AM TOUR DE	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Armaturentafel Standard	Fertigungsablauf Standard
Außen-Sound Standard	Feststellbremse
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel; Glas el.einstell-/beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)	Frontantrieb
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Ausströmer	Fußmatten vorn und hinten
Batterie 420A (70Ah)	Gas-Antriebssystem
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbeleuchtung
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
Beheizbare Windschutzscheibe	Gewichtsbereich 15 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckscheibenwischer "AERO"
Bordliteratur in Deutsch	Heckspoiler
Bordwerkzeug	Hinterachse "Standard"
	Hinterachsgewicht Ausführung 1



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9886733
vom: 21.01.2026

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Head-Up Display
Kindersicherung, manuell	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Kamerasysteme
Komfortausstattung	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen vorn	Ohne Ladeboden
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer Erdgas	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lane Assist (ohne HOD)	Ohne Lichtassistent
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Mode3 Ladekabel
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schmutzfänger
Leichtmetallräder 7J x 17	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Skisack
Leuchtweitenregulierung	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Stabilisator hinten
Mit Adapter	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Halter	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mittelkonsole	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Nebelscheinwerfer	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne Zusatz-/Standheizung
Netzprogramm + Cargoelemente	Ohne zusätzliche Bereifung
Netztrennwand	Optionsinfotainment (MIB3)
Nicht Heissland	Pannen-Set
Normal-Lackierung	Radio Bolero + Web Radio
Normalsitze vorn	Radschrauben Standard
Notrufsystem eCall+	Radstand
Ohne "drive select"	Rechtsverkehr
Ohne 2. Batterie	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Ablagenpaket/box	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Ohne Anschlussgarantie	Reifendruckkontrolle
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne Car2X	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Remote Access 1 Jahr



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9886733
vom: 21.01.2026

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung
Schriftzugsatz in Grundaufführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
Sondermodell 2022
Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-
Label auf Sonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlichtschaltung
Telefonvorbereitung für Handy
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
Typprüfstand Deutschland
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant/Avant
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9886733
vom: 21.01.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9886733
vom: 21.01.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Außenschweller rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Außenschweller links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9886733
vom: 21.01.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	166,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	198,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	196,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9886733
vom: 21.01.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJH8NXXPY048358

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9886733
vom: 21.01.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

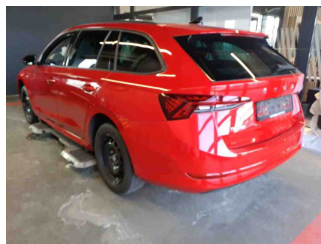


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

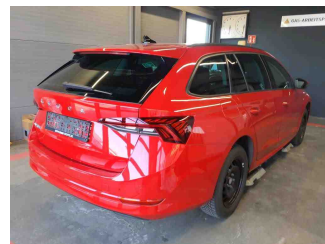


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

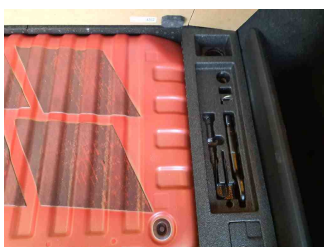

Equipment - Bordwerkzeug

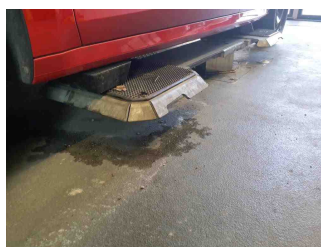

Seitenansicht - Schweller links

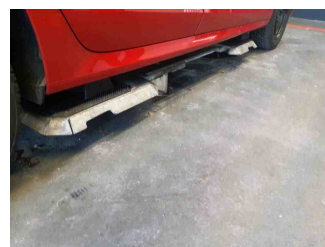


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links

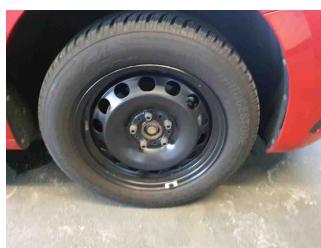

Räder - Rad montiert vorne
rechts

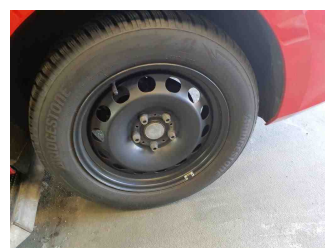

Räder - Rad montiert hinten
links

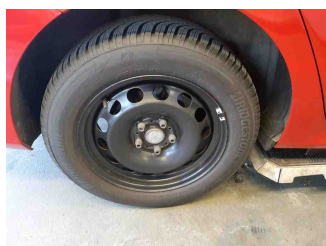


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2

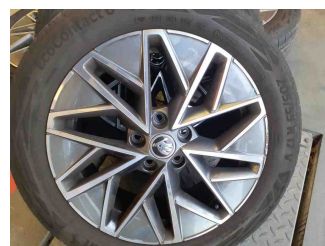

Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9886733
vom: 21.01.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

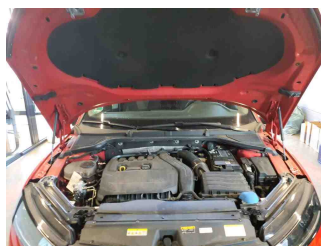

Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1

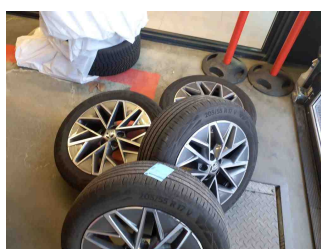

Räder - eingelegt im Fahrzeug

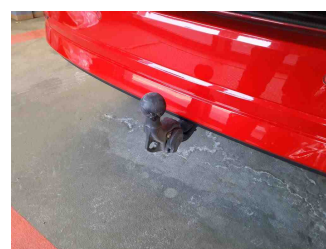

Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

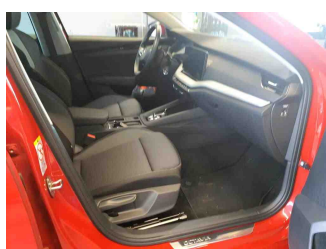


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan

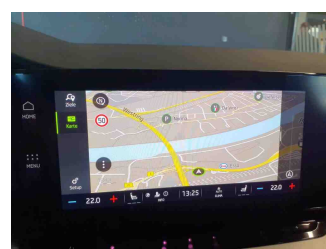

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9886733
vom: 21.01.2026



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Außenschweller rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

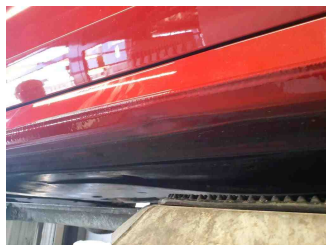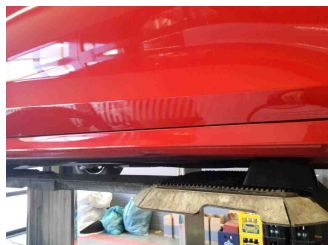

2 - Außenschweller links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren

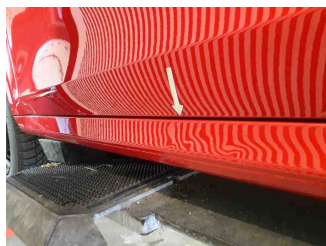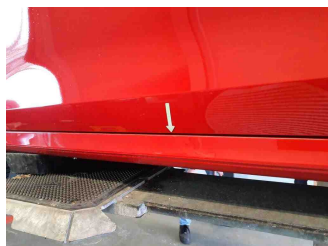

3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen