



WDF63960313655125

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	246.351 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	-22 Tag(e)
Typ/Modell	Vito	HU (Abgelesen aus ZBI)	04/2027
Fahrgestellnummer	WDF63960313655125	Leistung / Hubraum	165 kW / 2.987 ccm
Erstzulassung	09.05.2011	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik



Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung (Links) - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Verkleidungen/Abdeckungen	C-Säule links Verkleidung innen - fehlt - erneuern
4	Interieur	Innenraum (Verkleidungen) - Löcher - instandsetzen
5	Verkleidungen/Abdeckungen	Dachhimmel - Kratzer - Smart Repair
6	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Interieur	Innenraumleuchte vorn - ohne Funktion - erneuern
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
9	Multimediasystem	Navigationssystem - ohne Funktion - Diagnose durchführen
10	Instrumententafel	Handschuhfachdeckel (Öffnet sich nicht) - beschädigt - instandsetzen
11	Lenkanlage	Lenkrad - Kratzer
12	Rad/Reifen	Radblende hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern
13	Rad/Reifen	Radblende hinten rechts - fehlt - erneuern
14	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren
15	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
16	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (unlackiert) - beschädigt - erneuern
17	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Korrosion - erneuern
18	Schweller rechts	Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren
19	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer
20	Karosserie	A-Säule rechts - Steinschlag - Smart Repair
21	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
22	Fahrzeugdach	Dach - Kratzer - auslegen / polieren
23	Schiebetür rechts	Schiebetür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
24	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung (Rechts mit Schiebetür) - Kratzer
25	Seitenwand rechts	Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren
26	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) - gebrochen / gerissen - erneuern
27	Stoßfänger hinten	Schutzleiste rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
28	Heckleuchte	Heckleuchte rechts - Kratzer
29	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
30	Heckleuchte	Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern
31	Seitenwand links	Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren
32	Schweller links	Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren
33	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
34	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer
35	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern
36	Interieur	Innenraum - Kratzer
37	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - lose - instandsetzen
38	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
39	Karosserie	A-Säule links - Steinschlag - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/65 R16 103T	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	205/65 R16 103T	Continental	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	205/65 R16 103T	Continental	Sommerreifen	6	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Vito	Laufleistung (abgelesen)	246.351 km
Fahrgestellnummer	WDF63960313655125	Erstzulassung	09.05.2011

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	94 µm
2	Dachholm links	120 µm
3	Dachholm rechts	114 µm
4	Heckklappe/-tür	123 µm
5	Kotflügel links	136 µm
6	Kotflügel rechts	136 µm
7	Motorhaube	110 µm
8	Schweller links	91 µm
9	Schweller rechts	93 µm
10	Seitenwand links	116 µm
11	Seitenwand rechts	137 µm
12	Tür hinten rechts	117 µm
13	Tür vorne links	105 µm
14	Tür vorne rechts	107 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument

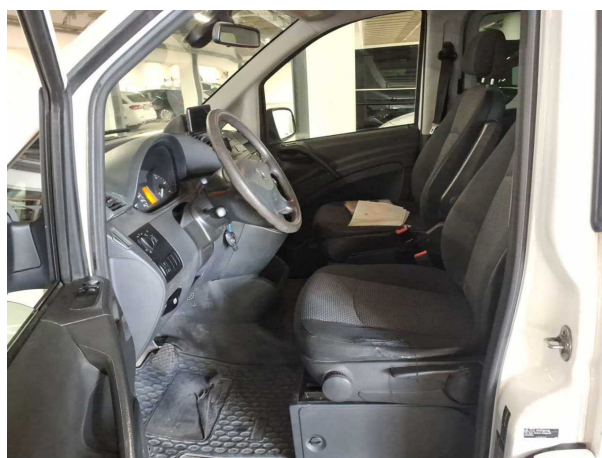


Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten

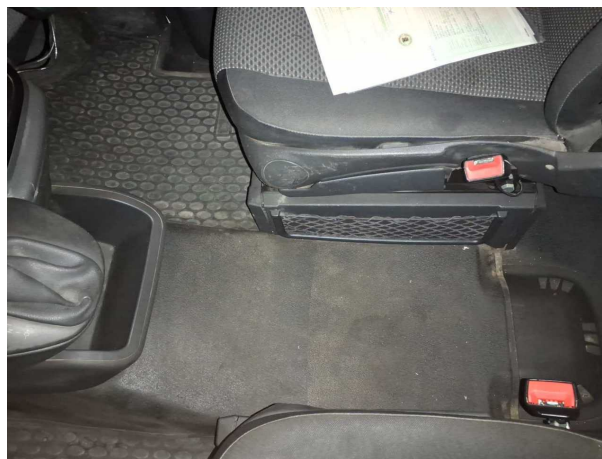


Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente

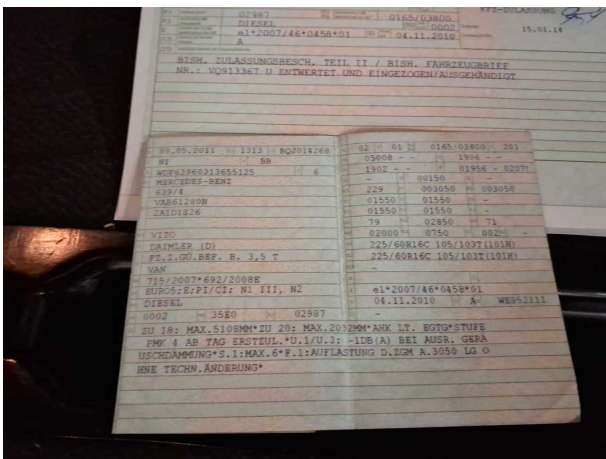


Abbildung 15: Dokumente

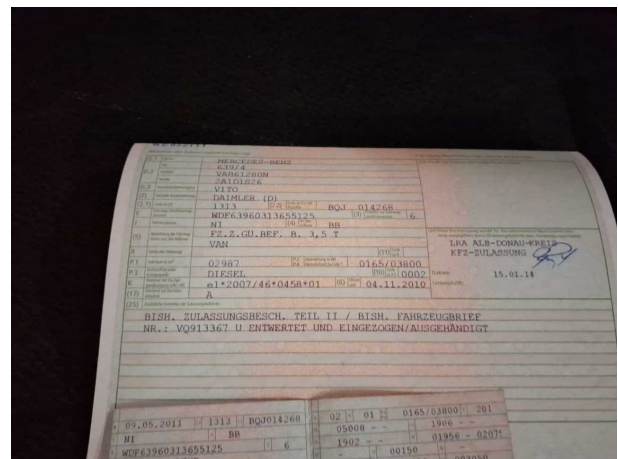


Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung

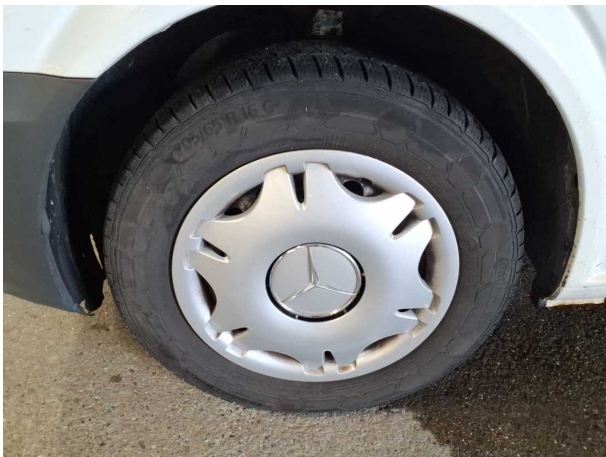


Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges

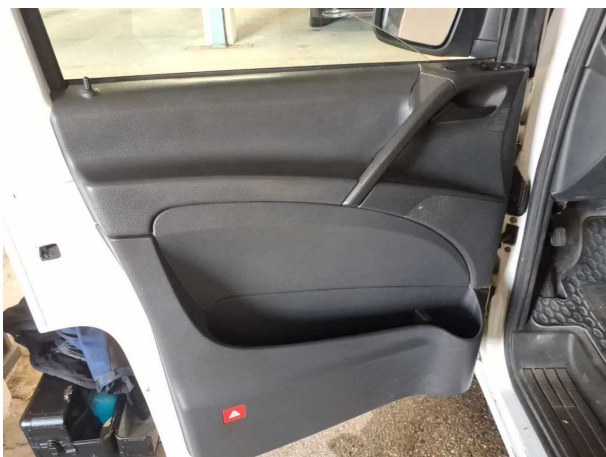


Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges

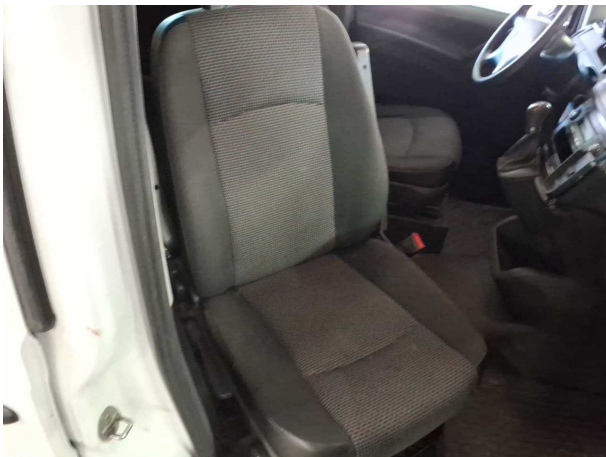


Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges

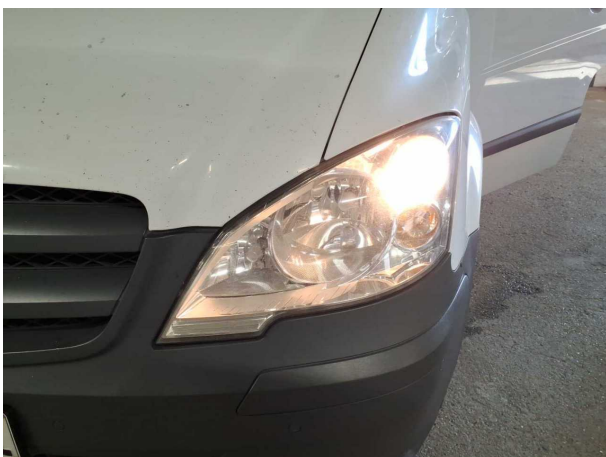


Abbildung 41: Sonstiges

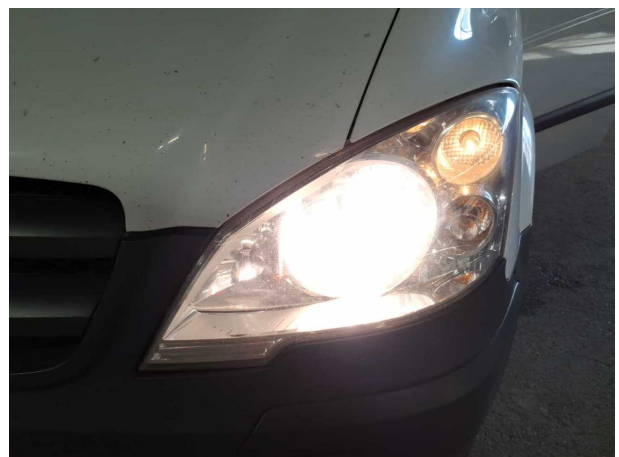


Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges

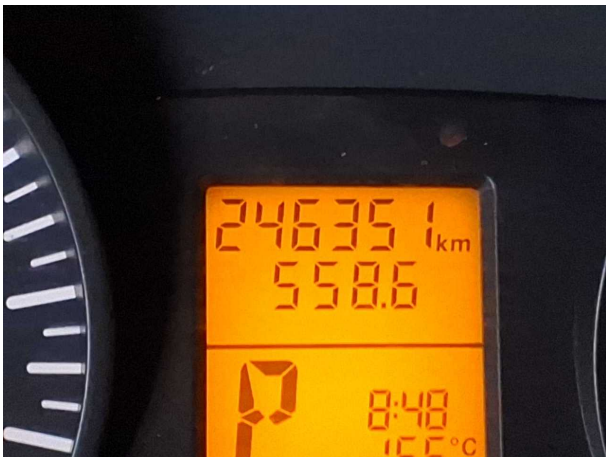


Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen




Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen




Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

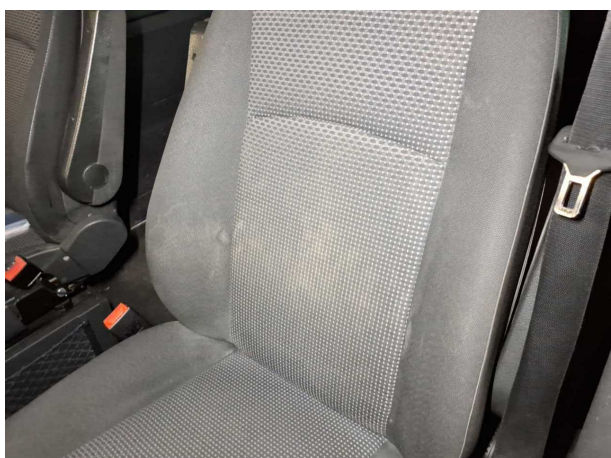

Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung (Links) - gebrochen / gerissen -

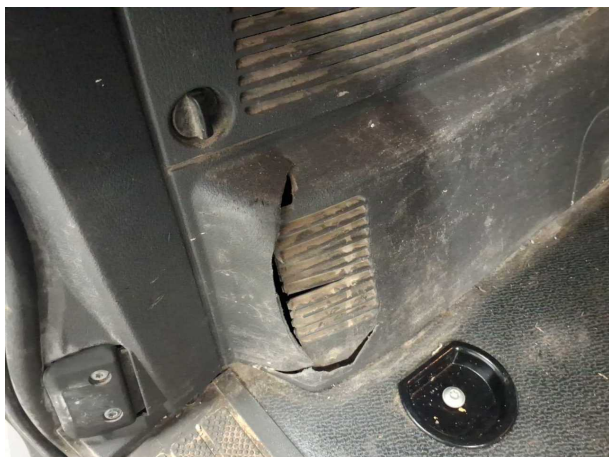


Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung (Links) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: C-Säule links
Verkleidung innen - fehlt - erneuern




Beschädigung #4: Interieur: Innenraum (Verkleidungen) - Löcher -
instandsetzen

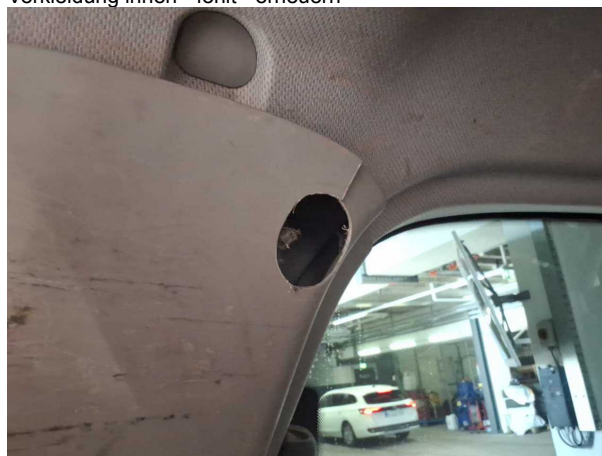

Beschädigung #4: Interieur: Innenraum (Verkleidungen) -
Löcher - instandsetzen



Beschädigung #4: Interieur: Innenraum (Verkleidungen) - Löcher -
instandsetzen

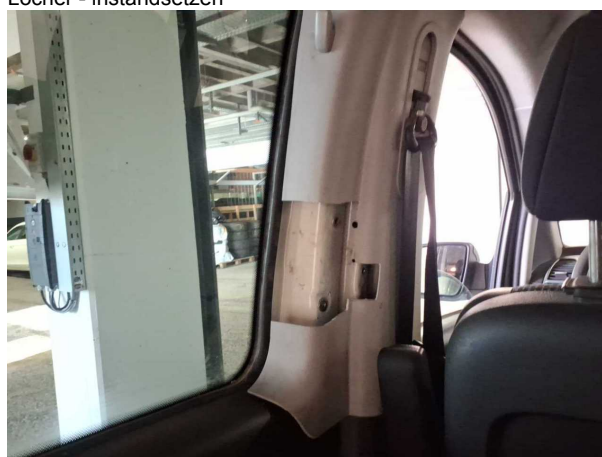

Beschädigung #4: Interieur: Innenraum (Verkleidungen) -
Löcher - instandsetzen



Beschädigung #4: Interieur: Innenraum (Verkleidungen) - Löcher - instandsetzen




Beschädigung #4: Interieur: Innenraum (Verkleidungen) - Löcher - instandsetzen




Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel... Kratzer - Smart Repair

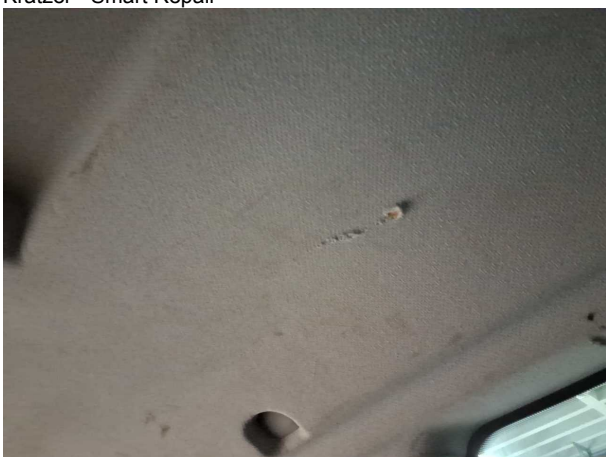

Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - Kratzer - Smart Repair

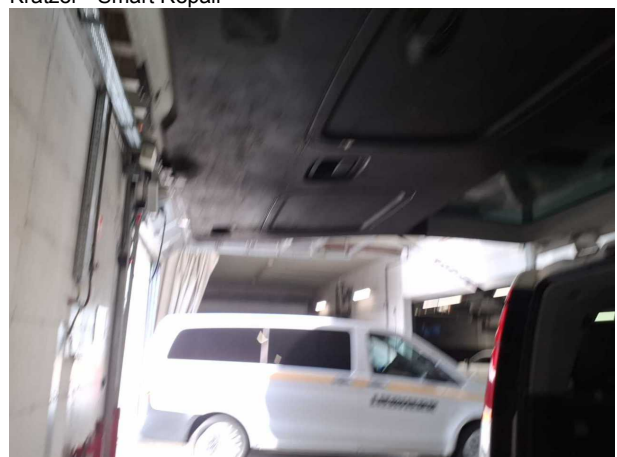

Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Interieur: Innenraumleuchte vorn - ohne Funktion - erneuern



Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung

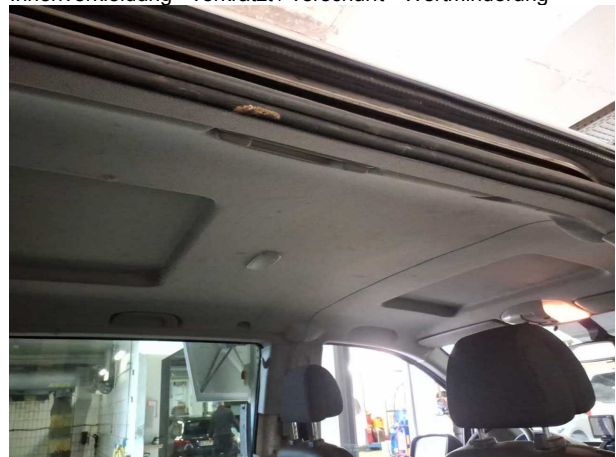

Beschädigung #7: Interieur: Innenraumleuchte vorn - ohne Funktion - erneuern



Beschädigung #7: Interieur: Innenraumleuchte vorn - ohne Funktion - erneuern




Beschädigung #8: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #9: Multimediasystem: Navigationssystem - ohne Funktion - Diagnose durchführen



Beschädigung #10: Instrumententafel: Handschuhfachdeckel (Öffnet sich nicht) - beschädigt - instandsetzen

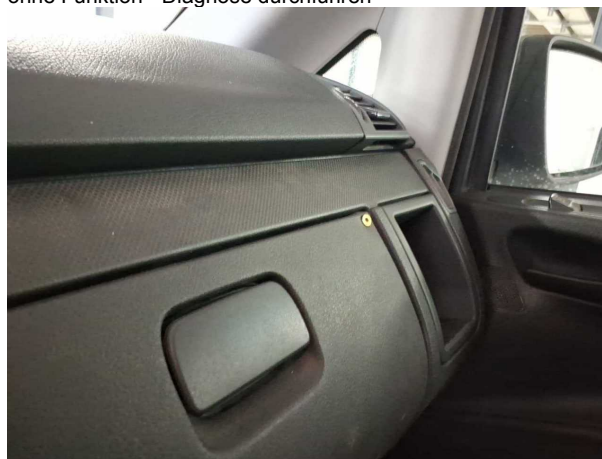

Beschädigung #10: Instrumententafel: Handschuhfachdeckel (Öffnet sich nicht) - beschädigt - instandsetzen



Beschädigung #11: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer



Beschädigung #11: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer




Beschädigung #11: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer



Beschädigung #11: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Radblende hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern

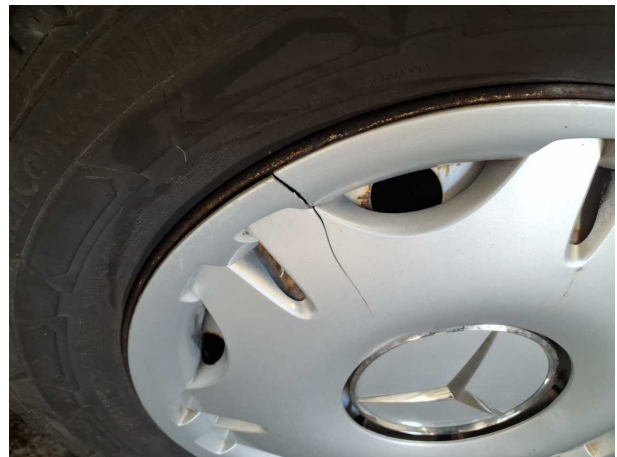

Beschädigung #12: Rad/Reifen: Radblende hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #13: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - fehlt - erneuern




Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

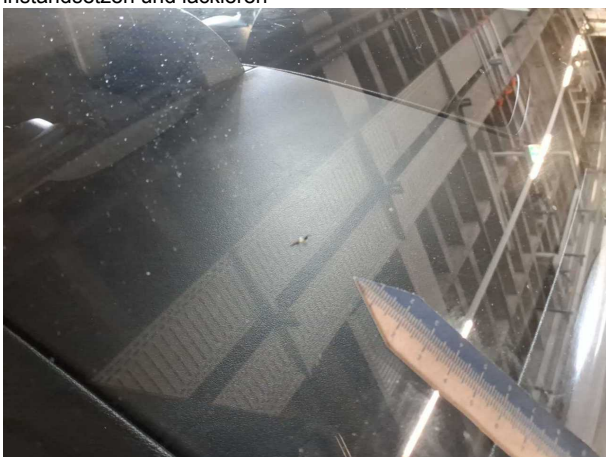

Beschädigung #15: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

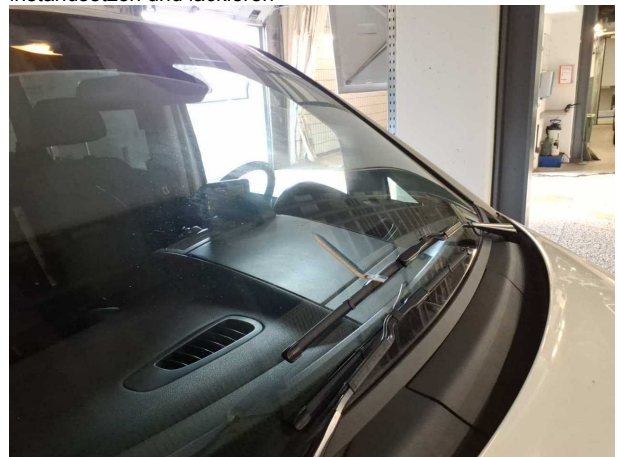

Beschädigung #15: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #17: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Korrosion - erneuern



Beschädigung #17: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Korrosion - erneuern



Beschädigung #17: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Korrosion - erneuern



Beschädigung #17: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Korrosion - erneuern



Beschädigung #17: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Korrosion - erneuern



Beschädigung #17: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Korrosion - erneuern



Beschädigung #17: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Korrosion - erneuern




Beschädigung #18: Schweller rechts: Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Schweller rechts: Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Schweller rechts: Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren

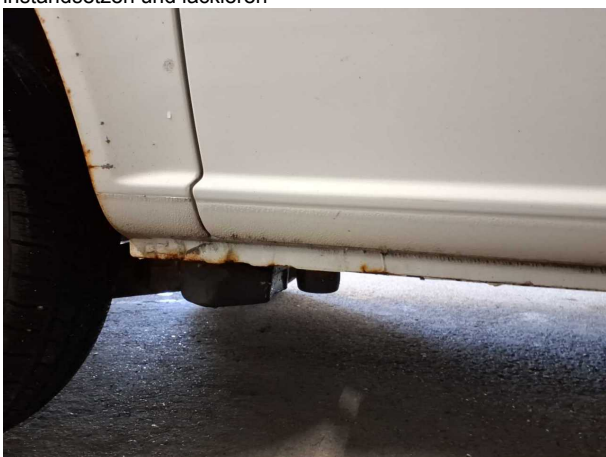

Beschädigung #18: Schweller rechts: Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Schweller rechts: Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer



Beschädigung #19: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer




Beschädigung #19: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer



Beschädigung #20: Karosserie: A-Säule rechts - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #20: Karosserie: A-Säule rechts - Steinschlag - Smart Repair

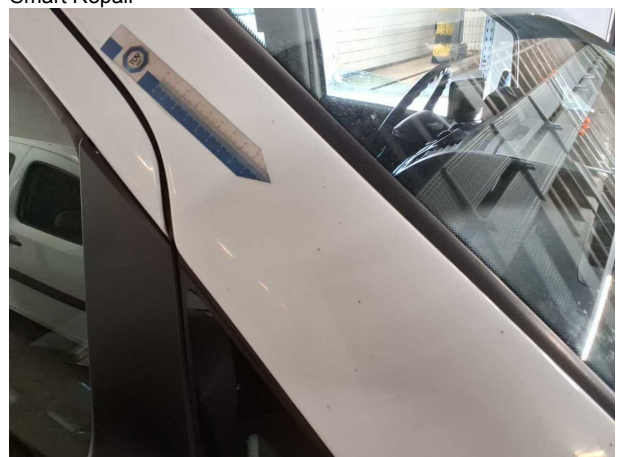

Beschädigung #20: Karosserie: A-Säule rechts - Steinschlag - Smart Repair




Beschädigung #21: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

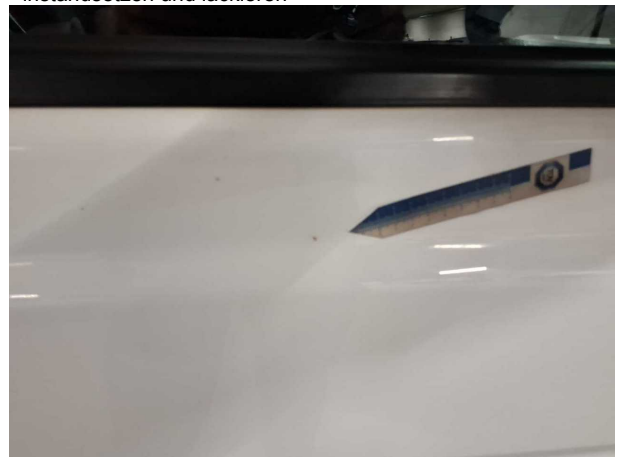

Beschädigung #21: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #22: Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - auslege... polieren



Beschädigung #22: Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #22: Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #23: Schiebetür rechts: Schiebetür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #22: Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - auslege... polieren



Beschädigung #23: Schiebetür rechts: Schiebetür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #23: Schiebetür rechts: Schiebetür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #23: Schiebetür rechts: Schiebetür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #23: Schiebetür rechts: Schiebetür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #24: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung (Rechts mit Schiebetür) - Kratzer



Beschädigung #24: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung (Rechts mit Schiebetür) - Kratzer



Beschädigung #24: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung (Rechts mit Schiebetür) - Kratzer



Beschädigung #24: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung (Rechts mit Schiebetür) - Kratzer



Beschädigung #25: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #25: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #25: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #25: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren

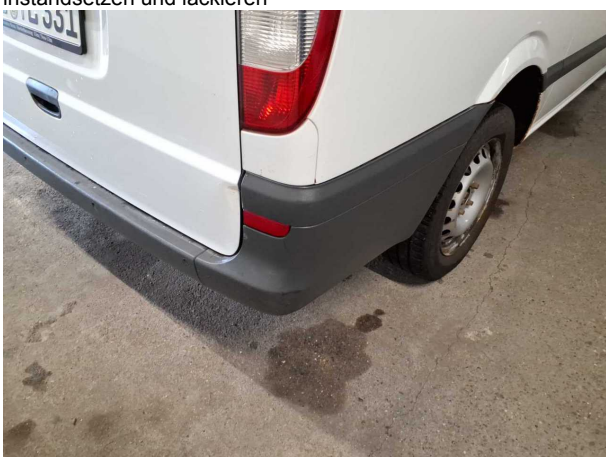

Beschädigung #26: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #26: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #26: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #26: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #26: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #26: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #26: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #26: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #27: Stossfänger hinten: Schutzleiste rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #27: Stossfänger hinten: Schutzleiste rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #28: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - Kratzer



Beschädigung #28: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - Kratzer

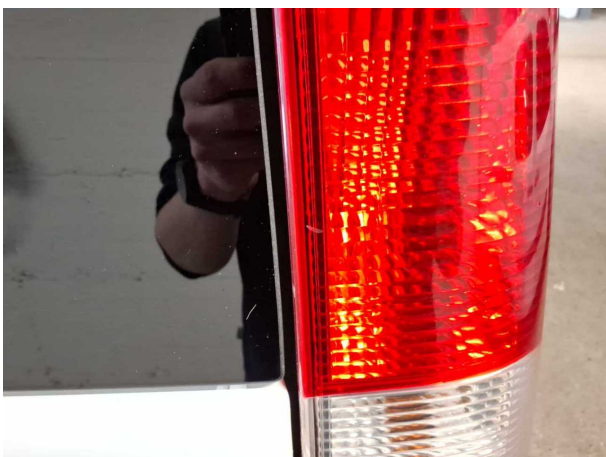

Beschädigung #28: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - Kratzer

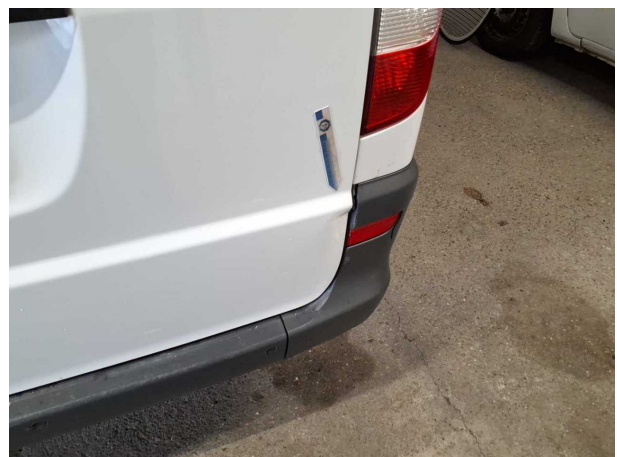

Beschädigung #29: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #29: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #29: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #29: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #29: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #29: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #29: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #30: Heckleuchte: Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern

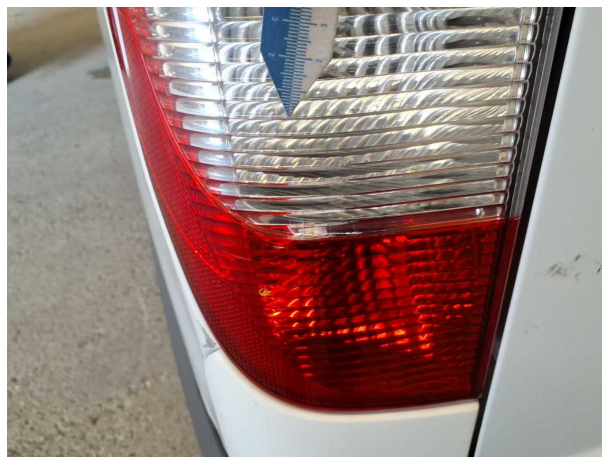


Beschädigung #30: Heckleuchte: Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern

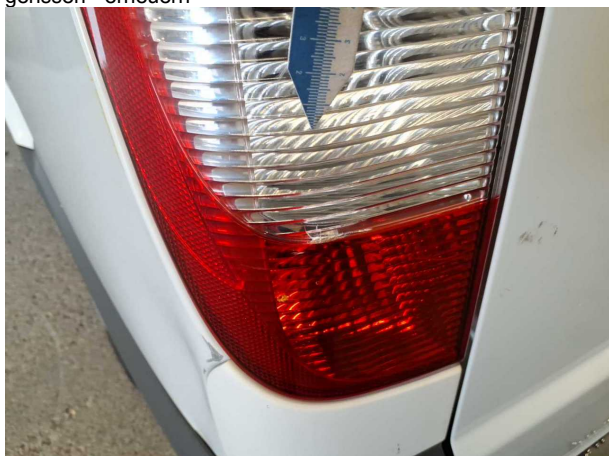

Beschädigung #30: Heckleuchte: Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern

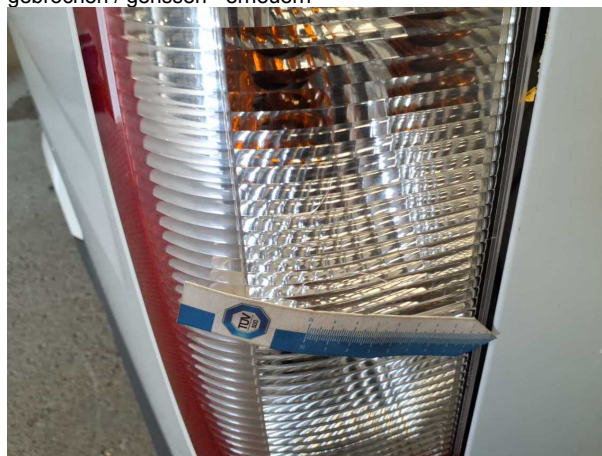

Beschädigung #30: Heckleuchte: Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern

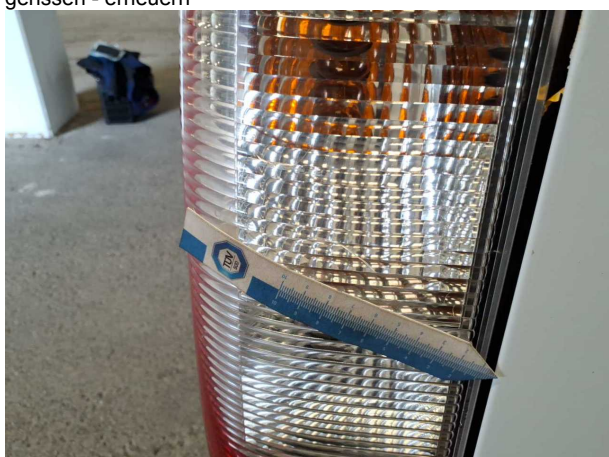

Beschädigung #30: Heckleuchte: Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #31: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #31: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #31: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #31: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #31: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #31: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #32: Schweller links: Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #32: Schweller links: Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #32: Schweller links: Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #32: Schweller links: Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #32: Schweller links: Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #32: Schweller links: Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren

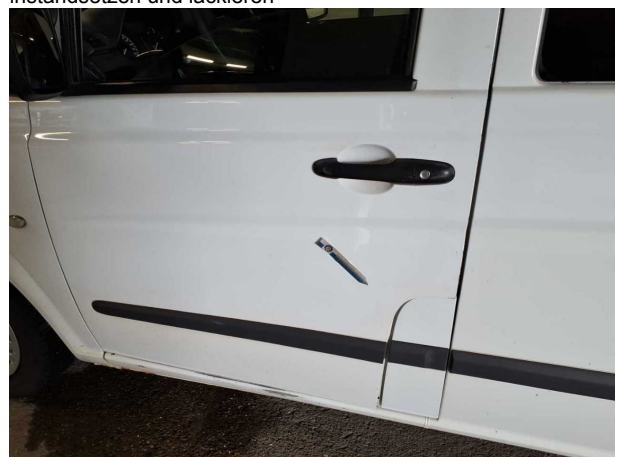

Beschädigung #33: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #33: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #33: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #34: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer



Beschädigung #34: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer



Beschädigung #35: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #35: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #35: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #36: Interieur: Innenraum - Kratzer




Beschädigung #36: Interieur: Innenraum - Kratzer

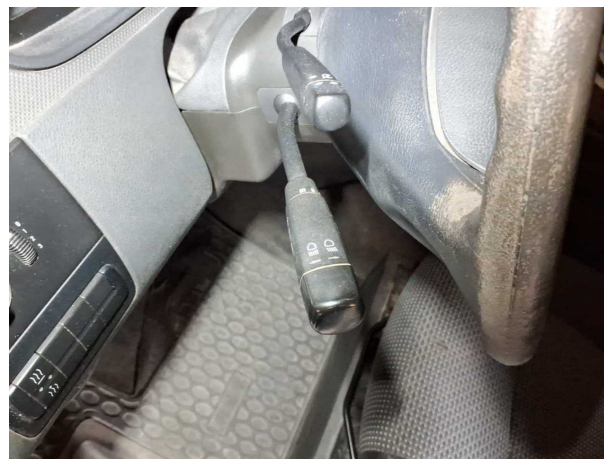

Beschädigung #36: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #36: Interieur: Innenraum - Kratzer

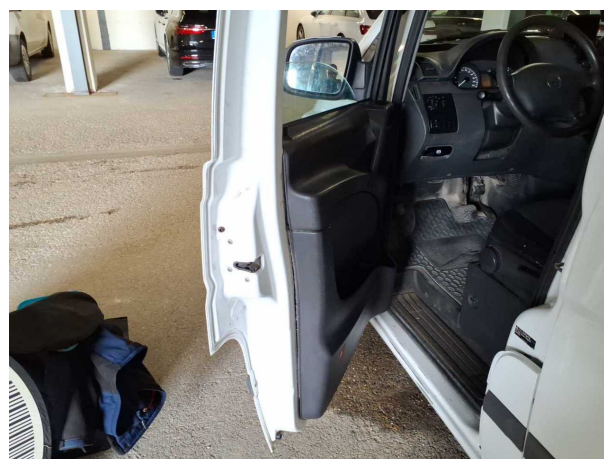

Beschädigung #37: Verkleidungen/Abdeckungen:
Türverkleidung vorn links - lose - instandsetzen




Beschädigung #37: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - lose - instandsetzen




Beschädigung #37: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - lose - instandsetzen




Beschädigung #38: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - instandsetzen und lackieren

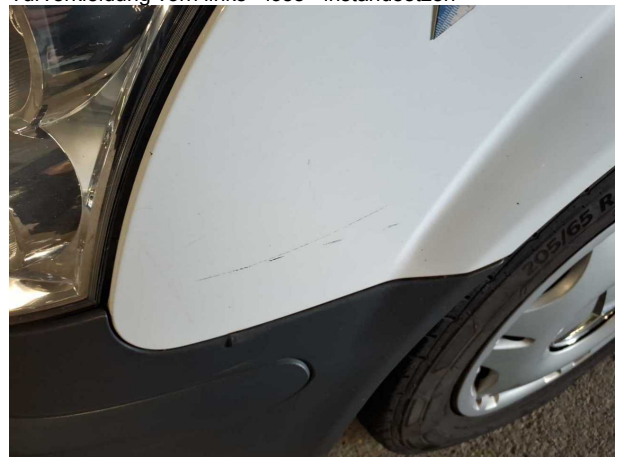

Beschädigung #38: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - instandsetzen und lackieren

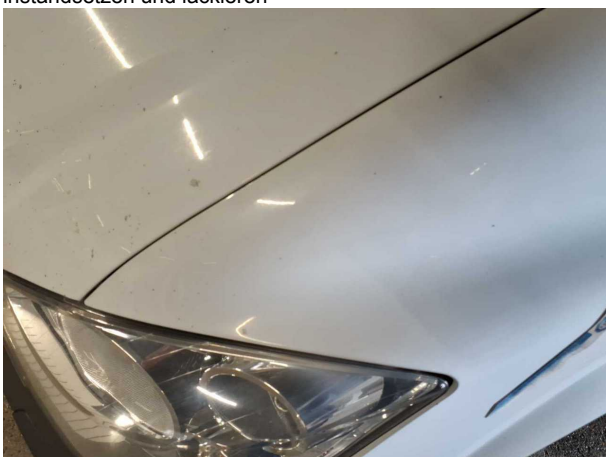

Beschädigung #38: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - instandsetzen und lackieren

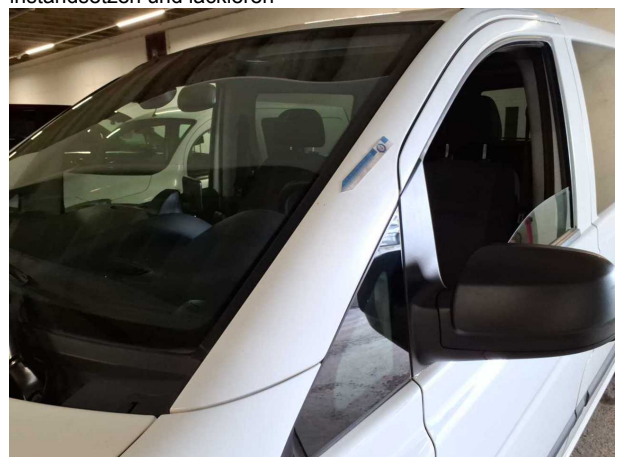

Beschädigung #39: Karosserie: A-Säule links - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #39: Karosserie: A-Säule links - Steinschlag - Smart Repair