

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218592/3/26-11401	Data raportu	12-03-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	09-03-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/16741/26/02/24	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0LZT6EC3J1014831
Marka, model	OPEL Insignia B Grand Sport ...
Typ, wersja	Insignia 2.0 T 4x4 Innovation
Numer rejestracyjny	GD175NX
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1998 ccm/191 kW
Stan licznika	232 593 km
Data 1. rej./rok prod.	10-08-2017/2017
Data nast. bad. techn.	18-11-2023
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Aktywna redukcja hałasu, Antena zdywersyfikowana w tylnej szybie, Automatyczny włącznik świateł drogowych, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Bezkluczykowy dostęp do auta (BTM), Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH), Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, tył, Felgi aluminiowe 18, 15 ramion, Opony 245/45, Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym, Fotel kierowcy z 8-kierunkową regulacją, Gniazdko USB 2x do ładowania w tylnej części podłokietnika, Gniazdo USB w podłokietniku do przesyłania danych i ładowania, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lamy tylne LED, Lane Keep Assist, Listwa czarna błyszcząca w linii dachu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie, Lusterka w osłonie przeciwsłobecznej bez podświetlenia, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Oparcie składane jednym ruchem, Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe, Podłokietnik centralny z tyłu, Sterowanie radiem z kierownicy, System Opel OnStar, System Start&Stop, System monitorujący ciśnienie w oponach, System wykrywania pieszych z przodu, System świateł drogowych zapobiegający oślepieniu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylna kanapa składana na płasko, dzielona 40/20/40, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wzmocnienie odgłosów silnika, Zagłówki tylne, środkowy, Zawieszenie Flex Ride, Zestaw Dobrej Widoczności, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Alarm, Fotel kierowcy z regulacją elektryczną, pakiet, Fotel pasażera AGR z ręczną regulacją długości siedz., wysokości i nachylenia, elektryczną lędźwiową, Kamera Opel Eye rozpoznająca znaki drogowe, Kierownica ogrzewana, Lakier specjalny, Pakiet Asystent Kierowcy 3, Pakiet Kierowcy, Pakiet Sportowy - Wnętrze OPC-Line, Reflektory przeciwmgielne, System Bose z 8 głośnikami premium, System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie), Szyba przednia podgrzewana, Tapicerka skórzana, perforowana Siena ze sportowymi, podgrz. fotelami przednimi i tylnymi - czarna, Wyświetlacz projekcyjny, pakiet

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	TOYO, PROXES	245/45 18 100W	2,5 mm
	lewe	TOYO, PROXES	245/45 18 100W	2,5 mm
tylna	prawe	TOYO, PROXES	245/45 18 100W	3,0 mm
	lewe	TOYO, PROXES	245/45 18 100W	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki przedni lewy	do 150
2	Słupki przedni prawy	do 150
3	Słupki środkowy lewy	do 150
4	Słupki środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi tylne lewe	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 500
2	Błotnik przedni lewy	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	rozerwanie	WY	2.4
2	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, rozerwanie	WY	1.3
3	Opona tył L	rozerwanie	WY	0.3
4	Oslona przeciw kamieniom boczna R	nietrwały montaż, zarysowanie	NA	0.3
5	Błotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
6	Słupek przed A z progiem wym.czes L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
7	Dach	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.8
9	Próg R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
10	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
11	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	2
12	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
13	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
14	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
15	Poszycie słupka środkowego L	rysa/odprysk		
16	Poszycie słupka środkowego R	rysa/odprysk		
17	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		
18	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Książka serwisowa – dane

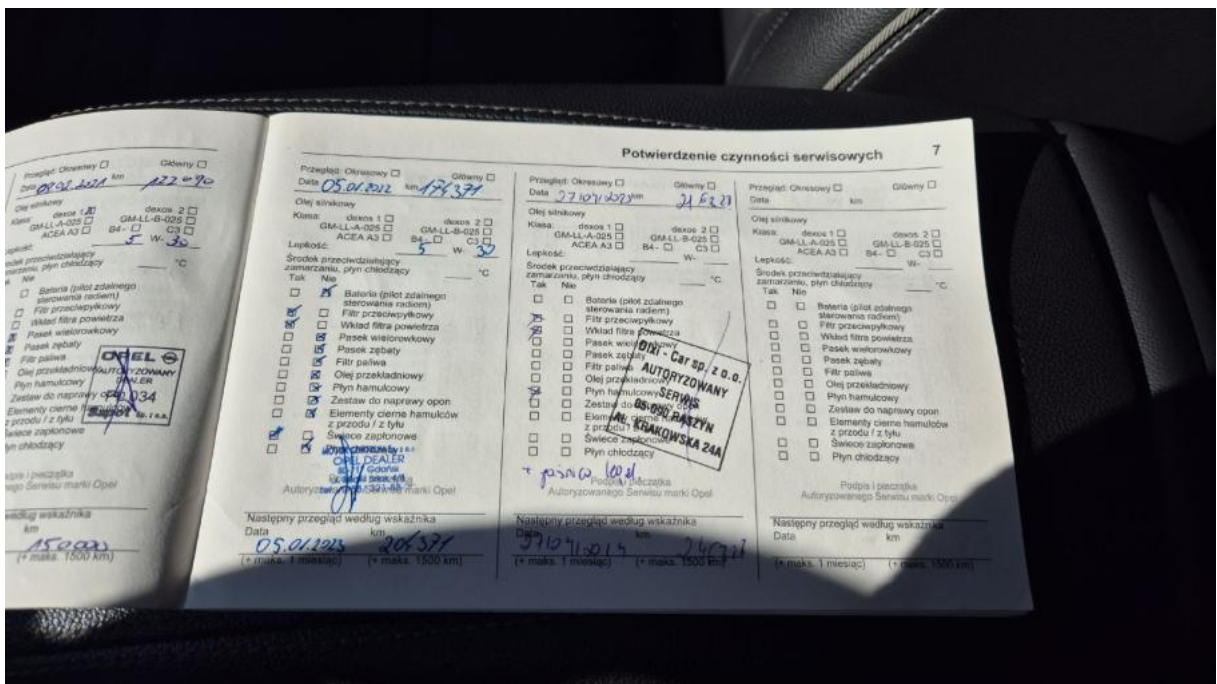

Fot. 12
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Zestaw naprawy koła



Fot. 34
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Spoiler zderzaka przedniego - Inne 1



Fot. 36

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 50

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Dach - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Dach - Inne 1



Fot. 54

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Opona tylna L - Inne 1



Fot. 58

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 62

Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1