

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218586/3/26-11401	Data raportu	12-03-2026
Rzeczoznawcy	Rafał Stróżyk (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	09-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/19147/26/03/03	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZAREAEBN0J7571608
Marka, model	ALFA ROMEO Giulia 16-22
Typ, wersja	Giulia 2.0 Turbo aut
Numer rejestracyjny	PY30977
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1995 ccm/147 kW
Stan licznika	236 819 km
Data 1. rej./rok prod.	21-11-2017/2017
Data nast. bad. techn.	03-03-2027
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czerwony/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ASR, Airbag 6 sztuk: czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Blokada otwarcia drzwi od wewnątrz, Czujnik asystenta pasa ruchu, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu, Czujnik zapięcia pasów, Czujnik zmierzchu (automatycznie włączający reflektory), Dywaniki, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Fotele przednie regulowane manualnie, Hamulec ręczny elektroniczny, Kierownica i dźwignia zmiany biegów obszyte skórą, Kierownica z przyciskami sterującymi, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Lakier pastelowy - czerwony (5CA), Podświetlenie białe ledowe strefy stóp, wewnętrznych klamek drzwi oraz pod panelami drzwi, Port USB, Radio Alfa Connect z wyświetlaczem 6,5 (9 głośników 1 subwoofer), System AEB, System Alfa DNA - wybór trybu jazdy, System Start&Stop, System hamowania awaryjnego, autonomiczny z czujnikiem ochrony pieszych, System hamulcowy zintegrowany (IBS), System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu, System ostrzegania o najeźdźaniu na poprzedzający pojazd, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Światła tylne LED, Alarm, Felgi aluminiowe 17 Sport, Pakiet Flota, Pakiet Komfort, Pakiet Lighting, Szyby tylne przyciemniane, Tylne oparcie składane, dzielone 40/20/40

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH	225/50 17 98V	6,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH	225/50 17 98V	6,0 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH	225/50 17 98V	5,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH	225/50 17 98V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 300
2	Drzwi przednie prawe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.3
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
4	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
6	Uchwyt linki	nie otwiera zamka		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

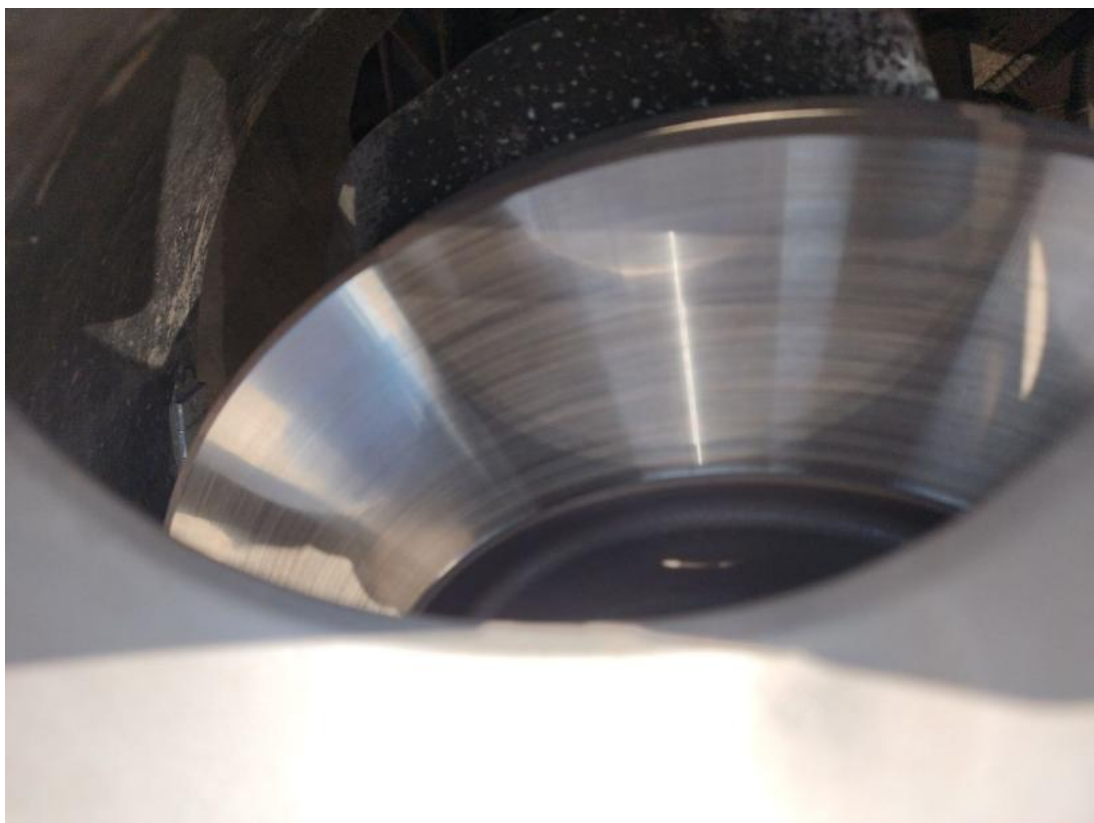

Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

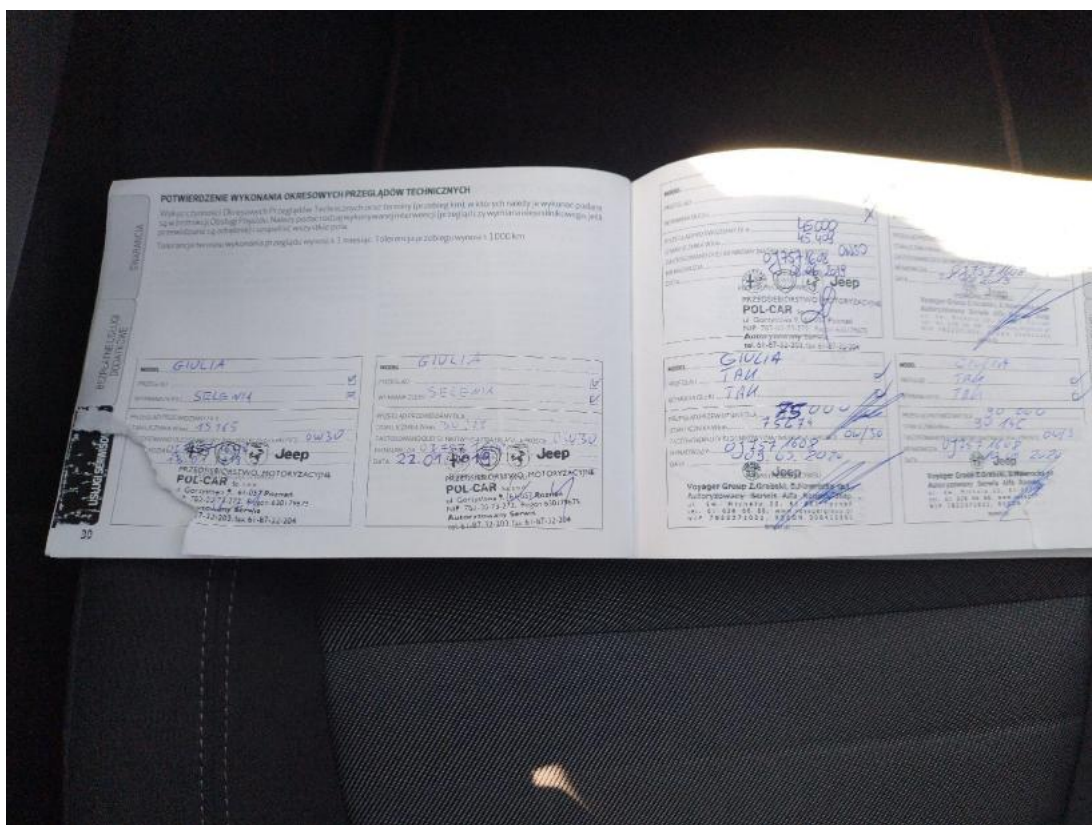

Fot. 35

Książka serwisowa – dane

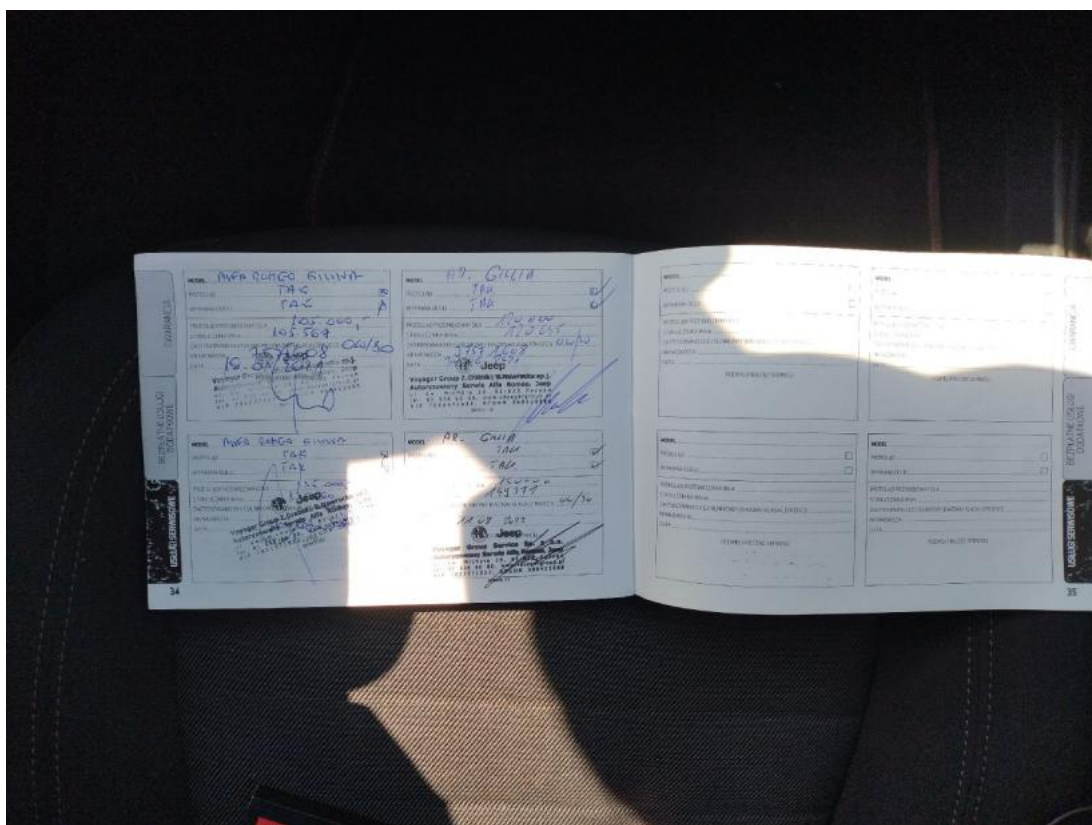

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywa komory silnika - Inne 2



Fot. 46


Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 2

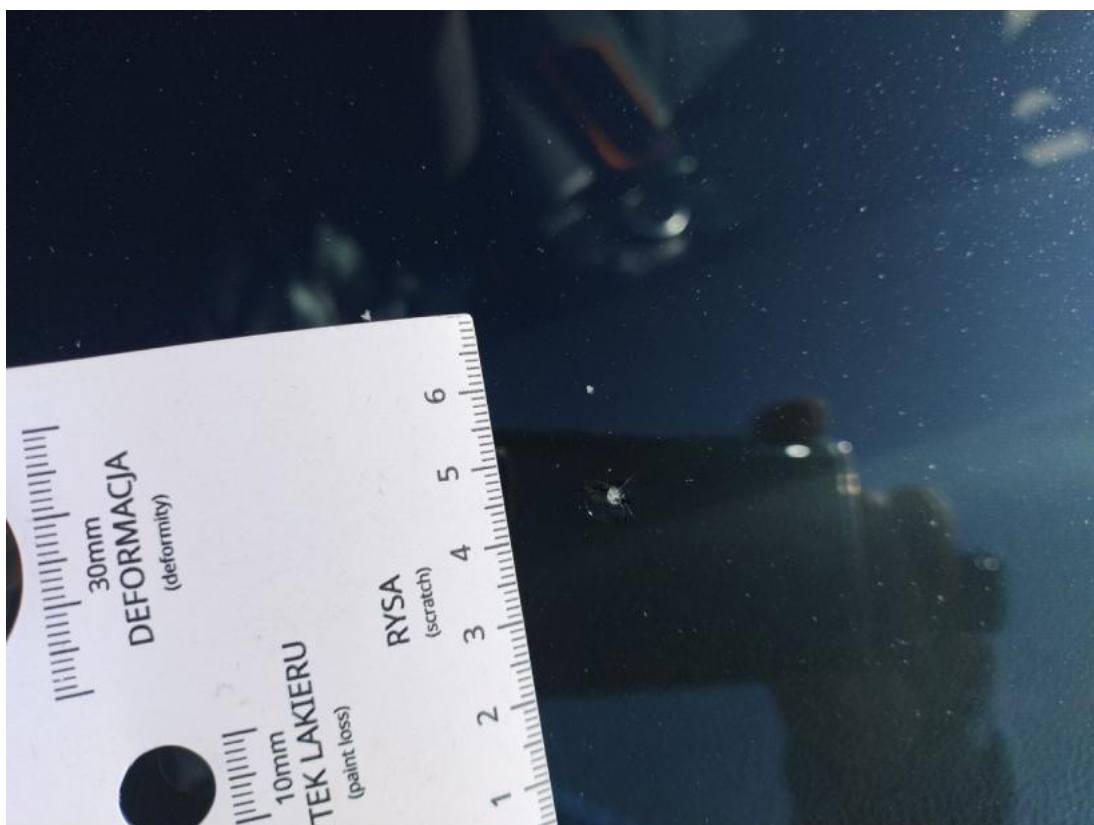

Fot. 48

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zderzak - Rysa/odprysk 1




Fot. 50
Błotnik przedni P - zdjęcie pogłądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

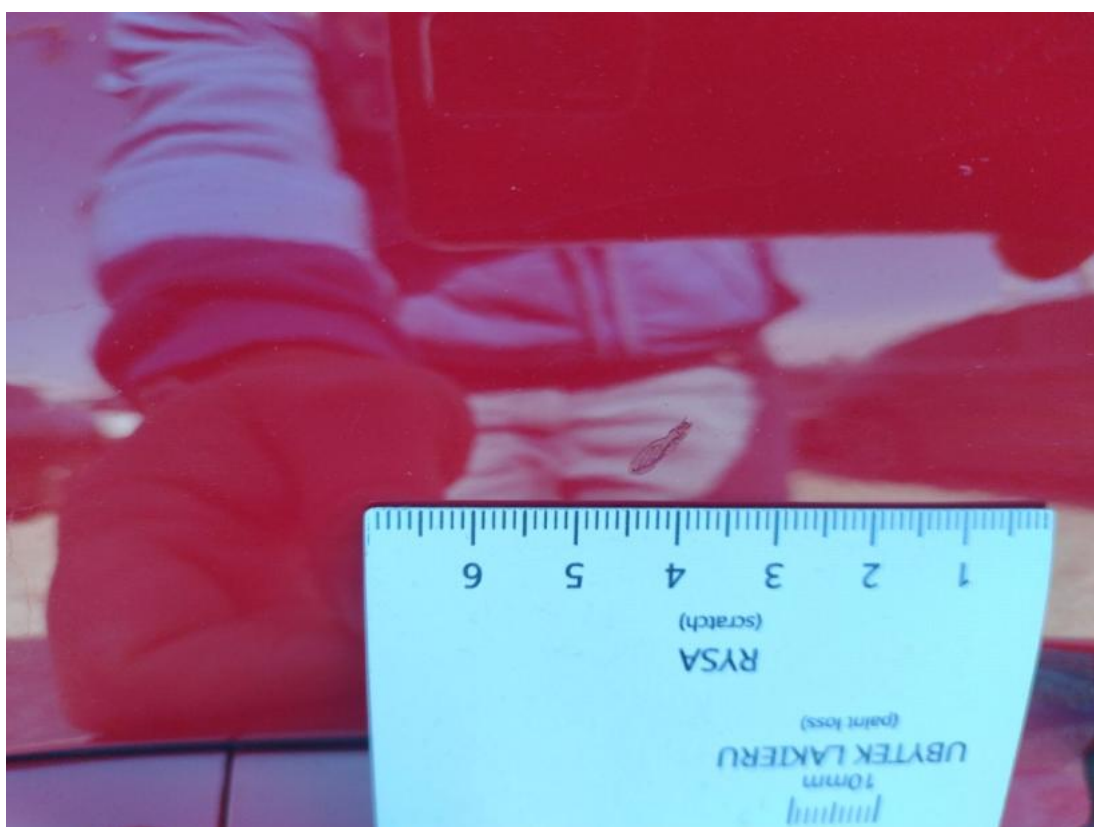

Fot. 52

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

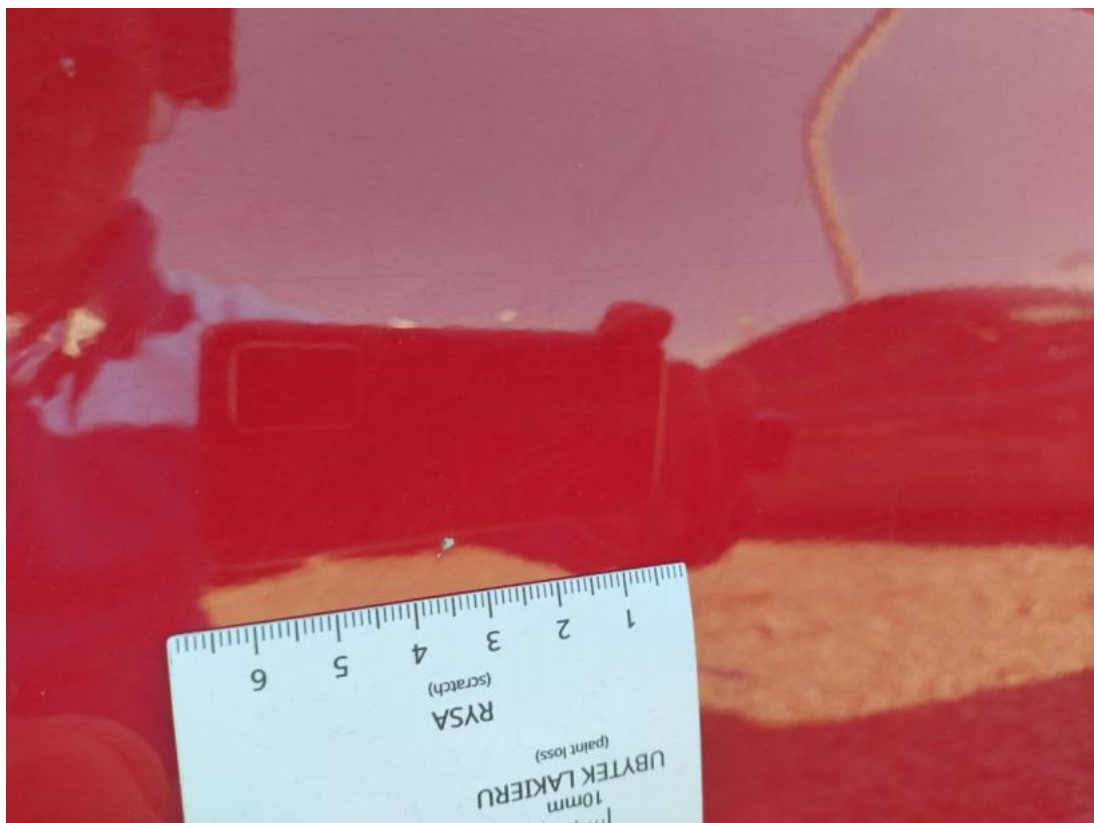

Fot. 53

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1