

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	10200/3/26-15201	Data raportu	09-03-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	02-03-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/11436/26/02/12	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAJ3817GKJ737897
Marka, model	HYUNDAI Tucson 18-21
Typ, wersja	Tucson 1.6 CRDi Comfort 2W...
Numer rejestracyjny	DW5RX59
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/100 kW
Stan licznika	189 108 km
Data 1. rej./rok prod.	03-12-2018/2018
Data nast. bad. techn.	22-05-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Aktywna maska, Automatyczne światła, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu tyłem, DBC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia, Dwa tryby jazdy Normal i Sport, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy z zarządzaniem stabilnością przyczepy, ESS - system ostrzegania o awaryjnym hamowaniu, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/60, Flex Steer, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z funkcją podgrzewania - trójstopniowo, Gniazda AUX i USB, Grill przedni - chromowany, HAC - system wspomagający wjazd na wzniesienie, Hamulec postojowy - elektryczny, Instalacja radiowa + 6 głośników, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki wewnętrzne - chromowane, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lampy doświetlające zakręt, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Lusterka boczne z wbudowanymi kierunkowskazami, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Osłony zderzaków (aluminiowe) - przód/tył, Radio RDS/MP3, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek - chłodzony, Schowek na okulary, Siatka zabezpieczająca bagaż, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/60 R17 99H	5,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/60 R17 99H	5,5 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/60 R17 99H	5,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/60 R17 99H	8,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Uszczelka drzwi wewnętrz. L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Uszczelka wew. drzwi tylnych R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
3	Dach	zarysowanie	NA	

4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	liczne, zarysowanie	NA	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
7	Nakładka progu zewn. R	zarysowanie		
8	Pokrycie, dół	zarysowanie		
9	Nakładka wew. bagażnika L	zarysowanie		
10	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
11	Tapicerka siedziska 1.rząd L	wgniecenie		
12	Tapicerka siedziska 2.rząd	wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze

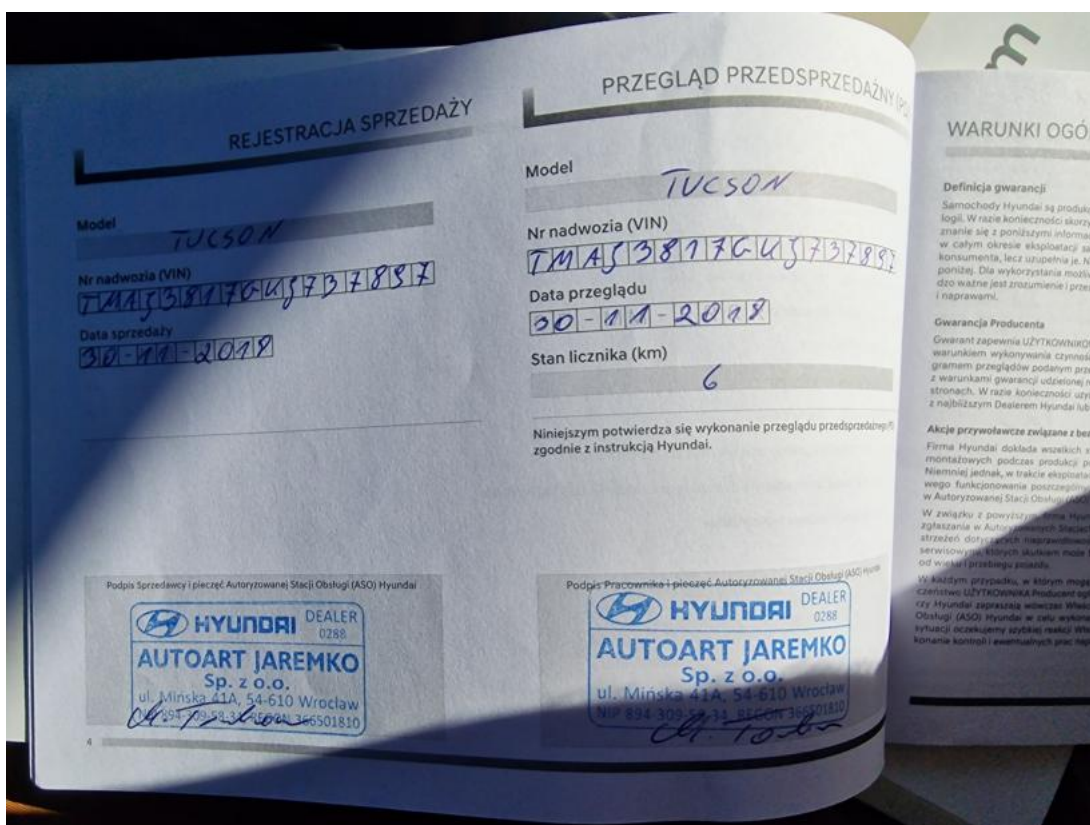

Fot. 34


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

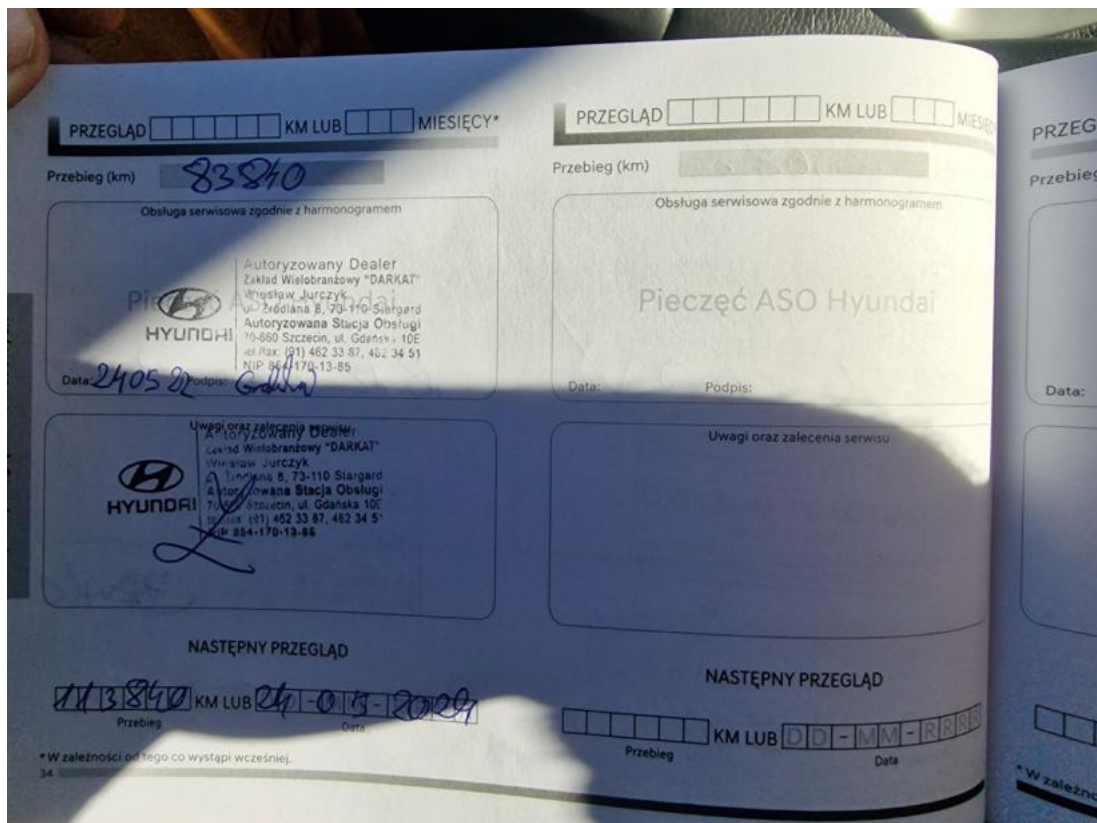

Fot. 35


Książka serwisowa – ostatni przegląd

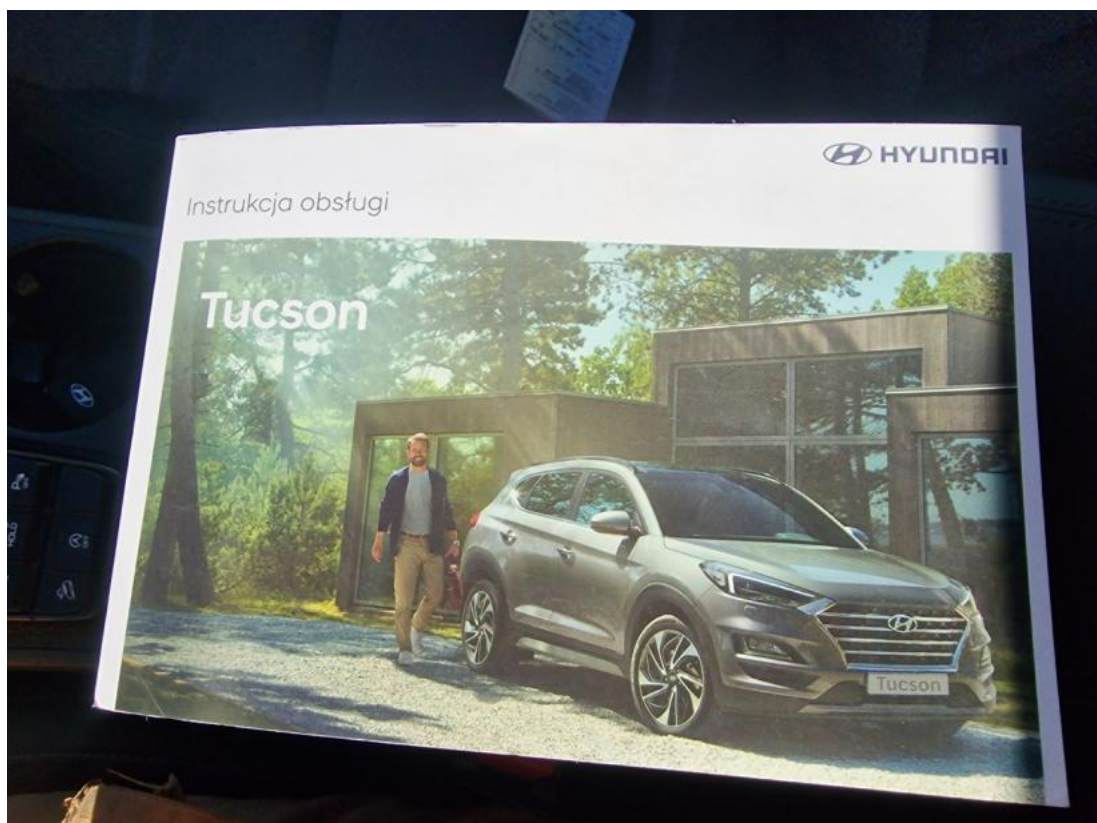

Fot. 36


Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

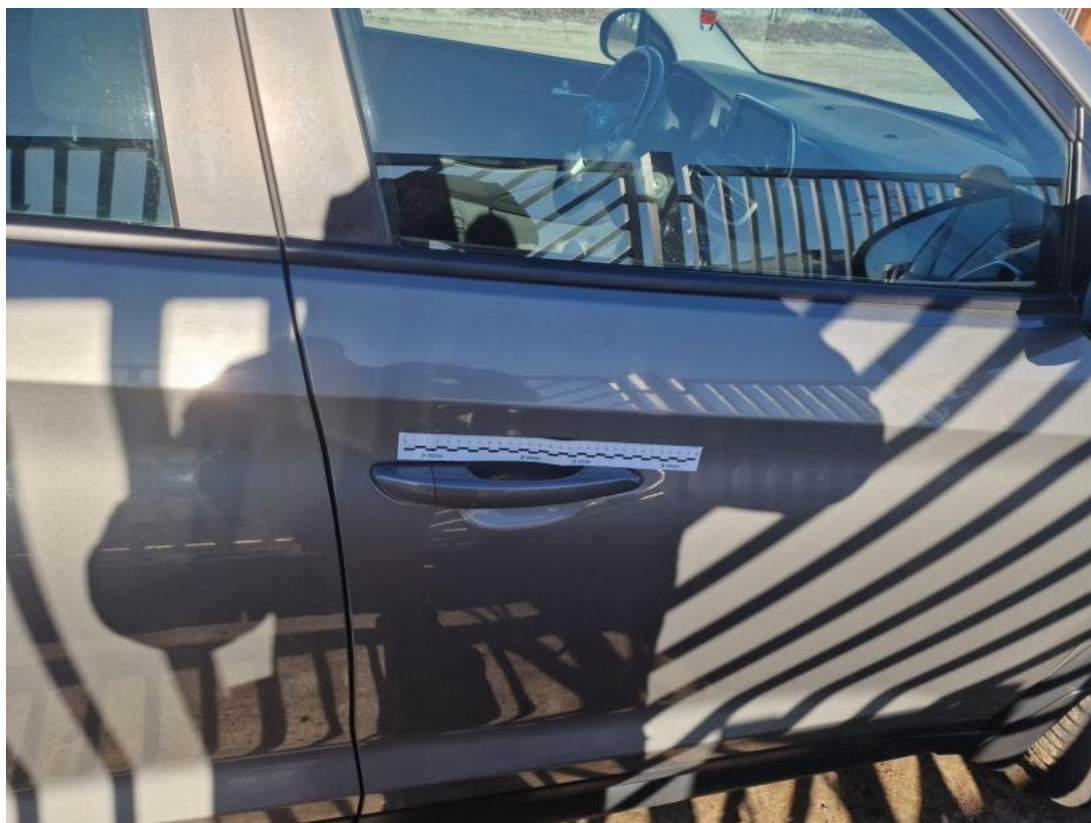

Fot. 37

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

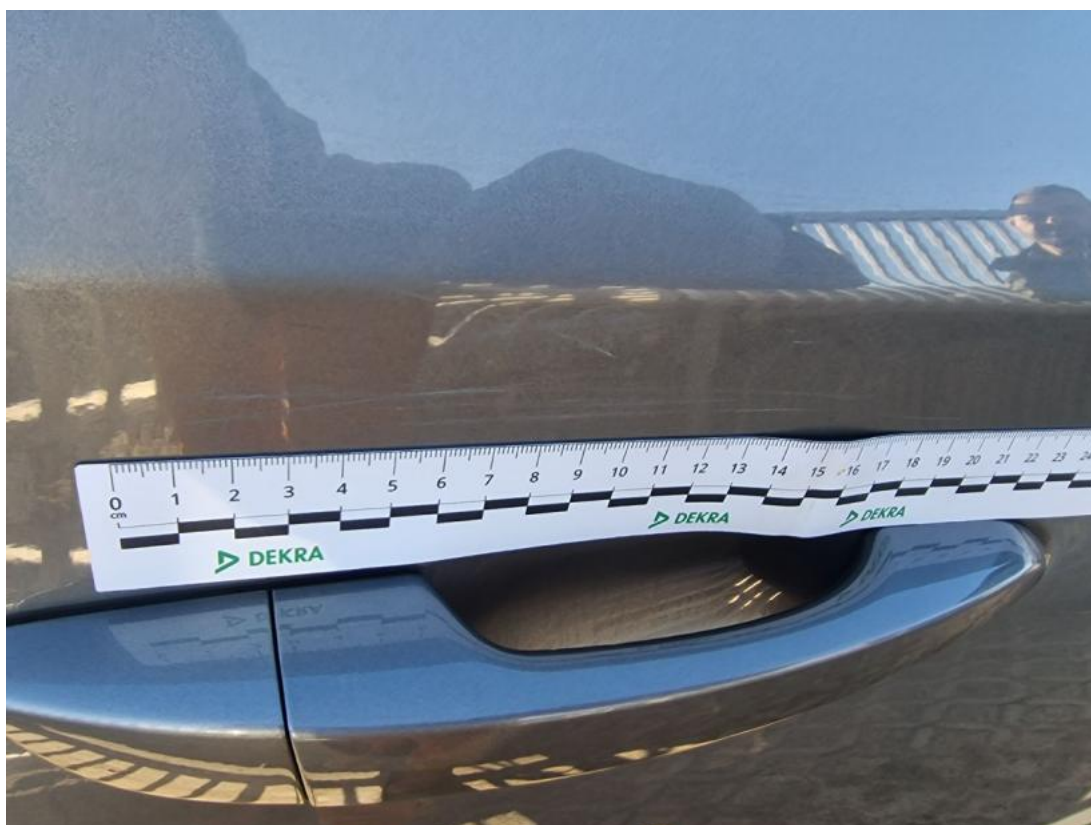

Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1

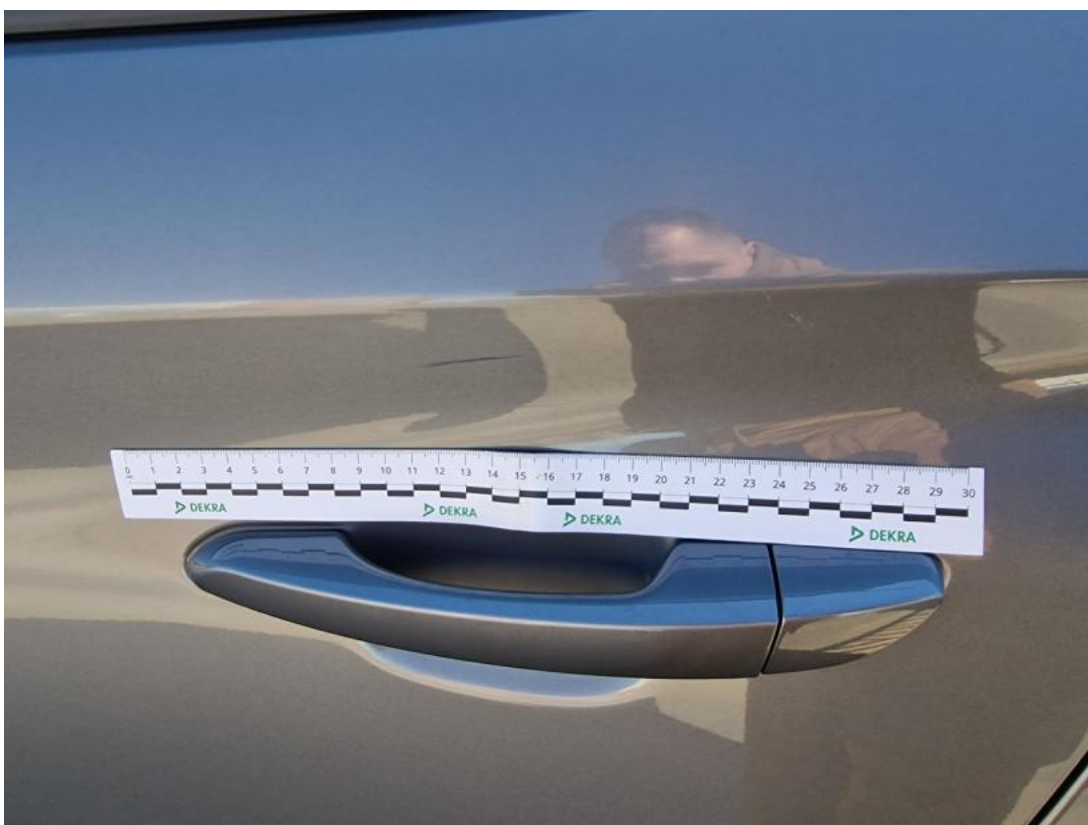

Fot. 48

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Ośłony kolumny kier. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Ośłony kolumny kier. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Fotel prz. lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Kanapa tyl. - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Uszczelka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Uszczelka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Uszczelka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Uszczelka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 60

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63


Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

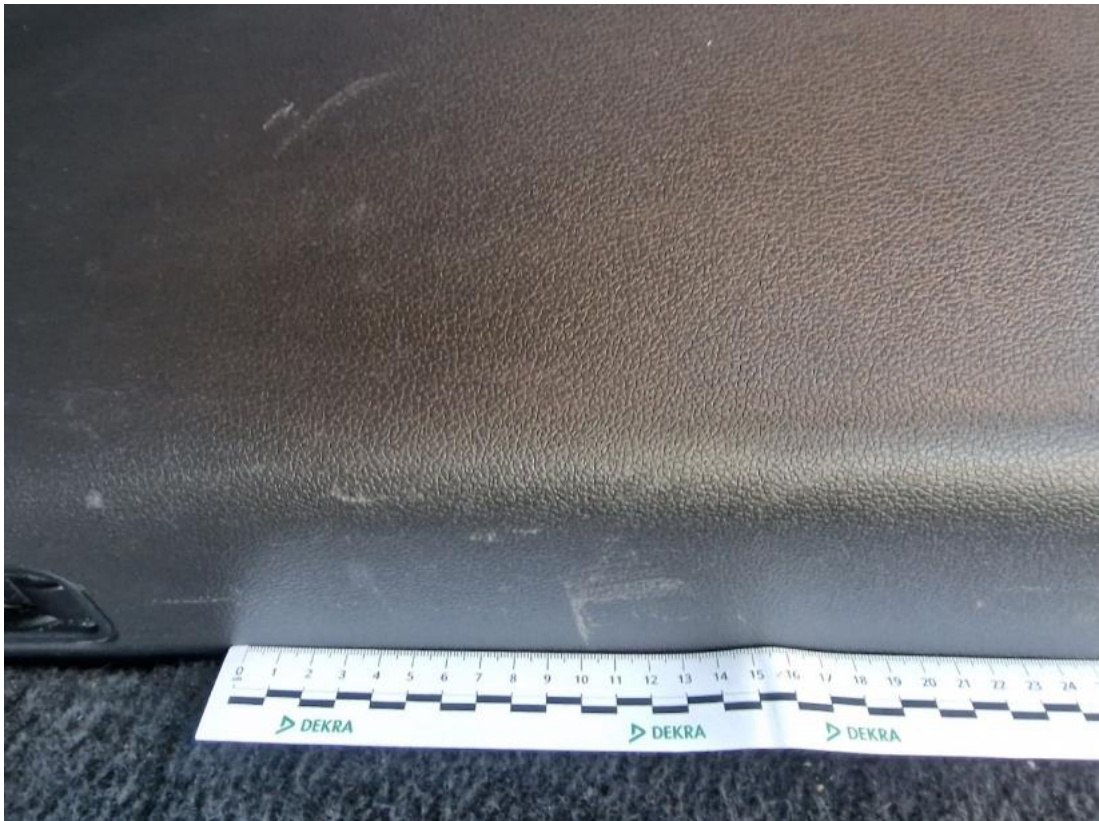

Fot. 65

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Wykładzina przestrzeni bagażowej() - Rysa/odprysk 3