

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218287/2/26-11401	Data raportu	25-02-2026
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	19-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/07977/26/01/30	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZT6EB9K1074886
Marka, model	OPEL Insignia B Grand Sport ...
Typ, wersja	Insignia 1.5 T GPF Elite S&S aut
Numer rejestracyjny	BIA58206
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1490 ccm/121 kW
Stan licznika	111 139 km
Data 1. rej./rok prod.	26-07-2019/2019
Data nast. bad. techn.	22-07-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	granatowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł drogowych, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Bezkluczykowy dostęp do auta (BTM), Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH), Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, tył, Fotel kierowcy z 8-kierunkową regulacją, Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach, Fotele przednie ogrzewane, Gniazdka USB 2x do ładowania w tylnej części podłokietnika, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kierownica skórzana, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Lampy tylne LED, Listwa czarna błyszcząca w linii dachu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie, Lusterko wsteczne światłoczułe, Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe, Podłokietnik centralny z tyłu, Reflektory matrycowe LED IntelliLux z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne, Sterowanie radiem z kierownicy, System Start&Stop, System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie), System multimedialny Navi 900 IntelliLink (USB, Bluetooth, ekran 8.0, 7 głośników), System multimedialny R4.0 (wyśw 7 cal, Bluetooth, audio-streaming, wyświe zdj i vid, 7 głośników), System wykrywania pieszych z przodu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Tapicerka materiałowa Monita łączona ze sztuczną skórą, pakiet, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wyświetlacz graficzny 3.5 pomiędzy zegarami, Światła do jazdy dziennej LED, Felgi aluminiowe 17, 5 podówjnych ramion, Opony 215/55, Kierownica ogrzewana, Koło zapasowe dojazdowe 17, Lakier metalik, Usunięcie oznaczeń silnika

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	225/55 17 101W	6,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	225/55 17 101W	6,5 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	225/55 17 101W	7,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	225/55 17 101W	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
2	Błotnik przedni R	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Oslona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk	NA	0.3
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
6	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
7	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2.5
8	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
10	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
11	Kierownica skórzana z Airbag	ubytki materiału		
12	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

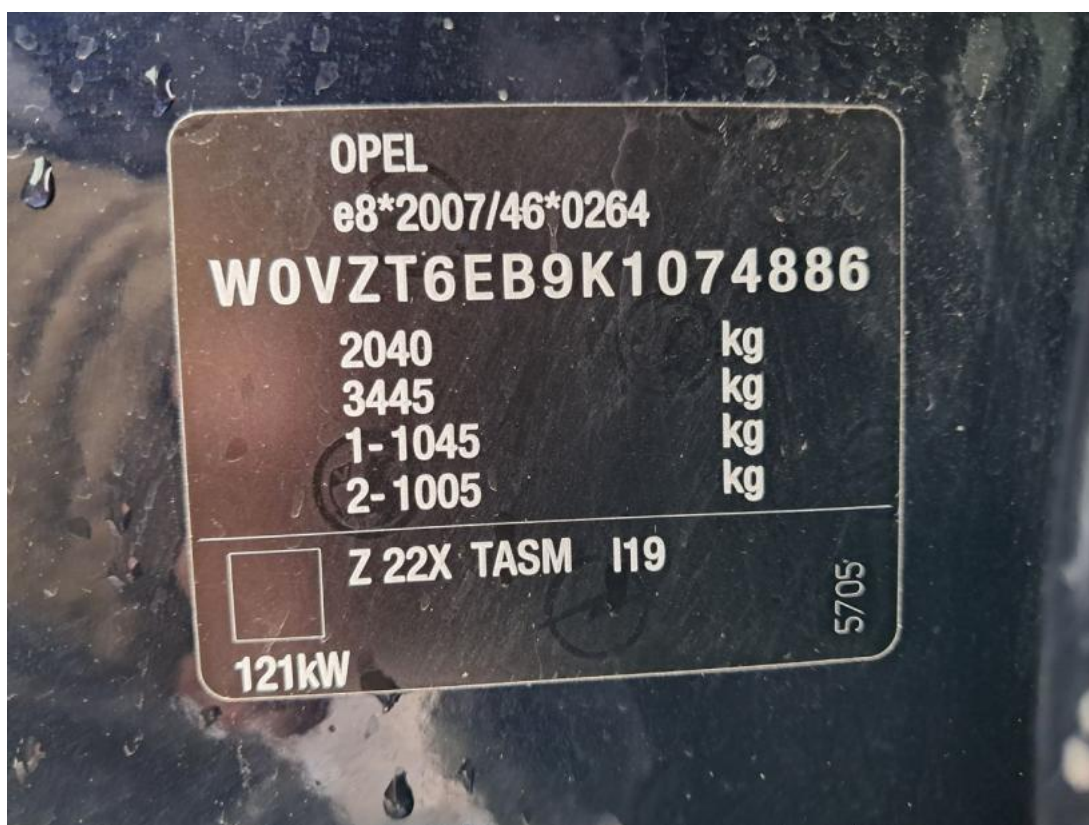

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

4 Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Przegląd przedsprzedażny i dostawa pojazdu

W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedsprzedażny.

Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedsprzedażnego.

Dane pojazdu

Model: Insignia

Numer identyfikacyjny pojazdu: W0N2TGE139K1074886

Typ silnika, numer silnika: DIS XET

Skrzynia biegów: ATG

Kod koloru lakieru: GDX

Kod wykończenia wnętrza: TASH

Numer kluczyka: _____

Przygotował

Autoryzowany Dealer marki Opel, który dostarczył pojazd

Adres: TOP AUTO

Miejscowość, data: Krupniki 25, 15-641 Białystok

Dane rejestrowe: NIP 542-011-67-81 REGON 050066602

Podpis i pieczęć (Autoryzowany Dealer marki Opel): TOP AUTO

Dyrektor ds. sprzedaży: Tomasz Anikiej

Fot. 35

Książka serwisowa – dane

Potwierdzenie czynności serwisowych 5

Potwierdzenie czynności serwisowych

Wykonanie czynności serwisowych jest dokumentowane na kolejnych stronach Książeczki serwisowej.

Obsługę okresową należy przeprowadzać za każdym razem, gdy pojawi się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, lecz nie później niż przed upływem okresów międzyprzeglądowych podanych w Instrukcji obsługi.

Dopuszczalne klasy jakości oraz lepkości oleju silnikowego są podane w Instrukcji obsługi.

W przypadku pojazdów z silnikiem benzynowym oraz pojazdów zasilanych gazem ziemnym (CNG) wymagany jest zatankowany zbiornik paliwa.

Wykonanie czynności oznaczono jako Tak lub Nie

Tak = płyn lub element został wymieniony

Nie = wymiana nie była konieczna

Uwaga

Zapisanych informacji szczegółowych nie wolno modyfikować.

Przegląd: Okresowy ☒ Główny ☐

Data: 16.01.2020 km: 19715

Olej silnikowy

Klasa: dexos1 ☒ dexos2 ☐
ACEA A3 ☐

Lepkość: 5 W- 30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: -35 °C

Tak	Nie	
☐	☒	Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐	☒	Filtr przeciwpyłkowy
☐	☒	Wkład filtra powietrza
☐	☒	Pasek wielorowkowy
☐	☒	Pasek zębaty
☐	☒	Filtr paliwa
☐	☒	Filtr gazu
☐	☒	Olej przekładniowy
☐	☒	Płyn hamulcowy
☐	☒	Zestaw do naprawy opon
☐	☒	Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu
☐	☒	Świece zapłonowe
☐	☒	Płyn chłodzący
☐	☒	Dodatki do paliwa

Podpis i pieczęć autoryzowanego: KONOCAR

Następny przegląd według wskaźnika

Data: 16.01.2021 km: 19715

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Obudowa lusterka zew P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

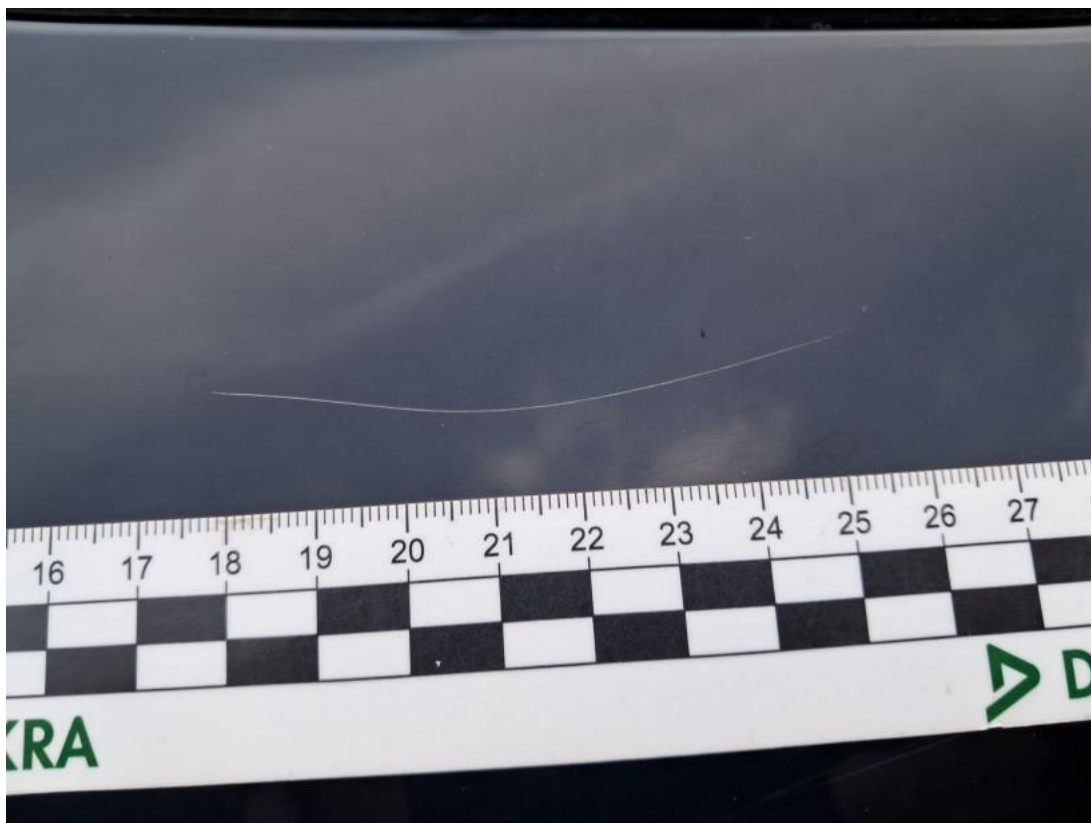

Fot. 53

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

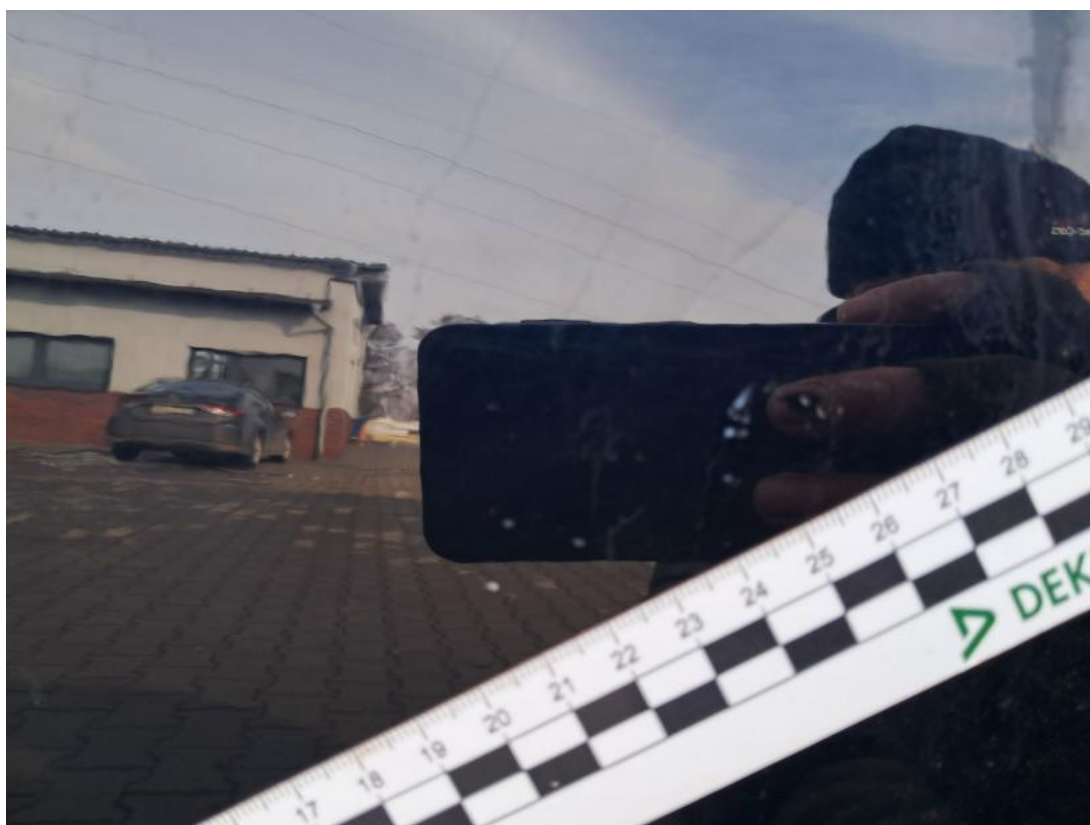

Fot. 62

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 64

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Koło kierownicy - Inne 1



Fot. 68

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1