

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09927/2/26-15201	Data raportu	20-02-2026
Rzeczoznawcy	Łukasz Nitecki (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	17-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/11698/26/02/12	Miejsce oględzin	ul. Zglenickiego 42 budynek 'K', ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ATHKB3CD602632222
Marka, model	TOYOTA Hilux 16-20
Typ, wersja	Hilux 2.4 D-4D Double Cab DL...
Numer rejestracyjny	WD7891N
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2393 ccm/110 kW
Stan licznika	181 815 km
Data 1. rej./rok prod.	10-09-2020/2020
Data nast. bad. techn.	11-09-2026
Nadwozie	PIC 4/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, BA - system wspomagania nagłego hamowania, Blokada tylnego mechanizmu różnicowego, EBD - elektroniczny system rozdziału sił hamowania, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Felgi stalowe 17 z ogumieniem, Gniazdo 12V, Immobilizer, Kanapa tylna jednoczęściowa składana, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Mocowania ISOFIX, Osłony przeciwbłotne, System audio CD, MP3, 4 głośniki, System opóźnionego wyłączania świateł Follow me home, System stabilizacji przyczepy TSC, System stabilizacji toru jazdy VSC, System wspomagający ruszanie na wzniesieniu (Hill Start Assist), Tapicerka materiałowa, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz monochromatyczny, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WR SUV 3	265/65 R17 116H	5,0 mm
	lewe	NOKIAN, WR SUV 3	265/65 R17 116H	5,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WR SUV 3	265/65 R17 116H	5,5 mm
	lewe	NOKIAN, WR SUV 3	265/65 R17 116H	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Krata wlotu powietrza	pęknięcie	WY	0.6
2	Zderzak, róg L	wgniecenie	WY	0.5
3	Tapicerka siedziska 1.rząd R	pęknięcie/rozerwanie	WY	1.2
4	Opona 265 / 65 / R / 17H 0.0mm VR	pęknięcie/rozerwanie	WY	
5	Błotnik tylny L	wgniecenie	NA	1.2

6	Zderzak, róg R	zarysowanie		
7	Pokrywa tylna	zarysowanie		
8	Boczek tapicerski drzwi kpl. R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa

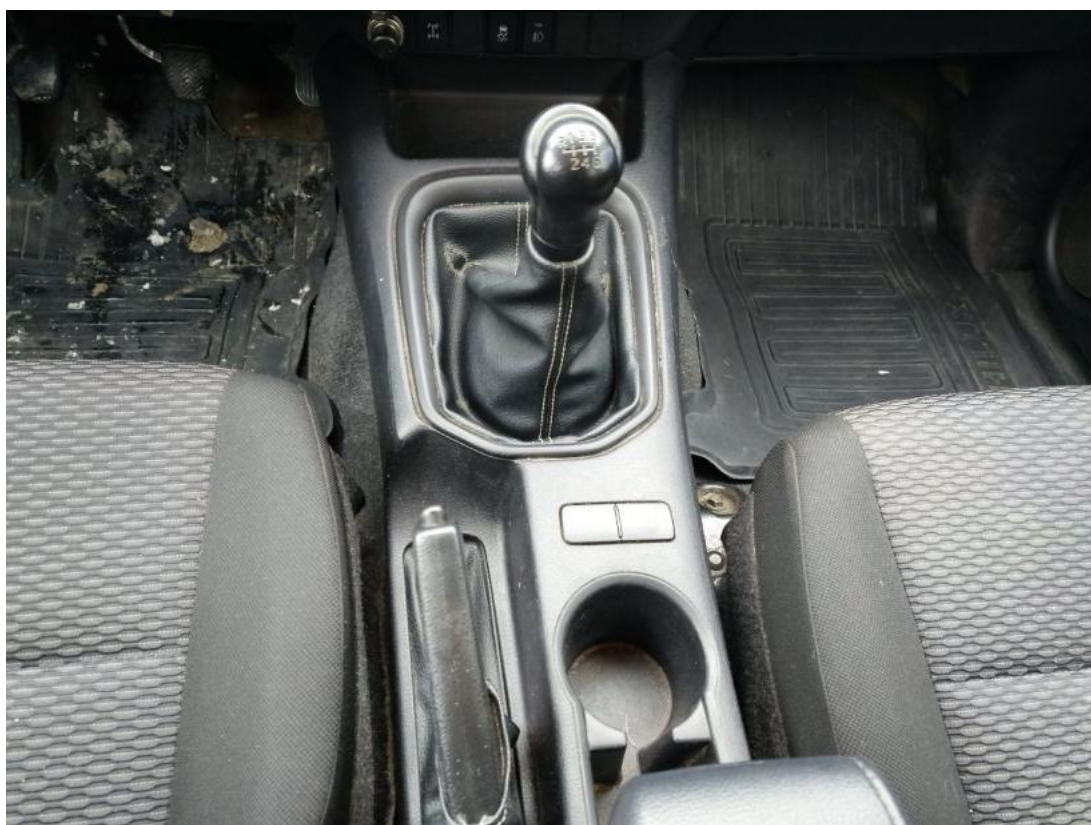

Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

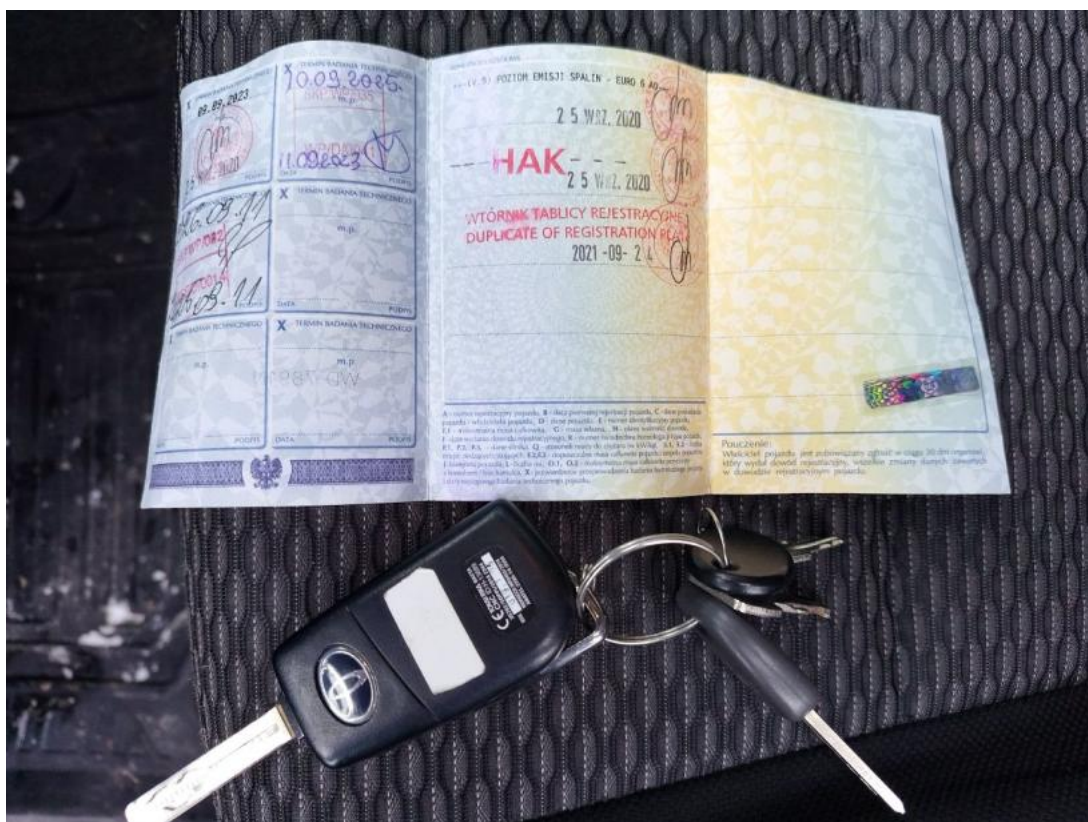

Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze

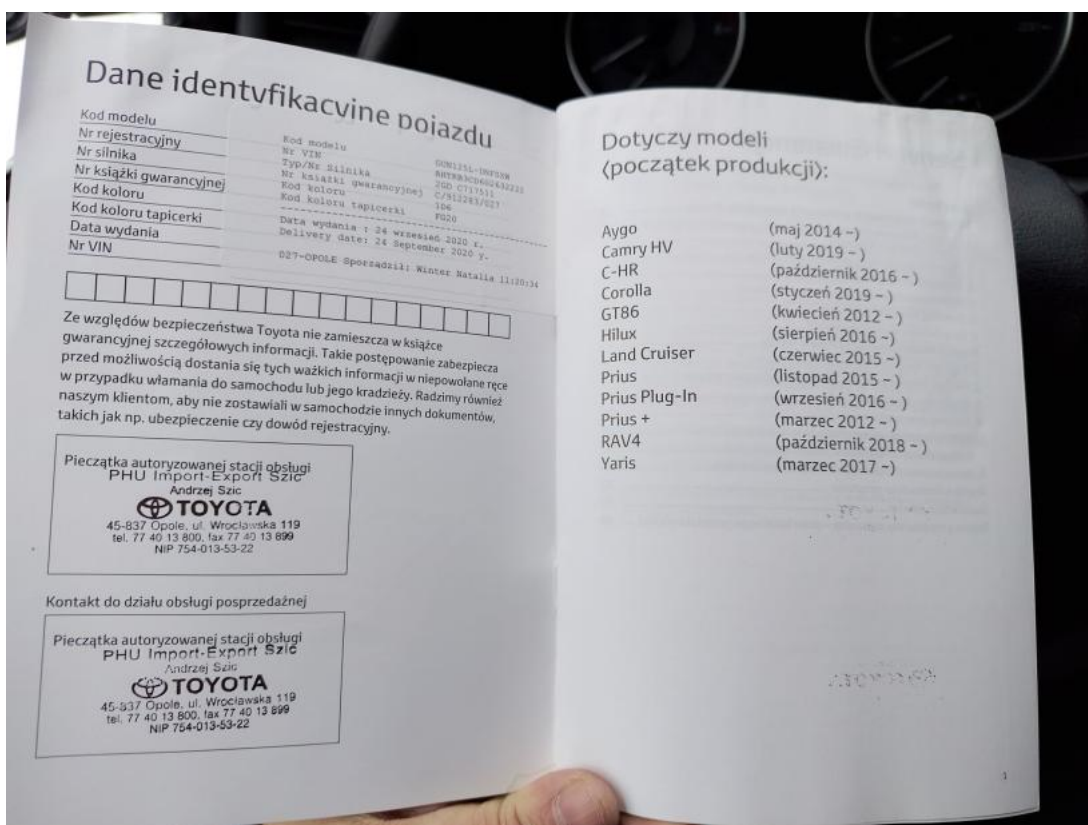

Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

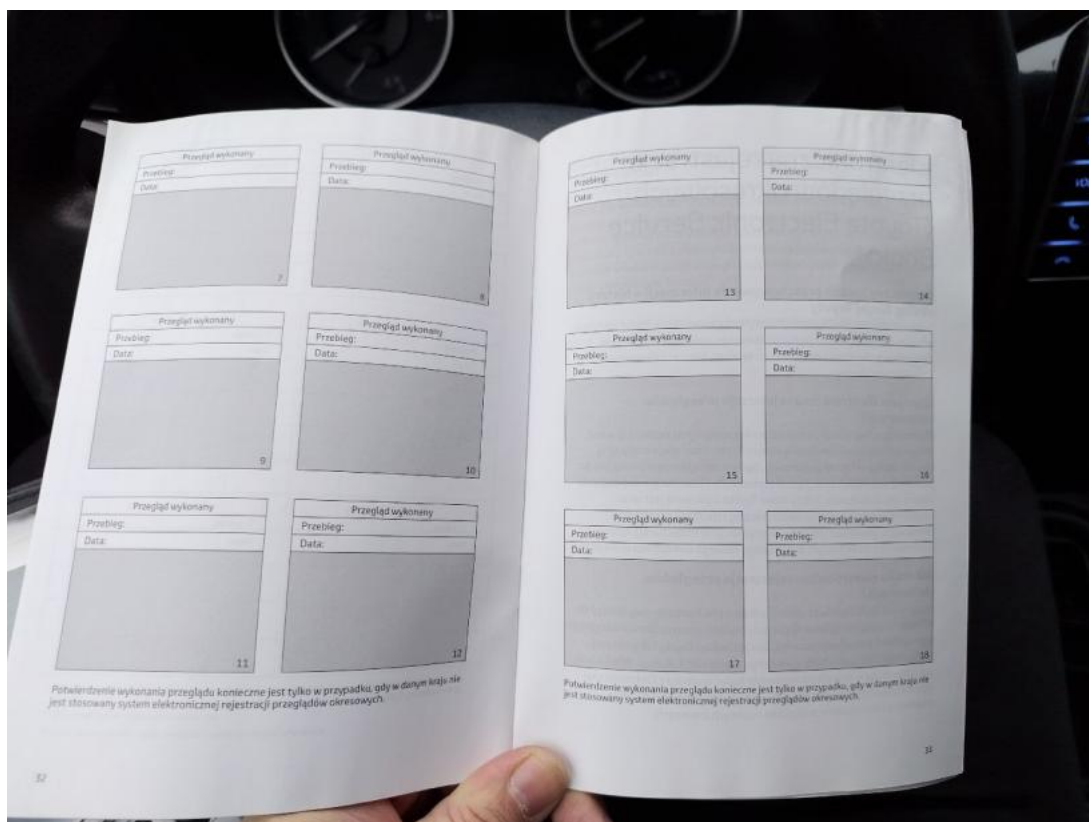

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd

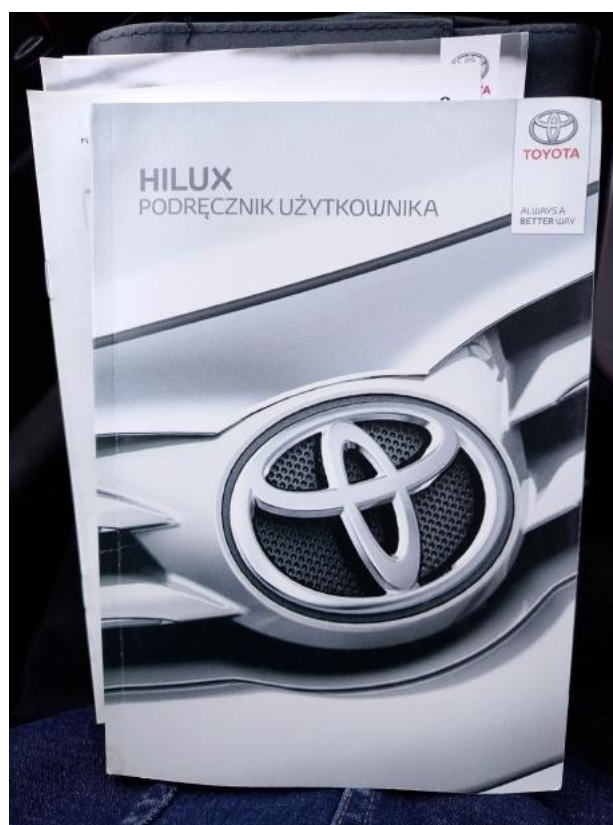

Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Krata zderzaka prz. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 34

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Opona przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 38

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 40

Pokrywy bagażnika - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny cz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Zderzak tylny cz L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zabudowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Zabudowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zabudowa - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 50

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 54

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1