

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	10268/3/26-15201	Data raportu	13-03-2026
Rzeczoznawcy	Rafał Stróżyk (WSP)	Data oględzin	09-03-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)		
	PKOM(DZS)/GDA/19144/26/03/03	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAH2514AKJ076390
Marka, model	HYUNDAI i30 17-20
Typ, wersja	i30 1.4 Classic +
Numer rejestracyjny	LU242HG
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1368 ccm/74 kW
Stan licznika	168 235 km
Data 1. rej./rok prod.	06-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	22-10-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	grafitowy/2-warstwowy
	metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Alarm, Blokada drzwi tylnych, Czujnik ciśnienia w oponach, Daszki przeciwsłoneczne, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji, Elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Grill przedni w kolorze czarnym, HAC - system kontroli podjazdu, Instalacja radiowa + 4 głośniki, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki wewnętrzne z satynowym wykończeniem, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kluczyk składany, Koło zapasowe - dojazdowe, LKAS - system utrzymania toru jazdy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lampy przednie projekcyjne (mijania i drogowe), Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowanie fotelików dziecięcych, Nawiew dla pasażerów tylnych foteli, Poduszki powietrzne boczne z przodu, Poduszki powietrzne kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Przedni podłokietnik, Radio RDS z 5 calowym z ekranem mono, Schowek centralny na okulary nad głową, Spojler dachowy, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System autonomicznego hamowania (Tryb Miejski), System kontroli poziomu uwagi kierowcy (DAA), Szyby regulowane elektrycznie, przód i tył, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną pasażera, Zamek centralny, Zestaw Zegarów z centralnym wyświetlaczem mono 3,5, Światła automatyczne, Światła drogowe inteligentne, Lakier metalik, Pakiet Business

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, ALPIN	195/65 R15 91T	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, ALPIN	195/65 R15 91T	5,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, ALPIN	195/65 R15 91T	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, ALPIN	195/65 R15 91T	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wytlumienie podłogi śr. bocznej, przód L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.5
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie		
3	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
4	Błotnik tylny R	odpryski lakieru		

5	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowania eksploatacyjne		
---	------------------------------------	----------------------------	--	--

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

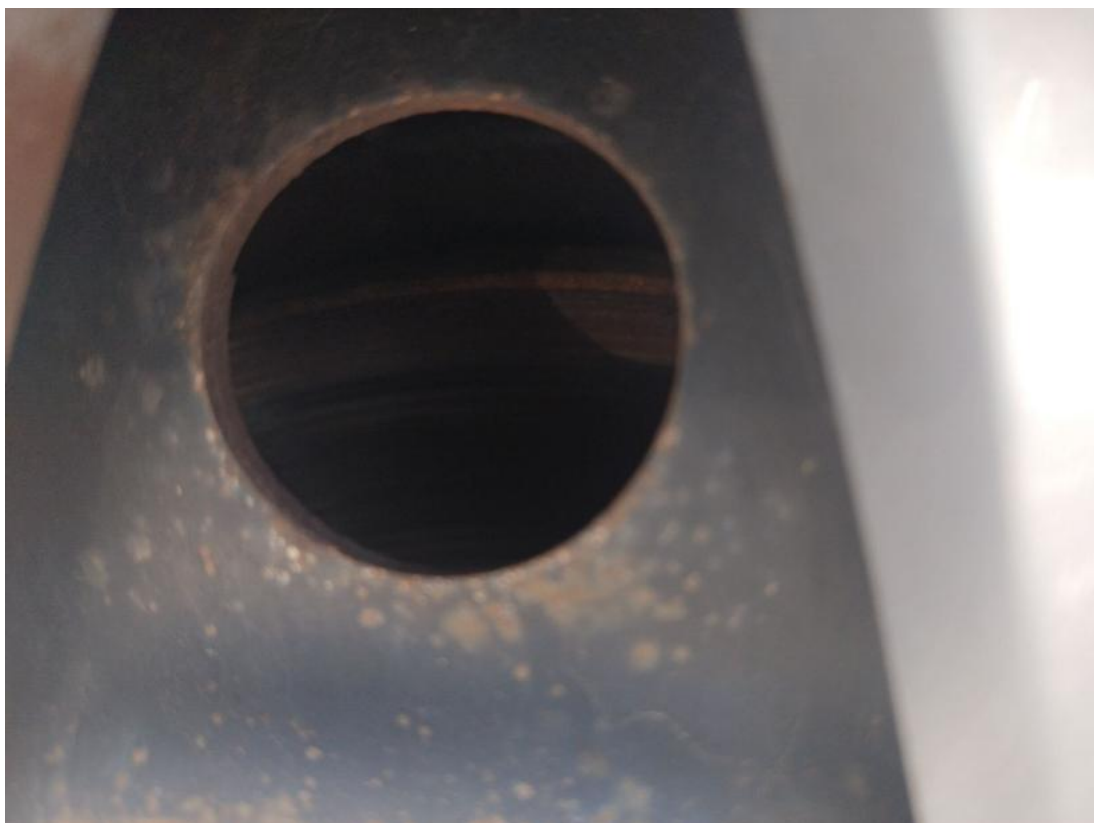

Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1

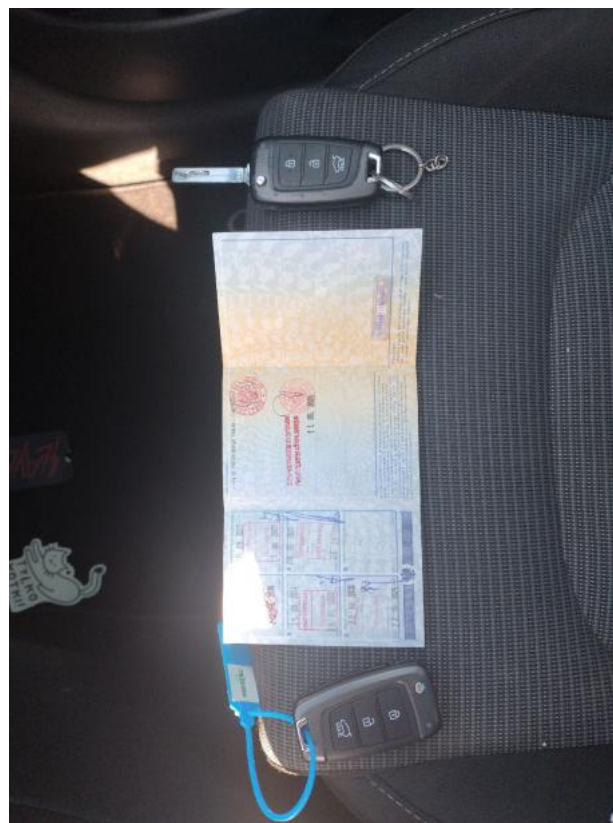

Fot. 34


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

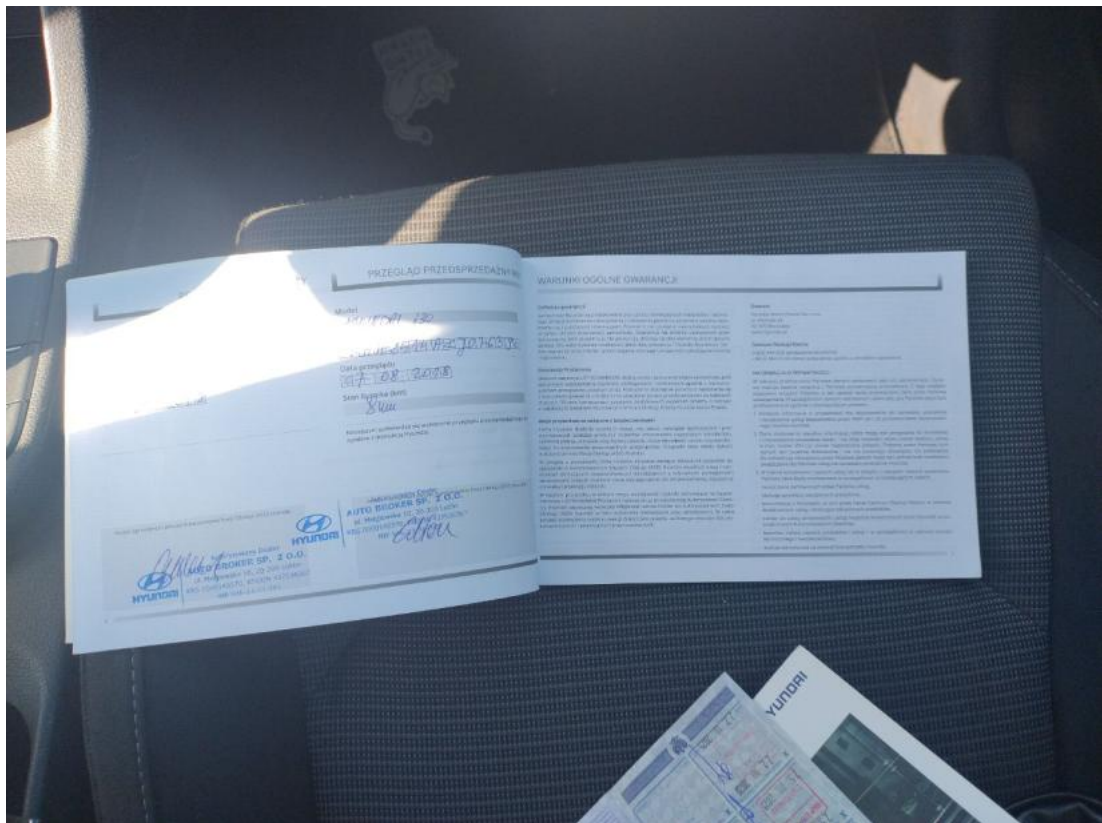

Fot. 35


Książka serwisowa – dane

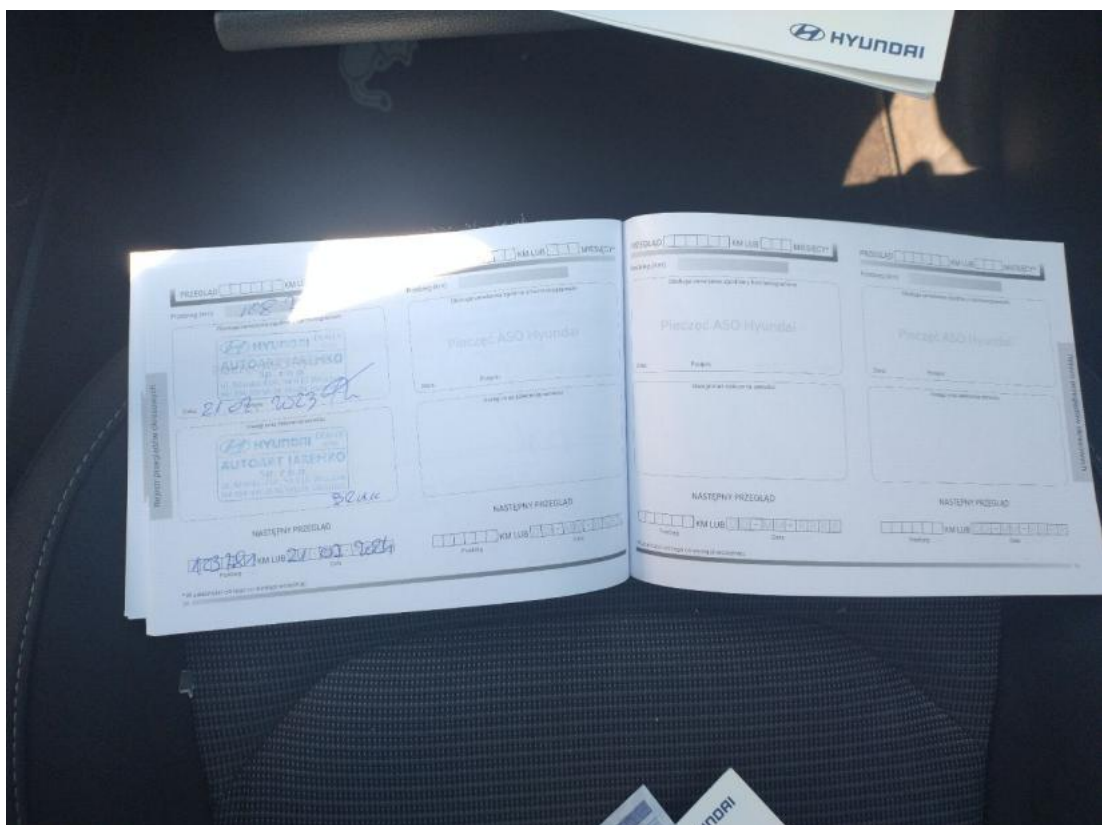

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

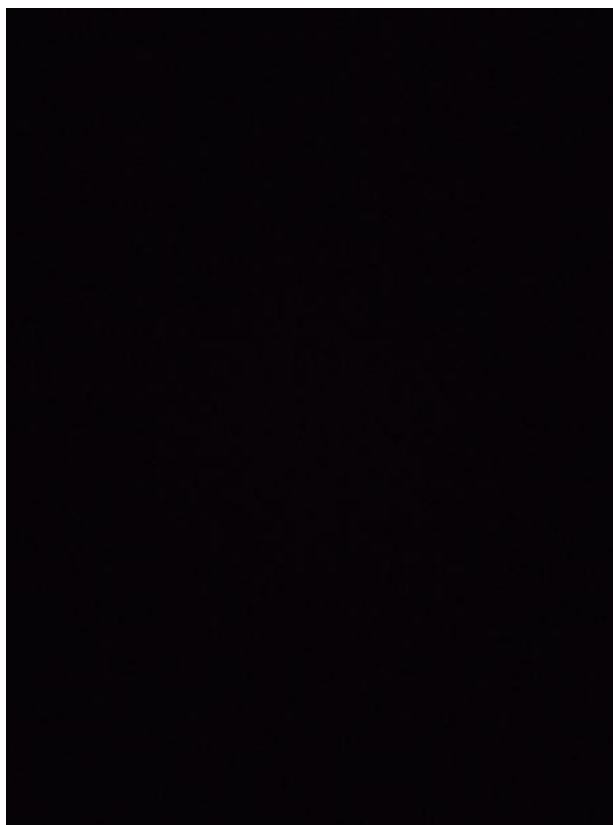

Fot. 37
OC



Fot. 38
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 44

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Koło kierownicy - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48

Koło kierownicy - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dywanik prze L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Dywanik prze L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52

Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1