

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218594/3/26-11401	Data raportu	13-03-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	09-03-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/12073/26/02/13	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD8ES2N8035806
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.2 T Edition S&S
Numer rejestracyjny	GD8A819
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/96 kW
Stan licznika	193 774 km
Data 1. rej./rok prod.	22-02-2022/2022
Data nast. bad. techn.	21-02-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze czarnym, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Relingi dachowe, czarne, Spojler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Talino, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner radia cyfrowego DAB, Tylne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Felgi aluminiowe 16, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem 205/55, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16", Lakier metaliczny/brylantowy, Reflektory przednie LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP	205/55 16 91H	7,5 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP	205/55 16 91H	7,5 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	5,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg lewy	150 - 300
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	200 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	300 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.5
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Oslona przeciw kamieniom boczna R	nietrwały montaż	NA	0.3
4	Dach	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.3
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.7
6	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
9	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	rysa/odprysk		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
11	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
12	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
13	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		
14	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

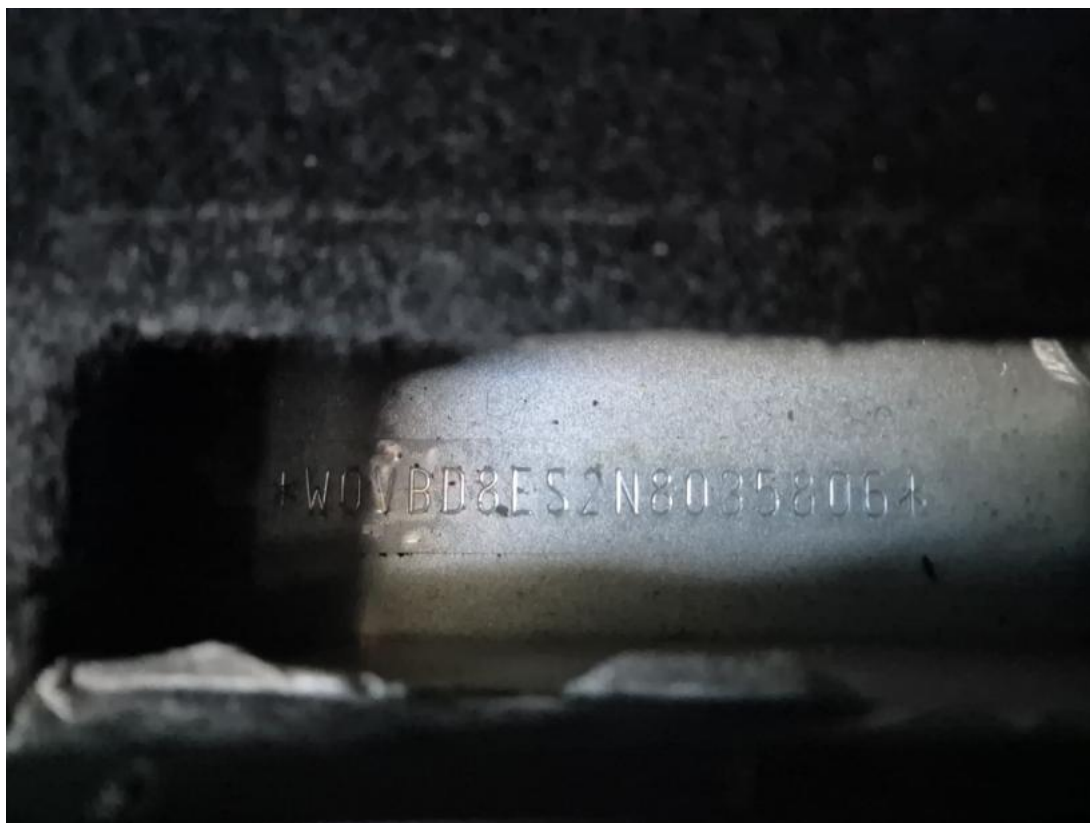

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik




Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód

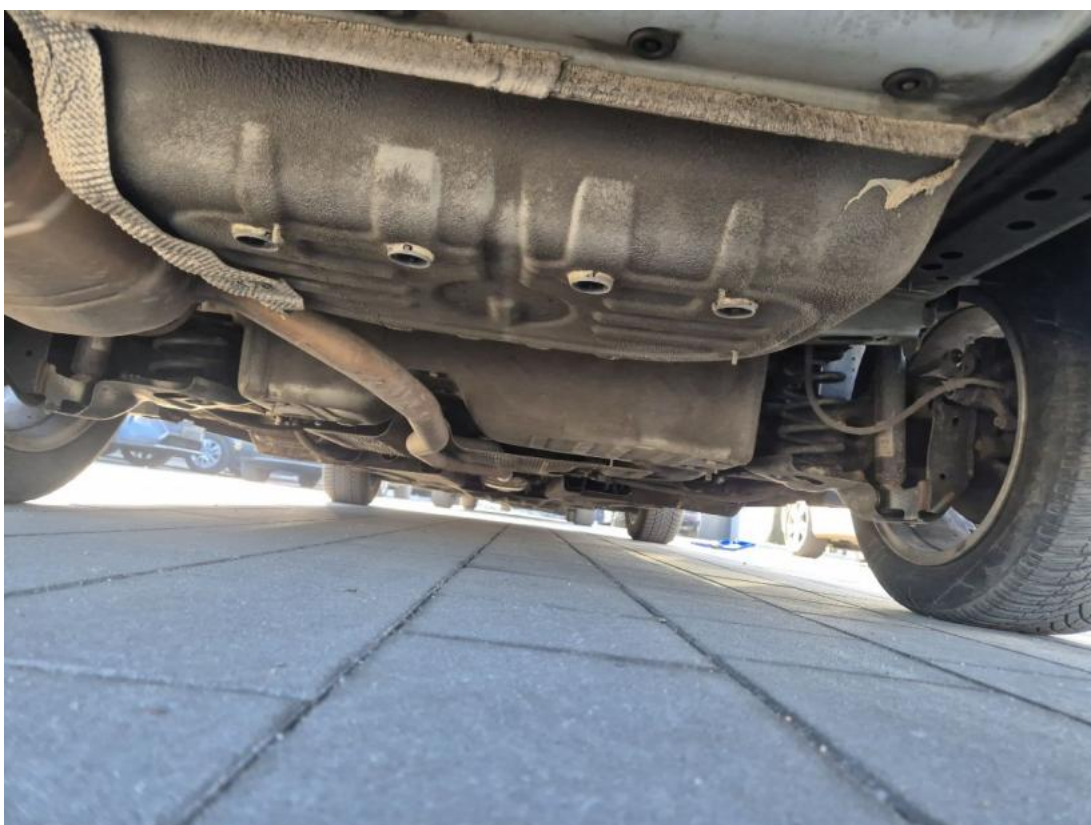

Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dowód rej. Str. 1



Fot. 30

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny

Dane pojazdu

Model: ASTRA STATION

Numer identyfikacyjny pojazdu: NOV3D8ES2N8035806

Typ silnika, numer silnika: 41212511MLKX0442

Skrzynia biegów: MT6

Kod koloru lakieru: GAN

Kod wykończenia wnętrza: TAQE

Numer kluczyka: _____

Przygotował

Autoryzowany Dealer marki Opel, który dostarczył pojazd

Adres: _____

Miejscowość, data: _____

Dane rejestrowe: MOTOR CENTRUM Sp. z o.o.
ul. Miałki Szlak 4/8 80-717 Gdańsk
tel. 58 521 88 00
www.motorcentrum.pl

Podpis i pieczęć:
[Podpis]
Autoryzowany Dealer marki Opel

Potwierdzenie

Wykonano jest dokumenty stronach

Obsługę i przeprowadzanie gdy pojazd na wysiwi przed upi międzypr w Instrukcji

Dopuszczalności c w Instrukcji

W przypadku benzynowych zatkanych

Fot. 11

Książka serwisowa – dane

Główny ☐ **Przegląd: Okresowy** ☐ **Główny** ☐

Data: 04.07.2024 km: 120467

Olej silnikowy

Jakość: _____

Lepkość: 5 W. 30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący

Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☒ Filtrowy

☒ Wkład filtra powietrza

☒ Pasek wielorowkowy

☒ Pasek zębaty

☒ Filtrowy

☒ Olej przekładniowy

☒ Płyn hamulcowy

☒ Zestaw do naprawy opon

☒ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu

☒ Świece zapłonowe

☒ Płyn chłodzący

☒ Dodatki do paliwa

Lubin Sp. z o.o.
Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika

Data: 150867 km

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Główny ☐ **Przegląd: Okresowy** ☐ **Główny** ☐

Data: 09.01.2025 km: 149865

Olej silnikowy

Jakość: _____

Lepkość: 5 W. 30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący

Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☐ Filtrowy

☐ Wkład filtra powietrza

☐ Pasek wielorowkowy

☐ Pasek zębaty

☐ Filtrowy

☐ Olej przekładniowy

☐ Płyn hamulcowy

☐ Zestaw do naprawy opon

☐ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu

☐ Świece zapłonowe

☐ Płyn chłodzący

☐ Dodatki do paliwa

[Podpis]
Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika

Data: 179865 km

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Fot. 12

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Spoiler zderzaka przedniego - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

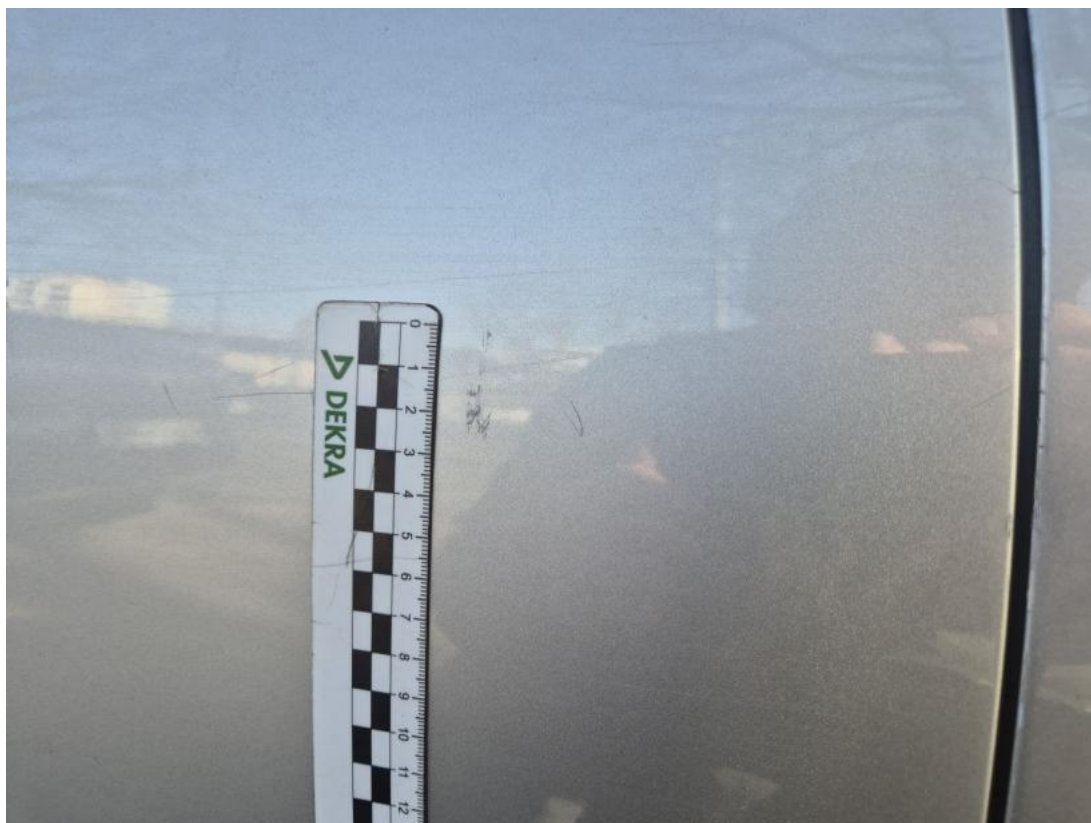

Fot. 39

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Łótnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1