



WV2ZZZ2KZEX100301

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	165.093 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Typ/Modell	CADDY	HU (Bericht lag vor)	07/2026
Fahrgestellnummer	WV2ZZZ2KZEX100301	Leistung / Hubraum	55 kW / 1.598 ccm
Erstzulassung	04.03.2014	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit-Grau
Letzte Wartung	06/2022, 146.253 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell



Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
2	Instrumententafel	Luftdüse Mitte (Hinten) - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Teppichboden vorn links - Löcher - erneuern
5	Motorkühlung	Kühlflüssigkeit - undicht - befunden ggf. instandsetzen
6	Fahrerhaus	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
7	Seitenwand links	Einstieg (+ auslegen/polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen
8	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
9	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
10	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren
11	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair
12	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren
13	Schiebetür links	Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
14	Tür vorn links	Tür (+ auslegen/polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen
15	Kotflügel links	Kotflügel links (+ auslegen/polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen
16	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern
17	Heckleuchte	Zusatzbremsleuchte - gebrochen / gerissen - erneuern
18	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - auslegen / polieren
19	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (unlackiert) - verformt - erneuern
20	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
21	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
22	Schiebetür rechts	Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
23	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren
24	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
25	Rad/Reifen	Raddeckel (Links + verschürft) - fehlt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Getriebe	Schaltmanschette - porös / rissig
2	Sitz vorn	Sitzbezug links - Abrieb
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Zweitschlüssel)
Ausrüstung - Tirefit Kompressor

Festgestellte Nachlackierungen



Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 94H	Bridgestone	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	205/55 R16 94H	Firestone	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2017

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	CADDY	Laufleistung (abgelesen)	165.093 km
Fahrgestellnummer	WV2ZZZ2KZEX100301	Erstzulassung	04.03.2014

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

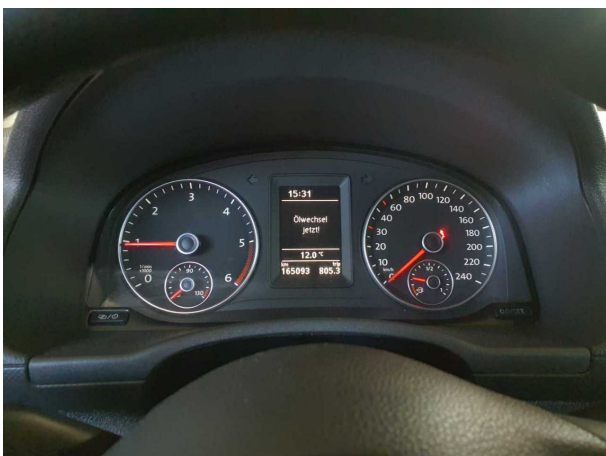


Abbildung 5: Kombiinstrument

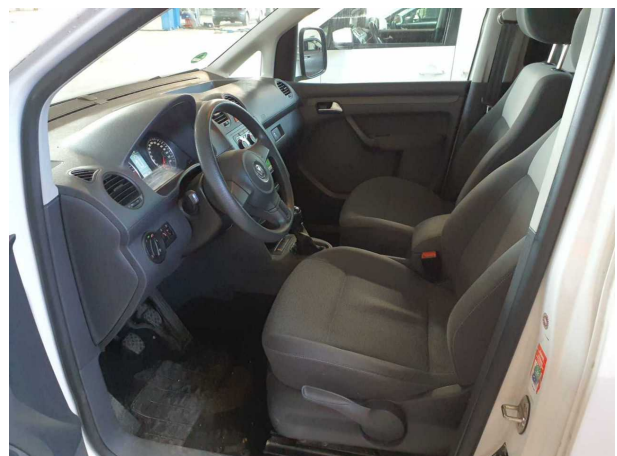


Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel

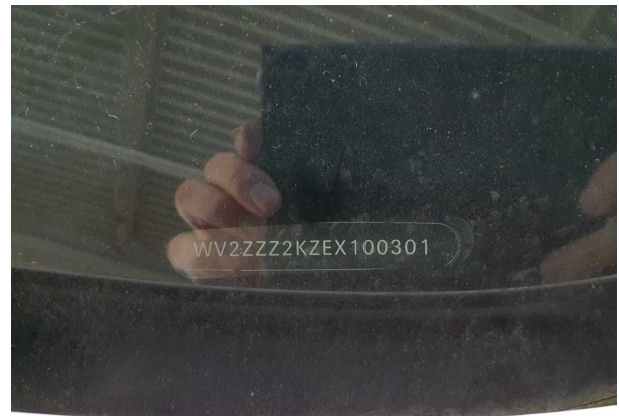


Abbildung 10: FIN

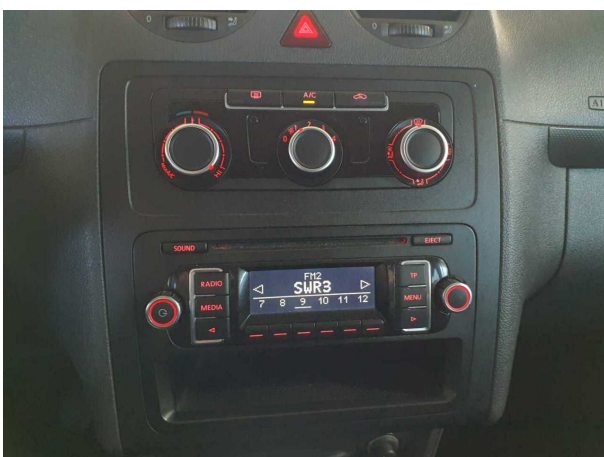


Abbildung 11: Entertainment

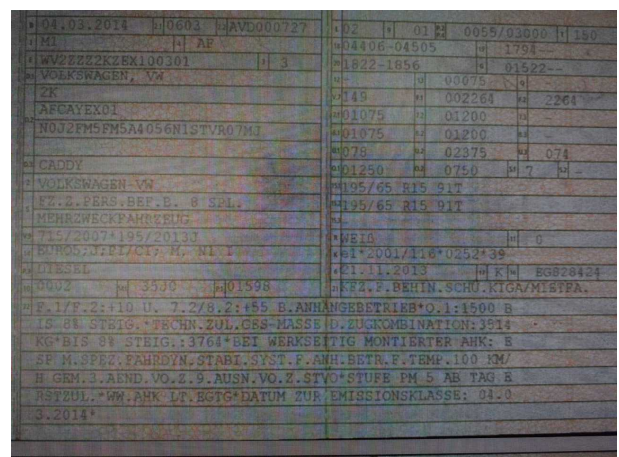


Abbildung 12: Dokumente

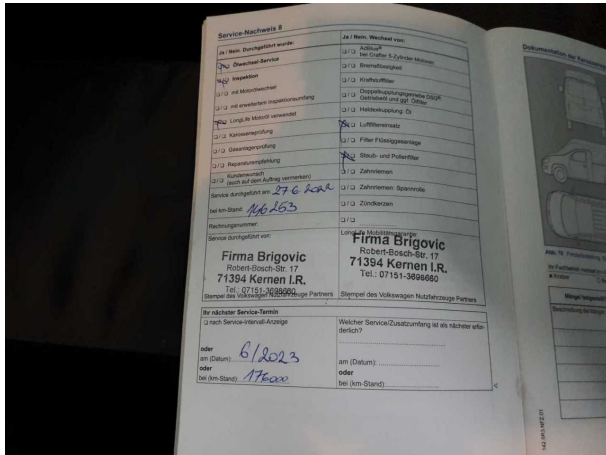


Abbildung 13: Dokumente

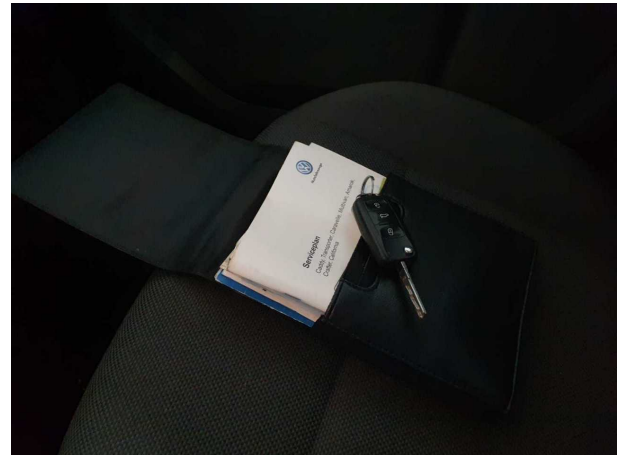


Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Sonstiges

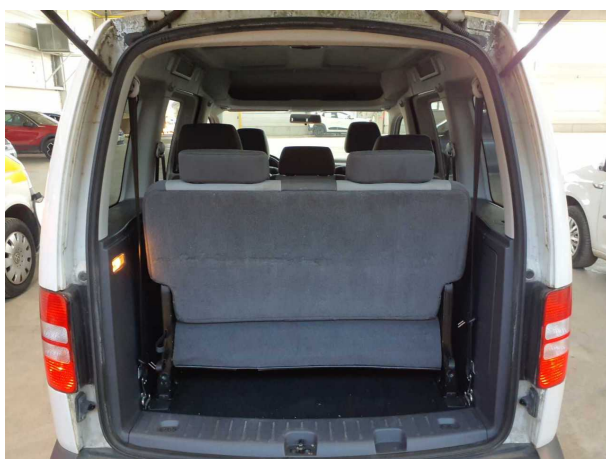


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

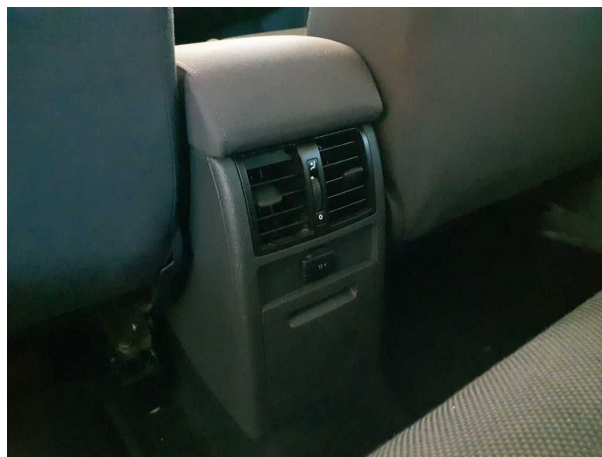


Abbildung 21: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #2: Instrumententafel: Luftdüse Mitte (Hinten) - gebrochen / gerissen - erneuern

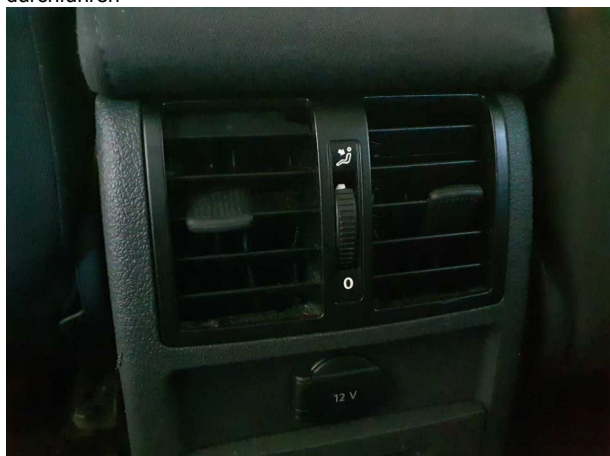


Beschädigung #2: Instrumententafel: Luftdüse Mitte (Hinten) - gebrochen / gerissen - erneuern

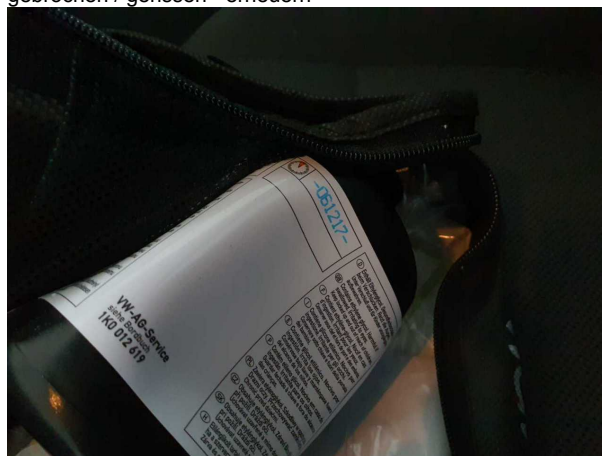

Beschädigung #3: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - Löcher - erneuern

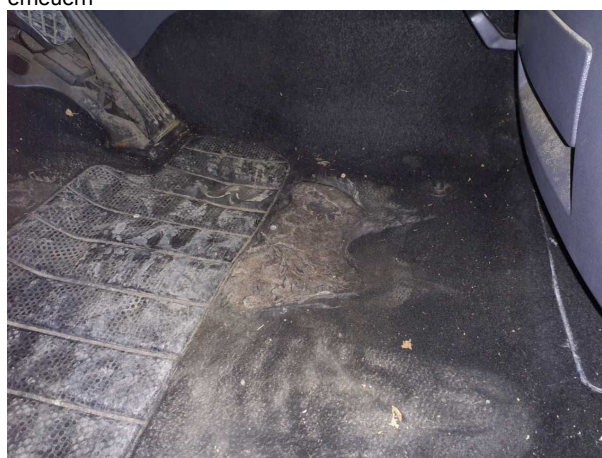

Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - Löcher - erneuern



Beschädigung #5: Motorkühlung: Kühlflüssigkeit - undicht - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #5: Motorkühlung: Kühlflüssigkeit - undicht - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #6: Fahrerhaus: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #6: Fahrerhaus: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #7: Seitenwand links: Einstieg (+ auslegen/ polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Seitenwand links: Einstieg (+ auslegen/ polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Seitenwand links: Einstieg (+ auslegen/polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #8: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #10: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe -
verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #11: Außenspiegel links: Abdeckkappe -
Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #11: Außenspiegel links: Abdeckkappe -
Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #11: Außenspiegel links: Abdeckkappe -
Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt /
verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt /
verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #13: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und




Beschädigung #13: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und

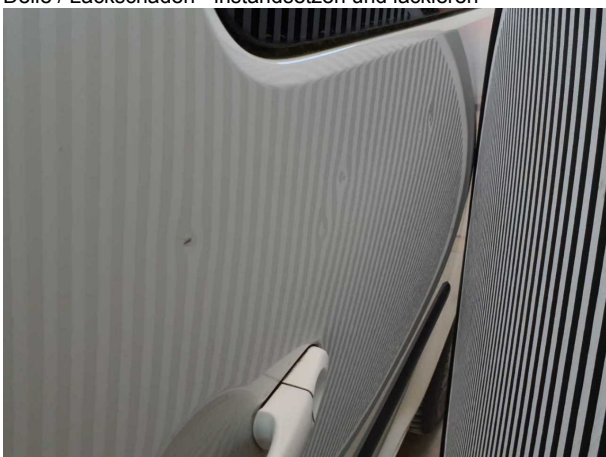

Beschädigung #13: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

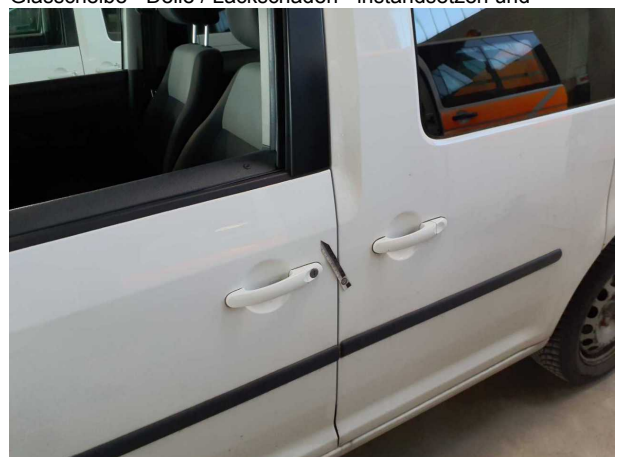

Beschädigung #14: Tür vorn links: Tür (+ auslegen/polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #14: Tür vorn links: Tür (+ auslegen/polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen




Beschädigung #14: Tür vorn links: Tür (+ auslegen/polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #15: Kotflügel links: Kotflügel links (+ auslegen/polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #15: Kotflügel links: Kotflügel links (+ auslegen/polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen

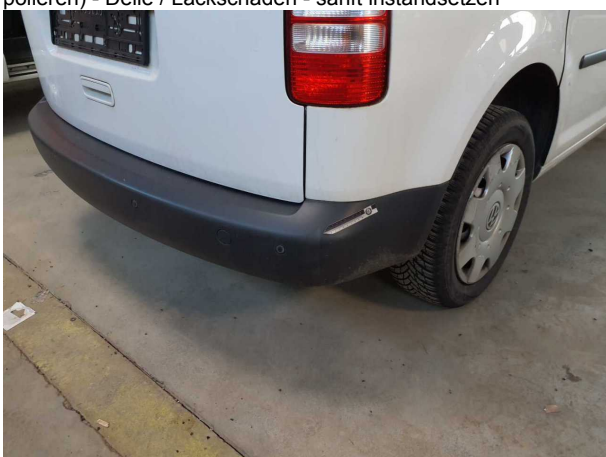

Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #17: Heckleuchte: Zusatzbremsleuchte - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #17: Heckleuchte: Zusatzbremsleuchte - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #18: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #18: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verformt - erneuern




Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verformt - erneuern




Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verformt - erneuern

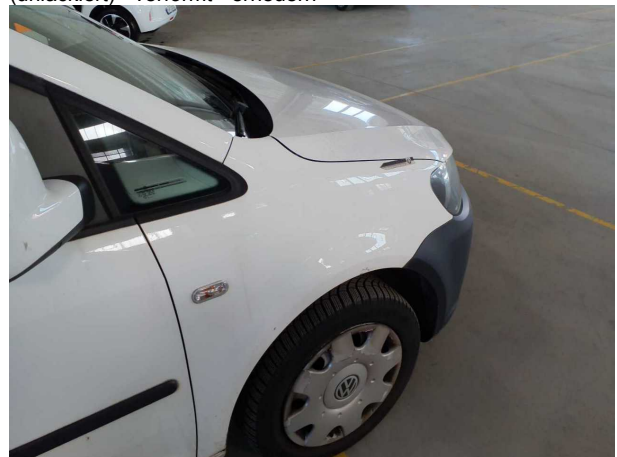

Beschädigung #20: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(...) - instandsetzen und lackieren

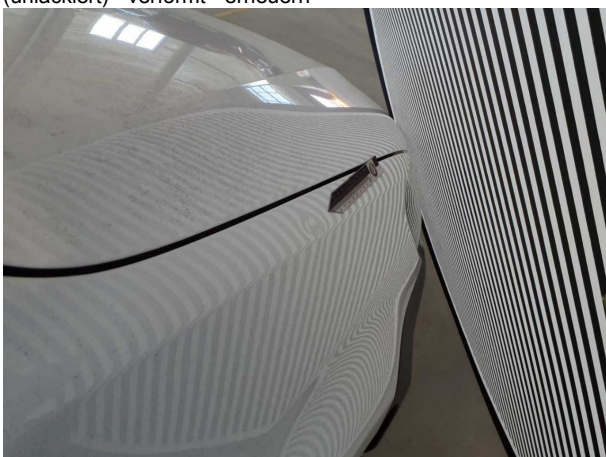

Beschädigung #20: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

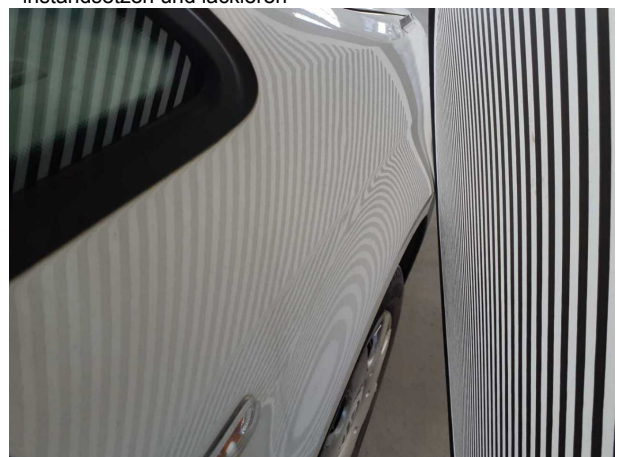

Beschädigung #20: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(...) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #22: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheibe... - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #22: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und



Beschädigung #22: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasschei...
- Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #22: Schiebetür rechts: Schiebetür mit
Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und



Beschädigung #23: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt /
verschürft - lackieren



Beschädigung #23: Seitenwand rechts: Seitenwand -
verkratzt / verschürft - lackieren

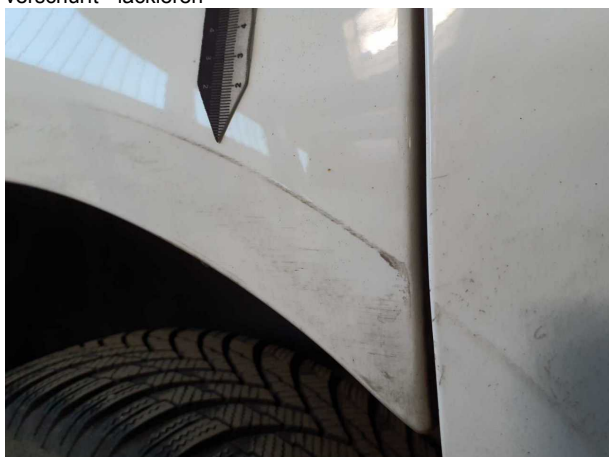

Beschädigung #23: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt /
verschürft - lackieren




Beschädigung #24: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) -
sanft instandsetzen



Beschädigung #24: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #25: Rad/Reifen: Raddeckel (Links + verschürft) - fehlt - erneuern

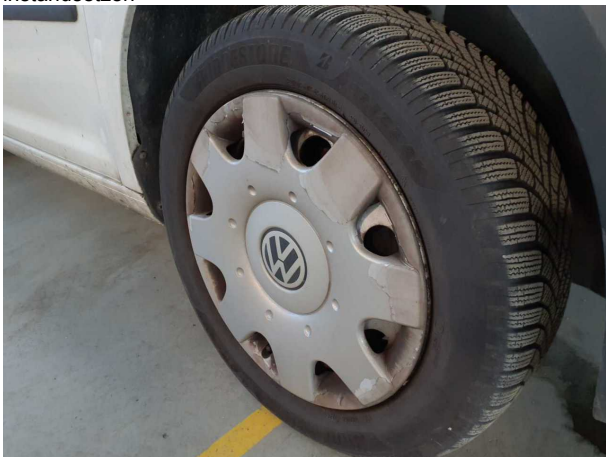

Beschädigung #25: Rad/Reifen: Raddeckel (Links + verschürft) - fehlt - erneuern



Beschädigung #25: Rad/Reifen: Raddeckel (Links + verschürft) - fehlt - erneuern