

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218689/3/26-11401	Data raportu	18-03-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	16-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/18969/26/03/03	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF3LCYHJPJS332151
Marka, model	PEUGEOT 308 SW 17-21
Typ, wersja	308 SW 1.5 BlueHDi Active S&S
Numer rejestracyjny	SK3A321
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/96 kW
Stan licznika	96 358 km
Data 1. rej./rok prod.	21-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	28-08-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania hamowania, ASR - system kontroli trakcji, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Domykanie okien przy zamykaniu samochodu, Dźwignia hamulca ręcznego wykończona skórą, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne szyby - tył, Felgi aluminiowe 16 Quartz z ogumieniem 205/55, Fotele przednie z manualną regulacją podparcia lędźwiowego, Fotele przednie z regulacją wzdłużną, pochylenia oparc, wysokości, Funkcja oświetlenia Follow Me Home, Gniazdo 12V, Hill Assist, Kierownica 3-ramienna skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki i lusterka w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne satynowe, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe dojazdowe, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mechaniczna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci, Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń, Multimedialny Ekran Dotykowy (9,7 cala, radio, 6 głośn., USB, ster. z kier., Streaming Audio), Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, Podłokietnik centralny z przodu + schowek, REF - system rozdziału sił hamowania, Roleta bagażnika, Składanie oparcia tylnej kanapy z bagażnika, Szyba przednia akustyczna, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone, Wspomaganie układu kierowniczego, Światła do jazdy dziennej LED, Alarm, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, pakiet, Lakier metalizowany, Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO 2	205/55 16 91T	7,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO 2	205/55 16 91T	7,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO 2	205/55 16 91T	7,5 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO 2	205/55 16 91T	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Krata wlotu powietrza góra zewnętrz. L	uszkodzone sterowanie powietrza	WY	0.2

2	Dach	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
4	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
5	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
8	Spojler zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
9	Blotnik tylny L	rysa/odprysk		
10	Nakładka konsoli środkowej	zarysowanie		
11	Nakładka przestrzeni bagażowej	wgniecenie/odkształcenie		
12	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

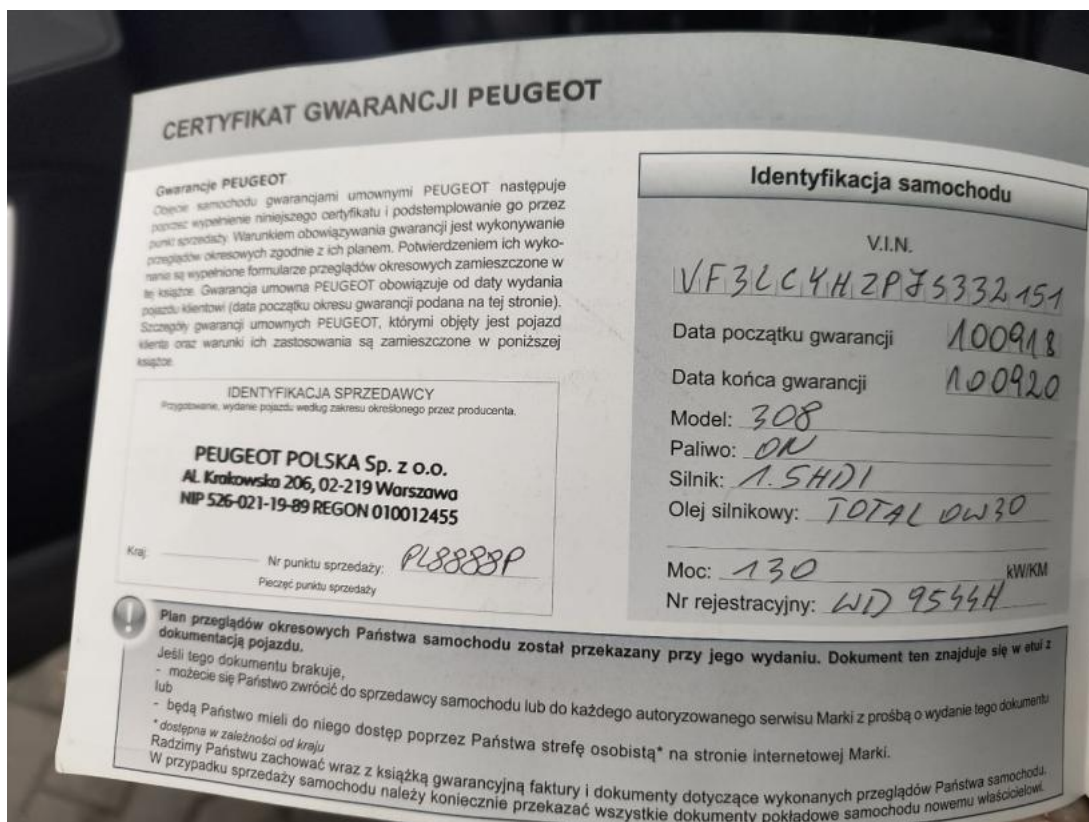

Fot. 35

Książka serwisowa – dane

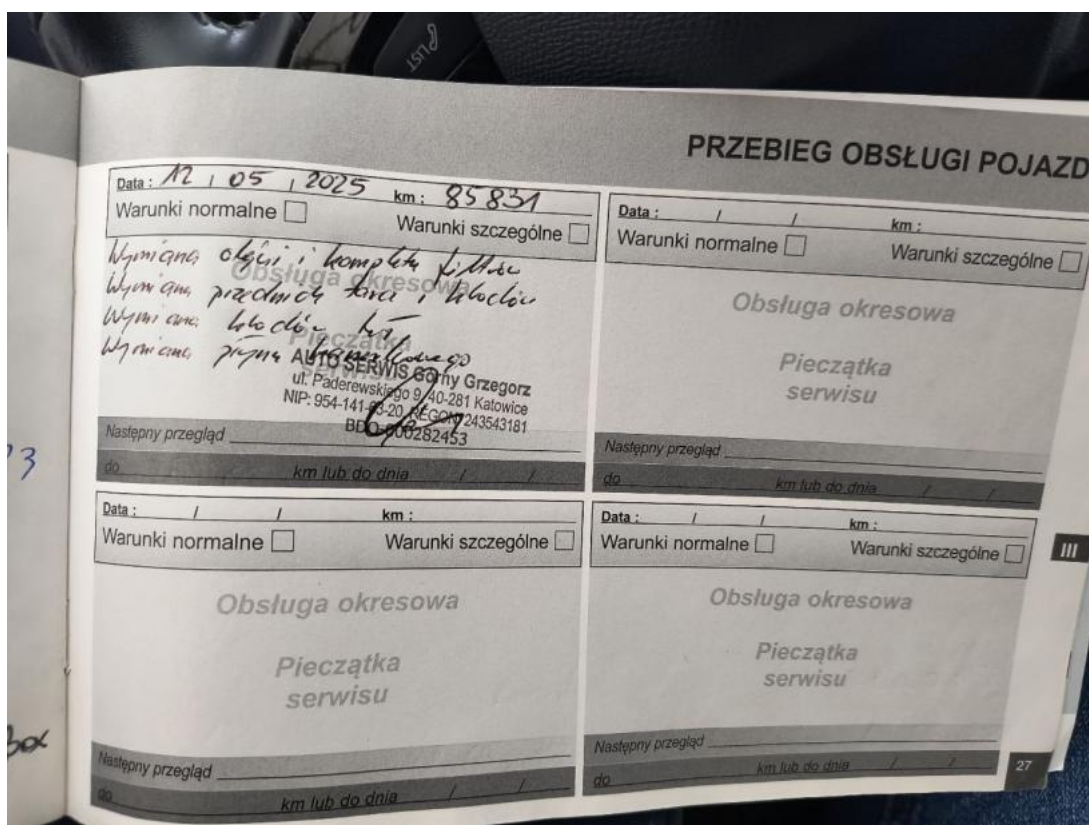

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 48


Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

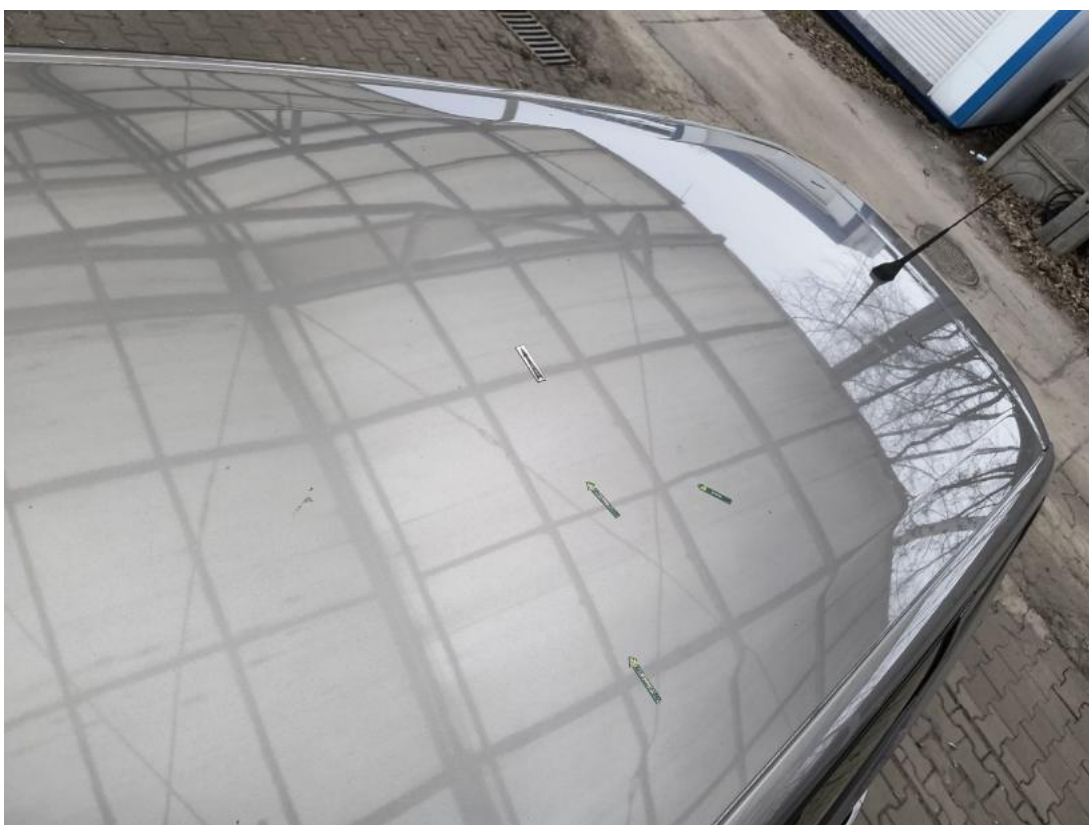

Fot. 50


Dach - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Dach - zdjęcie poglądowe 2

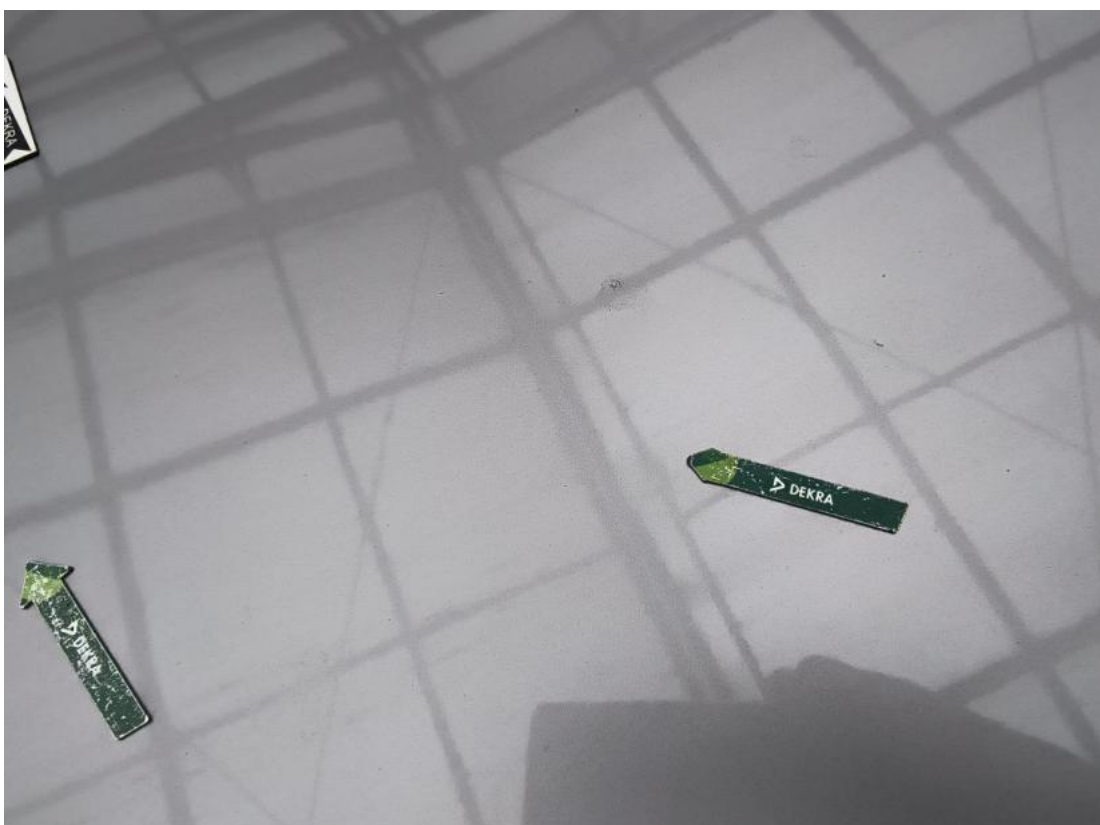

Fot. 52

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 54

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 58


Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

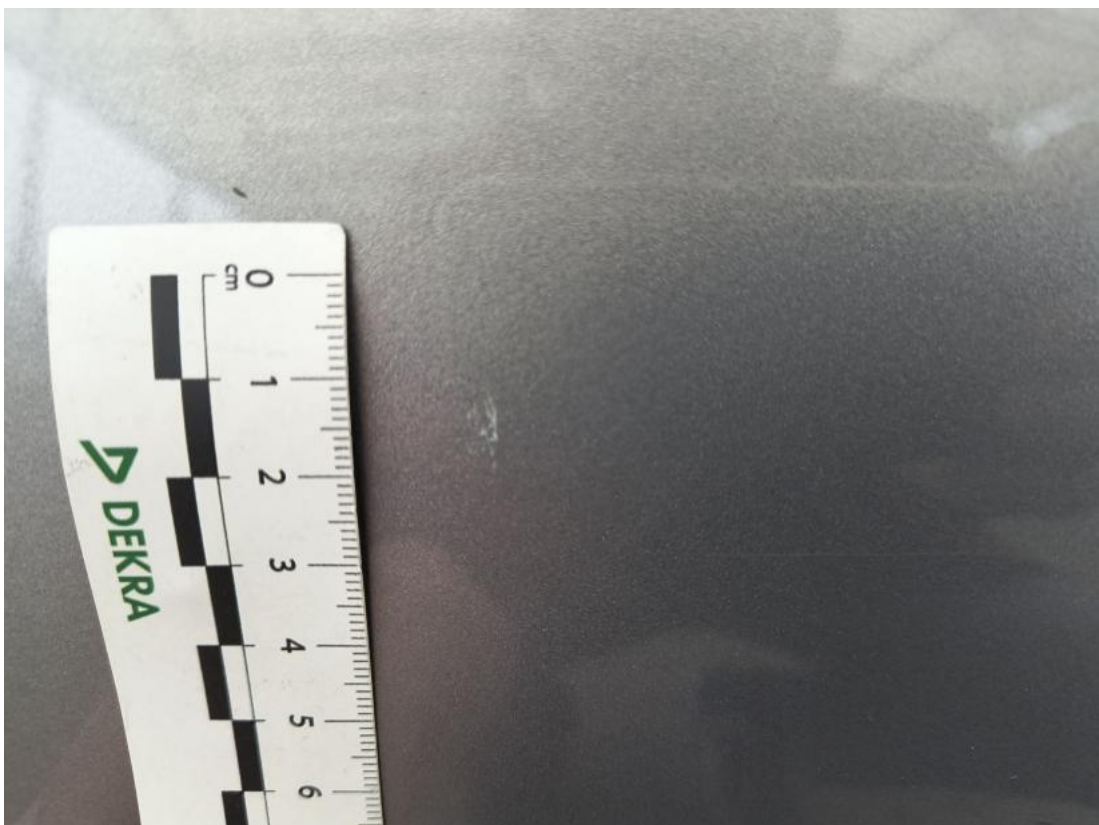

Fot. 60

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tylne L - Inne 1



Fot. 62

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 64

Konsola tunelu śr. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 68


Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Fotel prz. praw. - Inne 1

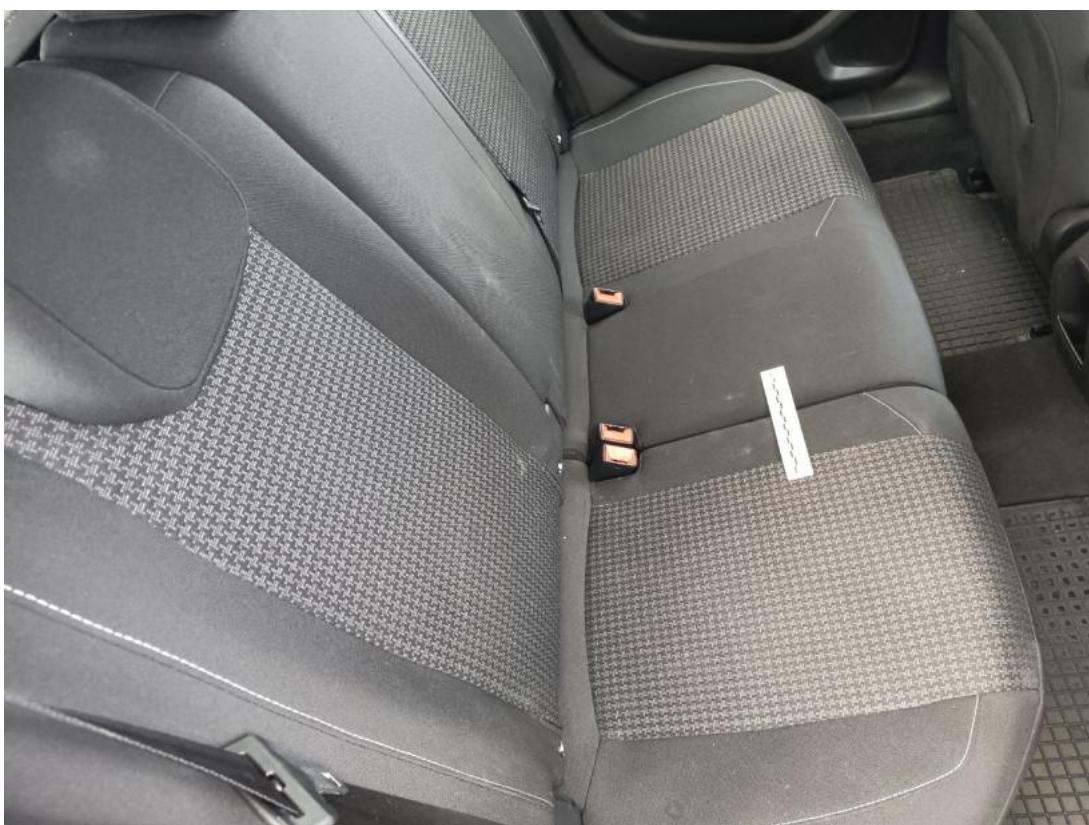

Fot. 70

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 72

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 74

Półka/roleta tylna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75


Półka/roleta tylna - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 76

Półka/roleta tylna - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

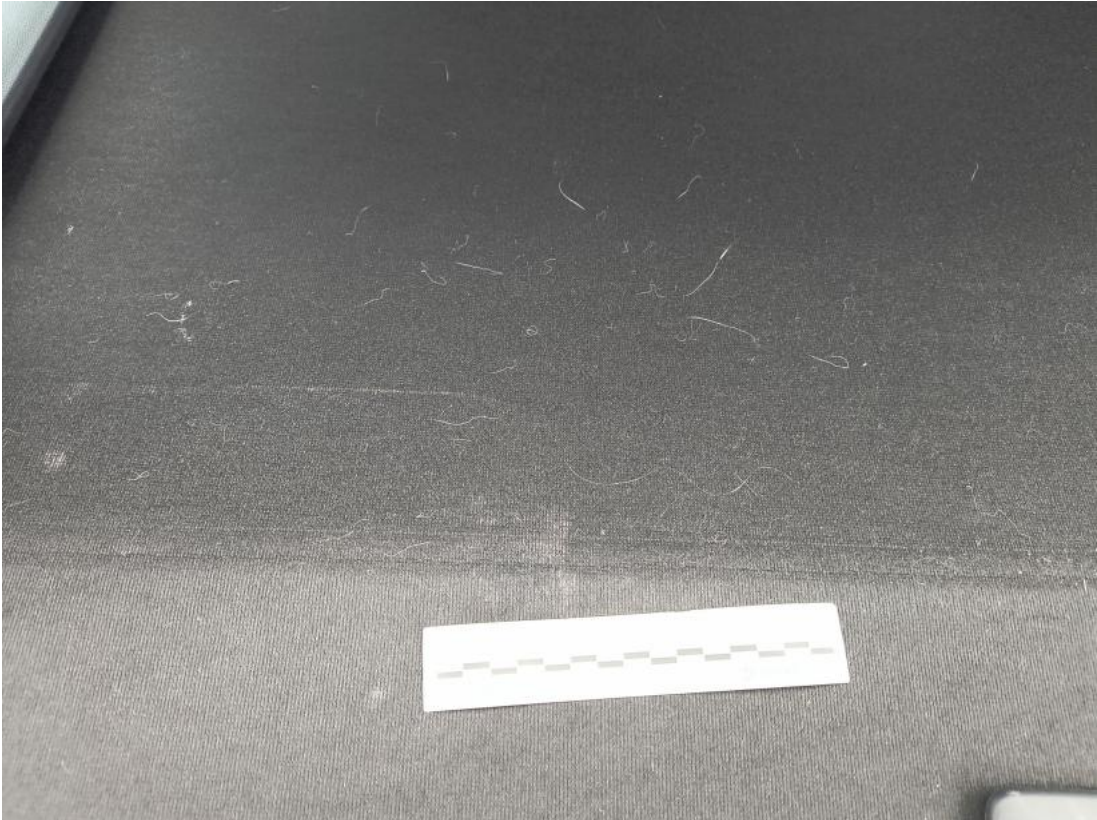

Fot. 77


Półka/roleta tylna - Inne 1



Fot. 78

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

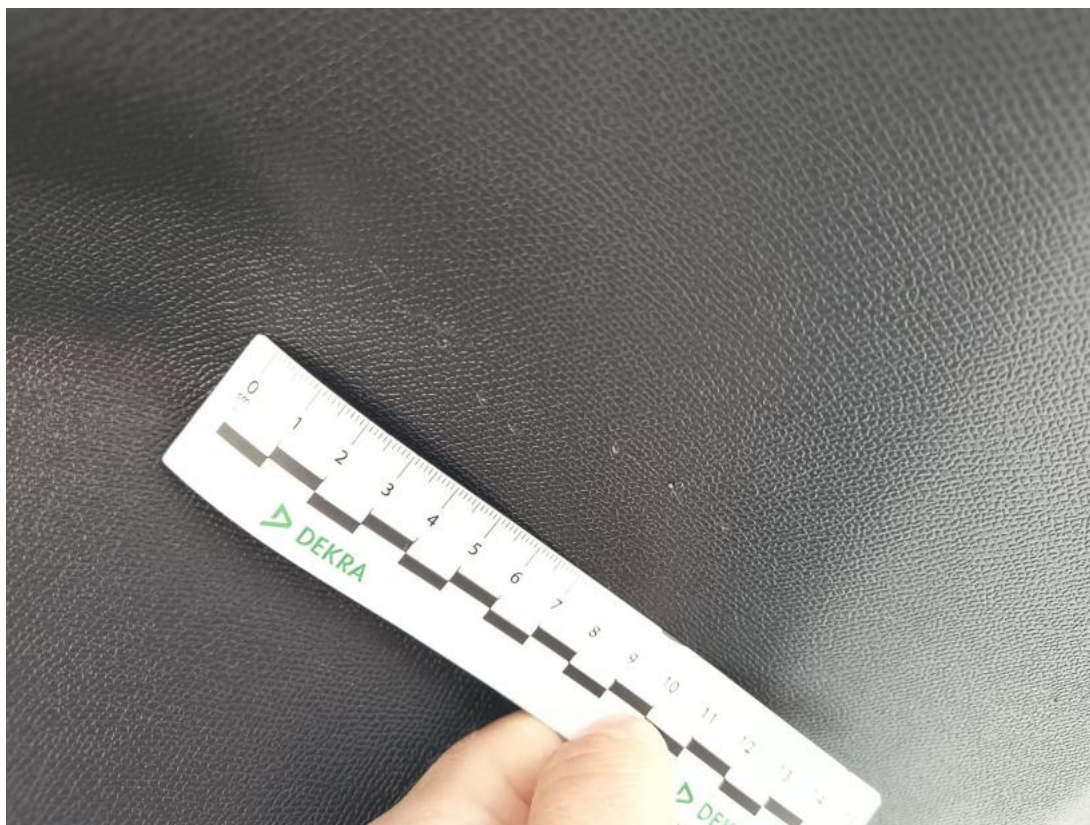

Fot. 79

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1