

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218682/3/26-11401	Data raportu	18-03-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	13-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/21124/26/03/10	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA PŁ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1MA000059771297
Marka, model	RENAULT Master dCi 130 Eur...
Typ, wersja	Master dCi L3H2 Pack Clim
Numer rejestracyjny	WE7J518
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2299 ccm/96 kW
Stan licznika	214 140 km
Data 1. rej./rok prod.	30-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	13-02-2027
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Drzwi boczne prawe przesuwne nieoszlone, Drzwi tylne nieprzeszlone otwierane pod kątem 180 stopni, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia i lędźwiową, Fotel pasażera podwójny ze składanym oparciem, obrotowym stolikiem i schowkiem w siedzisku, Gniazdo 12V, Klimatyzacja manualna, Kluczyk centralnego zamka z funkcją selektywnego otwierania drzwi, Komputer pokładowy, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, Poduszka powietrzna kierowcy, Radio CD/MP3/Bluetooth z USB i wbudowanym wyświetlaczem, System kontroli toru jazdy (ESC), Szyby boczne sterowane elektrycznie z włącznikami impulsowym po stronie kierowcy, Uchwyt na dokumenty w desce rozdzielczej, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamek centralny, Ścianka działowa z oknem, Lusterko martwego pola Wide View, Podłoga przestrzeni ładunkowej z płyty wiórowej, wodoodporna i antypoślizgowa, Regulator ogranicznik prędkości

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PNEUMANT, WMA	225/65 16 112R	5,5 mm
	lewe	PNEUMANT, WMA	225/65 16 112R	5,5 mm
tylna	prawe	BARGUM 2, WINTER	225/65 16 1121100	2,0 mm
	lewe	BARGUM 2, WINTER	225/65 16 1121100	2,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Zderzak, środek	zarysowanie, rozerwanie	WY	0.4
2	Napis (model) boczny R	niekompletny	WY	0.2
3	Nakładka błotnika tylnego przód dół L	brak	WY	0.2
4	Nakładka błotnika tylnego tył dół L	brak	WY	0.2
5	Nakładka błotnika tylnego tył dół R	brak	WY	0.2
6	Nakładka pokrywy tylnej dół R	brak	WY	0.2
7	Błotnik przedni L	rysa/odprysk	NA	0.5

8	Błotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
10	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
11	Rama drzwi,przód L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
12	Rama drzwi,przód R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.7
13	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
14	Ściana boczna L	rysa/odprysk	NA	0.5
15	Ściana boczna część środ. L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.7
16	Ściana boczna część środ. R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
17	Błotnik tylny L	rysa/odprysk	NA	0.5
18	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
19	Wnęka koła wewnętrzna L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
20	Wnęka koła wewnętrzna R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
21	Narożnik L	rysa/odprysk	NA	0.5
22	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	2
23	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
24	Lampa tylna L	zarysowanie		
25	Przestrzeń ładunkowa	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Tunel środkowy



Fot. 20
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica z lewej strony



Fot. 22
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Bagażnik



Fot. 24
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

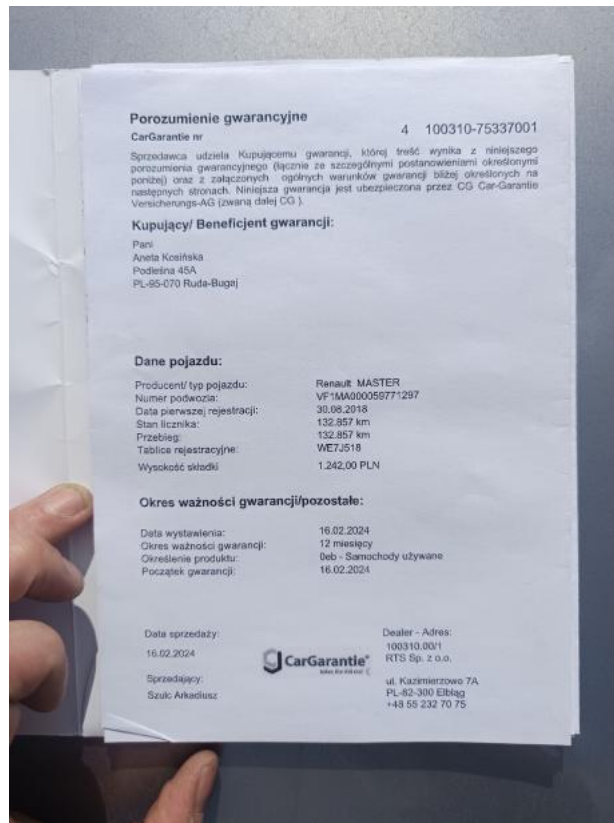

Fot. 33

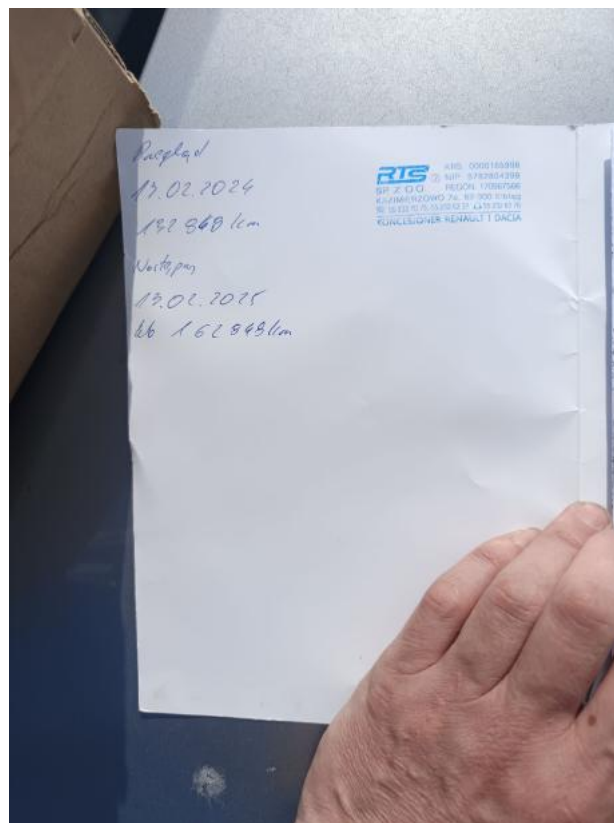

Fot. 34

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
nadkole tylne prawe



Fot. 36
nadkole tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Drzwi tylne lewe



Fot. 38
Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 54

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Lampa tylna wew L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Lampa tylna wew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik przedni L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 70

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 72

Wykładzina pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73
Wykładzina pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 74
Wykładzina pokrywy tylnej() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Wykładzina przestrzeni bagażowej() - Inne 3