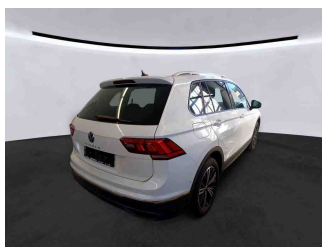


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002304209
Besichtigt am:	03.02.2026 10:18
Berichts-Nr:	9968429
FIN:	WVGZZZ5N0PW033301

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZG
Erstzulassungsdatum:	15.02.2023
Laufleistung:	57.274 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Oryxweiß Perlmutteffekt
Farbe Dach:	Oryxweiß Perlmutteffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Grau - Blau/ Titanschwarz/Schwarz/Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	21.000 KM

» Fahrzeugausstattung

"Active"	Dachreling silber eloxiert
"ACTIVE"	Dämpfung hinten,Basis 1
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dämpfung vorn
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dekoreinlagen für Sondermodell
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
3 Kopfstützen hinten	Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung
4 AirStop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 18	Digitaler Radioempfang DAB+
4 Leichtmetallräder "Nizza" 7 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Doppelton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Drehstromgenerator 180 A
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abgasnorm EU6 AP	ECO-Funktion
Ablagefach am Dachhimmel	Einstiegsleisten für Sondermodell
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Elektrische Luftzusatzheizung
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannstablisierung
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. "Emergency Assist", ohne "Side Assist" und Proaktives Insassenschutzsystem	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Außen-Sound Standard	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrprofilauswahl
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Ausstattungsanpassung	Fahrzeugrückkauf
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fernlichtassistent "Light Assist"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fertigungsablauf Standard
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Frontantrieb
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
Betriebsspannung 12 V	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Fußgängererkennung
Bordwerkzeug	Gepäckraumboden
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-,Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen;Türinnenbetätigung in Chrom matt	Gepäckraumleuchte
Dachhimmel	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kältemittel R1234yf	Ohne Feuerlöscher
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Head-Up Display
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Heckspoiler
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	ohne Kennzeichenträger
Komfortausstattung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Komfortsitze vorn	Ohne Ladekabel
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Mode3 Ladekabel
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Nebelscheinwerfer
Kurzheck	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Scheinwerfer	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Spurwechselassistent
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Trennwand
Leuchtweitenregulierung	Ohne Überföhrungsausrüstung
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Zusatz-/Standheizung
MIB3 Steuerung	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Müdigkeitserkennung	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet
Multifunktionskamera	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Radio
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radstand
Nebelschlussleuchte	Raucherausführung
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nizza 7 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, AirStop®-Reifen 235/55 R 18 mit Rollwiderstandsklasse A	Regensensor
Normal-Lackierung	Regionscode " ECE " für Radio
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Reifendruck-Kontrollsystem
Ohne 2. Batterie	Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Rückleuchten
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Ohne Aufkleber und Embleme	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Scheibenbremsen hinten
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen vorn
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Schubladen unter den Vordersitzen

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzbezüge für Sondermodell

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Zierleisten schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
2	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
4	Kofferraumtürverkleidung rechts	Kratzer	Smart Repair
5	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Smart Repair
6	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair
7	Kofferraumboden	Verschmutzt	Reinigen
8	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Kontrollleuchte Reifendruck	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten mitte	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Türverkleidung vorne links	Verschmutzt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Kotflügel vorne links	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N0PW033301

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links


 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

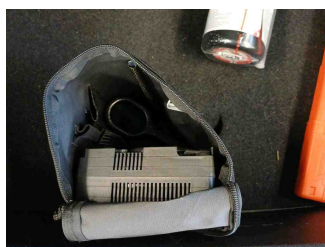 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung


Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links

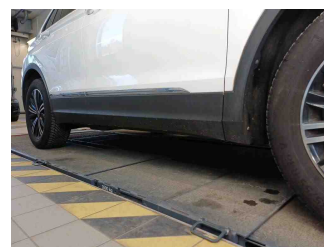

Seitenansicht - Schweller rechts



 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

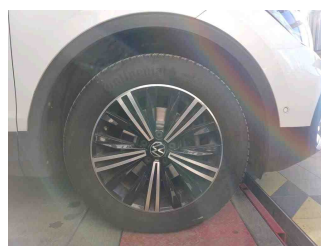 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts


 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts

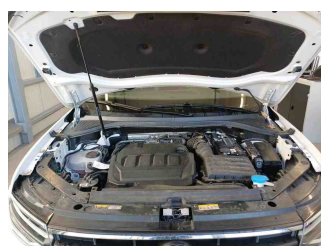
Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

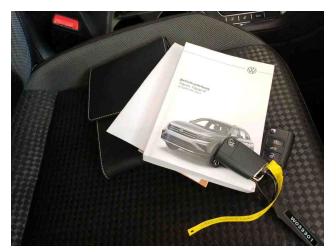
 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9968429
vom: 03.02.2026

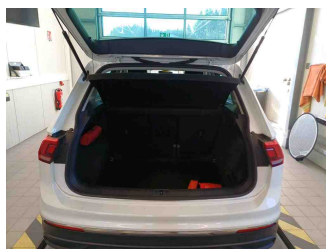


Innenraum - Kofferraum

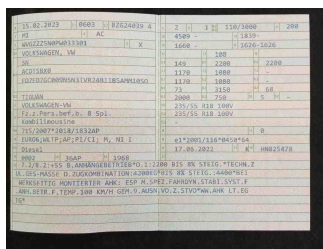


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung

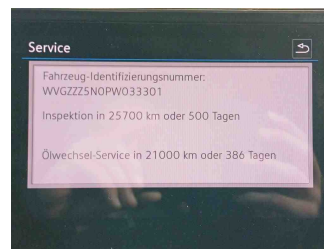


Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

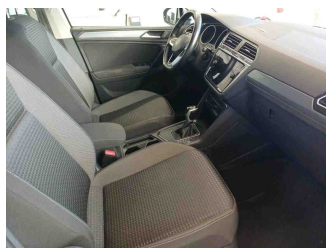


Innenraum - vorne

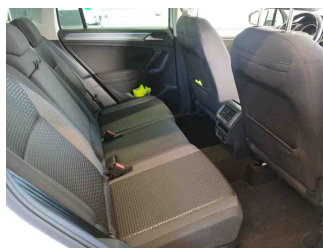


Innenraum - hinten

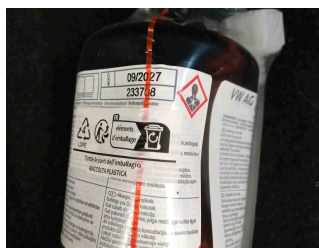

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

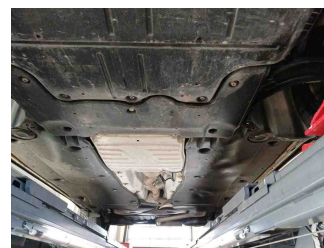

Unterbodenscan

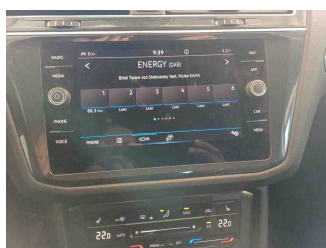

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Dach - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)




2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern




3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

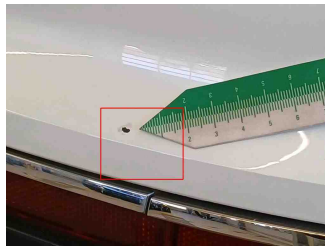



4 - Kofferraumtürverkleidung rechts - Kratzer - Smart Repair

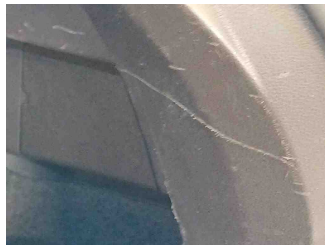

5 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Smart Repair

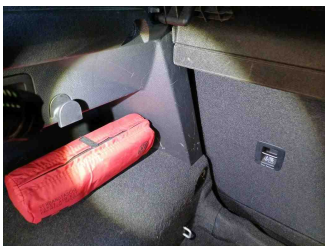


6 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair

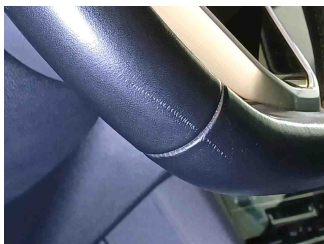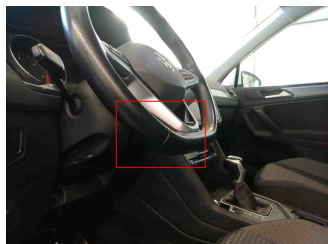


7 - Kofferraumboden - Verschmutzt - Reinigen

Kommentar


Tierhaare

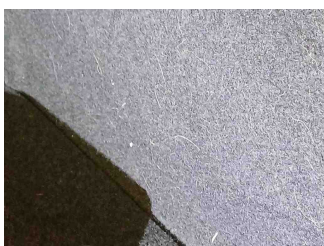

8 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken

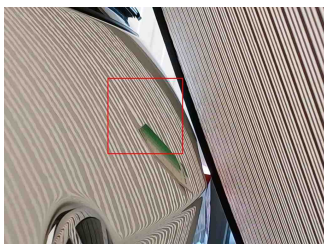


9 - Kontrollleuchte Reifendruck - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

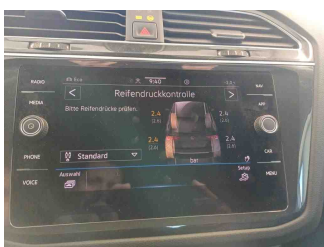

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten mitte - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

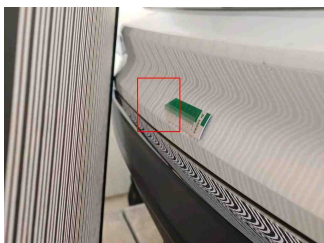


2 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Ladekante



3 - Türverkleidung vorne links - Verschmutzt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

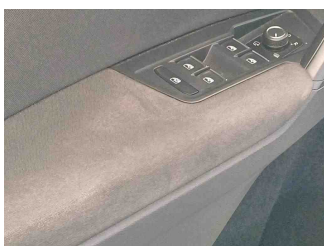


4 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

oberflächlich

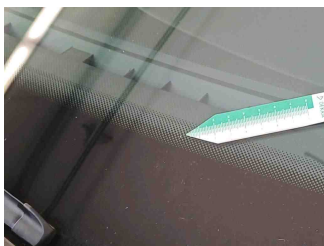

6 - Kotflügel vorne links - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

