

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002292353
Besichtigt am: 30.01.2026 13:45
Berichts-Nr: 9949777
FIN: WVGZZZ5N2PM010890



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZI
Erstzulassungsdatum:	17.01.2023
Laufleistung:	158.915 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	10.12.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	155.030 km
Restlauf bis Service:	19.500 KM

» Fahrzeugausstattung

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Auckland" 7 J x 19 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abbiege- und Schlechtwetterlicht

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasnorm EU6 AP

Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel

Ablagefächer in der Dachkonsole

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite

AirStop®-Reifen 235/50 R 19

Allradantrieb 4MOTION

Ambientebeleuchtung 30-farbig

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen

Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. "Emergency Assist"

Auckland 7 J x 19 in Dark Graphite / glanzgedreht, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 235/50 R 19

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse silber lackiert

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Bergabfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Barrel Craft" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer

ECO-Funktion

Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entfall Tire Mobility Set

ergoActive Sitze vorn

ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar, Oberschenkelauflage längs verschiebbar

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-

Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernentriegelung für Rücksitzlehne

Fertigungsablauf Mexiko

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend

Fußgängererkennung

Fußhebelwerk "Standard"	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Gepäcknetz	Normal-Lackierung
Gepäckraumabdeckung	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Gepäckraumauskleidung in Textil	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar	Ohne 2. Batterie
Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar	Ohne Ablagenpaket/box
Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Halterung für Verbandkasten/Warndreieck	Ohne alternativ-Antriebssystem
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Aufkleber und Embleme
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kältemittel R1234yf	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Feuerlöscher
Keine Aktionsausführung	Ohne Garagentoröffner
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Head-Up Display
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Heckspoiler
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladedose
Kühlergrill	Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
Kurzheck	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Trennwand
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne zusätzliche Bereifung
Linkslenker	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Mittelarmlehne vorn	Radio
Motorenstart Standard	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Müdigkeitserkennung	Radstand
Multifunktionskamera	Rechtsverkehr
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Regensensor
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlussleuchte	Reifenkontrollanzeige
Nicht Heissland	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
	Schalthebelknopf in Leder

Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
 Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Ausstattung
 Sprachbedienung
 Spurwechselassistent "Side Assist"
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn in Silbergrau, Chromelemente hinten
 Telefonschnittstelle
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Top-Komfortsitze vorn
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfand Deutschland
 Variante co2
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 VWD Modelljahreswechsel
 Warnleuchte für Waschwasserstand
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfänger hinten mitte	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
4	Reifen hinten rechts	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
5	Reifen hinten links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
6	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
7	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
8	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Türverkleidung vorne rechts	Loch	Smart Repair
11	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
12	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Seite links	Vorschaden	Fachgerecht repariert Seitenwand links lackiert	€ 1.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 1.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	181,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N2PM010890

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Schnee/Eis, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

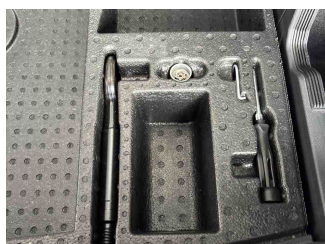


Equipment - Bordwerkzeug

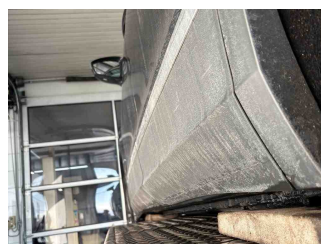


Seitenansicht - Schweller links

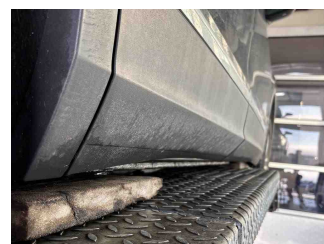


Seitenansicht - Schweller rechts

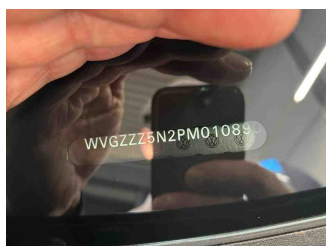


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

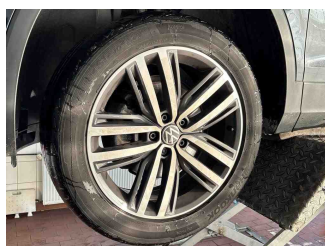


Räder - Rad montiert vorne
links

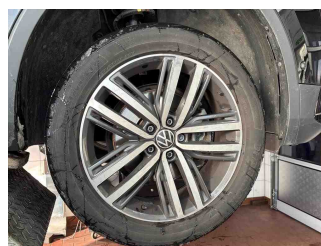

Räder - Rad montiert vorne
rechts

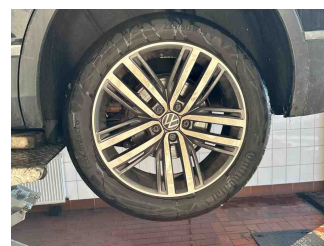

Räder - Rad montiert hinten
links

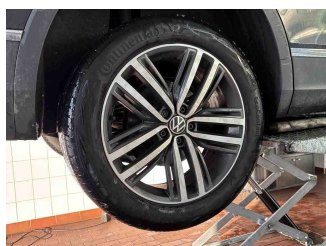


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole

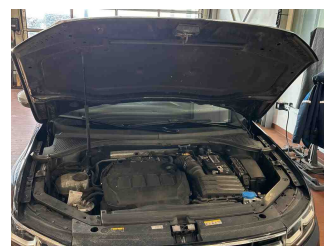


Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9949777
vom: 30.01.2026

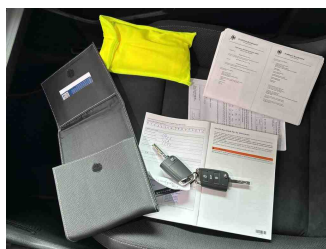

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

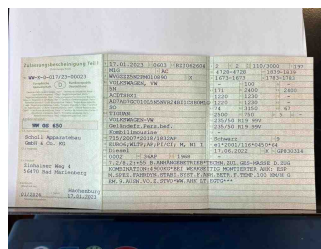


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung

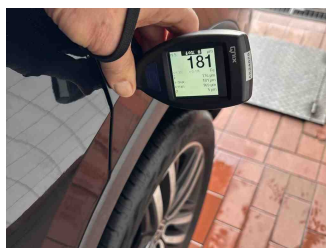


Lackstärke Seitenwand hinten
links

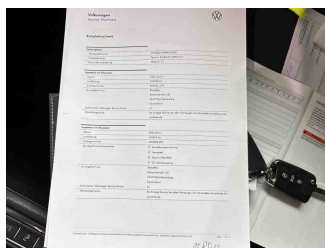


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

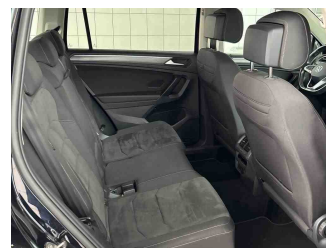

Innenraum - hinten

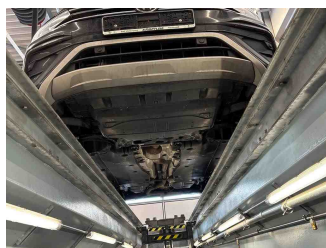




Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Motorhaube - Steinschlag - Lackieren

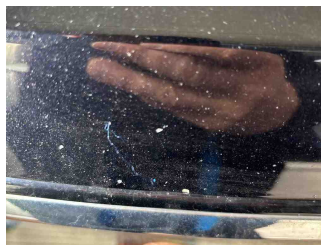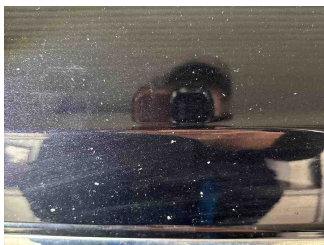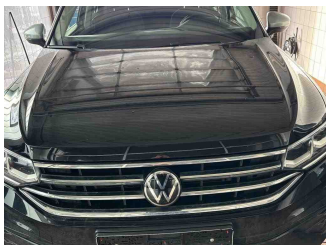

2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen



3 - Stoßfänger hinten mitte - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

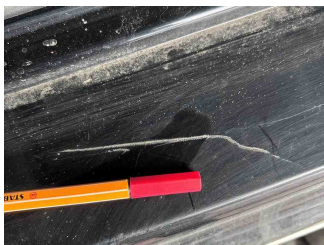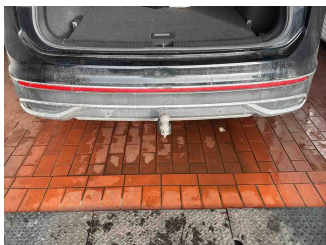

4 - Reifen hinten rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar



Keine Seal Bereifung

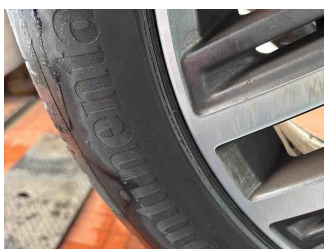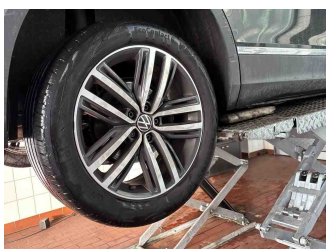



5 - Reifen hinten links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Keine Seal Bereifung

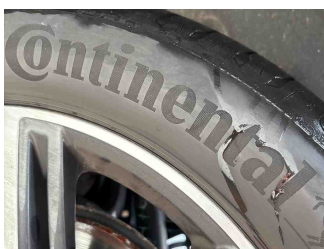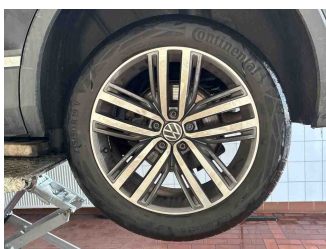

6 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

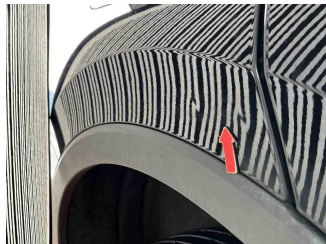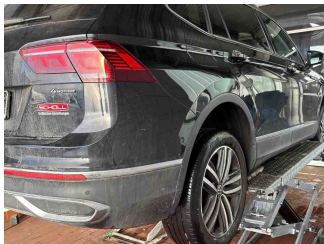



7 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

Kommentar



Fahrzeug mit Wartungsvertrag






8 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

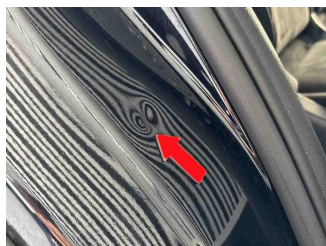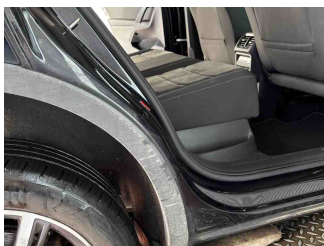



9 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

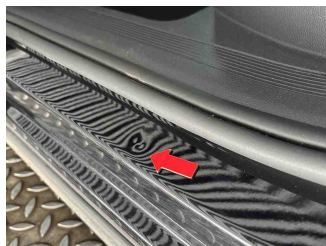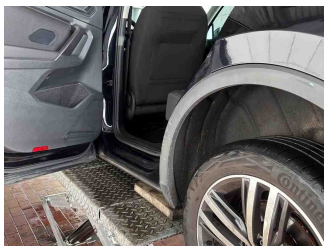

10 - Türverkleidung vorne rechts - Loch - Smart Repair

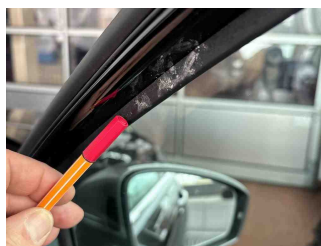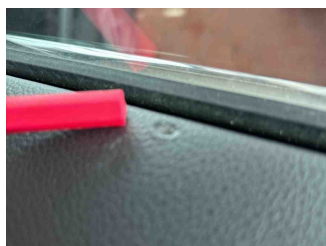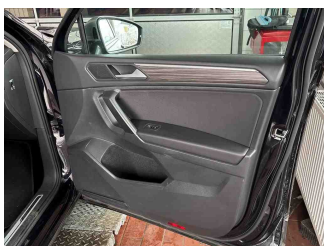

11 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

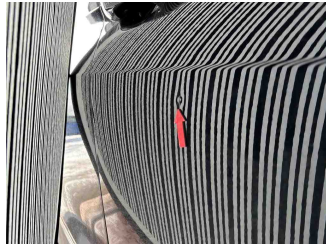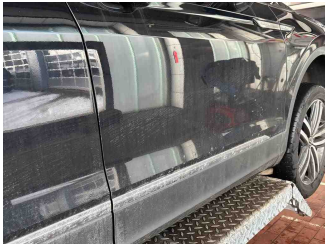

12 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

