


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9905108
vom: 23.01.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002288041
Besichtigt am: 23.01.2026 14:28
Berichts-Nr: 9905108
FIN: TMBJW8NX5PY135820

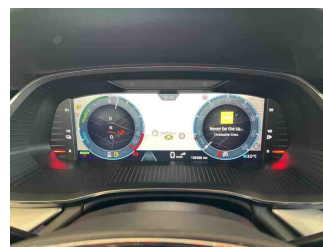Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9905108
vom: 23.01.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVE
Erstzulassungsdatum:	02.06.2023
Laufleistung:	156.586 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Velvet rot metallic
Farbe Dach:	Velvet rot metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9905108
vom: 23.01.2026

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Dämpfung hinten,Basis 1
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dämpfung vorn
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	DC/DC Wandler 3,0 KW
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
4 Türen	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid,TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
6-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
8 Lautsprecher (passiv)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einparkhilfe vorn und hinten
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ablagekästen im Kofferraum	El. Rollo (ohne Sonnenrollo, ohne Ablageetasche/Ablagebox)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung (9L)
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrerkniefairbag
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außensp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldbel.	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausströmer	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Feststellbremse
Batterie/Generator Kapazität Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	FPK-Medium
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Frontantrieb
Berganfahrassistent	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Besondere Innengeräuschkämpfung	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbelichtung
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Head-Up Display
Chrompaket	Heckscheibenwischer "AERO"
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Heckspoiler
DAB - Digitaler Radioempfang	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Dachreling	Hybrid-Antriebssystem PHEV
	Infotainment Columbus



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9905108
vom: 23.01.2026

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Ablagenpaket/box
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne Car2X
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Keine Aktionsausführung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Fußmatten
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komfort Paket 2	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Halter
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen vorn	Ohne Ladeboden
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Schmutzfänger
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Skisack
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Trennwand
Leergewichtsbereich 1	Ohne Überführungsausrüstung
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Licht & Sicht	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
Luxusausstattung	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Adapter	Pannenset
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Radschrauben Standard
Mit Multifunktionskamera	Radstand
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Rechtsverkehr
Mit Verkehrszeichenerkennung	Regionscode " ECE " für Radio
Mittelarmlehne vorn	Reifen 205/55 R17 91V
Mittelkonsole	Reifendruckkontrolle
Modul Boden hinten Ausführung 4	Reifenlieferanten für EU Länder
Multipler Matrix-Beam	Reise
Navi Columbus + Web Radio	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Nicht Heissland	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Normal-Lackierung	Scheibenbremsen hinten
Notrufsystem eCall+	Scheibenbremsen vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9905108
vom: 23.01.2026

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced"
 ohne Safesicherung
 Schriftzugsatz in Grundaufführung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Side Assist
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sportsound für TSI (Soundgenerator für PHEV)
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Tagesfahrlichtschaltung
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
 Typprüfplatz Deutschland
 Umwelt bonus
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variant/Avant
 Variante Grundausrüstung
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
 Vier-Lenkerachse
 Virtuelles Pedal
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9905108
vom: 23.01.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9905108
vom: 23.01.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren
3	Kofferraumboden	Beschädigt	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9905108
vom: 23.01.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.511,03
Summe (ohne MwSt.):				€ 4.511,03

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9905108
vom: 23.01.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW8NX5PY135820

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9905108
vom: 23.01.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9905108
vom: 23.01.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

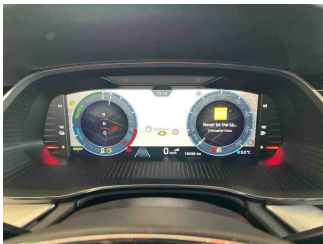


Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

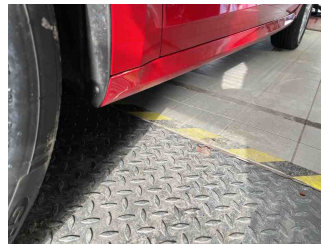


Seitenansicht - Schweller links

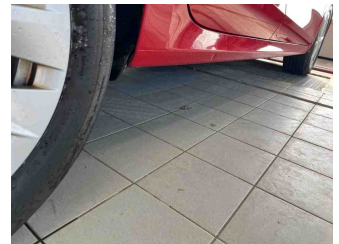


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

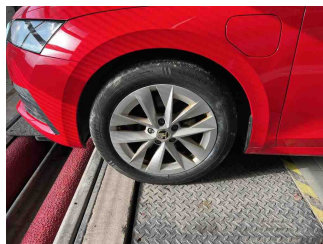

Räder - Rad montiert vorne links

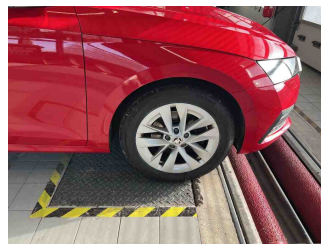

Räder - Rad montiert vorne rechts

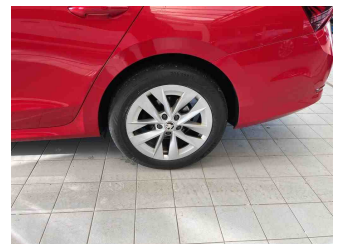


Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole

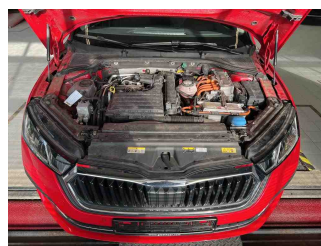


Fahrzeug - Motorraum offen

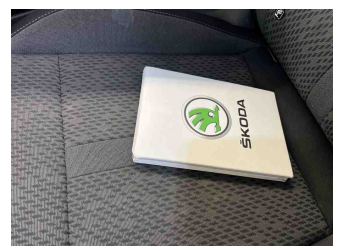


Equipment - Boardmappe/ Securitybag

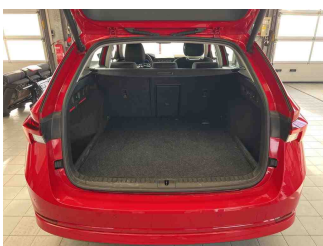


Innenraum - Kofferraum

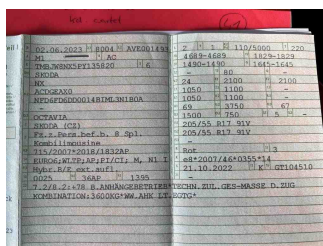

Fahrzeug - abgegebene ZB1

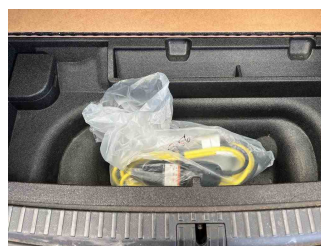

Equipment - Ladeequipment

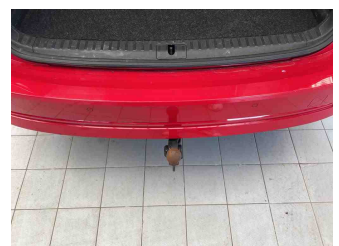


Equipment - Anhängerkupplung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9905108
vom: 23.01.2026

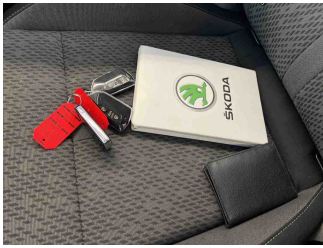

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne

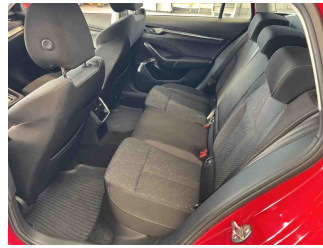

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

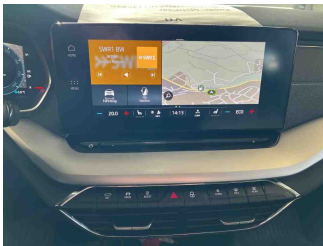

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9905108
vom: 23.01.2026


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

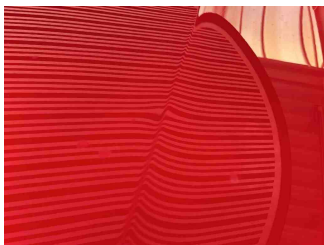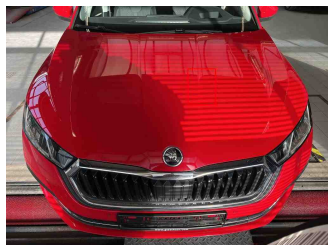

2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren

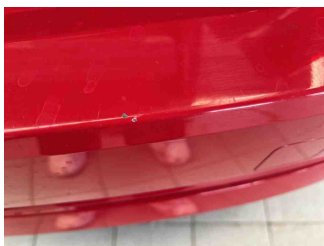

3 - Kofferraumboden - Beschädigt - Smart Repair

