

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9672139
vom: 15.12.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002224665
Besichtigt am: 15.12.2025 11:17
Berichts-Nr: 9672139
FIN: WAUZZZF40PA012193

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9672139
vom: 15.12.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BNW
Erstzulassungsdatum:	22.09.2022
Laufleistung:	44.894 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	9.000 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9672139
vom: 15.12.2025

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.A 888evo4	Elektromechanische Servolenkung
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/110 KW (16V) Turbo FSI, homogen	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Grundmotor ist: T2J/T5H/T4X	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
8 Lautsprecher	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
A4	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Abgaskonzept, EU6 AP	Fensterschachteilen in schwarz (Gummi)
Abwahl Audi phone box	Fernlichtassistent
Abwicklung Serie	Fertigungsablauf Standard
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Folienbeklebung
Akzentflächen schwarz matt	Frontantrieb
Audi AG	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußhebelwerk "Standard"
Audi pre sense city	Fußmatten vorn und hinten
Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Ganzjahresreifen 225/50 R 17
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel links, asphärisch	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 7
Basis	Gurtanlegekontrolle
Batterie 380A (68Ah)	Heckblende (ECE)
Batterie/Generator Kapazität Standard	Innenbeleuchtung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Betriebserlaubnis Nachtrag	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bluetooth-Schnittstelle	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch	Kategorie 0
Bordwerkzeug	Kein Selbstabholer
Businesspaket	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dach in Wagenfarbe	Keine Aktionsausführung
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kennzeichenträger vorn
Dachreling Schwarz	Kindersicherheits-Paket
Datenmodul Europa	Kindersicherung, elektrisch betätigt
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Digitaler Radioempfang	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Doppelton-Signalhorn	Klimaautomatik
Einbauteile f.4 Zyl.Motore	Kofferraumbodenmatte
Einparkhilfe plus	Komfortschlüssel inkl.
Einsatz für bleifreie Betankung	sensorgesteuerterGepäckraumverriegelung inkl. Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn	Komfortschlüssel ohne Safelock
Elektromechanische Parkbremse	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9672139
vom: 15.12.2025

Kopfstützen vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Spurhalteassistent
Ladeboden	Ohne Spurwechselassistent
Ländergruppe A	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
LED-Heckleuchten	Ohne Vorkonditionierung
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mild-Hybrid	Ohne Windschott
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
MMI Navigation plus mit MMI touch	Ohne zus.Warnleuchten
Motorabdeckung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nicht Heissland	Ohne zusätzliche Bereifung
Nichtraucherausführung	Ottomotor
Normalsitze vorn	PKW-Ausführung
Ohne Ablagepaket	Räder der Serie
Ohne AdBlue-Tank	Räder, 10-Speichen, 7,5Jx17, Reifen 225/50 R17
Ohne Anhängervorrichtung	Radschrauben Standard
Ohne Audi drive select	Rechtsverkehr
Ohne Beledung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne besondere Farbausstattung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Car2X	Reifenreparaturset
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifensteuerung 17" Ganzjahresreifen
Ohne Dekorfolien/Embleme	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Feuerlöscher	S tronic
Ohne Frontspoiler	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Garagentoröffner	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne Head-up-Display	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Heckspoiler	Scheinwerfer
Ohne Hinterachsgetriebe	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne integriertes Mautsystem	Serienfahrwerk
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Kompensor	Serienqualität
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sitzheizung vorn
Ohne Nackengebläse	Smartphone-Interface
	Sondersteuerung I/VP



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9672139
vom: 15.12.2025

Sonnenblenden vorn
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
spezielles Typschild EU
Standard
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung (werksintern)
Steuerungsnummer 8
Stoff Index
Stoßfänger
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9672139
vom: 15.12.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Imperial	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 Y	7,0 mm
Imperial	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 Y	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2030

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9672139
vom: 15.12.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
2	Tür vorne links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
3	Einstieg Verkleidung hinten links	Delle(n) und Kratzer	Smart Repair
4	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Einstieg Verkleidung hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
6	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Armaturenbrett	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Stoßfänger vorne	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9672139
vom: 15.12.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	189,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	158,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	221,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	187,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9672139
vom: 15.12.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF40PA012193

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9672139
vom: 15.12.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9672139
vom: 15.12.2025


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

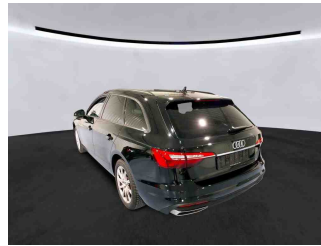

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

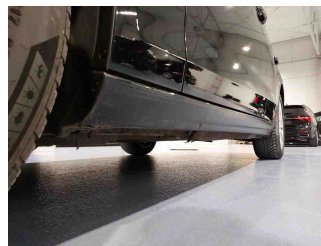

Seitenansicht - Schweller links

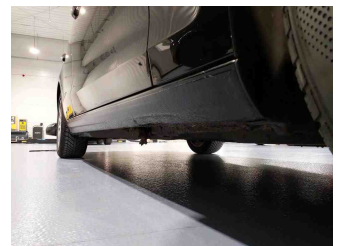

Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

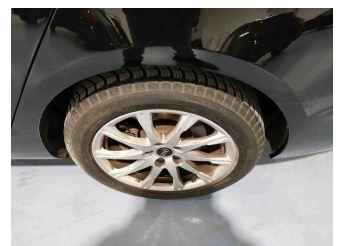


Räder - Rad montiert hinten
links

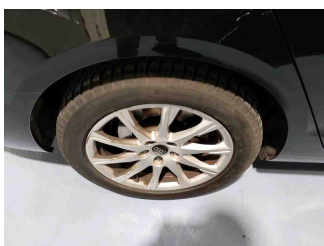

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

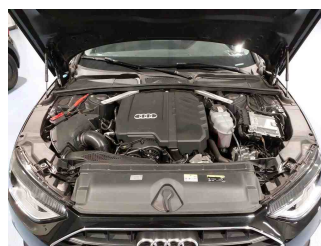


Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

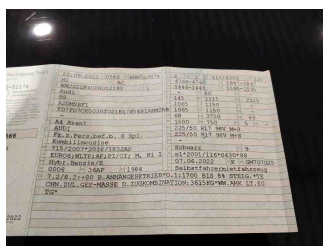

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten links

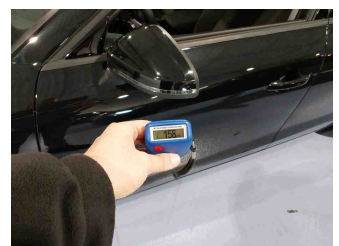

Lackstärke Tür vorne links




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9672139
vom: 15.12.2025




Lackstärke Seitenwand hinten links

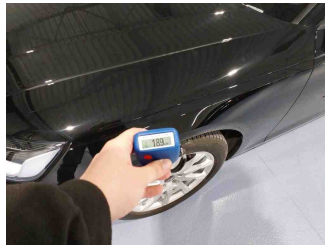


Lackstärke Kotflügel vorne links

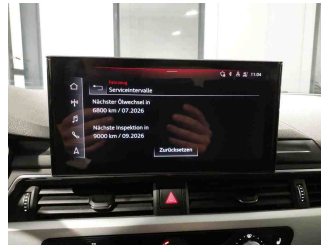


Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

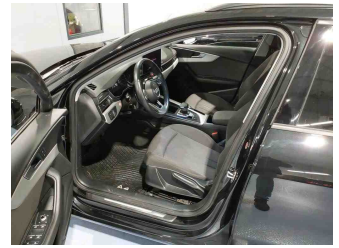


Innenraum - vorne

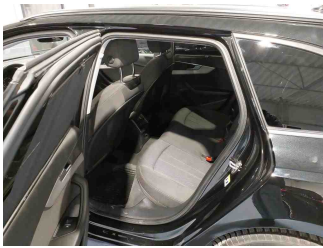

Innenraum - hinten

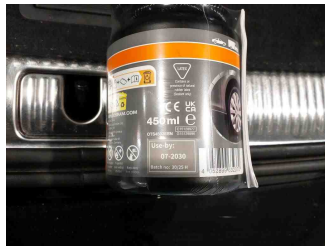

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

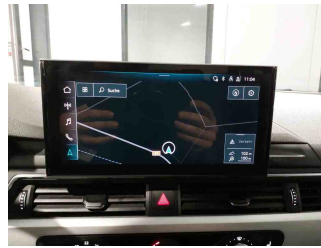

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9672139
vom: 15.12.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

Kommentar


16 aw



2 - Tür vorne links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

Kommentar



12 aw

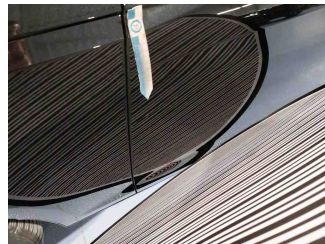

3 - Einstieg Verkleidung hinten links - Delle(n) und Kratzer - Smart Repair

Kommentar



12 aw

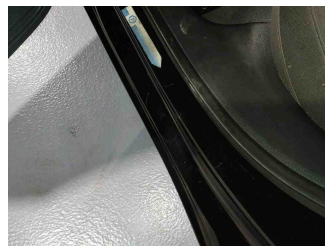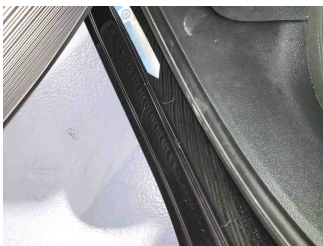

4 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

5 aw

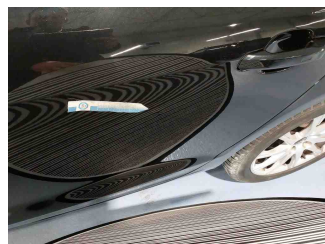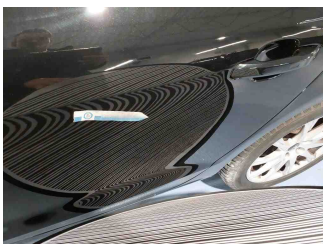



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9672139
vom: 15.12.2025

5 - Einstieg Verkleidung hinten rechts - Kratzer - Smart Repair

Kommentar



4 aw

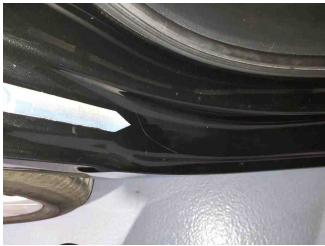

6 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



Kommentar

4 aw

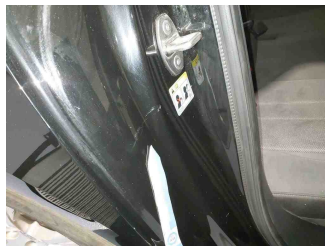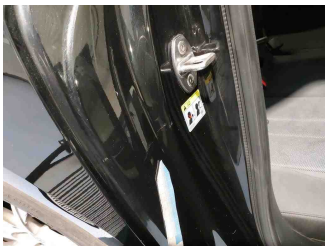


GEBRAUCHSSPUREN



1 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

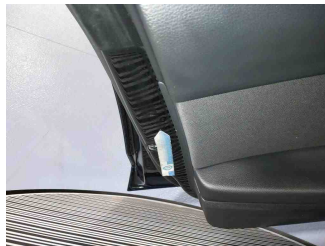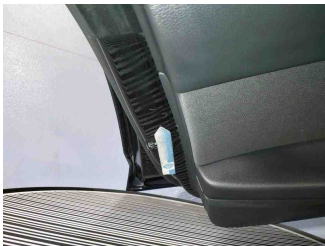

2 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

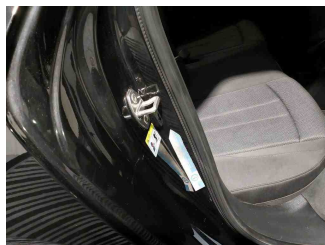

3 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

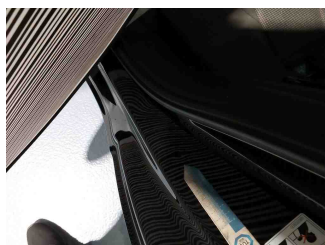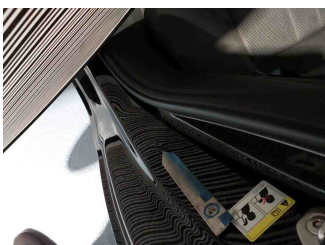





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9672139
vom: 15.12.2025

4 - Armaturenbrett - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

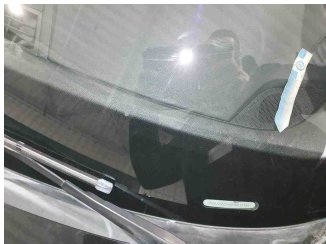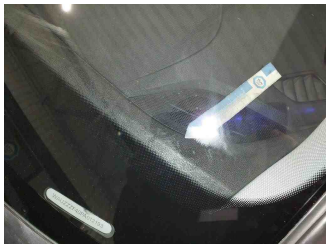

5 - Stoßfänger vorne - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

