


» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002143671
Besichtigt am:	04.11.2025 16:54
Berichts-Nr:	9364696
FIN:	VSSZZZKM0PR024885



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

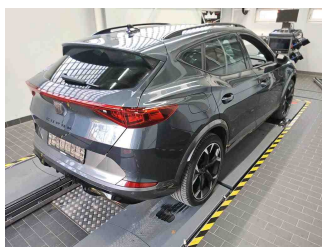

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

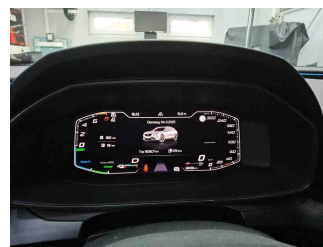

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARH
Erstzulassungsdatum:	14.11.2022
Laufleistung:	49.136 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	"Magnetic Tech"
Farbe Dach:	"Magnetic Tech"
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.446 mm
Fahrzeughöhe:	1.520 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.980 kg
Radstand:	2.679 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	250 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
4 Zyl. Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	-
4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW Hybrid TSI, Systemleistung 180 kW Grundmotor: TH8/T9D, eHybrid	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
6-Gang-Automatikgetriebe A6	Einton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Embleme
Abwicklung Serie	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr. 0ED.B / 0EK.A
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Angehobener Ladeboden hinten	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fernlichtassistent
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	Fertigungsablauf Standard
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung (Ausführung 1)	Feststellbremse
Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	FPK-Medium
Außenspiegelgehäuse lackiert	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontantrieb
Batterie 380A (59Ah) EFB+	FULL LINK
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung
Bordliteratur in Deutsch	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Chrom-Paket	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Heckspoiler
Dachreling, schwarz	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Dämpfung hinten, Sportausführung	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Datenträger für EU, integriert	Kabel für Wechselstrom-Ladestation (Mode 3)
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kältemittel R1234yf
Dekor-Einlagen	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dekor-Einlagen für Konsole	Keine Aktionsausführung
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kennzeichenträger vorn (groß)
Digitaler Radioempfang	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Klimakomfortscheibe
Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer ohne Höheneinstellung	Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Kompensor Ausf. 1	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Kopfstütze für Vordersitz	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Sitzheizung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Sonderspezifikationen
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Steckdose
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Trennwand
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Überführungsausrüstung
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Multifunktionskamera	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Pannen-Set
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Parklenkassistent
Mit Verkehrszeichenerkennung	Privater Notruf
Mittelarmlehne vorn	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Radstand
MPV Formentor	Rechtsverkehr
Müdigkeitserkennung	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationsgerät-High	Reifen 245/40 R19 94W
Nebelscheinwerfer	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlussleuchte	Reifendruckkontrolle
Nicht Heissland	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Nichtraucherausführung	Safe & Driving XL (für Navigationssystem)
Ohne Anhängervorrichtung	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Scheibenbremsen hinten
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen vorn
Ohne Car2X	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Feuerlöscher	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Fußmatten	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Head-Up Display	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Individualeinbau	Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit Lenkhubeinschränkung
Ohne Schalthebelknopf/-Griff	

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
Sonnenblende und B-Säule
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sportausstattung CUPRA Formentor VZ
Sportsitze vorn
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Supersportlenkrad mit Bediensatelliten
Supersportlenkrad mit Tiptronic, beheizbar
Tagesfahrlight mit Assistenzfahrlight u.Coming- u. Leaving-
home Funktion automatisch
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Teilleder
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Zierleisten schwarz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm

Reifen verkehrssicher: Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 06.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsscheiben hinten	Korrosion	Ersetzen
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Heckspoiler	Kratzer	Lackieren
6	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Türzierleiste vorne links	Kratzer	Lackieren
9	Motor	Tierverbiss	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
10	Tür vorne links	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.918,59
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.918,59

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	316,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKM0PR024885

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

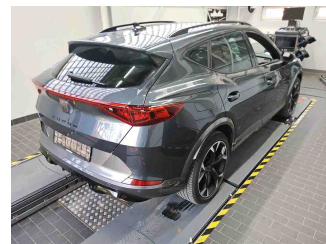

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

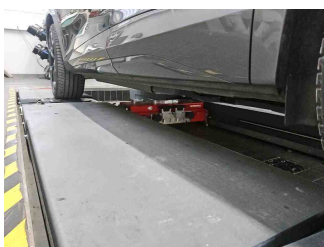


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

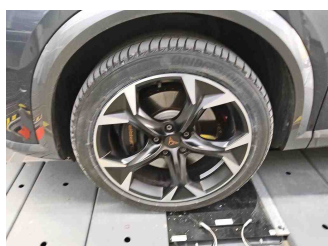

Räder - Rad montiert vorne
links

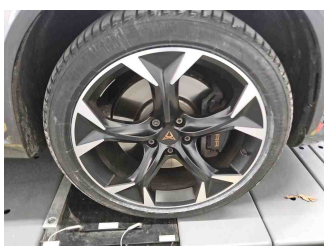

Räder - Rad montiert vorne
rechts

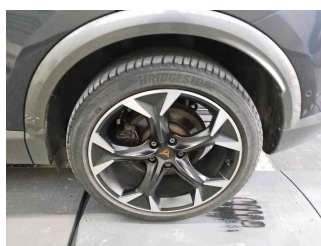


Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole

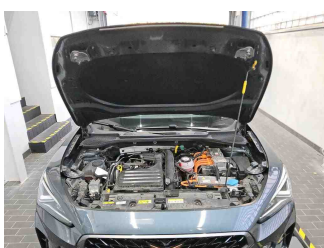

Fahrzeug - Motorraum offen

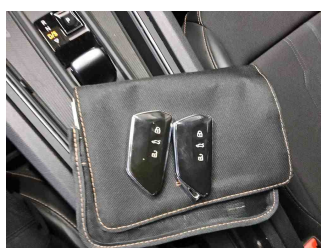

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

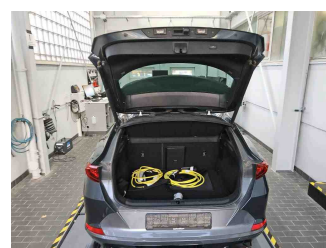


Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9364696
vom: 05.11.2025

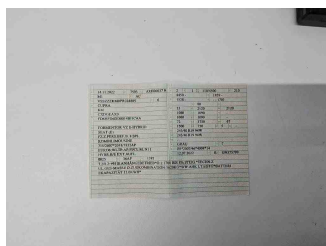

Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Heckklappe




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

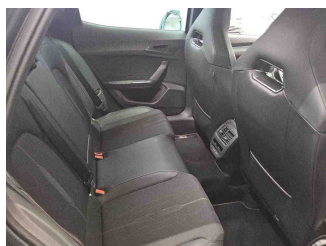

Innenraum - hinten

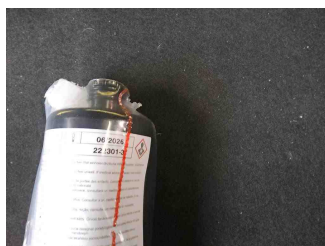

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Bremsscheiben hinten - Korrosion - Ersetzen

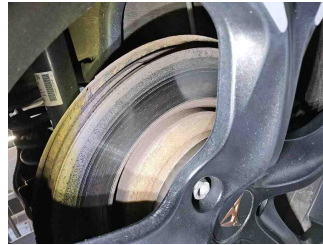
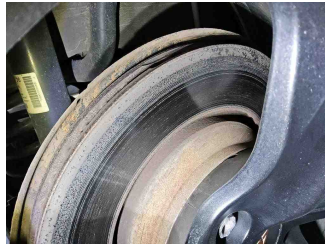


2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



3 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

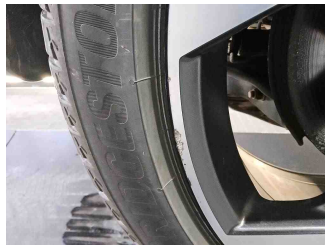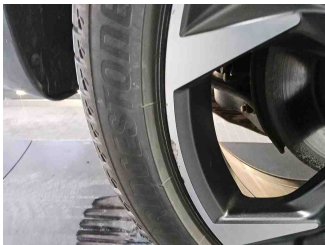


4 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung

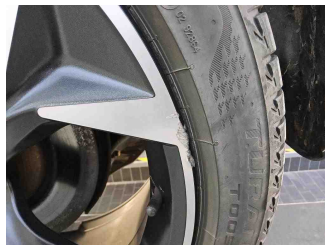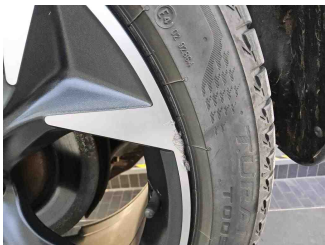

5 - Heckspoiler - Kratzer - Lackieren

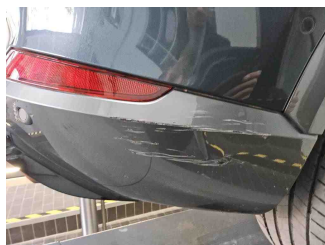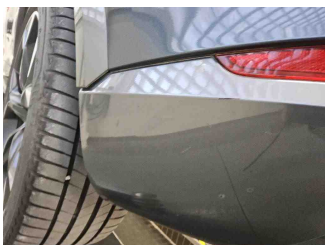

6 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

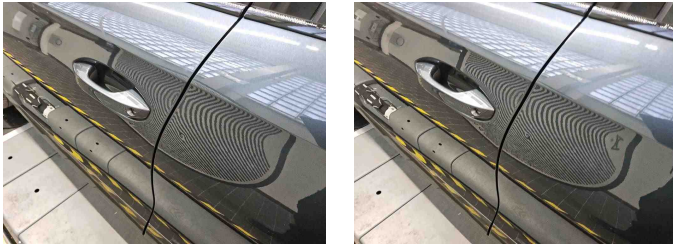

7 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



8 - Türzierleiste vorne links - Kratzer - Lackieren



9 - Motor - Tierversbiss - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

Kommentar	Motorraum Tierversbiss Prüfen!
-----------	--------------------------------



10 - Tür vorne links - Kratzer - Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

