


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9363002
vom: 04.11.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002164605
Besichtigt am: 04.11.2025 09:31
Berichts-Nr: 9363002
FIN: WAUZZZF28NN054017

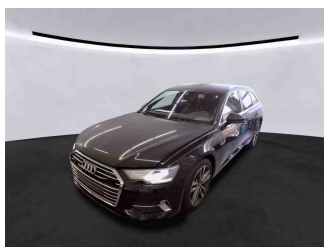Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9363002
vom: 04.11.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A6
HSN / TSN:	0588 / BVX
Erstzulassungsdatum:	19.12.2022
Laufleistung:	69.359 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	4.939 mm
Fahrzeughöhe:	1.467 mm
Fahrzeugbreite:	1.886 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.330 kg
Radstand:	2.924 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	100 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9363002
vom: 04.11.2025

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.B 888evo4	Datenmodul Europa
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dekoreinlagen Aluminium Fragment
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Digitaler Radioempfang
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 KW (16V) Turbo FSI, homogen	Doppelton-Signalhorn
GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abgaskonzept, EU6 AP	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
Ablagepaket	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
Abwahl Audi phone box	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Abwicklung Serie	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Federung Standard
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Fernlichtassistent
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Fertigungsablauf Standard
Ambiente-Lichtpaket plus	Folienbeklebung
Assistenzpaket Tour	Frontantrieb
Audi AG	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußhebelwerk "Standard"
Audi drive select	Fußmatten vorn und hinten
Audi music interface	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi pre sense front	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi pre sense rear	Gewichtsbereich 20 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi Smartphone Interface	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9
Audi Soundsystem	Glanzpaket
Audi virtual cockpit plus	Heckblende (ECE)
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Heckspoiler
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegel links, asphärisch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegel rechts, asphärisch	Instrumententafel und Türverkleidung einteilig-einfarbig
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Kältemittel R1234yf
Batterie 380A (68Ah)	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kein Selbstabholer
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Keine Aktionsausführung
Bluetooth-Schnittstelle	Kennzeichenträger vorn
Bordliteratur in Deutsch	Kindersicherheits-Paket
Bordwerkzeug	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Businesspaket	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Dachhimmel in Stoff schwarz	Komfortmittelarmlehne vorn
Dachreling in Aluminium	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9363002
vom: 04.11.2025

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung, ohne Safelock	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Kopfstützen vorn	Ohne Lederteilumfang
Kraftstoffbehälter	Ohne Luftqualität-Paket
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ladeboden	Ohne Nachtsichtsystem
Ländergruppe A	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Leder Valcona	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Heckleuchten	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
LED-Scheinwerfer	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Linkslenker	Ohne Sonnenschutzrollo
Manuell betätigte Türen	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Memory-Funktion für den Fahrersitz	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mild-Hybrid	Ohne Trennwand
Mit Multifunktionskamera	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Vorkonditionierung
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Ohne Wandhalterung
N.N.N. Ausführung 1	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Nicht Heissland	Ohne Zentrale Bedieneinheit
Nichtraucherausführung	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ohne AdBlue-Tank	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Allradlenkung	Ohne zus.Warnleuchten
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Beleuerung	Ottomotor
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	PKW-Ausführung
Ohne Car2X	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Progressivlenkung
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Räder der Serie
Ohne Dekorfolien/Embleme	Räder, 5-Arm, 8,0Jx18, Winterreifen 225/55 R18
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Räder, 5-Doppelspeichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch
Ohne Feuerlöscher	Radschrauben Standard
Ohne Frontspoiler	Rechtsverkehr
Ohne Garagentoröffner	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Geräuschkompensation	Reifen 245/45 R 19
Ohne Head-up-Display	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Hinterachsgetriebe	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne integriertes Mautsystem	Reifenreparaturset
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Kompensator	Rückfahrkamera
Ohne Ladedose	Rücksitzbank umklappbar (Fondsitze 2+1 Sitzer)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9363002
vom: 04.11.2025

S tronic

Schalt-/Wählhebelknopf

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)

Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und beleuchteten Gurtschlössern

Serienfahrwerk

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitslenksäule

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite

spezielles Typschild EU

sport

Sportsitze vorn

Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear, Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten

Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten

Standardabgasanlage

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoßfänger sport line

Tagfahrlicht

Top-Infotainment Premium (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfand Deutschland

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Anhängervorrichtung

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz

Wegfahrsperre elektronisch

Winterrädderverbau in der Serie



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9363002
vom: 04.11.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9363002
vom: 04.11.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen
2	Heckscheibe	Kratzer	Ersetzen
3	Kühlerflüssigkeit	Füllstand niedrig	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
5	Stoßfängergitter vorne links	Anhaftung	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 9363002
 vom: 04.11.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 25.483,40
Summe (ohne MwSt.):				€ 25.483,40

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	162,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	165,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	255,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	164,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	161,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	177,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9363002
vom: 04.11.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF28NN054017

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9363002
vom: 04.11.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug

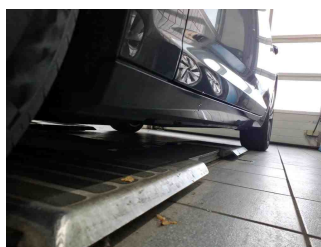


Seitenansicht - Schweller links

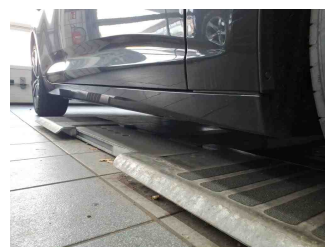


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

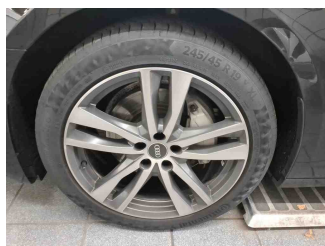


Räder - Rad montiert vorne
links

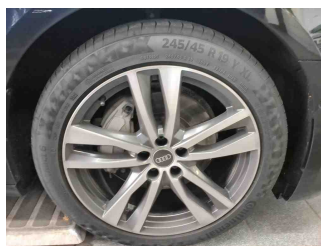

Räder - Rad montiert vorne
rechts

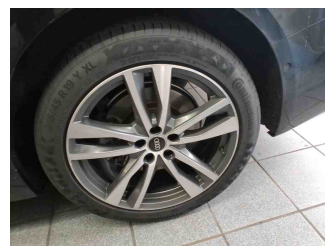


Räder - Rad montiert hinten
links

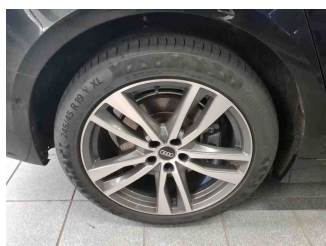


Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole

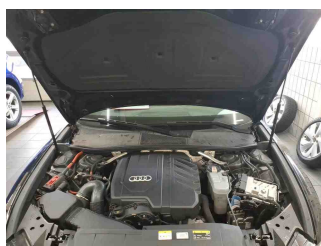


Fahrzeug - Motorraum offen

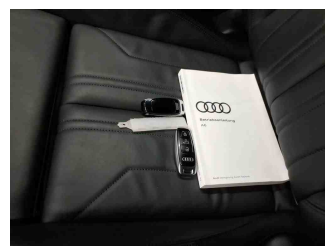


Equipment - Boardmappe/
Securitybag

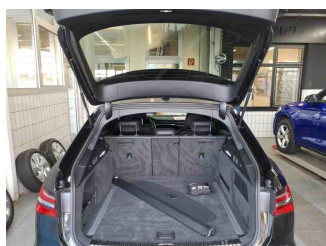


Innenraum - Kofferraum

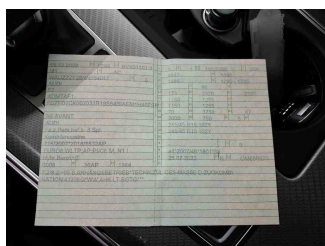

Fahrzeug - abgegebene ZB1

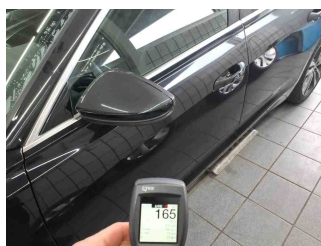

Lackstärke Tür vorne links

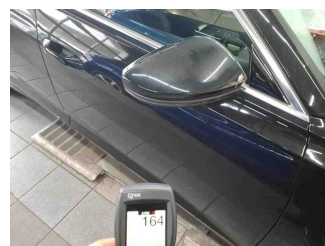


Lackstärke Tür vorne rechts



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9363002
vom: 04.11.2025

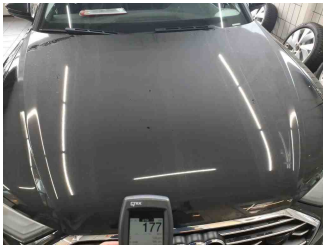


Lackstärke Motorhaube




Lackstärke Seitenwand hinten links

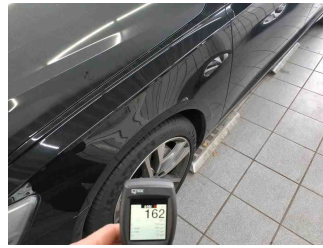


Lackstärke Kotflügel vorne links

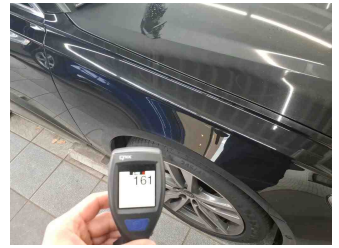


Lackstärke Kotflügel vorne rechts

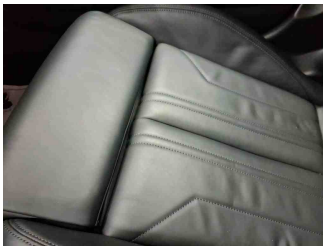

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

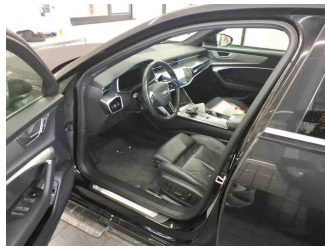

Innenraum - vorne

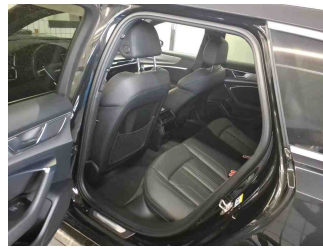

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen

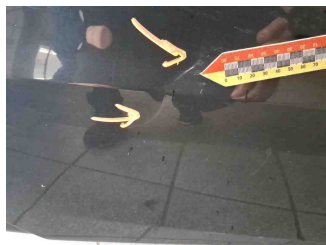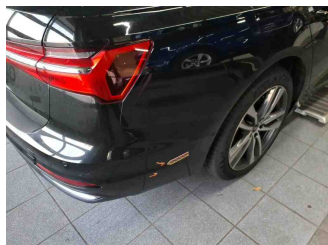

2 - Heckscheibe - Kratzer - Ersetzen

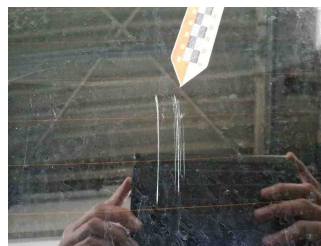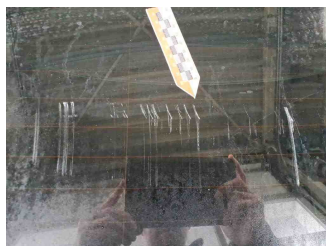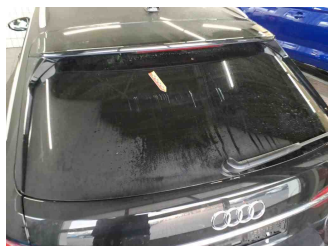


3 - Kühlerflüssigkeit - Füllstand niedrig - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

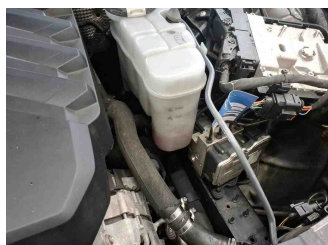

4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



5 - Stoßfängergitter vorne links - Anhaftung - Ersetzen

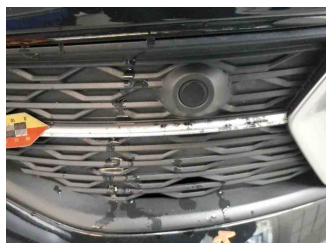



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9363002
vom: 04.11.2025