

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218743/3/26-11401	Data raportu	20-03-2026
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	18-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/23706/26/03/17	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JMBXLGF6WGZ403539
Marka, model	MITSUBISHI Outlander 15-21
Typ, wersja	Outlander 2.2 DID Intense + 4...
Numer rejestracyjny	GD2G548
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2268 ccm/110 kW
Stan licznika	215 620 km
Data 1. rej./rok prod.	29-02-2016/2015
Data nast. bad. techn.	06-05-2025
Nadwozie	KOM 5/7
Lakier	granatowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

9 głośników, ABS, Airbag 6 sztuk, Airbag kolan kierowcy, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Dostęp bezkluczykowy, Dźwignia zmiany biegów skórzana, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 225/55, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Gniazdo 12V (x2), Immobilizer, Kamera cofania, Kanapa w 2. rzędzie siedzeń składana, dzielona 60/40, Kanał grzewczy dla tylnych siedzeń, Kierownica skórzana regulowana w 2 płaszczyznach, Kierownica wielofunkcyjna, Kieszeń w oparciu fotela pasażera, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe dojazdowe, Lampy tylne LED, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mocowanie ISOFIX do fotelika dziecięcego w 2. rzędzie, Oświetlenie bagażnika, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje, Port USB, Relingi dachowe, srebrne, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary, Schowki pod podłogą bagażnika, Spryskiwacze przednich reflektorów, System audio premium Rockford Fosgate 710W, radioodtwarzacz z dotykowym panelem 9 głośników, System kontroli ciśnienia w ogumieniu, System ostrzegania o nagłym hamowaniu (ESS), System priorytetu hamulca (BOS), System stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (ASC + TCL), System wspomagania hamowania (BA), Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty na napoje - przód/tył, Uruchamianie silnika za pomocą przycisku, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz wielofunkcyjny, kolorowy, Zamek centralny, Światła do jazdy dziennej LED, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, WINTERCRAFT	225/55 18 102H	6,0 mm
	lewe	KUMHO, WINTERCRAFT	225/55 18 102H	6,0 mm
tylna	prawe	KUMHO, WINTERCRAFT	225/55 18 102H	7,0 mm
	lewe	KUMHO, WINTERCRAFT	225/55 18 102H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ozdobna boczna, dół R	pęknięcie	WY	1
2	Nakładka przestrzeni bagażowej	brak	WY	0.1
3	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
4	Błotnik przedni R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5

5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.8
6	Słupki przed A z progiem wym.czes L	ślady korozji	NA	0.5
7	Dach	ślady korozji	NA	0.3
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
11	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
12	Łotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
13	Łotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.7
14	Przysłona, dół	rysa/odprysk		
15	Listwa ochronna rantu łotnika R	zarysowanie		
16	Słupki przed A z progiem wym.czes R	rysa/odprysk		
17	Przysłona zderzaka	rysa/odprysk		
18	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie		
19	Guma pióra wycieraczki szyby tylnej	rozerwanie		
20	Rama dachu R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

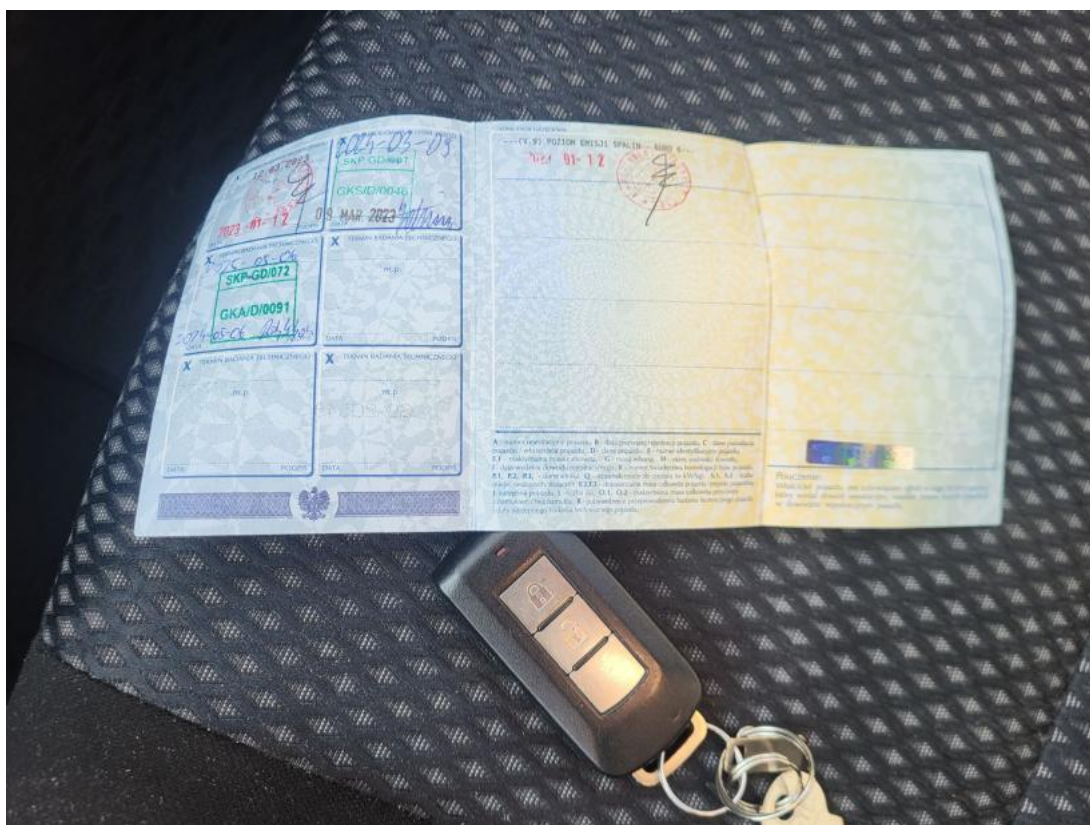

Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze

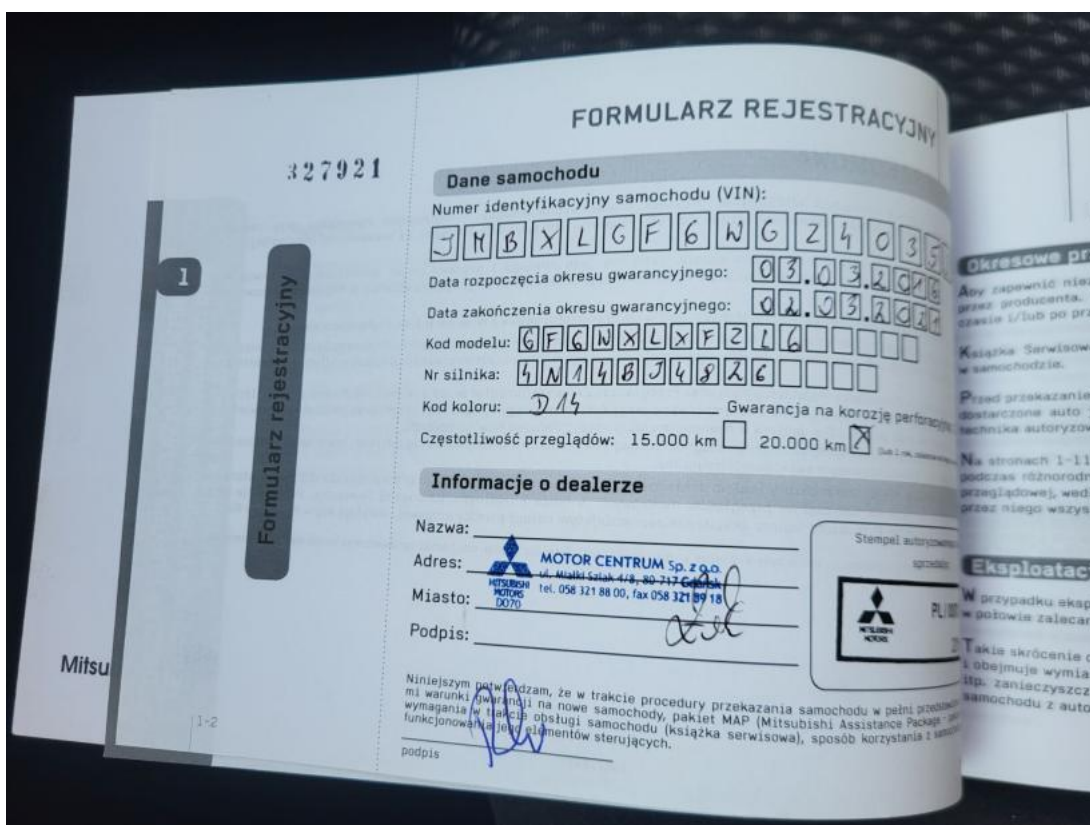

Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 38

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak przedni cz P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Błotnik przedni P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik przedni P - Inne 2



Fot. 42

Listwa krawędzi błotnika prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Drzwi tylne P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Pióro wycieraczki szyby tyl - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 62


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

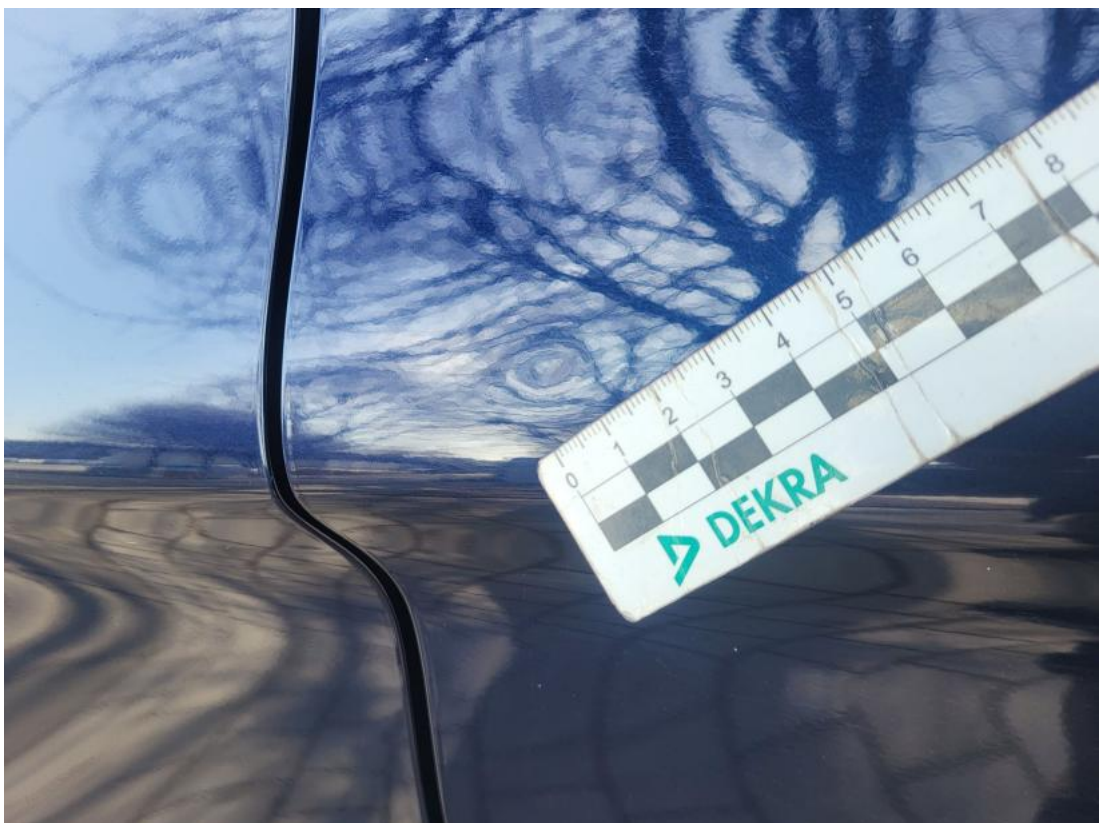

Fot. 64

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - Inne 1



Fot. 66

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68

Drzwi tylne L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Słupek przedni L - Inne 1



Fot. 70

Słupek przedni L - Inne 2