

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218405/3/26-11401	Data raportu	02-03-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	25-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/16646/26/02/23	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YARVEHTMGZ008798
Marka, model	TOYOTA Proace 2.0 D4-D Eur...
Typ, wersja	Proace Kombi 2.0 D-4D Long 2,8t
Numer rejestracyjny	WD2128S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/106 kW
Stan licznika	147 329 km
Data 1. rej./rok prod.	08-11-2021/2021
Data nast. bad. techn.	22-10-2026
Nadwozie	KOM 4/9
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego, Czujnik ciśnienia w oponach, Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie, przeszklone, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Gniazdo 12V na desce rozdzielczej, Gniazdo 12V w tylnej części pojazdu, Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym, nielakierowane, Klimatyzacja manualna, Kluczyki - 2 szt, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej, Listwy boczne plastikowe nielakierowane, Listwy progowe plastikowe w 1. i 2. rzędzie, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym (nielakierowane), Odciecie paliwa w przypadku uderzenia, Panele boczne wykonane ze sklejk w 2. i 3. rzędzie do wysokości okien, Poduszki powietrzne boczne kurtynowe w 1. rzędzie, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i 2 pasażerów, Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wykończona plastikiem, Przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu haka holowniczego, Radioodbiornik zdalnie sterowany ze zintegrowany wyświetlaczem (Bluetooth, USB) + 4 głośniki, Schowek pasażera, zamknięty, Schowek w centralnej części deski rozdzielczej, otwarty, Schowki w drzwiach przednich, System stabilizacji toru jazdy (ESC), System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC), Szyby przyciemniane w 2. i 3. rzędzie 30%, Szyby sterowane elektrycznie z funkcją domykania, Szyby w drzwiach bocznych, 2 rząd przesuwane, 3 rząd stałe, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, VSC - Układ kontroli stabilności, Wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe (grafitowe/szare), Wyświetlacz pomiędzy zegarami, Zamek centralny, Zderzaki przedni i tylny czarny nielakierowany, Światła do jazdy dziennej, Pakiet Professional

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, VANPRO WINTER	215/65 16 109107R	5,0 mm
	lewe	KORMORAN, VANPRO WINTER	215/65 16 109107R	4,0 mm
tylna	prawe	KORMORAN, VANPRO WINTER	215/65 16 109107R	3,5 mm
	lewe	KORMORAN, VANPRO WINTER	215/65 16 109107R	3,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1,5
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Antena dachowa	brak	WY	0,1
4	Uszczelka wew. drzwi tylnych R	rozerwanie	WY	0,3
5	Tapicerka siedzenia II-gi rząd R	rozerwanie	WY	0,6
6	Dach kabiny	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0,3

7	Rama drzwi, przód R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
8	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1,2
9	Okladzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
10	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
13	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk		
14	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
15	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
16	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk		
17	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Dowód rej. Str. 1



Fot. 28


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

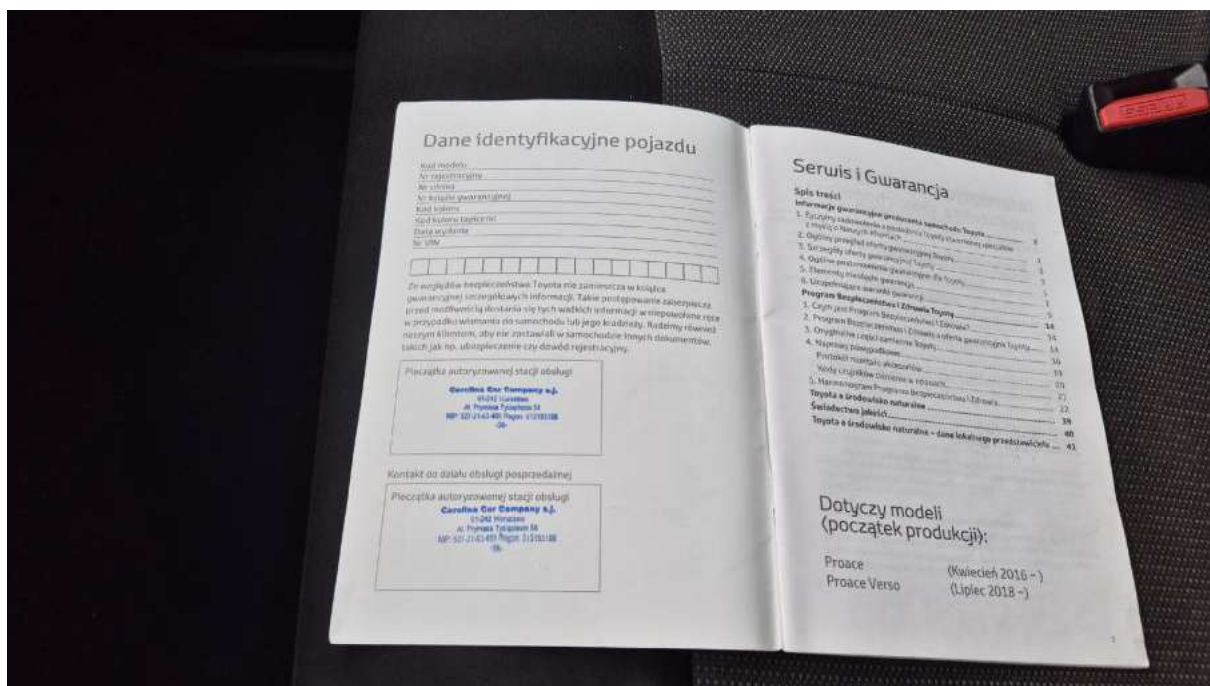

Fot. 29

Książka serwisowa – dane

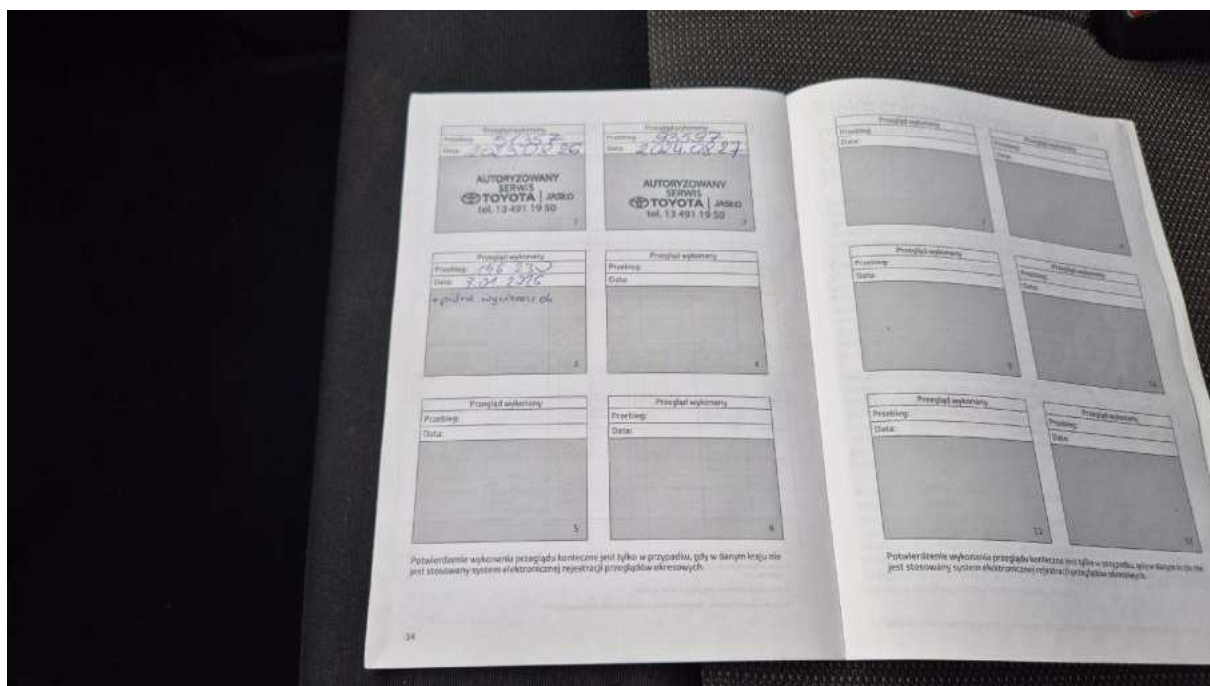

Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 34

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 36

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Antena - Inne 1



Fot. 54

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Dach - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Dach - Inne 2



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 68

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Uszczelka drzwi tylnych P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 72

Uszczelka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1