

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217313/12/25-11401	Data raportu	03-12-2025
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	28-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/91196/25/11/24	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VR3EUHNP2MJ853034
Marka, model	PEUGEOT Partner 1.2 PureTech...
Typ, wersja	Partner 1.2 PureTech L2 S&S ...
Numer rejestracyjny	WD8891U
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/81 kW
Stan licznika	73 827 km
Data 1. rej./rok prod.	21-12-2021/2021
Data nast. bad. techn.	21-12-2026
Nadwozie	FUR 4/2
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania nagłego hamowania, ASR, Automatyczny włącznik reflektorów, Czujnik spadku ciśnienia w oponach, Drzwi boczne prawe przesuwne, Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne, ESC, ESP (system stabilizacji toru jazdy) z funkcją Hill Assist, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 16", Fotel kierowcy KOMFORT(regulacja odc.łędz.,wzdłużna,wysokości,pochylenia,zagłówek) + podłokietnik, Fotel pasażera pojedynczy z regulacją pochylenia oparcia oraz zagłówek na wysokość, Gniazdo 12V na desce rozdzielczej, Hamulec postojowy elektryczny, Kierownica regulowana na wysokość i głębokość, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe, Lakier niemetalizowany, Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, Poduszka czołowa dla kierowcy, Przegroda stała, pełna, Półka nad głową kierowcy i pasażera, System audio RD6, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wykładzina z tworzywa na podłodze w kabinie kierowcy, Zamek centralny, Światła przeciwmgielne, Drzwi boczne lewe i prawe przesuwne, Gniazdo 230V, Lakier niemetalizowany płatny, Pakiet Miejski, Zabudowa przestrzeni ładunkowej, Nadwozie zabezpieczone masą bitumiczną

Opumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	205/60 16 92H	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	205/60 16 92H	4,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	205/60 16 92H	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	205/60 16 92H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni prawy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Dach	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg lewy	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 500
2	Błotnik przedni lewy	150 - 500
3	Błotnik przedni prawy	150 - 500
4	Próg prawy	150 - 500
5	Drzwi przednie lewe	150 - 500
6	Drzwi przednie prawe	150 - 500
7	Drzwi tylne lewe	150 - 500
8	Drzwi tylne prawe	150 - 500
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 500
10	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500
11	Pokrywa bagażnika	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wytlumienie góra(od strony sil.)	rozerwanie	WY	0.5

2	Podłokietnik środkowy cz.boczna L	połamana(y)	WY	0.2
3	Próg L	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
5	Drzwi części ład.przesuwne L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

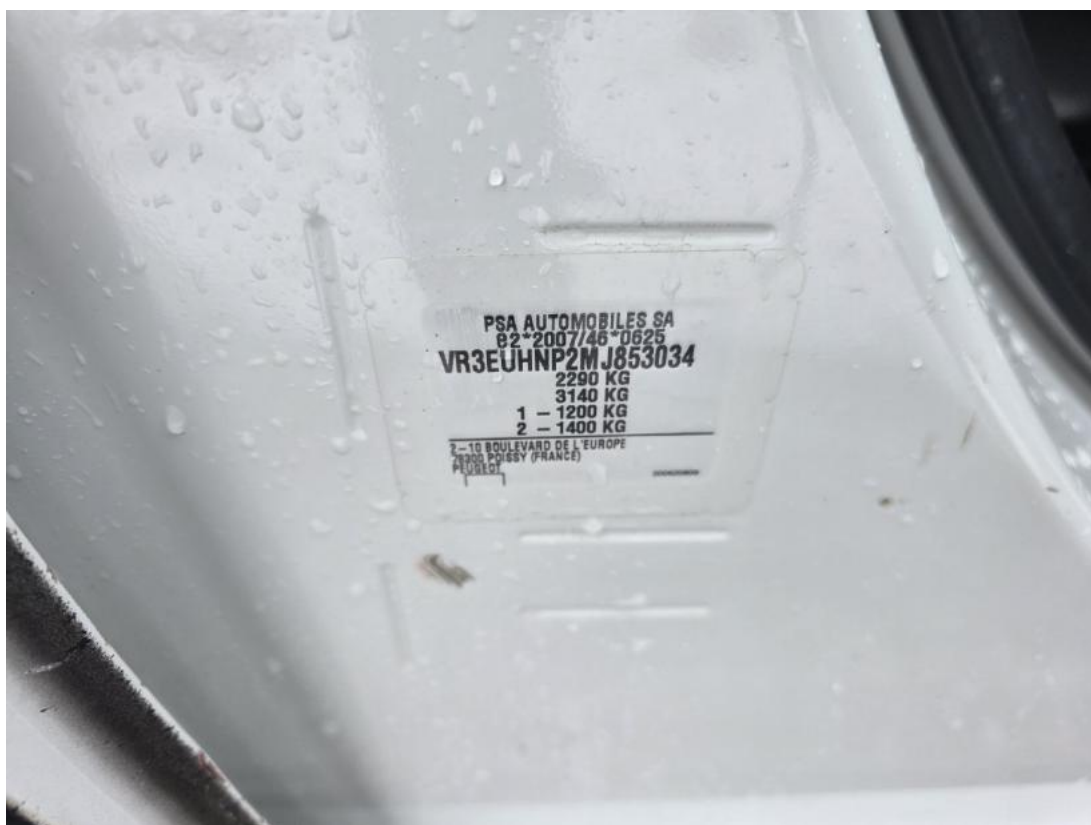

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 32

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 34

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Drzwi tylne L - Inne 1



Fot. 38

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

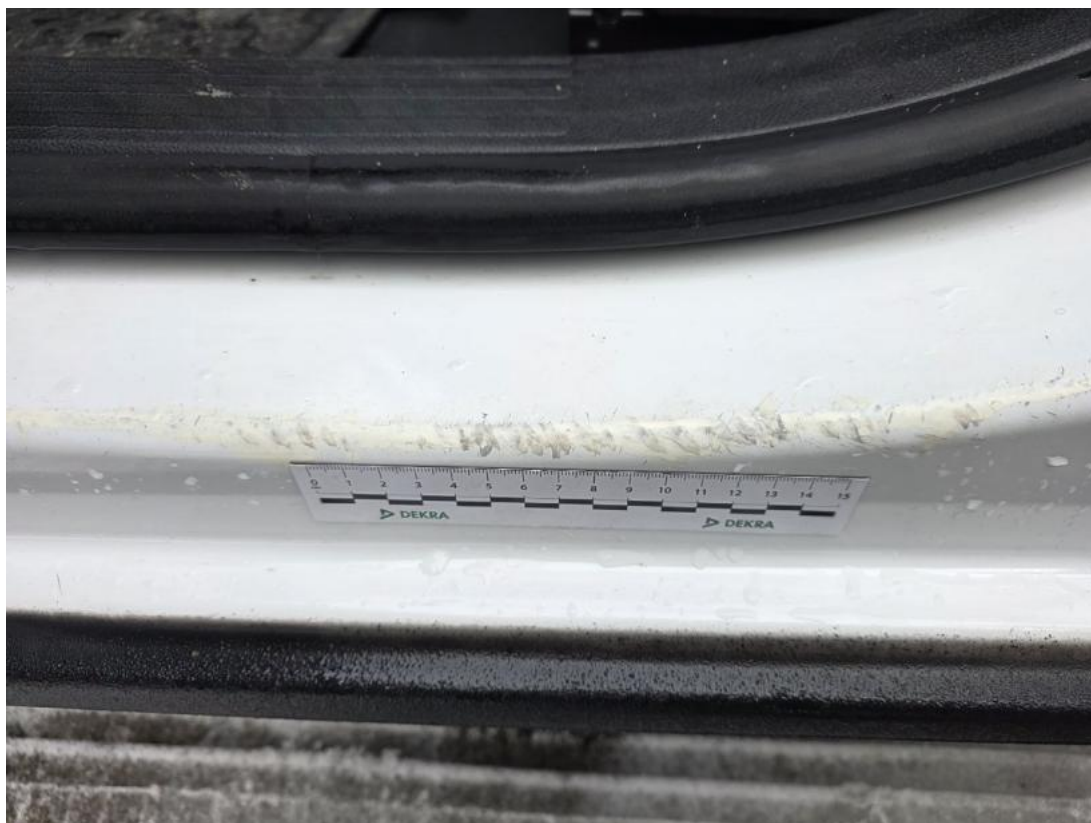

Fot. 39

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Próg L - Rysa/odprysk 2