

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218808/3/26-11401	Data raportu	25-03-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	20-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/22766/26/03/16	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0LGM8E14G1106778
Marka, model	OPEL Insignia A Sports Tourer...
Typ, wersja	Insignia 2.0 CDTI Edition aut
Numer rejestracyjny	GD5M661
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1956 ccm/125 kW
Stan licznika	214 249 km
Data 1. rej./rok prod.	15-06-2016/2016
Data nast. bad. techn.	05-05-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Aktywne zagłówki w fotelach przednich, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Chromowana listwa ozdobna okien bocznych, Czujnik deszczu, ESP - program stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji, Elektrycznie podnoszone szyby z przodu i z tyłu, Felgi stalowe 17 z ogumieniem, Fotele przednie typu high performance, Kierownica skórzana z przyciskami sterowania systemami audio-informacyjnymi, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy (z wyświetlaczem kolorowym 4,2-calowym pomiędzy zegarami), Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Podłokietnik przedni, Podłokietnik z tyłu, Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Radio RF 400 Color (wyświetlacz 4-calowy, USB, Aux-In, Bluetooth, Audio streaming), Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, elektryczna, Regulacja wysokości fotela kierowcy, elektryczna, Relingi dachowe - srebrne, System Start&Stop, System monitorujący ciśnienie w oponach, System przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa na przednich siedzeniach, Tapicerka materiałowa Lyra / Atlantis, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wycieraczka szyby tylnej, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz wskaźników kierowcy DIC 4,2-calowy, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej, Elektryczna regulacja wysokości i podparcia lędźwiowego foteli przednich, ręczna nachylenia, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (zawiera układ wspomagania ruszania na pochyłościach), Koło zapasowe dojazdowe R17, Lakier metalik, Lusterka boczne elektrycznie składane, ogrzewane, światłoczułe, Odtwarzacz CD i MP3, Pakiet Flotowy Edition, Pakiet Kierowcy, System Open&Start, Szyby tylne przyciemniane, Światła do jazdy dziennej LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOOD RIDE, ALL SEASON ELITE Z-401	225/50 17 98W	4,4 mm
	lewe	GOOD RIDE, ALL SEASON ELITE Z-401	225/50 17 98W	5,0 mm
tylna	prawe	GOOD RIDE, ALL SEASON ELITE Z-401	225/50 17 98W	6,2 mm
	lewe	GOOD RIDE, ALL SEASON ELITE Z-401	225/50 17 98W	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Słupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Słupek przedni lewy	150 - 200
5	Słupek przedni prawy	150 - 200
6	Drzwi przednie lewe	150 - 200
7	Drzwi przednie prawe	150 - 200
8	Drzwi tylne prawe	150 - 200
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
10	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Dach	200 - 300

W zakresie do 500 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Drzwi tylne lewe	200 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.3
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.6
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Kołpak koła przód R	brak	WY	0.3
5	Przełącznik automat.skrzyni biegów	ubytki materiału	WY	0.3
6	Pokrywa przednia	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Dach	ślady korozji	NA	0.3
8	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
9	Błotnik tylny R	ślady korozji	NA	0.5
10	Przysłona pokrywy tylnej	rysa/odprysk	NA	0.5
11	Nakładka słupka B dół R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

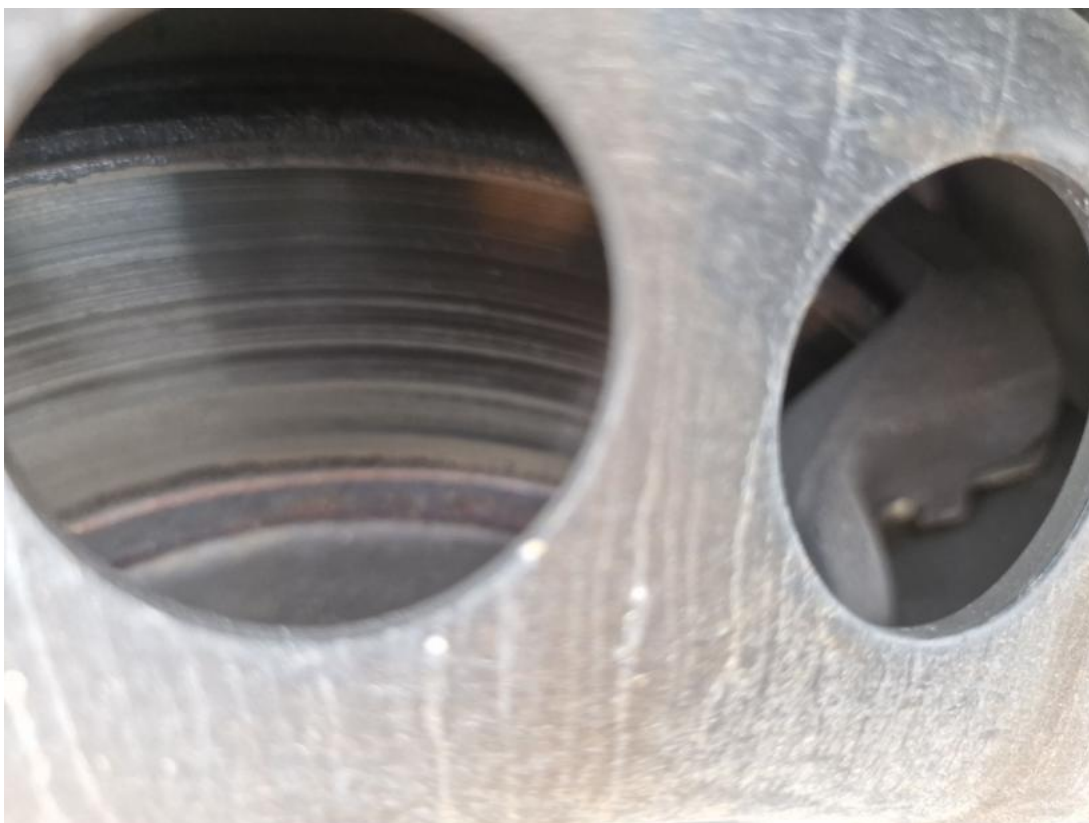

Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Felga przednia P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Kołpak przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Kołpak przedni P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 56

Dach - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Dach - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Gałka dźwigni zmiany biegów - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Gałka dźwigni zmiany biegów - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Ośłony fotela prz. P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Ośłony fotela prz. P - Rysa/odprysk 2