

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218646/3/26-11401	Data raportu	17-03-2026
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (WSP)	Data oględzin	12-03-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Przemysław Ostap PCM(DZS)/GDA/12468/26/02/16	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF37SBHJMJJ726907
Marka, model	PEUGEOT Partner Tepee 15-18
Typ, wersja	Partner 1.6 BlueHDi Outdoor S...
Numer rejestracyjny	DW2WC98
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1560 ccm/88 kW
Stan licznika	138 584 km
Data 1. rej./rok prod.	03-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	28-07-2026
Nadwozie	KOM 5/7
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

2 fotele w 3. rzędzie siedzeń, 3 oddzielne fotele w 2. rzędzie, ABS, AFU - system wspomagania hamowania, Airbag kierowcy i pasażera, Czujnik ciśnienia w oponach, Drzwi boczne lewe przesuwne przeszklone, Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 16 z ogumieniem 215/55, Kanapa 3 osobowa, dzielona, Klamki i lusterka w kolorze nadwozia, Klimatyzacja, Listwy boczne w kolorze czarnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Osłona pod silnikiem, Poduszki powietrzne boczne - przód, REF - system rozdziału sił hamowania, Relingi dachowe, Roleta bagażnika, Szyba przednia kierowcy elektryczna, sekwencyjna, Szyby barwione, Szyby boczne w 2. rzędzie uchylne, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, WIP Sound: Radio CD z MP3, 4 głośniki, sterowanie z kier., komputer pokładowy, wyświetlacz monochrom, Wspomaganie układu kierowniczego - progresywne, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki: przedni dwukolorowy, tylny z dolnym wykończeniem w kolorze srebrnym, Światła LED do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Lakier metalik, Pakiet Miejski, Szyby boczne tylne i tylna przyciemniane (tylna otwierana), WIP Bluetooth: zestaw Bluetooth, wejście USB, wyświetlacz C-

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, WINTER I CEPT	205/60 16 96H	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER I CEPT	205/60 16 96H	3,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, WINTER I CEPT	205/60 16 96H	6,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER I CEPT	205/60 16 96H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywę przedniej	rozerwanie, ubytki materiału	WY	0.2
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.5
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Pokrywa zbiornika spryskiwacza	brak	WY	0.1
5	Kratka ozdób. pasa podszybia cz.boczna L	rozerwanie, ubytki materiału	WY	
6	Kratka ozdób. pasa podszybia cz.boczna R	rozerwanie, ubytki materiału	WY	
7	Nakładka haka holowniczego	brak	WY	0.1
8	Kołpak koła tył L	brak	WY	0.1
9	Obudowa silnika, góra	ubytki materiału	WY	0.1

10	Nakładka przestrzeni bagażowej	brak	WY	0.2
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
12	Drzwi części ład.przesuwne L	rysa/odprysk		
13	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

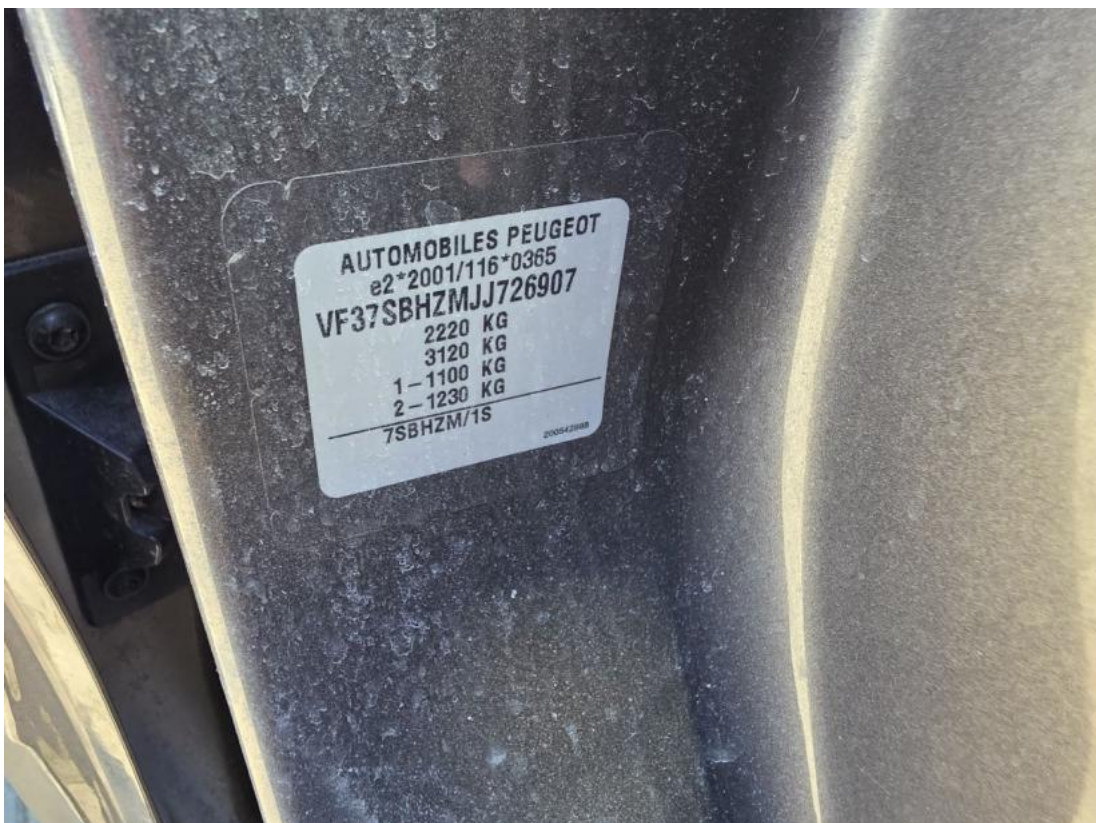

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22


Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony

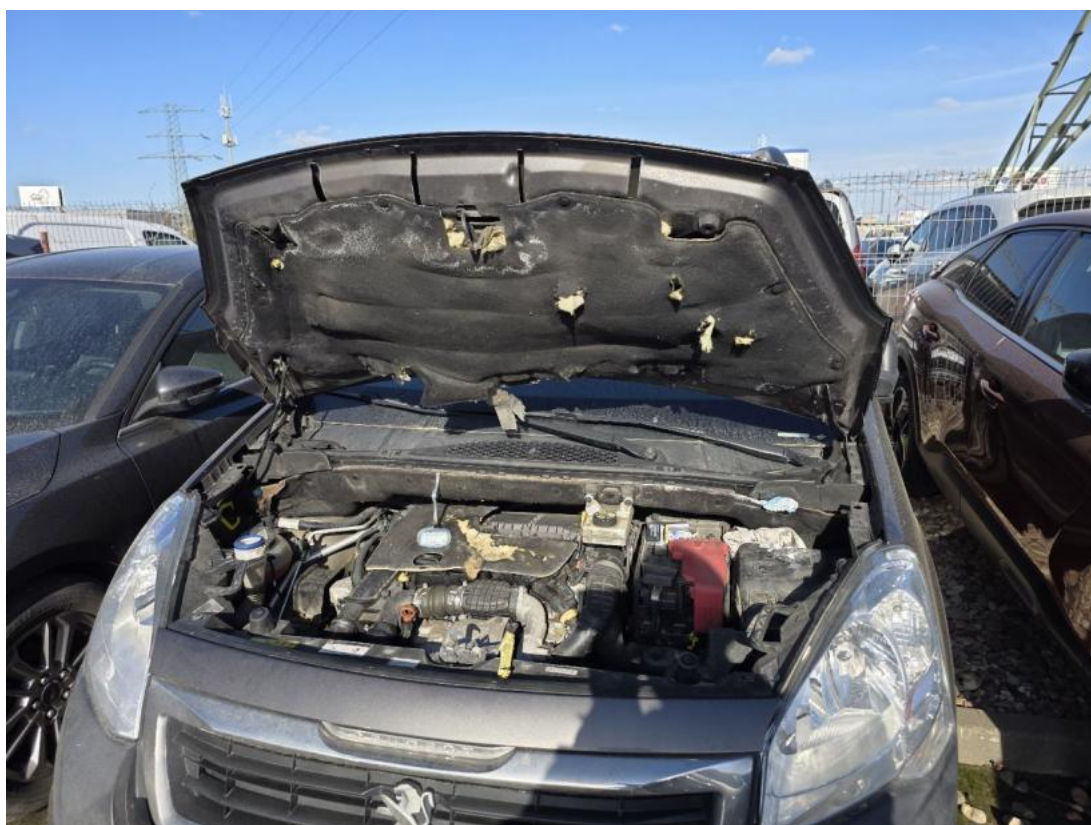

Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

KODY KRAJÓW		C.1.1 "PRIME CAR MANAGEMENT" S.A. ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU C.1.2 19188862600215 C.1.3 53-413 WROCŁAW GWIAZDZIŚTA 66	
SAMOCHÓD OSOBOWY		C.2.1 "PRIME CAR MANAGEMENT" S.A. ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU C.2.2 19188862600215 C.2.3 53-413 WROCŁAW GWIAZDZIŚTA 66	
PODWOZIDŁO			
KW PRODUKTU	2018		
OPIS TECHNICZNY			
WARTOŚĆ DOPIWACJA	12,05 kN		
INNE DANE			
SERIA DR/BAT 2947726		F.1 2220 kg F.2 2220 kg F.3 3120 kg	
G	1429 kg	J	M1
K	e2*2001/116*8365*31		
L	2	O.1	1200 kg O.2 750 kg
P.1	1560,00 cm³	P.2	88,00 kW
P.3	D	Q	---
S.1	7	S.2	---

PL WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dziękujemy za zakup	
PROJEKTANT: PRIME CAR MANAGEMENT S.A. ODZIAŁ WE WROCŁAWIU UL. G. ZAPOLSKIEJ 4 58-032 WROCŁAW	
ORGAN WYPADKU	
A	DW 2WC98
B	9.1 PEUGEOT 9.2 7 -SBR2 -M/15
D	9.3 PARTNER
E	VF37SBH2MJ726907
F	8.03.06.2018 07.00.2023 H ---
SERIA DR/BAT 2947726	

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

CERTYFIKAT GWARANCJI PEUGEOT

Gwarancje PEUGEOT

Objęcie samochodu gwarancjami umownymi PEUGEOT następuje poprzez wypełnienie niniejszego certyfikatu i podselebowania go przez punkt sprzedaży. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest wykonywanie przeglądów okresowych zgodnie z ich planem. Potwierdzeniem ich wykonania są wypełnione formularze przeglądów okresowych zamieszczone w tej książce. Gwarancja umowna PEUGEOT obowiązuje od daty wydania pojazdu klientowi (data początku okresu gwarancji podana na tej stronie). Szczegóły gwarancji umownych PEUGEOT, którymi objęty jest pojazd klienta oraz warunki ich zastosowania są zamieszczone w poniższej książce.

IDENTYFIKACJA SPRZEDAWCY
Pojazd:  przez producenta.
KIM sp. z o.o. **PEUGEOT**
AUTORYZOWANY DEALER PEUGEOT

www.kim.peugeot.pl
ul. Jagiellońska 13, 50-512 Wrocław - Polska
Tel. +48 71 33 66 000 - Fax +48 71 336 72 72
kier. inf. 20 04 292

Kraj: _____ Nr punktu sprzedaży: _____
Początek punktu sprzedaży: _____

Identyfikacja samochodu

V.I.N.

V F 3 7 3 B H 2 M J 7 7 2 6 4 0 7

Data początku gwarancji 28 07 18

Data końca gwarancji 28 07 20

Model: PARTNER TEPEE

Paliwo: BIEŁE

Silnik: 1500

Olej silnikowy: 0W30

Moc: 110 kW/KM

Nr rejestracyjny: 20 59 30

Pian przeglądów okresowych Państwa samochodu został przekazany przy jego wydaniu. Dokument ten znajduje się w etui z dokumentacją pojazdu.

Jeśli tego dokumentu brakuje,
- możecie się Państwo zwrócić do sprzedawcy samochodu lub do każdego autoryzowanego serwisu Marki z prośbą o wydanie tego dokumentu lub

- będą Państwo mieli do niego dostęp poprzez Państwa strefę osobistą* na stronie internetowej Marki.

* dostępna w zależności od kraju

Razem Państwo zachować wraz z książką gwarancyjną faktury i dokumenty dotyczące wykonanych przeglądów Państwa samochodu. W przypadku sprzedaży samochodu należy koniecznie przekazać wszystkie dokumenty pokładowe samochodu nowemu właścicielowi.

Książka serwisowa – dane



Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36


Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

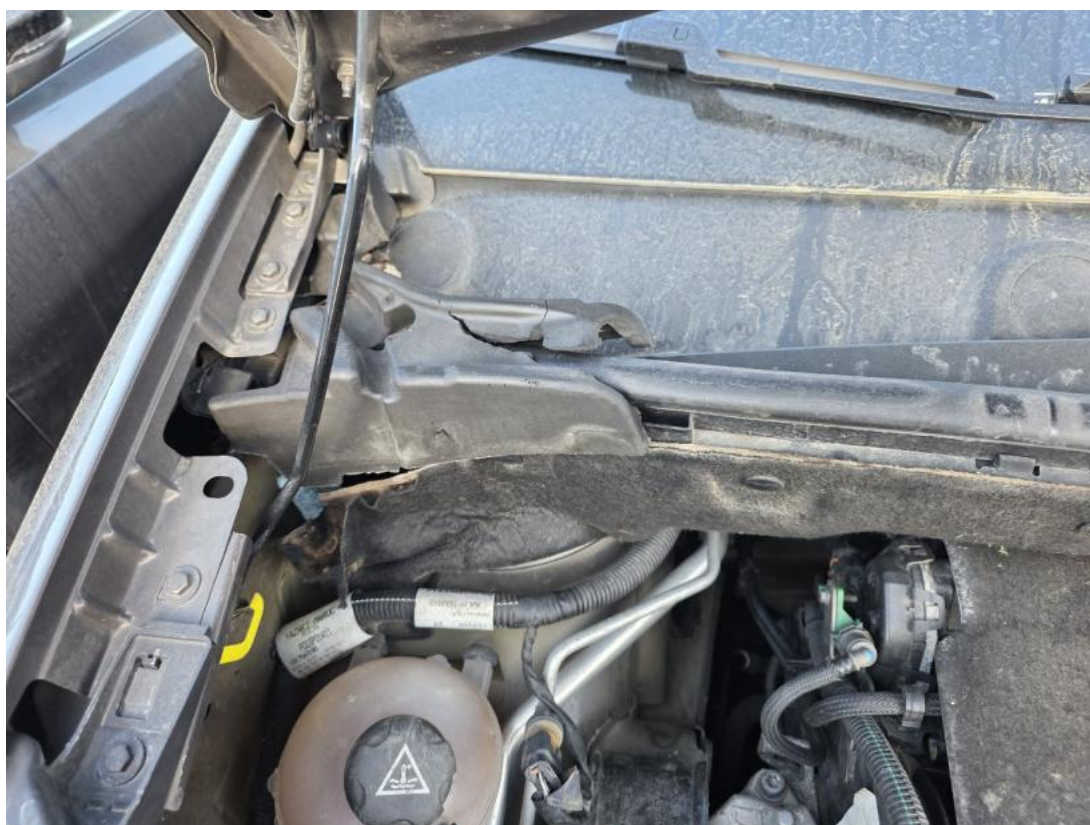

Fot. 38

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 42

Wykładzina pokrywy komory silnika() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zaślepka tyl haka hol. - Inne 1



Fot. 44

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Kołpak tylny L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

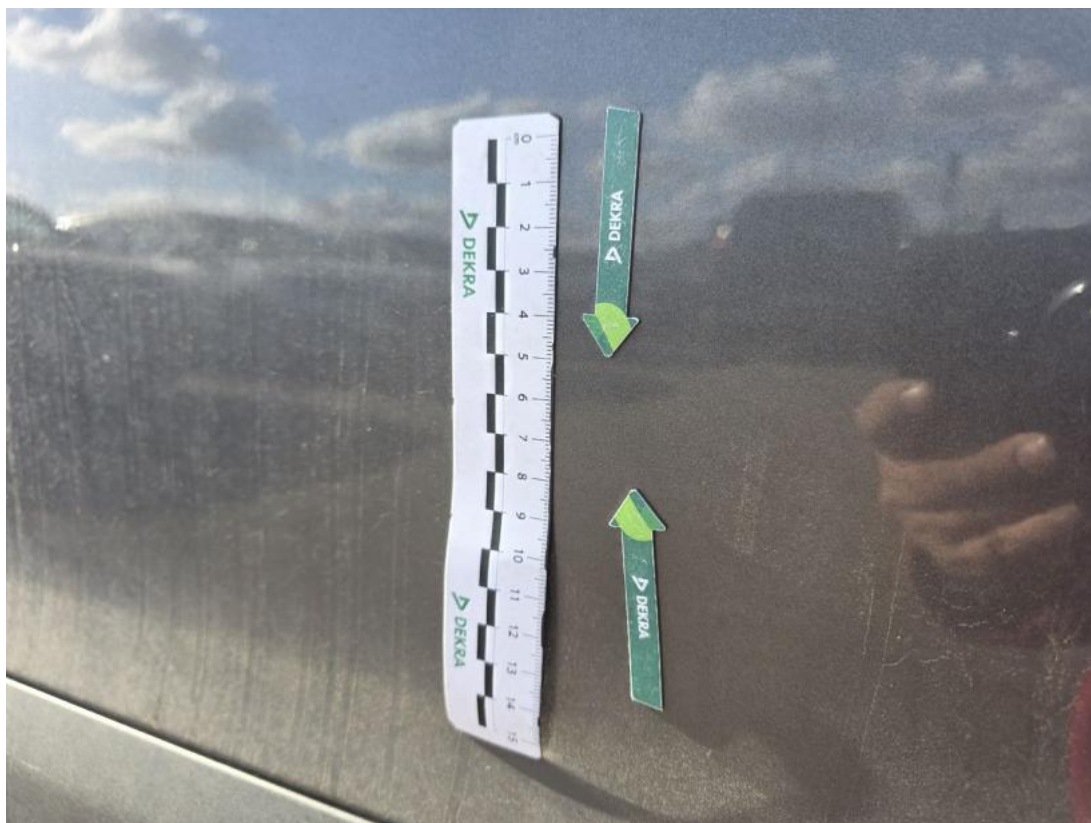

Fot. 51

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 52

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Listwa błotnika przedniego L - Inne 1



Fot. 56

Półka/roleta tylna - Inne 1