

Nr zlecenia: 158/11/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/11

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] III-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VNKKJ0D380A399512
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	WL9978H
Model pojazdu:	Yaris 1.33 MR`14 E5	Nr Info-Ekspert:	037-02629
Wersja:	Active	Rok produkcji:	2016
Wskazanie drogomierza	338657 km		
Data pierwszej rejestracji	2016/11/07		
Data ważności badania technicznego	2026/11/07		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całk.	1490 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1329 ccm / 73kW (99KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	16	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	17	Radioodtwarzacz CD + MP3 + 6 głośników
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	18	Sterowanie radiem w kierownicy
4	Immobilizer	19	Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich i tylnych
5	Kierownica pokryta skórą	20	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
6	Kierownica wielofunkcyjna	21	System kontroli ciśnienia w oponach
7	Klimatyzacja	22	System wspomagania naglego hamowania
8	Kolumna kierownicy regulowana	23	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Komputer pokładowy	24	Światła do jazdy dziennej

10	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	25	Tarcze kół stalowe 15"
11	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	26	Wspomaganie układu kierowniczego
12	Obrotomierz	27	Zamek centralny zdalnie sterowany
13	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	28	Zderzaki w kolorze nadwozia
14	Poduszka powietrzna kierowcy	29	Zestaw naprawczy opon
15	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	30	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	Systemy VSC + TRC
	System kontroli trakcji TRC
	System stabilizacji toru jazdy VSC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1	Czujniki parkowania - tył
2	Koło zapasowe dojazdowe

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*DYNAMO 175/65 R15 88H SNOW-H	5,9
Przednie prawe:	*DYNAMO 175/65 R15 88H SNOW-H	5,6
Tylne lewe:	*DĘBICA 175/65 R15 84T FRIGO	6,1
Tylne prawe:	*DĘBICA 175/65 R15 84T FRIGO	6,2

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
Ryzyko uszkodzeń dodatkowych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Zgodnie z raportem CEPiK 27.12.2025 - Powstanie szkody istotnej
Uszkodzenie elementów układu kierowniczego, uszkodzenie elementów układu nośnego.

Pojazd powypadkowy.
Pojazd niesprawny technicznie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Ostatni odczytany przebieg z GPS pojazdu - 338657 km

Oględziny wykonywał: Piotr Kocyk
Wycenę wykonał: Adam Jabłoński

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgnieciony głęboko, zdeformowany		
2	Pokrywa przednia		Wgnieciona głęboko, zdeformowana	Mata wygłuszająca - rozerwana	
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Próg	L	Wgnieciony głęboko, ogniska korozji		
8	Próg	P	Ogniska korozji		
9	Dach		Wgnieciony		
10	Błotnik tylny	L	Ogniska korozji		
11	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej	Brak możliwości otworzenia drzwi tyłu nadwozia	

Pas przedni - wybrakowany, uszkodzony, zdeformowany

Pojazd nosi ponadnormatywne dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, ogniska korozji, wgniecenia itp.)

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz zakurzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

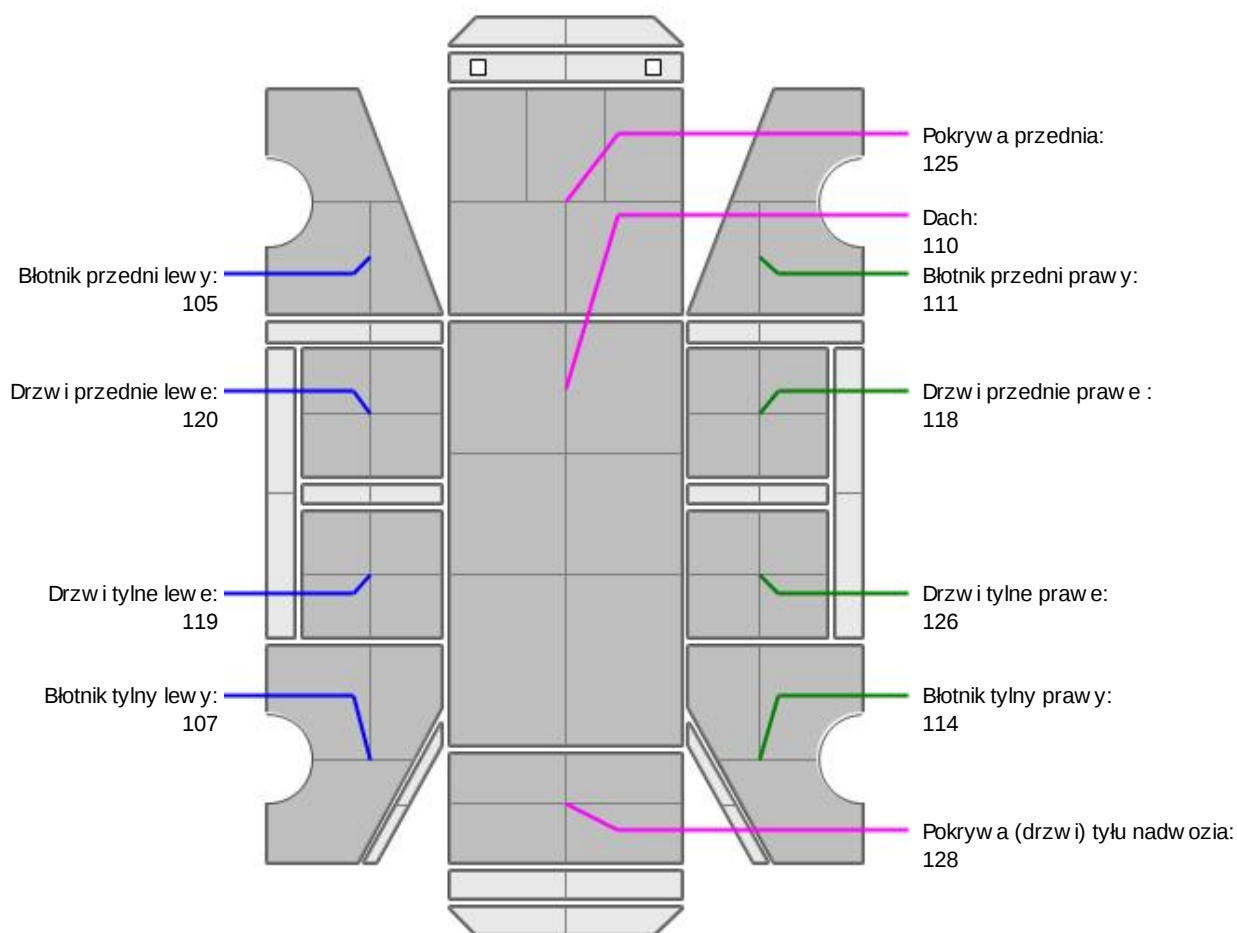
NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		125	
2	Dach		110	
3	Błotnik przedni	L	105	
4	Drzwi przednie	L	120	
5	Drzwi tylne	L	119	
6	Błotnik tylny	L	107	
7	Błotnik przedni	P	111	
8	Drzwi przednie	P	118	
9	Drzwi tylne	P	126	
10	Błotnik tylny	P	114	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		128	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Brak		
2	Reflektor	L	Brak		
3	Obudowa lusterka bocznego	L	Urwana		
4	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
5	Zderzak tylny		Odstaje, zarysowany		
6	Szyba przednia		Pęknięcia		

Pojazd pokryty pozostałościami okleiny reklamowej - możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozklejeniu.

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Rozdarcie materiału, zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Przepalone miejscowo poszycie, zabrudzenia		

Poduszki bezpieczeństwa - aktywowane

Pojazd nosi ponadnormatywne dla jego okresu eksploatacji ślady użytkowania. Wnętrze mocno zabrudzone, wyeksploatowane.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

Felga przednia L - zdeformowana

JAZDA KONTROLNA

Brak możliwości wykonania jazdy kontrolnej.

Pojazd powypadkowy.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPIK.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza końcem umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawca sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5

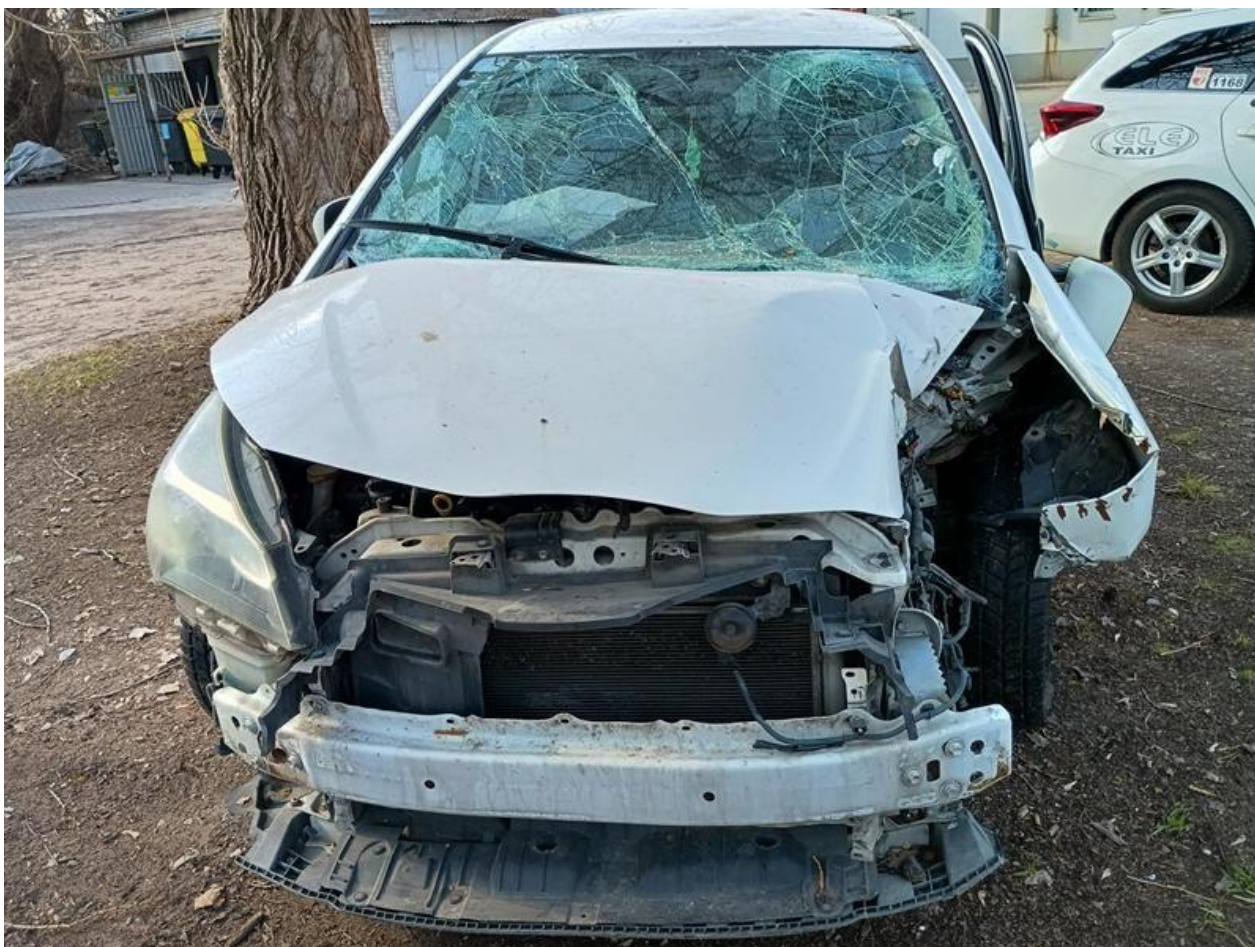

Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12




Fot. nr 13




Fot. nr 14

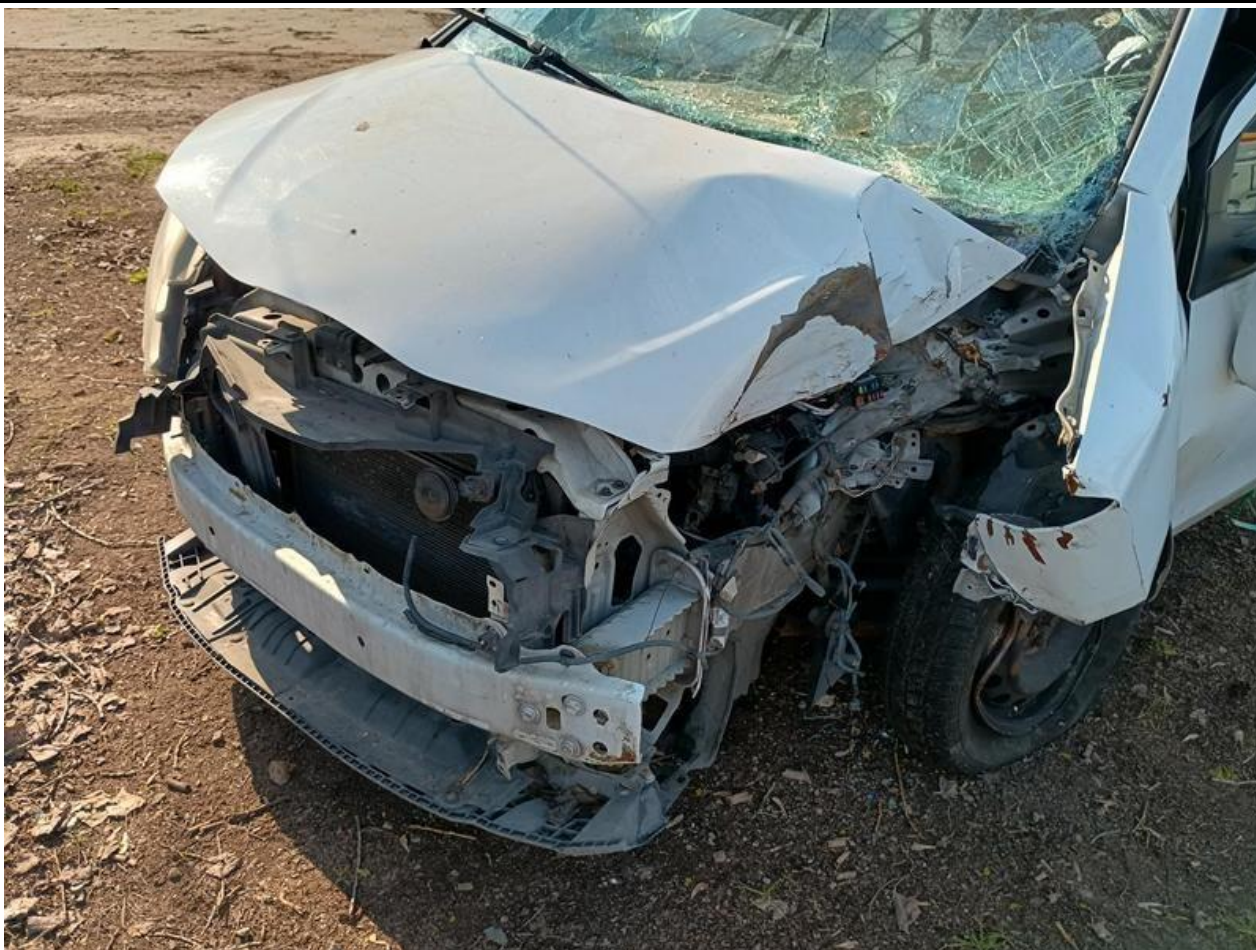

Fot. nr 15

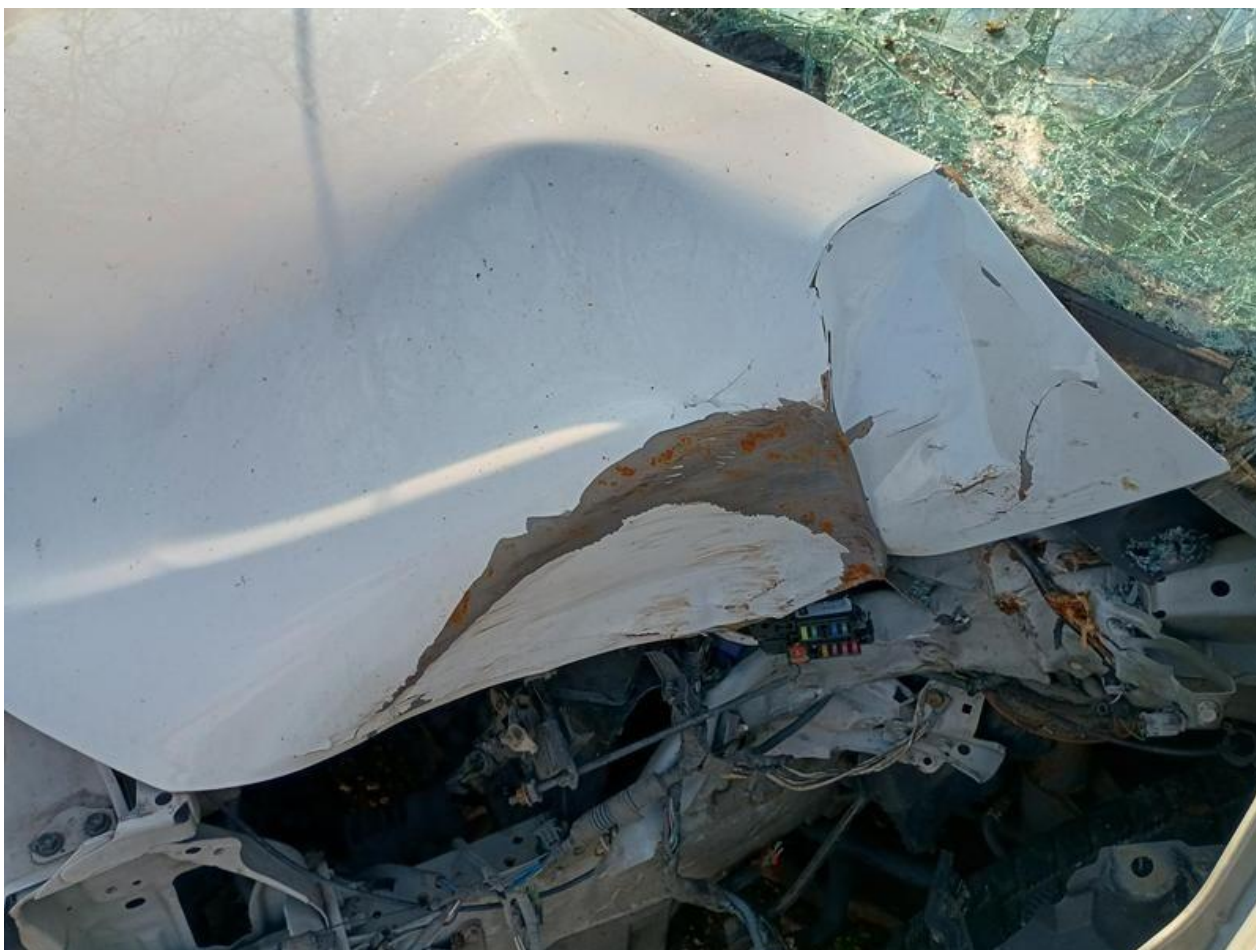

Fot. nr 16

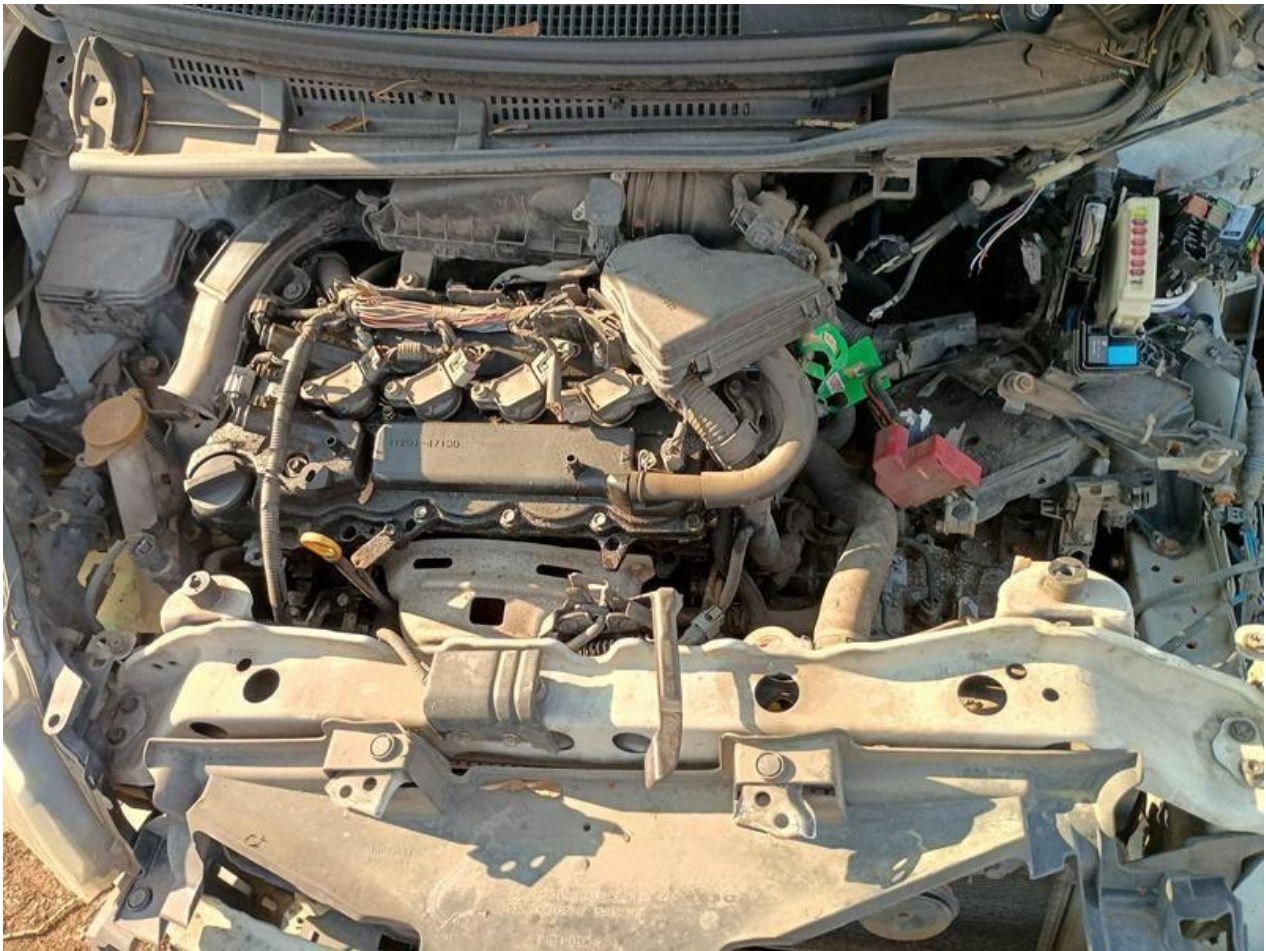


Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19

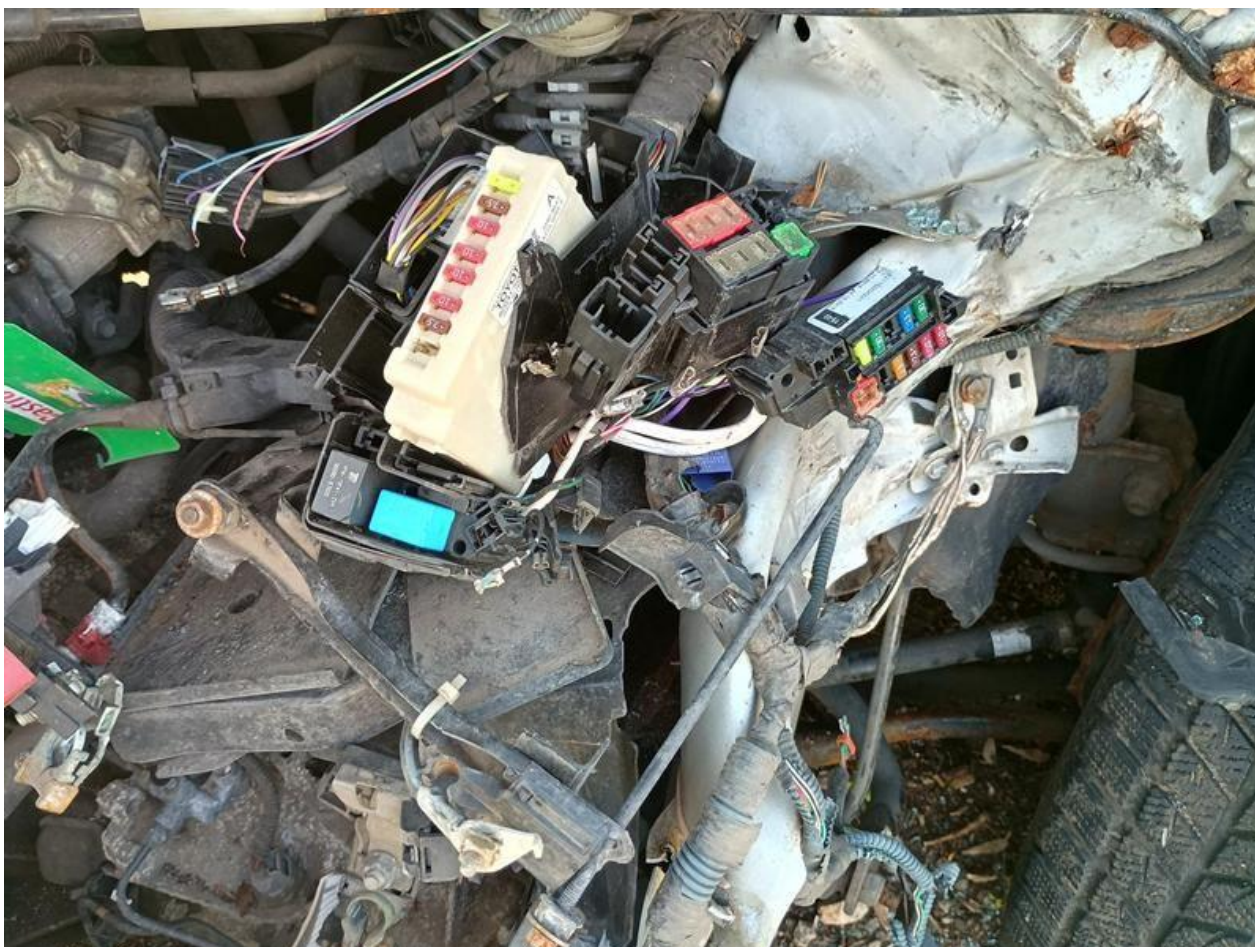

Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23

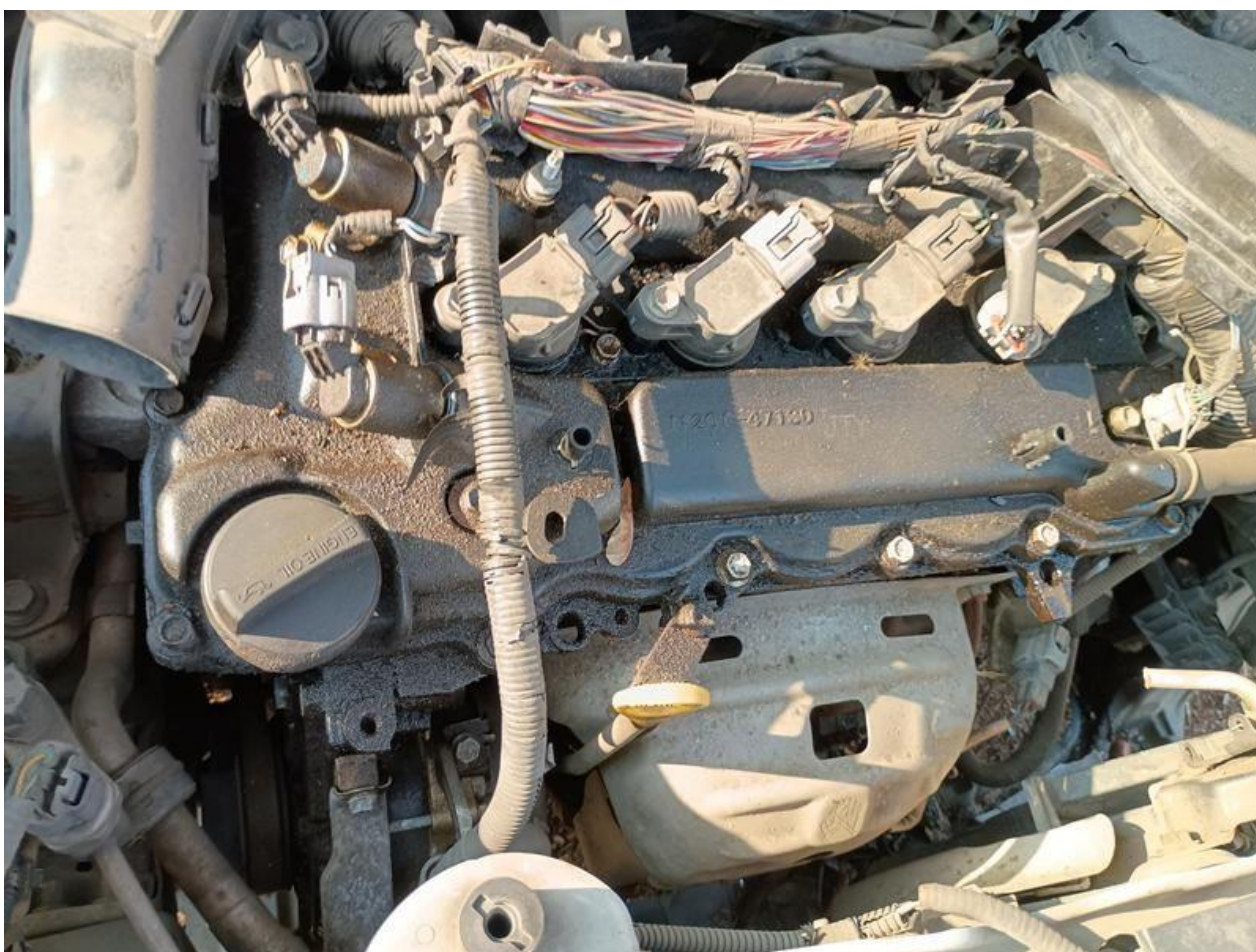

Fot. nr 24



Fot. nr 25

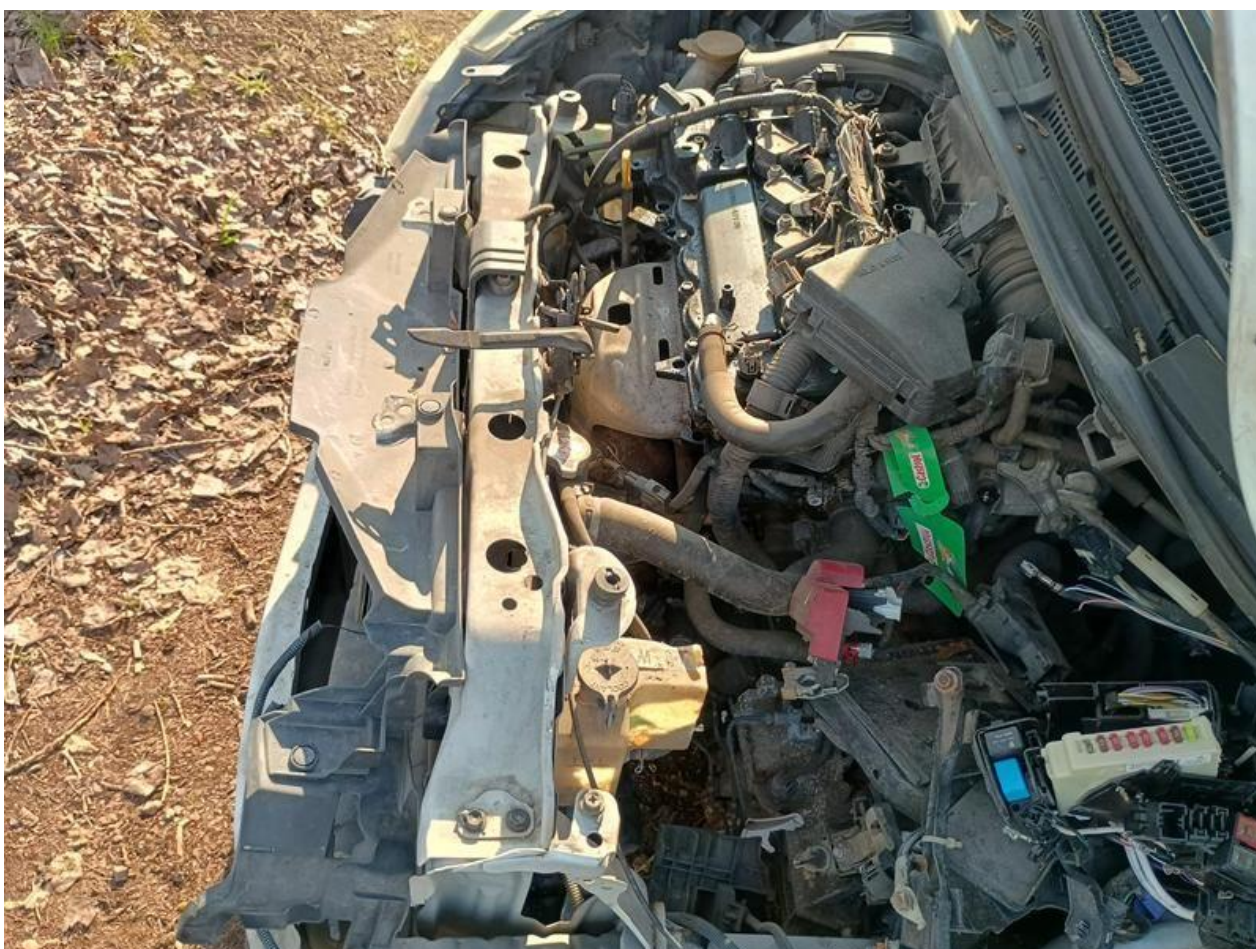


Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28

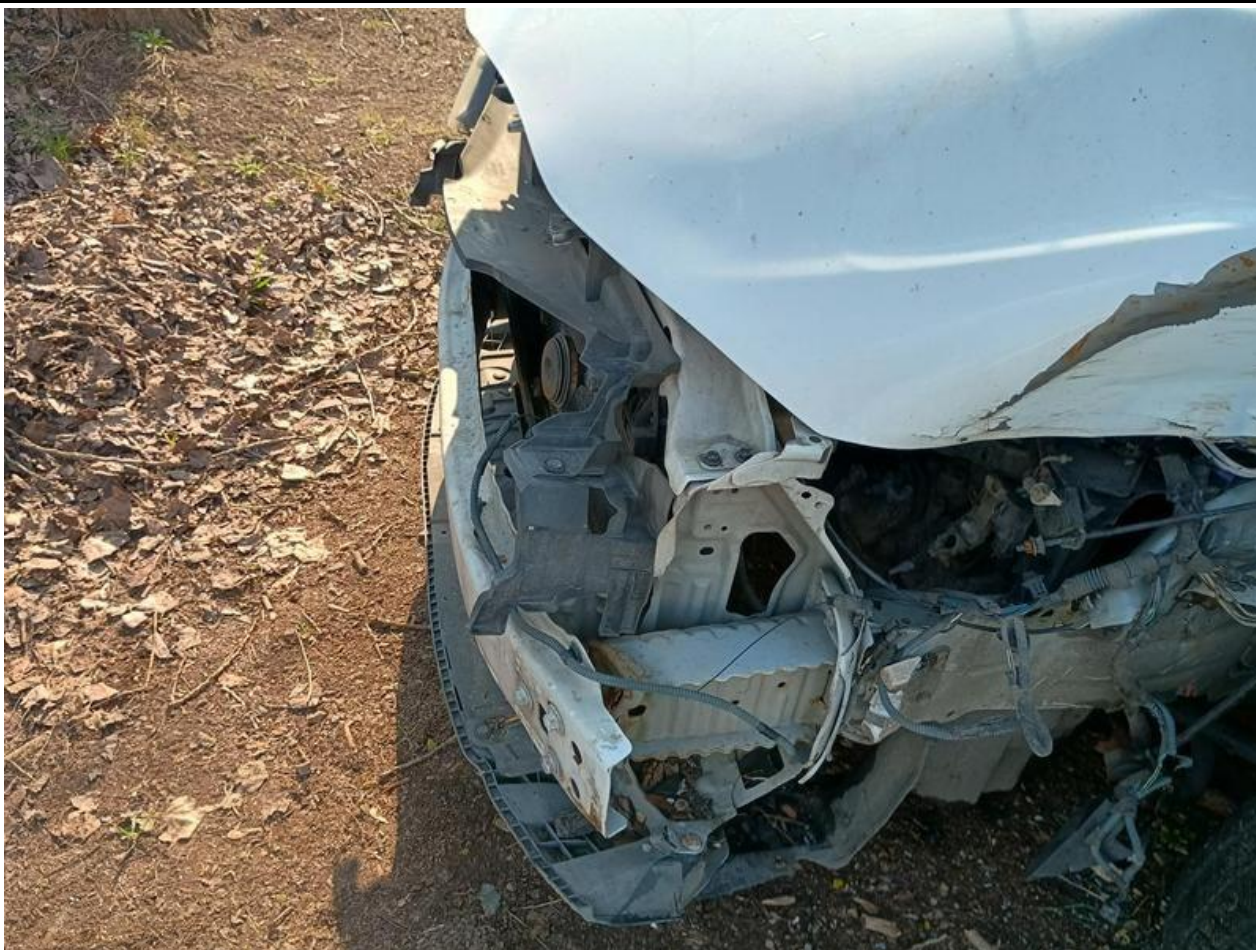

Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51

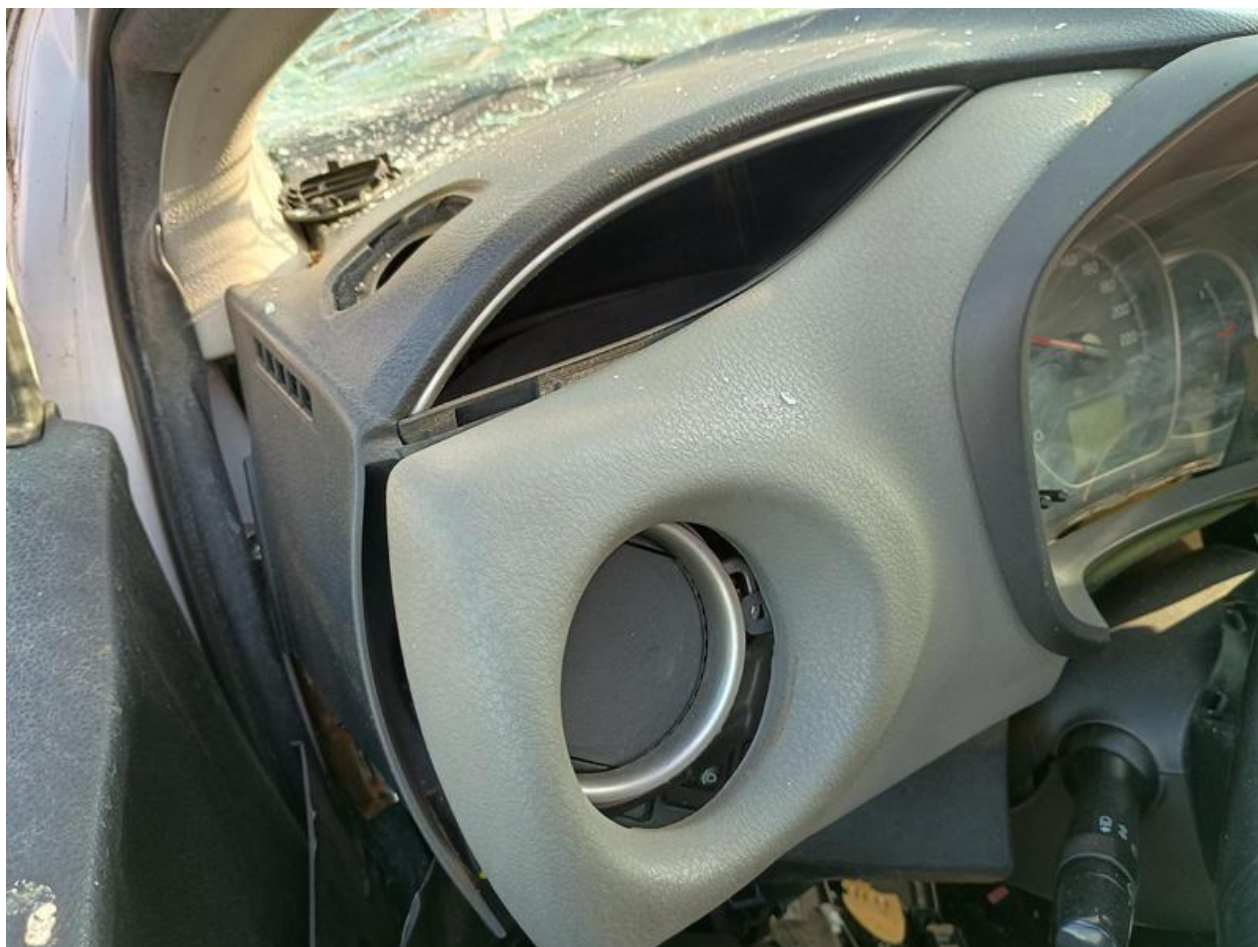

Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64

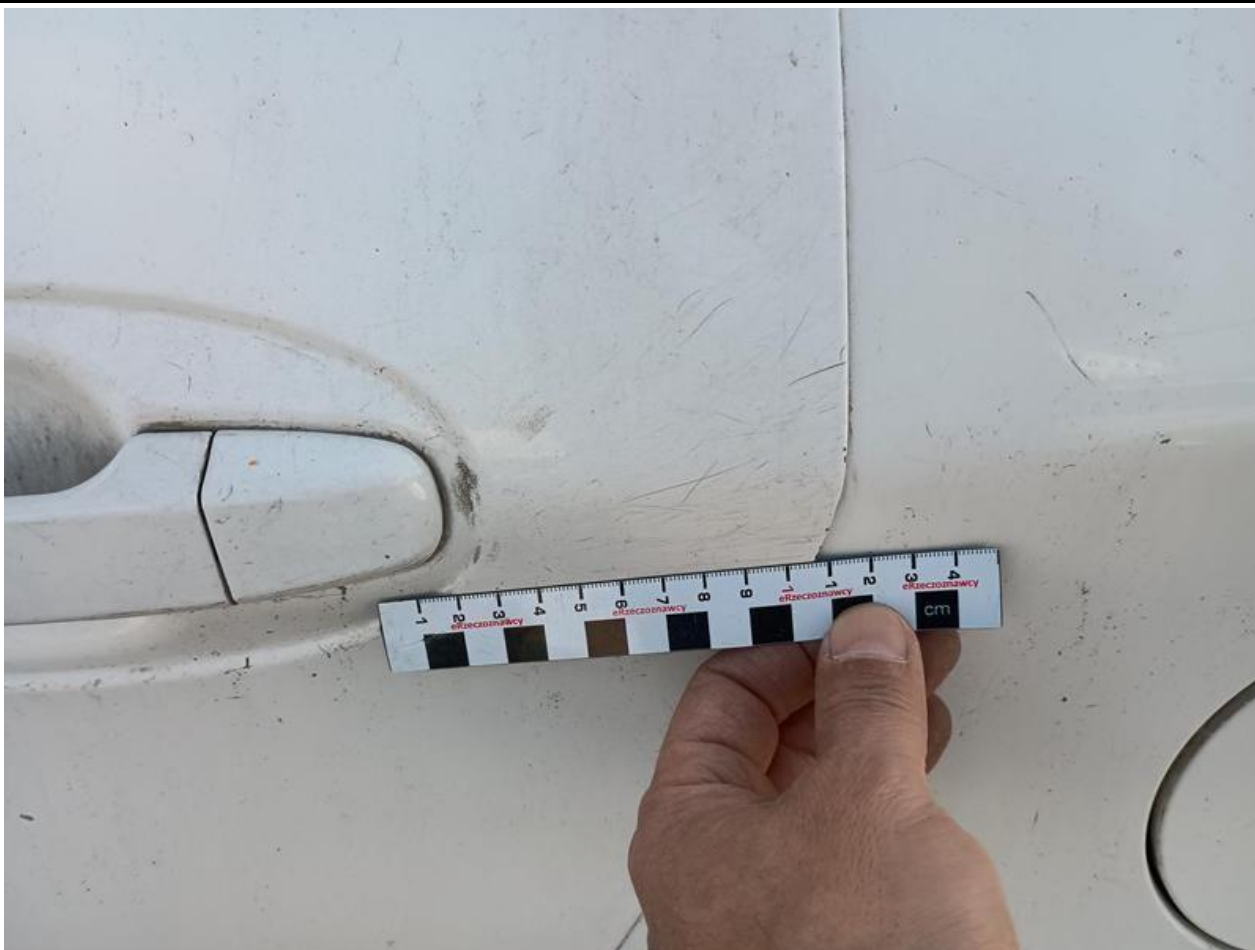

Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77

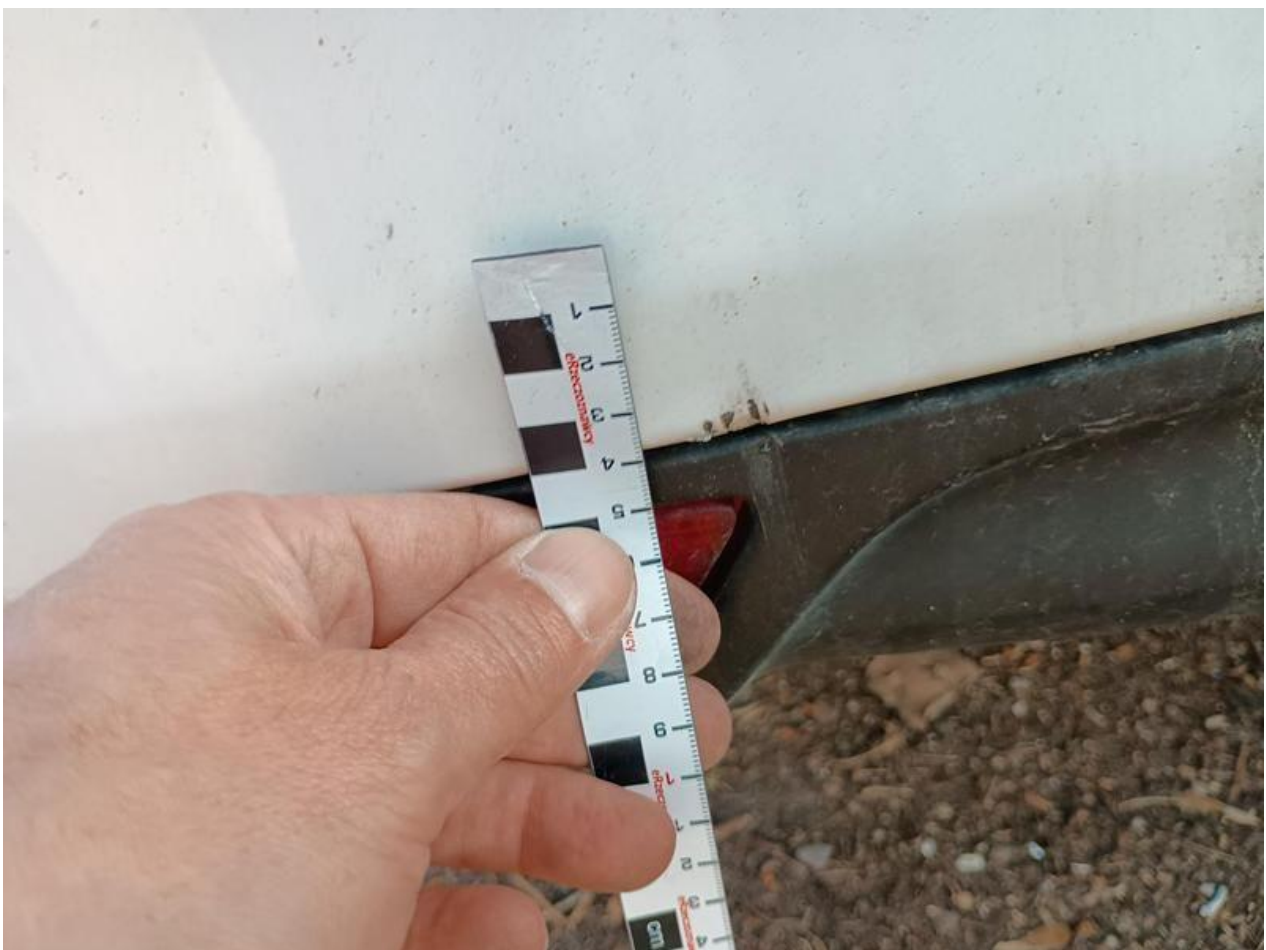

Fot. nr 78

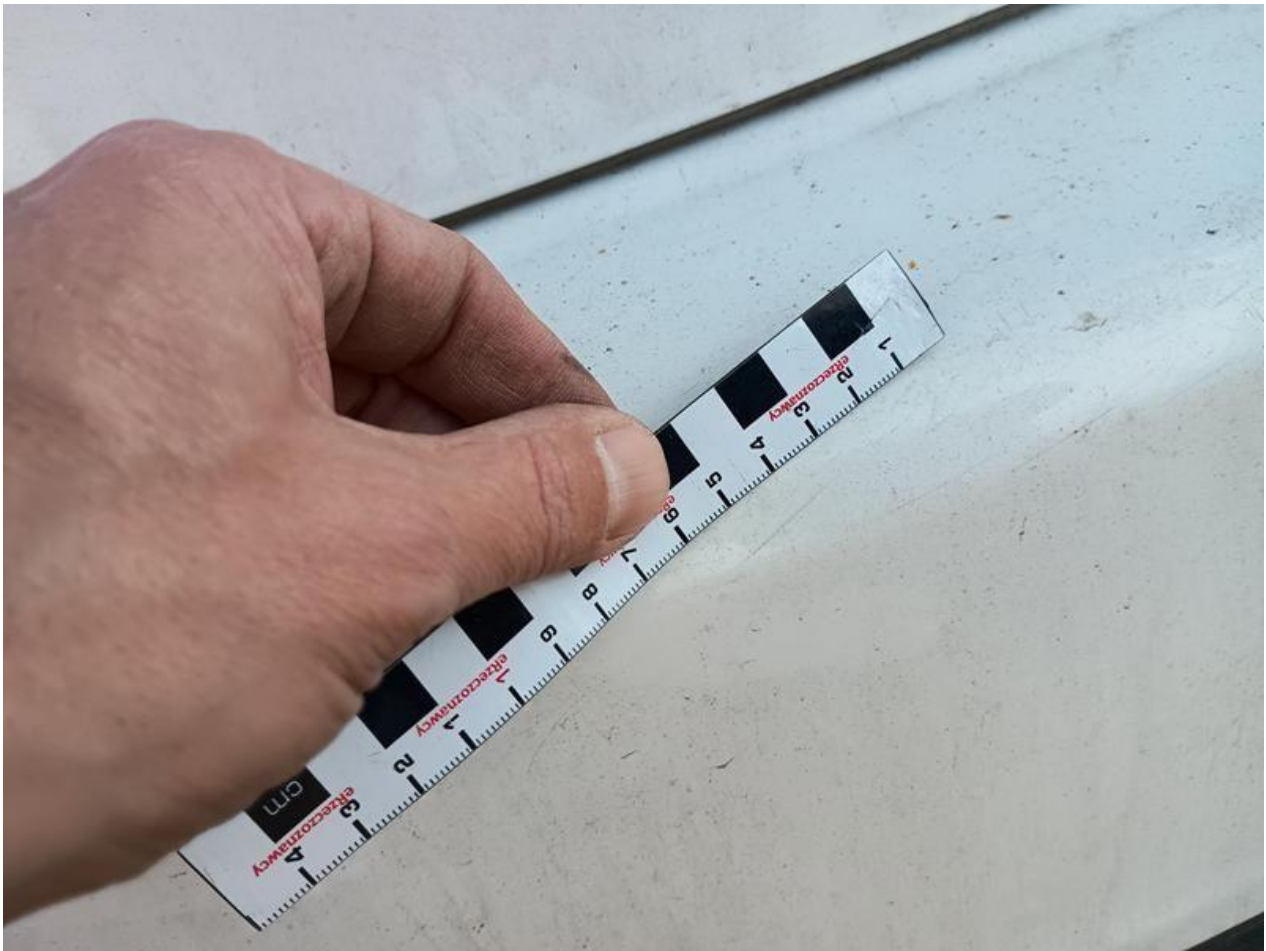


Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81

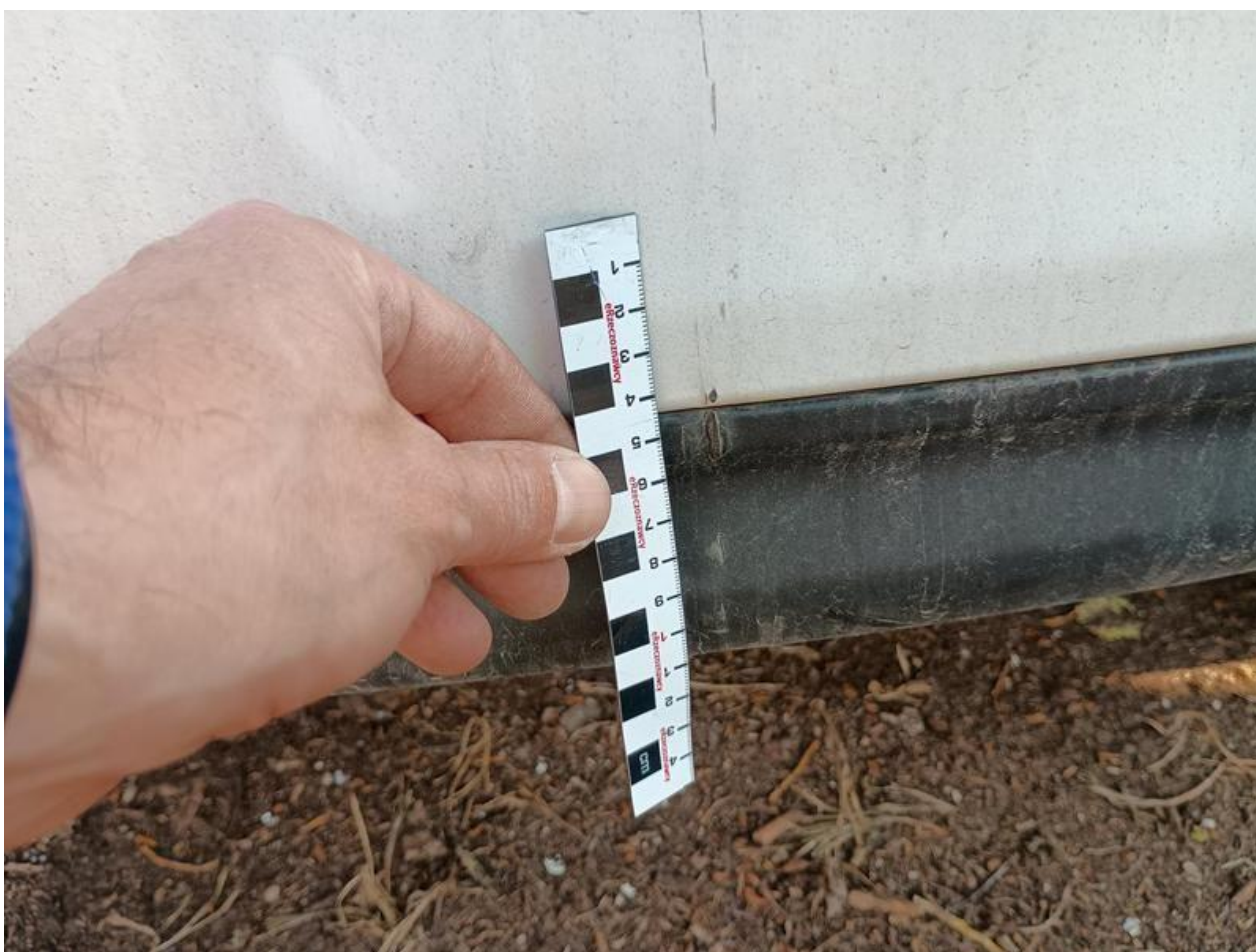

Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89




Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92

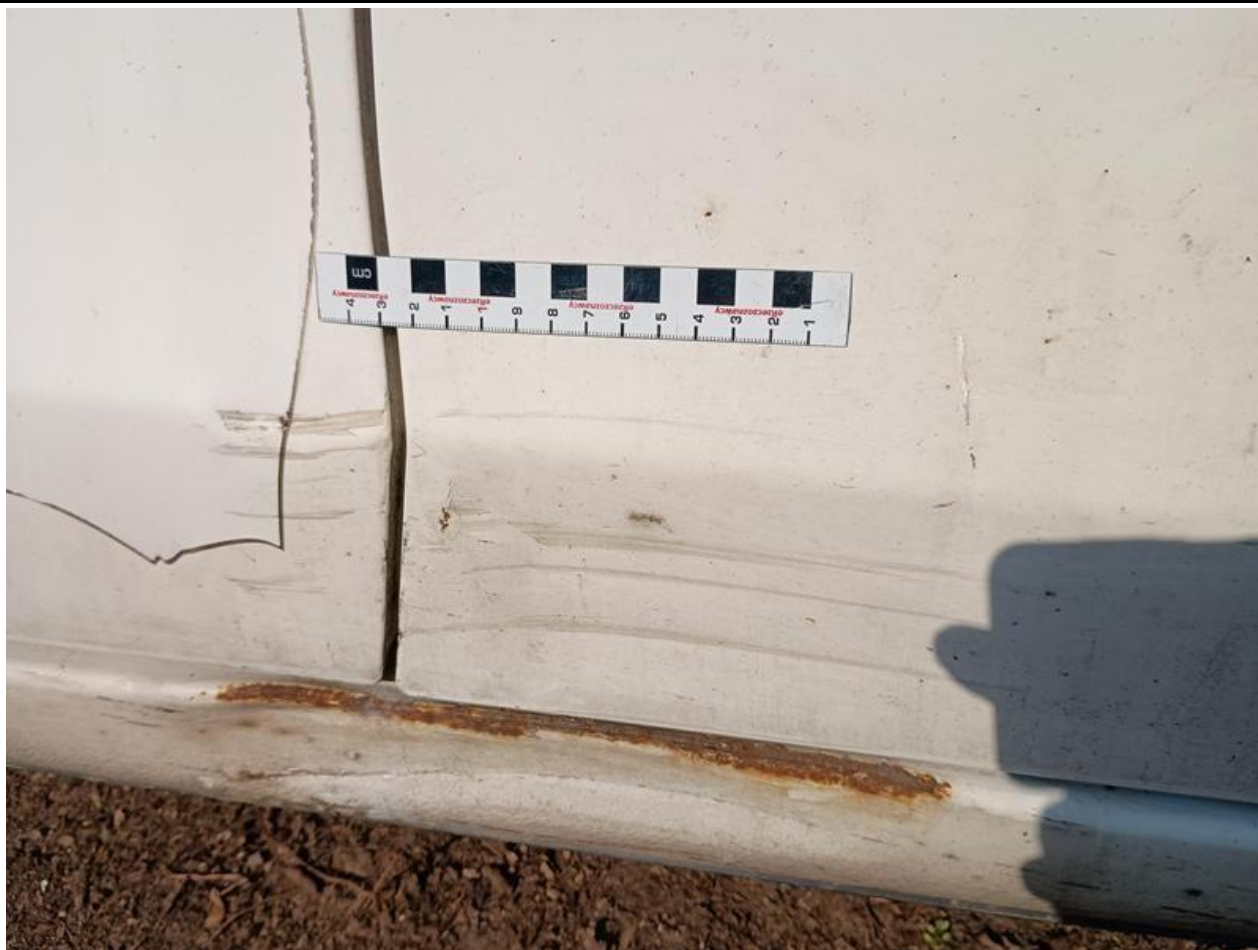

Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96




Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99

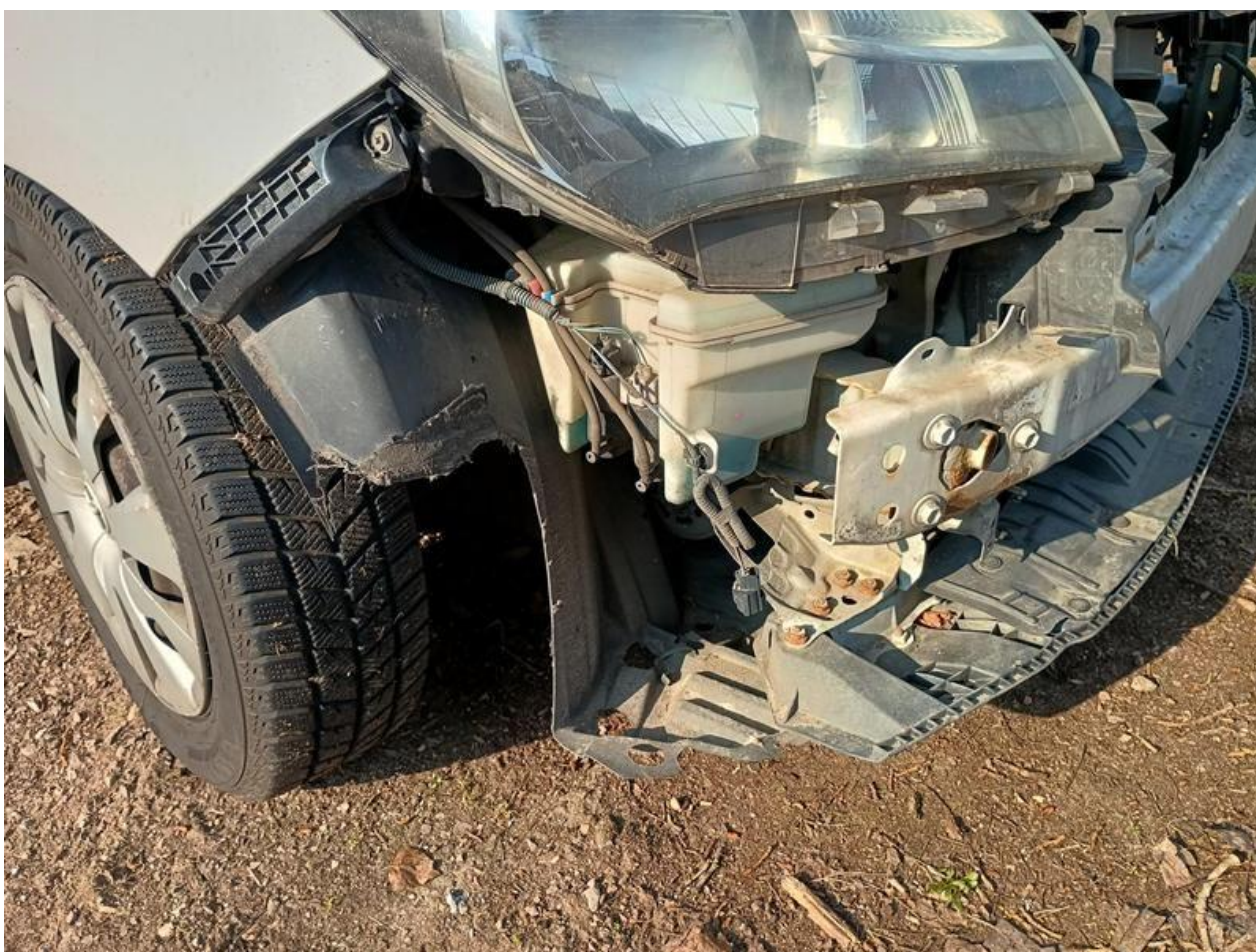

Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104




Fot. nr 105



Fot. nr 106




Fot. nr 107

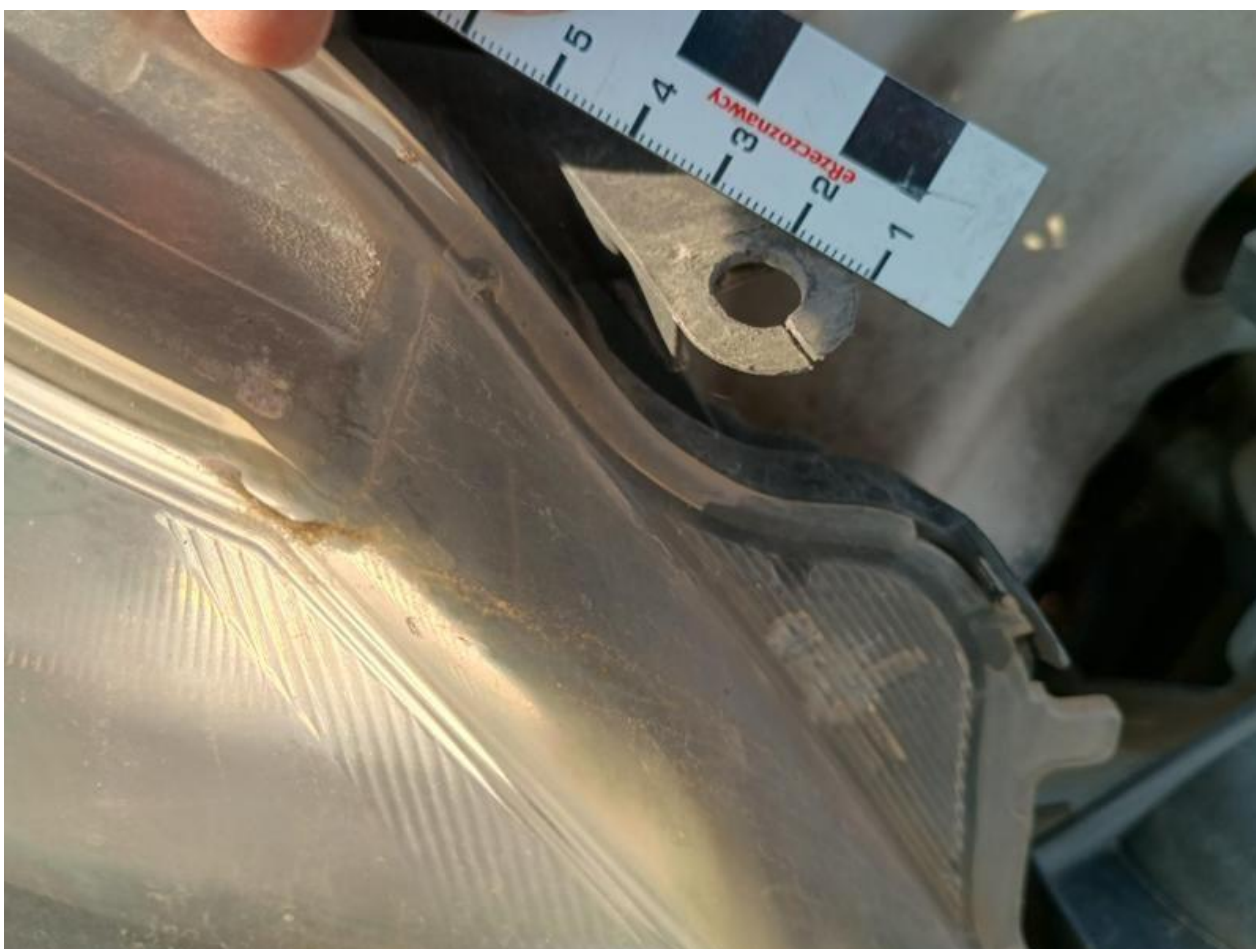

Fot. nr 108




Fot. nr 109

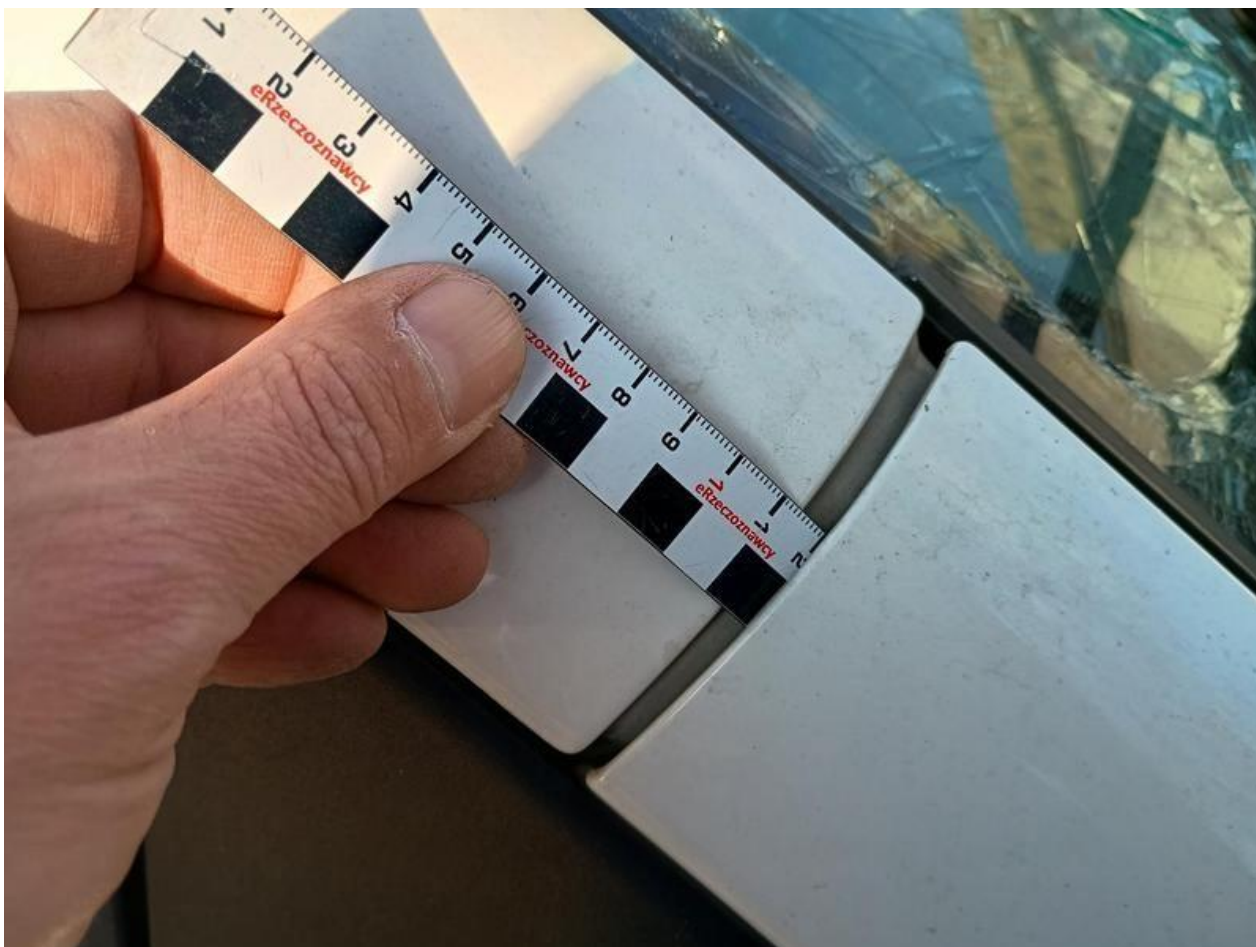

Fot. nr 110



Fot. nr 111

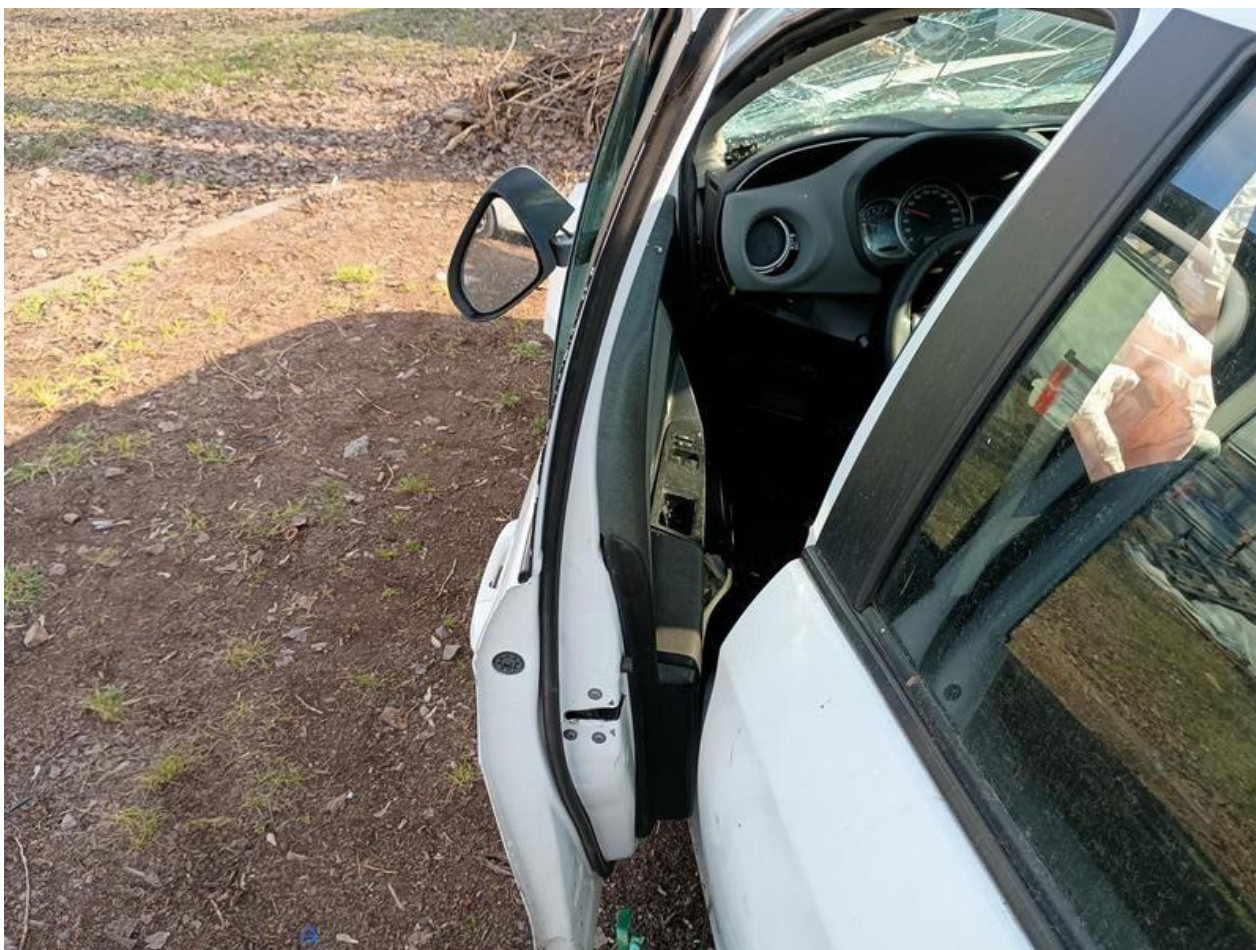


Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114

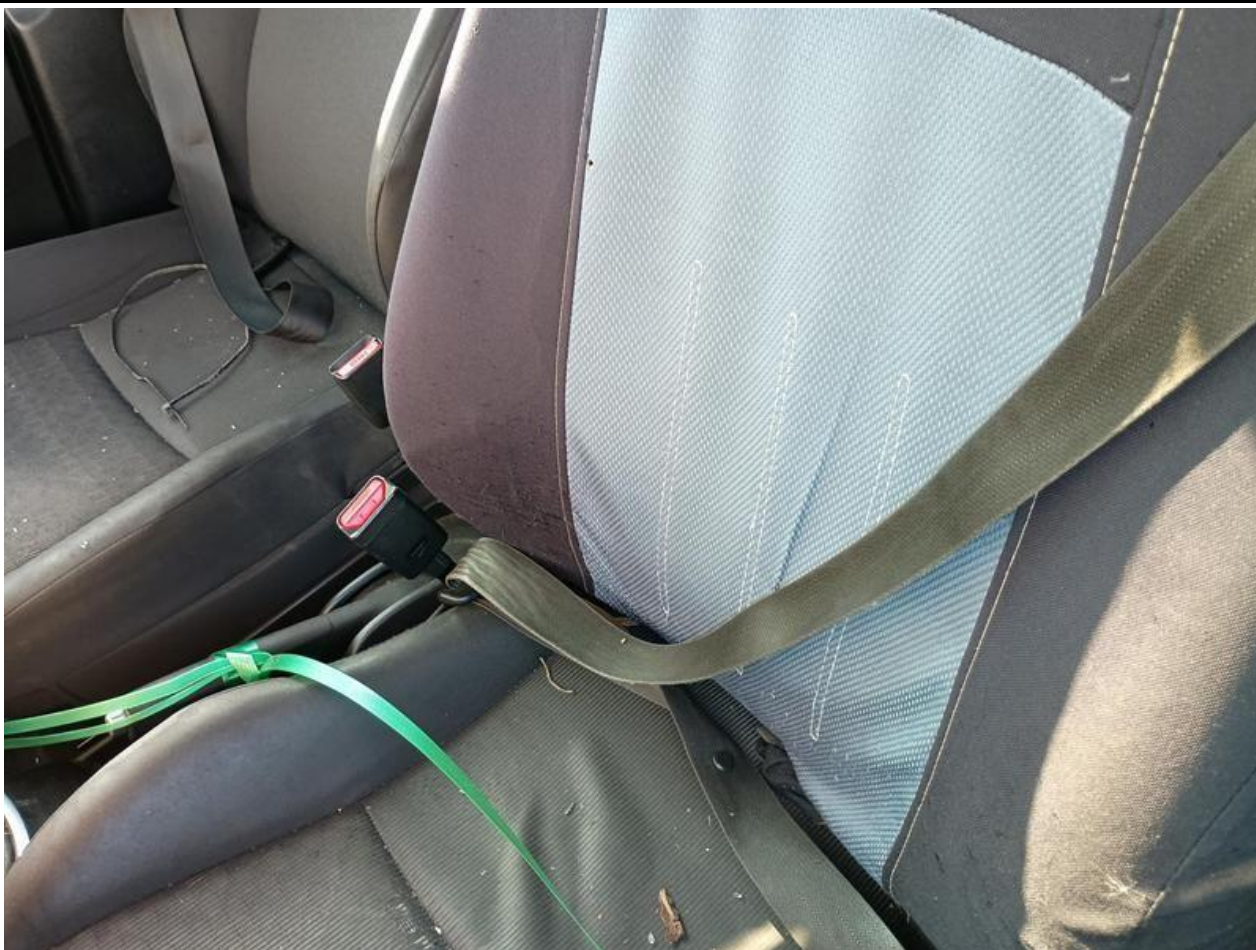

Fot. nr 115



Fot. nr 116




Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119

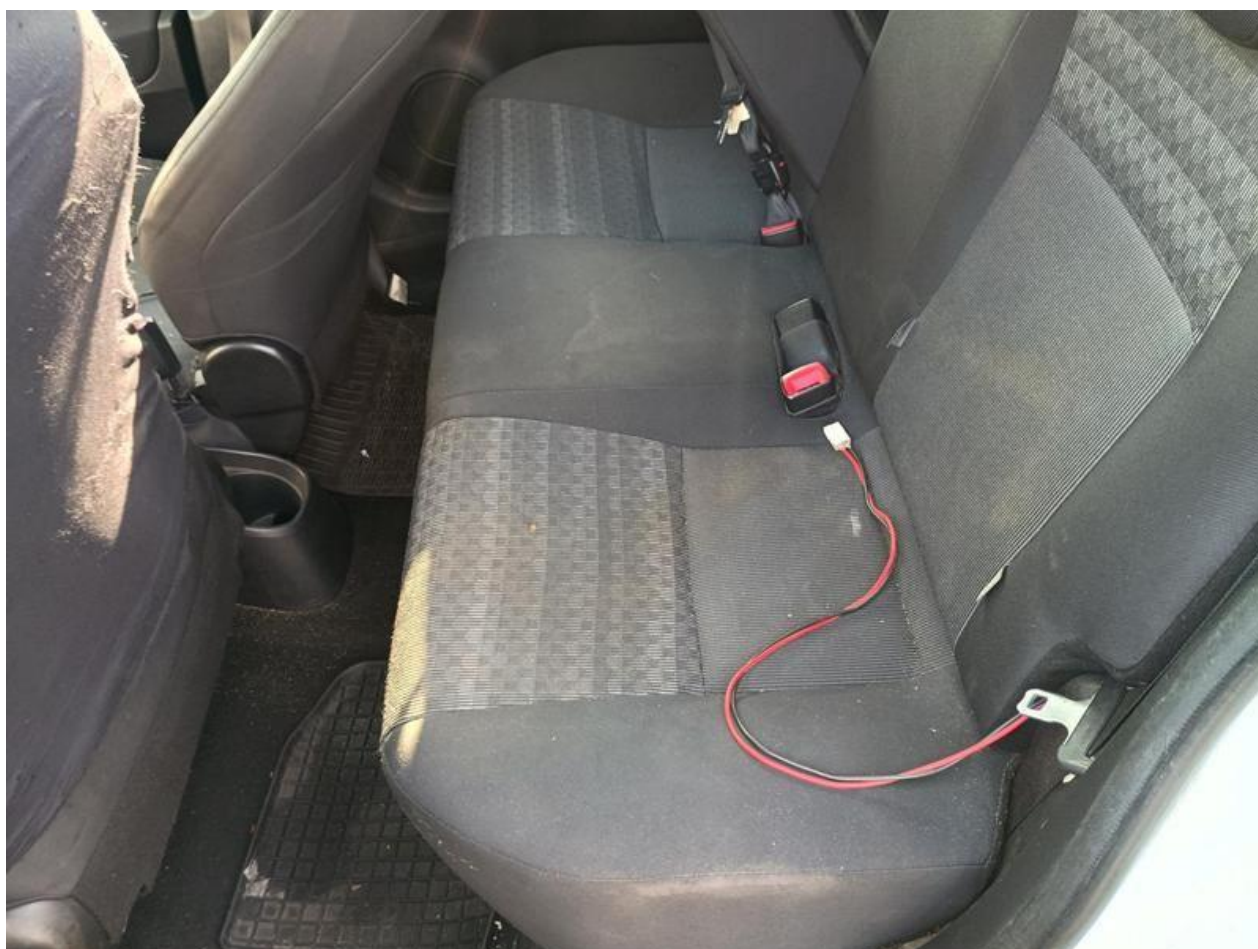


Fot. nr 120




Fot. nr 121



Fot. nr 122

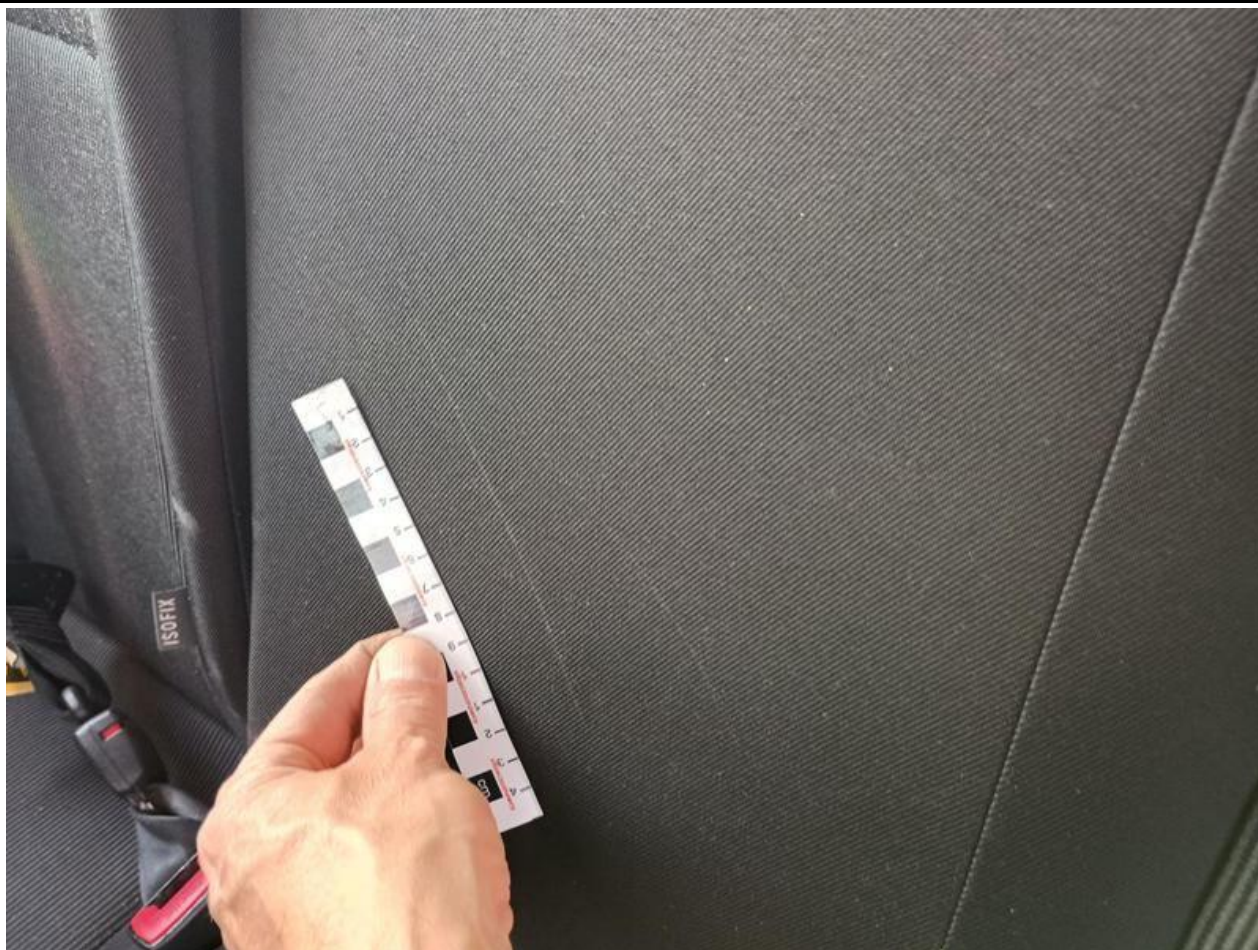

Fot. nr 123

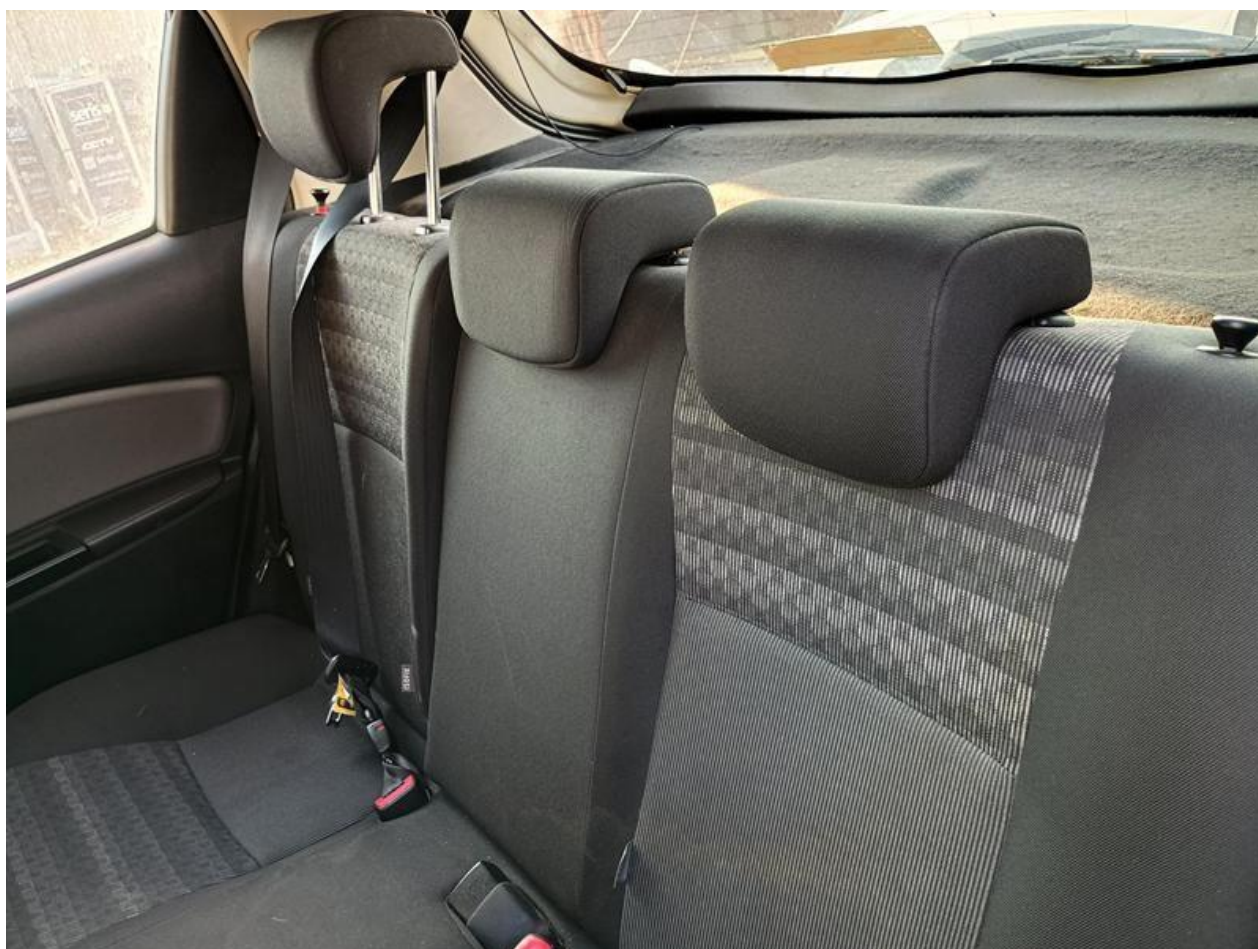

Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136




Fot. nr 137



Fot. nr 138




Fot. nr 139

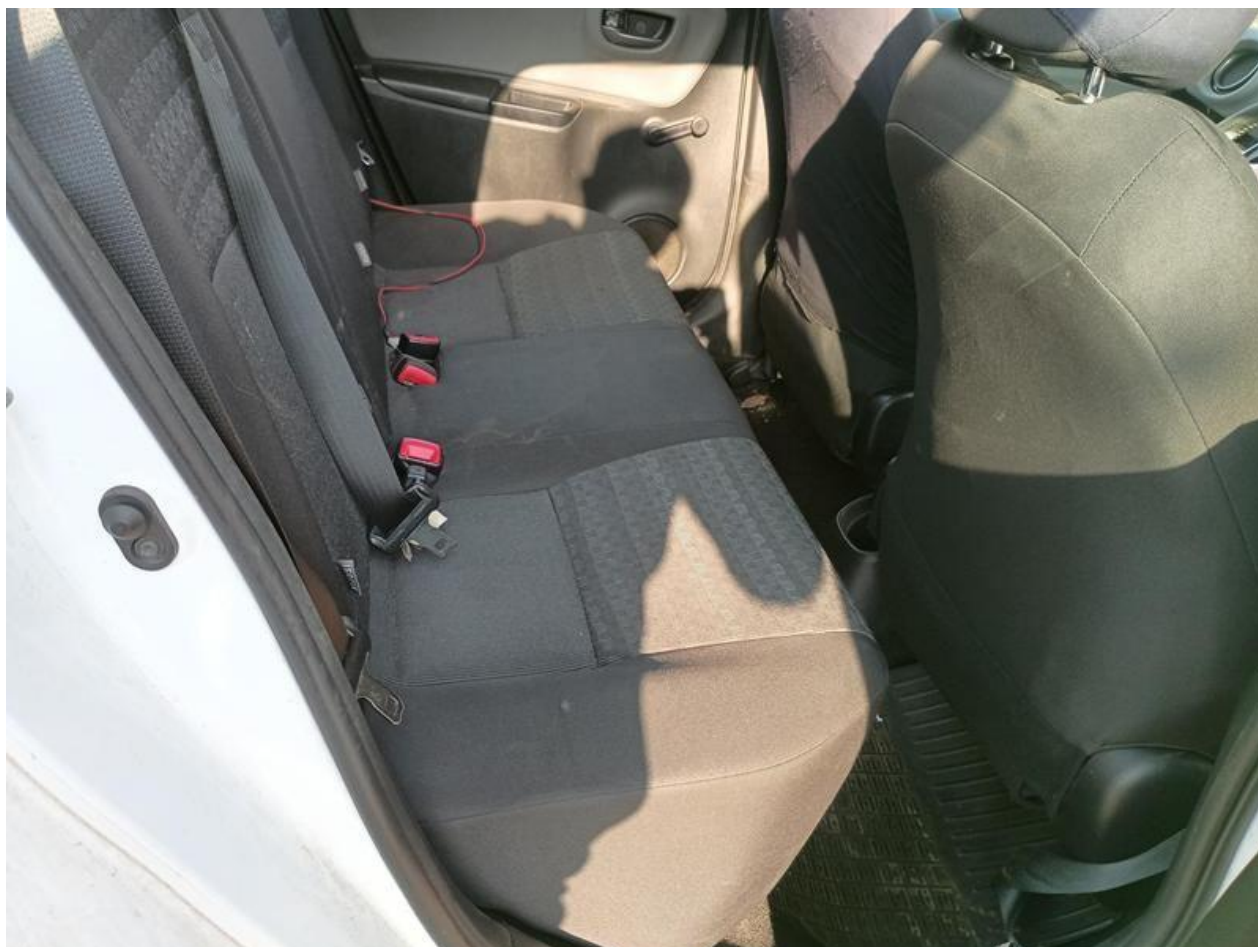

Fot. nr 140



Fot. nr 141

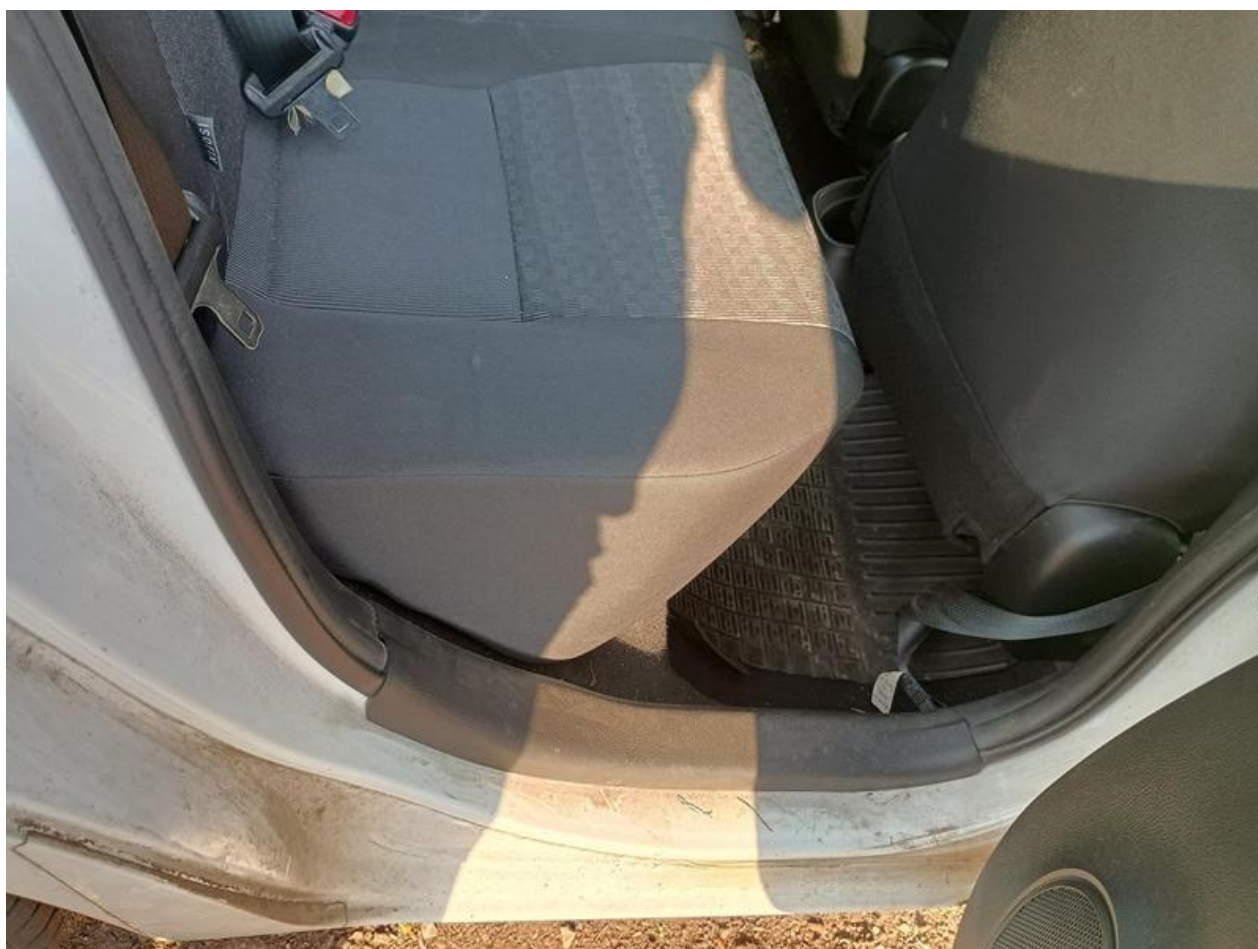

Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154




Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157

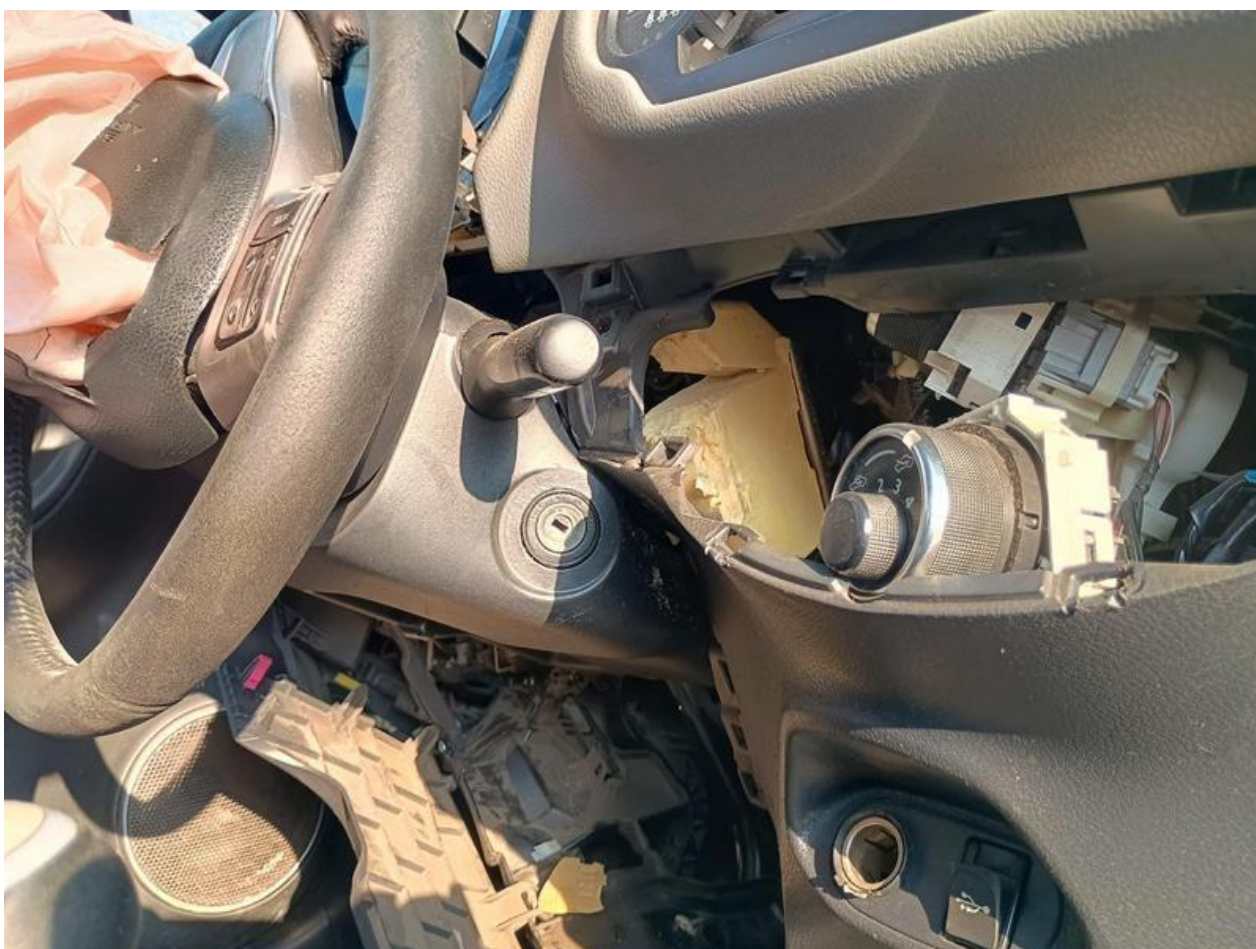

Fot. nr 158



Fot. nr 159



Fot. nr 160



Fot. nr 161



Fot. nr 162



Fot. nr 163



Fot. nr 164



Fot. nr 165




Fot. nr 166



Fot. nr 167



Fot. nr 168

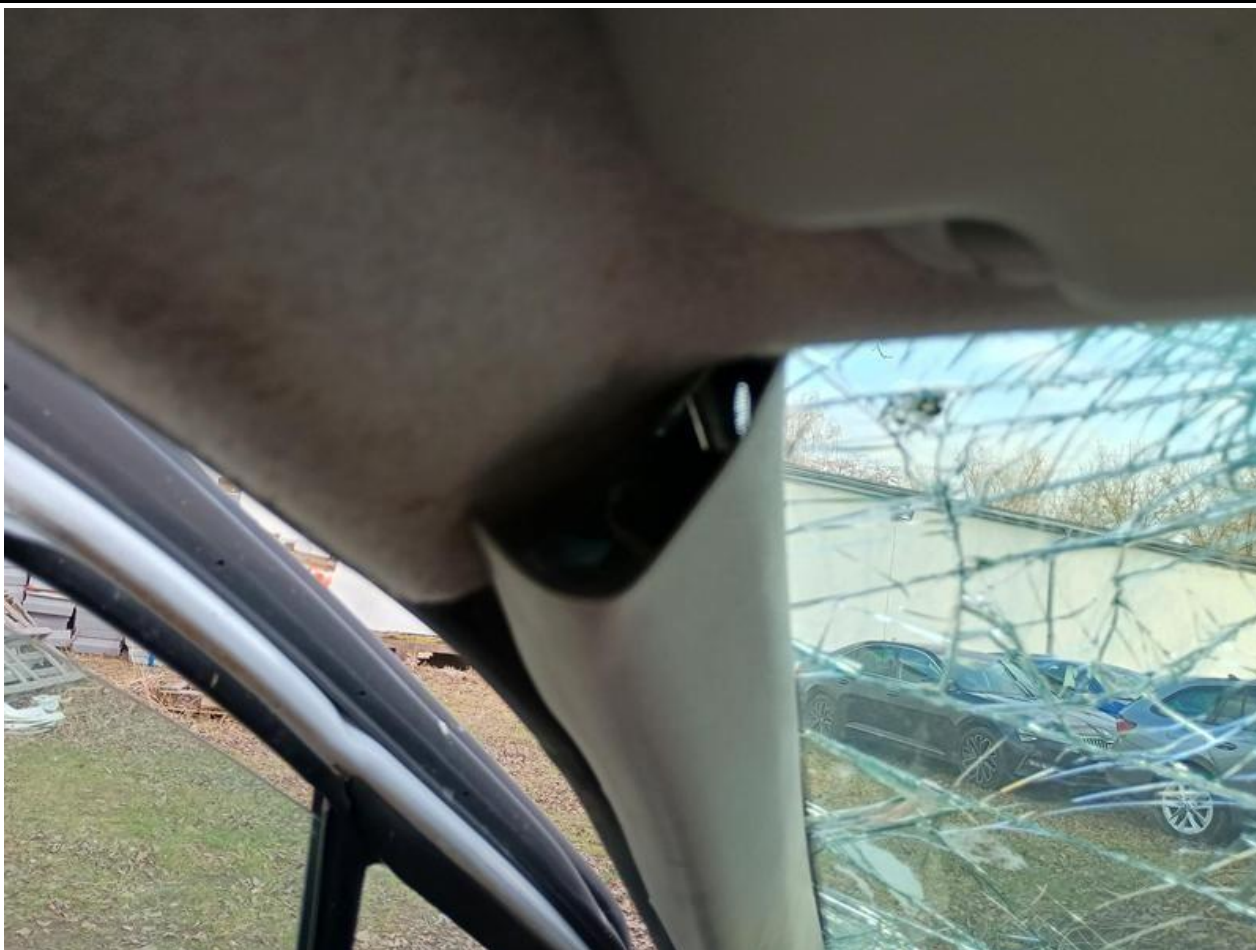


Fot. nr 169



Fot. nr 170



Fot. nr 171

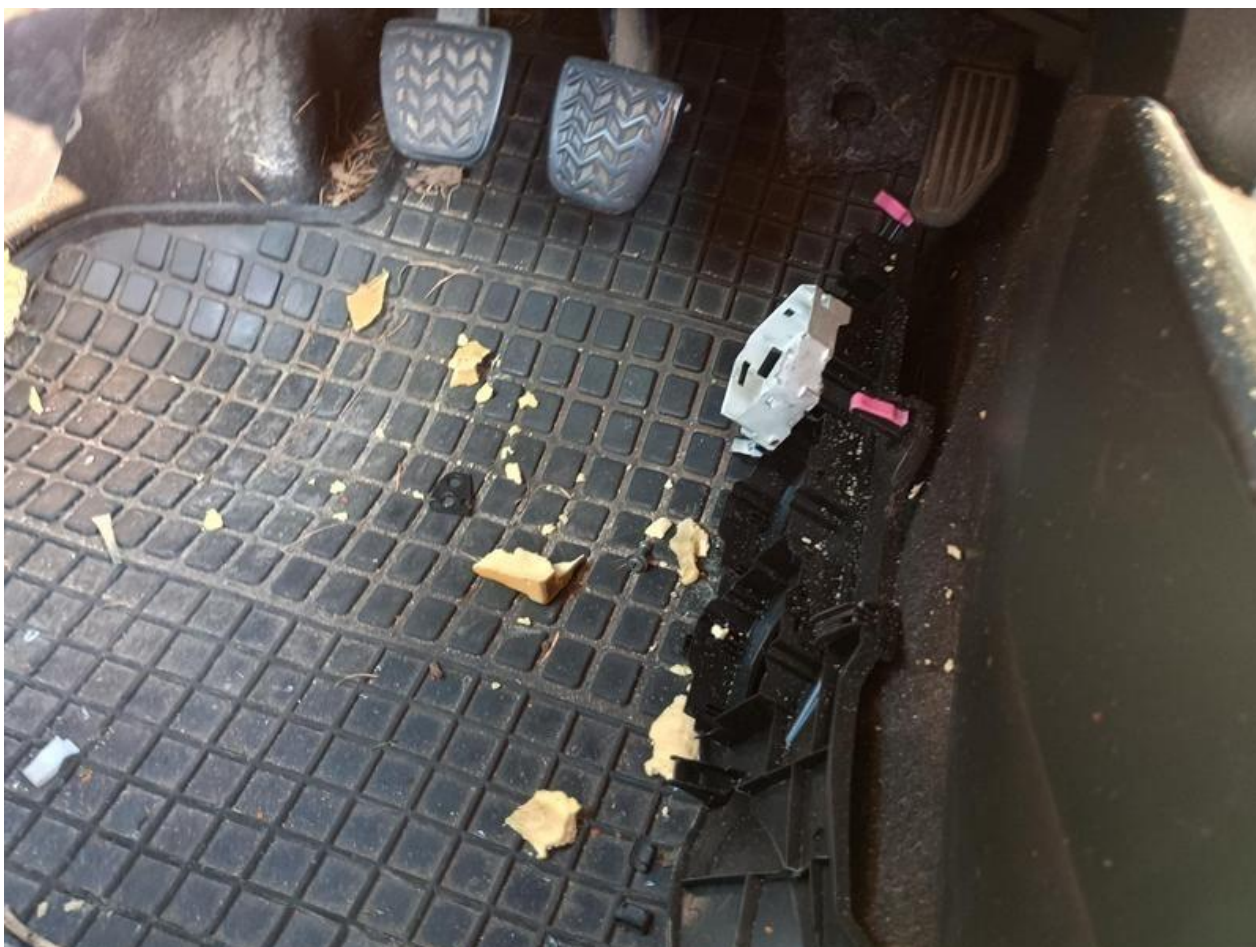

Fot. nr 172



Fot. nr 173



Fot. nr 174



Fot. nr 175



Fot. nr 176



Fot. nr 177



Fot. nr 178



Fot. nr 179



Fot. nr 180



Fot. nr 181



Fot. nr 182



Fot. nr 183



Fot. nr 184




Fot. nr 185



Fot. nr 186



Fot. nr 187

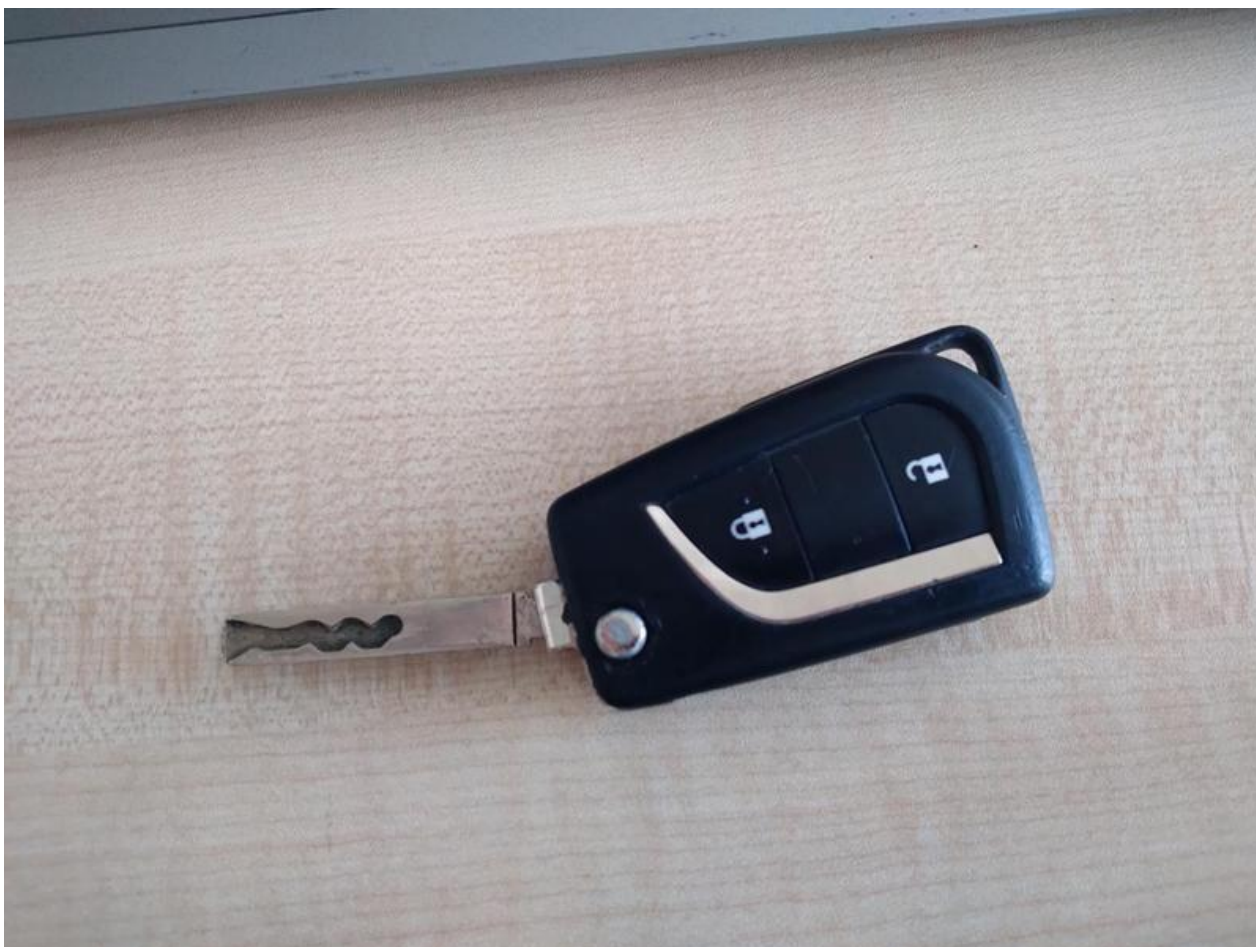

Fot. nr 188

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu