

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002228135
Besichtigt am: 11.12.2025 16:17
Berichts-Nr: 9659444
FIN: VSSZZZKMRR048615



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARH
Erstzulassungsdatum:	01.12.2023
Laufleistung:	16.995 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Mitternachtsschwarz
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

19"-Leichtmetallräder "Exclusive" 38/5, bearbeitet, in "Sport"-Schwarz und Kupfer	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW Hybrid TSI, Systemleistung 180 kW Grundmotor: TH8/T9D, eHybrid	Einton-Signalhorn
6-Gang-Automatikgetriebe A6	Embleme
Abgasendrohr hinten (Standard)	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Abwicklung Serie	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambientelicht Ausführung 2	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Angehobener Ladeboden hinten	Fertigungsablauf Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Feststellbremse
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	Formteilhimmel ungeteilt
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	FPK-Medium
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Frontantrieb
Außenspiegelgehäuse lackiert	FULL LINK
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fußhebelwerk
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckspoiler
Chrom-Paket	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dachreling, schwarz	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung hinten,Sportausführung	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Datenträger für EU, integriert	Keine Aktionsausführung
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kennzeichenträger vorn (groß)
Dekor-Einlagen	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dekor-Einlagen für Konsole	Klimakomfortscheibe
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)
Digitaler Radioempfang	Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	

Kompensor Ausf. 1	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Kopfstütze für Vordersitz	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sonderspezifikationen
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Steckdose
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Trennwand
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Linkslenker	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Matrix LED	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Matrix-Beam	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Multifunktionskamera	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Pan-European-eCall
Mit Verkehrszeichenerkennung	Pannens-Set
Mittelarmlehne vorn	Parklenkassistent
Modul Boden hinten Ausführung 1	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
MPV Formentor	Radstand
Müdigkeitserkennung	Rechtsverkehr
Navigationsgerät-High	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelscheinwerfer	Reifen 245/40 R19 94W
Nebelschlussleuchte	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifendruckkontrolle
Nichtraucherausführung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Anhängavorrichtung	Safe & Driving XL (für Navigationssystem)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen hinten
Ohne Car2X	Scheibenbremsen vorn
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Feuerlöscher	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Fußmatten	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Head-Up Display	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Individualeinbau	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Ohne Mode3 Ladekabel	

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit Lenkhubeinschränkung
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sportausstattung Formentor VZ
 Sportsitze vorn
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standardelektrik
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Sport
 Supersportlenkrad mit Bediensatelliten
 Supersportlenkrad mit Tiptronic, beheizbar
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch
 Tür und Seitenverkleidung Teilleder
 Typprüfland Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 Umgebungskamera
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variante Grundausstattung
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
 Vier-Lenkerachse
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Winterpaket: Sitzheizung vorn
 Zierleisten schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Scheinwerfer links	Sprung	Ersetzen
2	Lenkrad	Kratzer	Ersetzen
3	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
4	Türverkleidung hinten rechts	Kratzer	Ersetzen
5	Handschuhfach Deckel	Kratzer	Ersetzen
6	Seitenschutzleiste rechts	Kratzer	Ersetzen
7	Stoßfängerzierblende hinten	Kratzer	Lackieren
8	Diffusor	Kratzer	Lackieren
9	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
10	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
11	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
12	Verkleidung A-Säule rechts	Kratzer	Ersetzen
13	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
14	Belüftungsdüse hinten mitte	Beschädigt	Ersetzen
15	Türgriff innen hinten links	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKMXRR048615

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

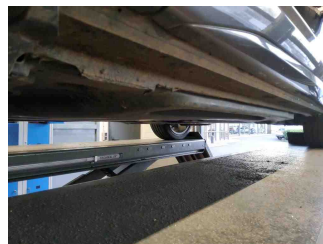

Seitenansicht - Schweller links

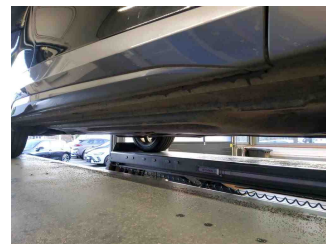


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links

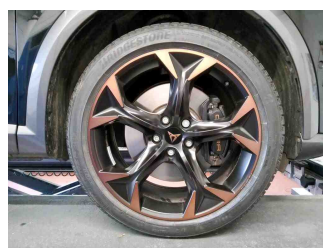

Räder - Rad montiert vorne
rechts

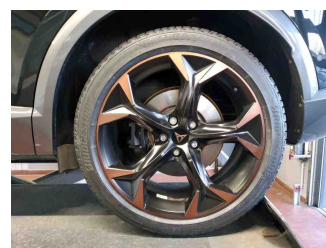


Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

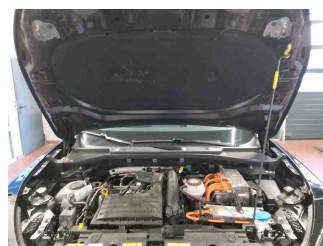


Fahrzeug - Motorraum offen

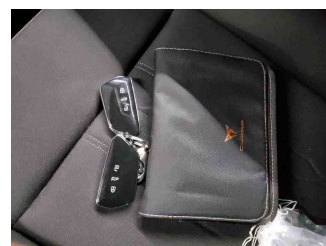

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

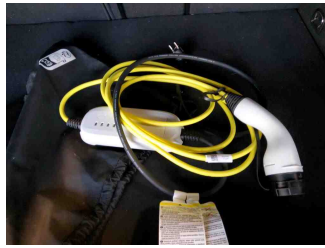


Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

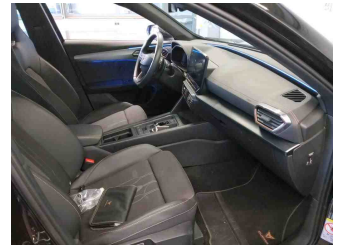

Innenraum - vorne

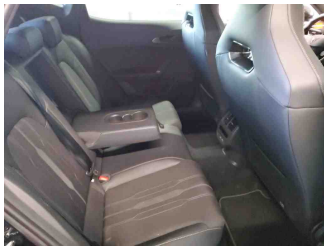

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Scheinwerfer links - Sprung - Ersetzen



Kommentar	Einätzung
-----------	-----------




2 - Lenkrad - Kratzer - Ersetzen

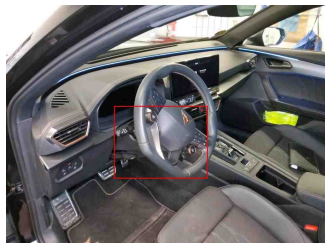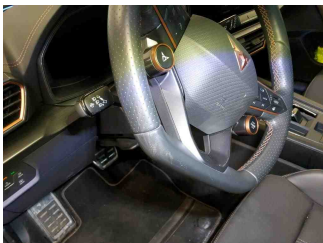


3 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

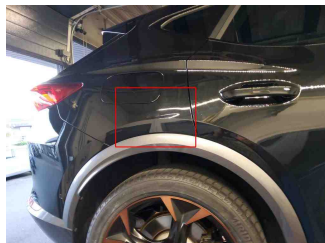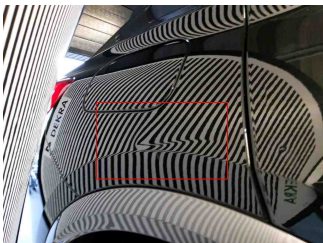

4 - Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - Ersetzen

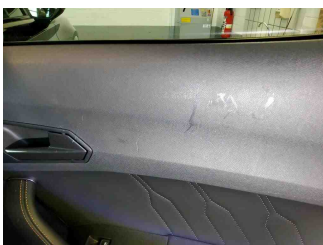


5 - Handschuhfach Deckel - Kratzer - Ersetzen

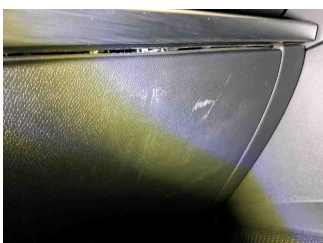

6 - Seitenschutzleiste rechts - Kratzer - Ersetzen



7 - Stoßfängerzierblende hinten - Kratzer - Lackieren

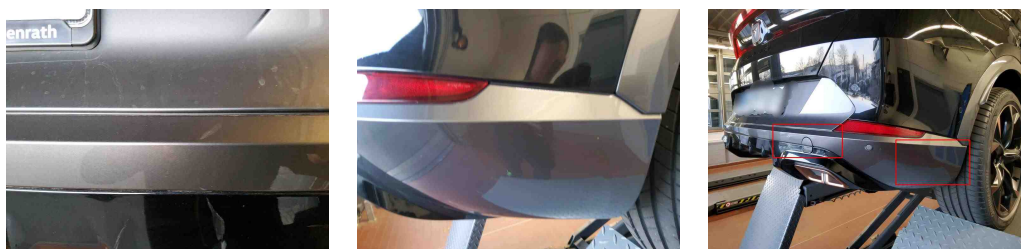

8 - Diffusor - Kratzer - Lackieren





9 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



10 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren





11 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

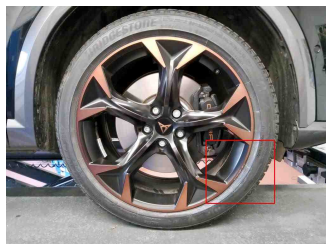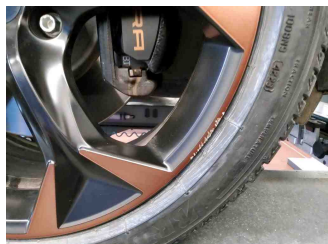


12 - Verkleidung A-Säule rechts - Kratzer - Ersetzen

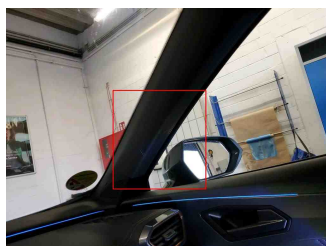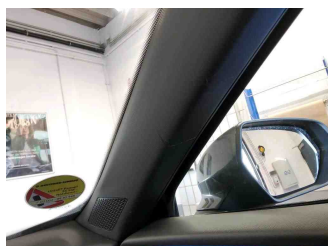

13 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

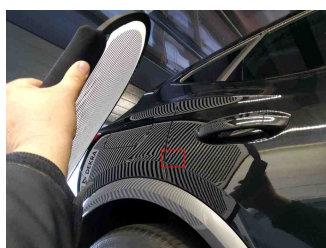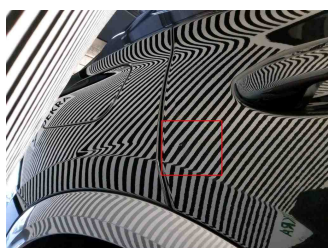

14 - Belüftungsdüse hinten mitte - Beschädigt - Ersetzen

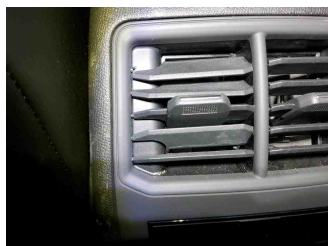

15 - Türgriff innen hinten links - Kratzer - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

