

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118925
vom: 26.02.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002334617
Besichtigt am: 23.02.2026 14:07
Berichts-Nr: 10118925
FIN: TMBJH9NP7P7016558



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

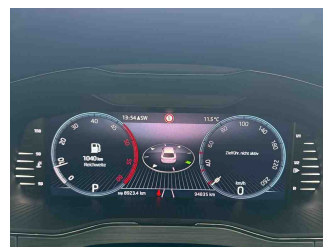

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118925
vom: 26.02.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / APL
Erstzulassungsdatum:	27.02.2023
Laufleistung:	94.835 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Brilliant-Silber Metallic
Farbe Dach:	Brilliant-Silber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	669 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118925
vom: 26.02.2026

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - mit erweitertem Sicherheitssystem	Business Amundsen
"KESSY GO" ohne "SAFE" System	Chrom-Paket
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Chromrahmen um die Seitefenster
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
"Virtual Cockpit"	DAB - Digitaler Radioempfang
12 Volt-Steckdose(n)	Dachreling, schwarz
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dachspoiler
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Um- nähung	Dämpfung hinten,Basis 1
2x USB vorne + 2x USB hinten	Dämpfung vorn
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Dekorleiste Brushed
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C	Doppelton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe	Drehstromgenerator 140 A
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	-
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Einstiegsleisten vorne und hinten
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Elektrische Zusatzheizung
Außen-Sound Standard	Entriegelung Hintersitz Standard
Außenspiegel links, konvex	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrerkniefahrgas
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstellbar separat beheizbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Ausstattungsstufe - Ambition	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Feststellbremse
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Beheizbare Vordersitze	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)
Bordliteratur in Deutsch	Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung, (mit Spindel- antrieb, ohne Virtuelles Pedal)
Bordwerkzeug	Heckscheibenwischer "AERO"
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
	Kältemittel R1234yf



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118925
vom: 26.02.2026

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne CD/DVD für Navigation
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Durchladeeinrichtung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne ECO-Funktion
Komfortsitze vorn	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Fußmatten
Kopfstützen vorn	Ohne Garagentoröffner
Kraftstoffbehälter	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Head-Up Display
Kühlerschutzgitter	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kindersitz
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Ladeboden
LED Rückleuchte	Ohne Ladedose
Leergewichtsbereich 1	Ohne Ladekabel
Leichtmetallräder "ORION" 6,5Jx16"	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Lichtassistent
Leuchtwertenregulierung	Ohne Müdigkeitserkennung
Linkslenker	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Low LED Basis Scheinwerfer inkl. LED Tagfahrlicht	Ohne Schmutzfänger
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mit Halter	Ohne Sonnenschutzrollo
Mit Multifunktionskamera	Ohne Spurwechselassistent
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mittelarmlehne vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelkonsole	Ohne Uhr
Motorenstart Standard	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Navi Amundsen + Web radio	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Nebelschlussleuchte	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Netztrennwand	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nicht Heissland	Ohne zusätzliche Bereifung
Nichtraucherausführung	Optionsinfotainment (MIB3)
Normal-Lackierung	Pannen-Set
Notrufsystem eCall+	PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion
Ohne "drive select"	Preisstützung
Ohne 2. Batterie	Radschrauben Standard
Ohne Adapter	Radstand
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Rechtsverkehr
Ohne alternativ-Antriebssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Anhängervorrichtung	Reifen 215/60 R16 95V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118925
vom: 26.02.2026

Reifendruckkontrolle
 Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
 Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz in Grundauführung
 Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheit
 Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
 und Airbagschild
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfplatz Deutschland
 Variant/Avant
 Variante Grundausrüstung
 Vorbereitung für Kindersitzhalterung mit Sicherheitssystem
 "ISOFIX" auf Beifahrersitz
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118925
vom: 26.02.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	215/30 R 16 95 V	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/30 R 16 95 V	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/30 R 16 95 V	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/30 R 16 95 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118925
vom: 26.02.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Unfallschaden	Instandsetzen + lackieren
2	Schminkspiegel	Beschädigt	Ersetzen
3	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
4	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Smart Repair
5	Tür vorne links	Kratzer	Smart Repair
6	Türgriff außen vorne links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
7	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118925
vom: 26.02.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118925
vom: 26.02.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJH9NP7P7016558

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Schwer zugänglich

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118925
vom: 26.02.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

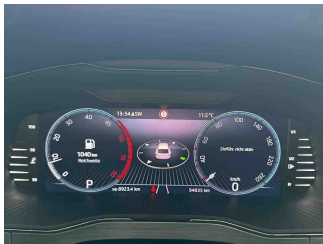


Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

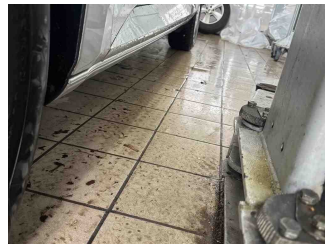


Seitenansicht - Schweller links

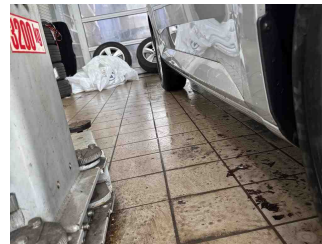


Seitenansicht - Schweller rechts

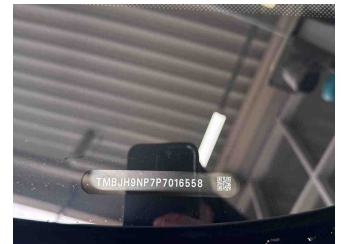

Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

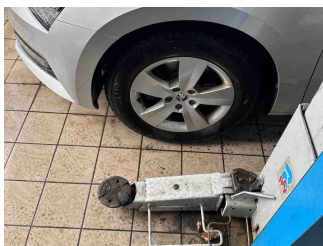


Räder - Rad montiert vorne links

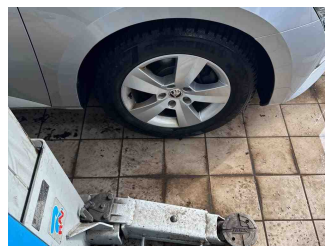


Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links

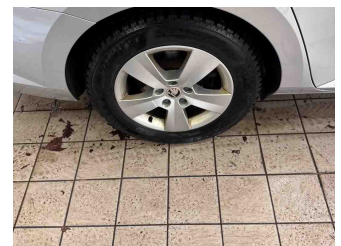

Räder - Rad montiert hinten rechts

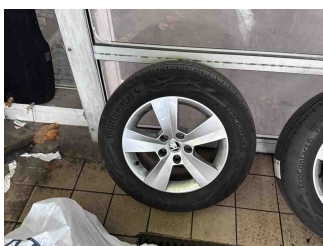


Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3

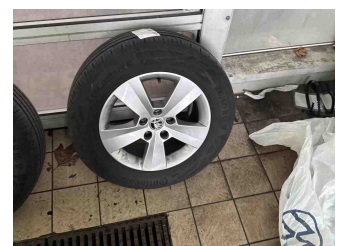


Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole

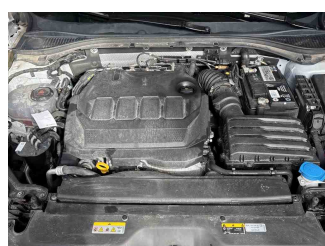

Fahrzeug - Motorraum offen

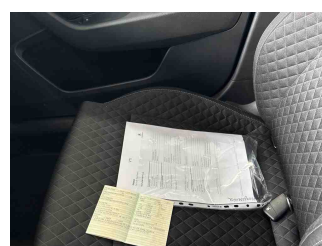

Equipment - Boardmappe/ Securitybag

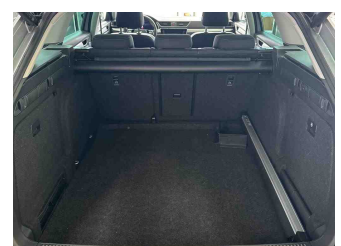


Innenraum - Kofferraum




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118925
vom: 26.02.2026

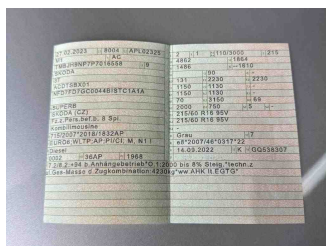


Fahrzeug - abgegebene ZB1

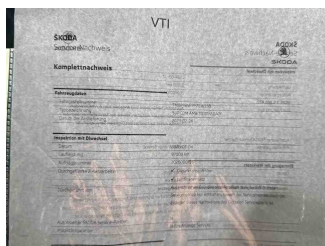

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

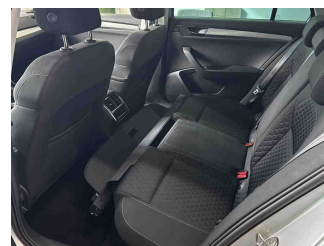

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger vorne - Unfallschaden - Instandsetzen + lackieren

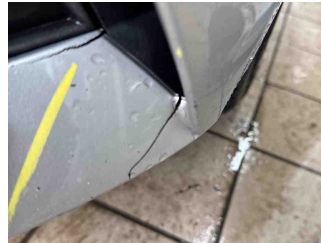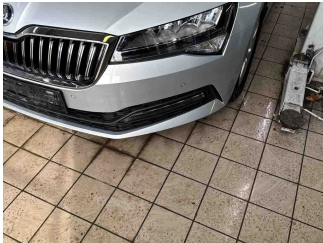

2 - Schminkspiegel - Beschädigt - Ersetzen

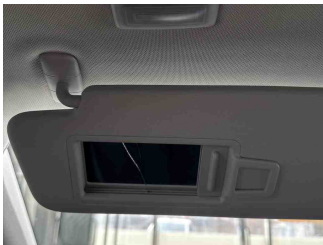


3 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

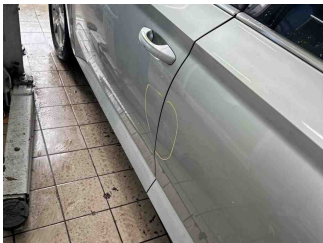

4 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Smart Repair



5 - Tür vorne links - Kratzer - Smart Repair

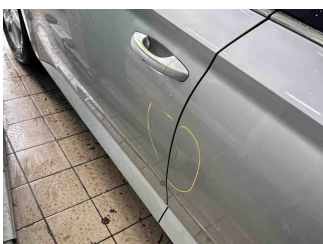




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10118925
vom: 26.02.2026

6 - Türgriff außen vorne links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

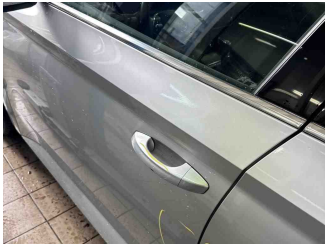

7 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

