

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002294633
Besichtigt am:	09.01.2026 15:51
Berichts-Nr:	9919264
FIN:	WVGZZA1ZNV077491

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CED
Erstzulassungsdatum:	27.01.2022
Laufleistung:	35.942 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Indiumgrau Metallic
Farbe Dach:	Indiumgrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Grau/Titanschwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	10.300 KM

» Fahrzeugausstattung

"ACTIVE"	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
"ACTIVE"	Dämpfung vorn
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dekoreinlagen für Sondermodell
3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte hinten, Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	Diebstahlwarnanlage
3 Kopfstützen hinten	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4 Leichtmetallräder "Galway" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Digitaler Radioempfang DAB+
4 Türen	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
6-Gang-Schaltgetriebe	ECO-Funktion
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abgasendrohr seitlich, hinten	Einstiegsleisten für Sondermodell
Abgasnorm EU6 AP	Einton-Signalhorn
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Ambientebeleuchtung weiß	Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
Anhängevorrichtung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Anhängevorrichtung abnehmbar und abschließbar	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, "Leaving home"- und manueller "Coming home"-Funktion
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrprofilauswahl
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fensterheber elektrisch
Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung ACC und Notbremsassistent "Front Assist"	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Batterie 420A (70Ah)	Fußgängererkennung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Berganfahrassistent	Hinterachse "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebsspannung 12 V	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug	Kategorie 0
Bremsbelagverschleißanzeige	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern	
Dachhimmel	

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer

LED-Scheinwerfer

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtweitenregulierung dynamisch

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn

Modul Boden hinten Ausführung 7

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Plus"

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

Nebelschlussleuchte

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dachreling

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Individualeinbau

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Lichtassistent

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Stabilisator hinten

Ohne Steckdose

Ohne Trennwand

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Pedale in Edelstahl gebürstet

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne

Rückstrahler in allen Türen

Schaltgetriebe MQ 281

Schalthebelknopf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Schublade unter dem rechten Vordersitz

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzbezüge für Sondermodell

Soundsystem "beatsAudio", 300 Watt Gesamtleistung, Subwoofer, digitaler 8-Kanal-Verstärker, 6 Lautsprecher

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Spurhalteassistent "Lane Assist"
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger mit Unterfahrschutz in Silber-Metallic, Lufteinlass
in Wabenstruktur
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Türunterteile schwarz, mit Chromleiste
Typprüfand Deutschland
USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
4	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 13.675,03
Summe (ohne MwSt.):				€ 13.675,03

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	482,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	196,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	164,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZNV077491

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

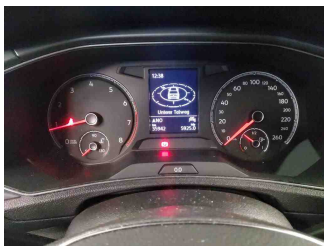


Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

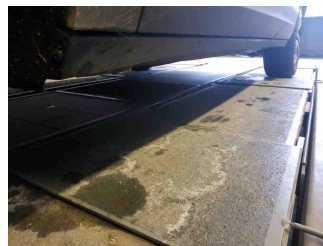


Seitenansicht - Schweller links

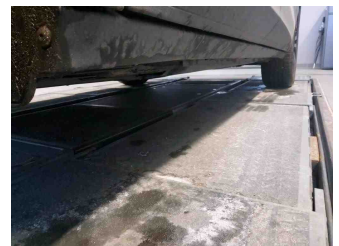


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

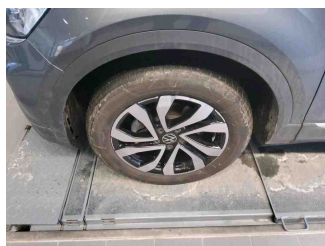


Räder - Rad montiert vorne links

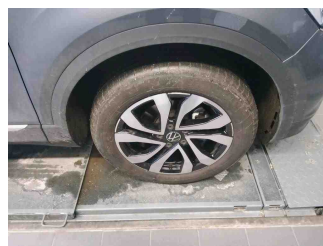

Räder - Rad montiert vorne rechts

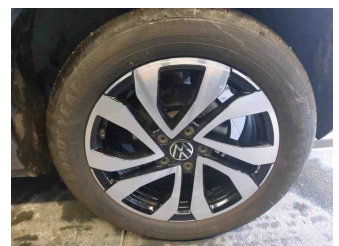


Räder - Rad montiert hinten links

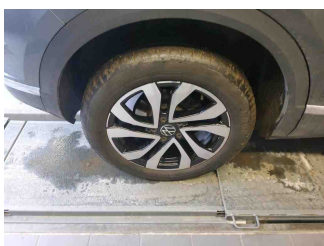


Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole

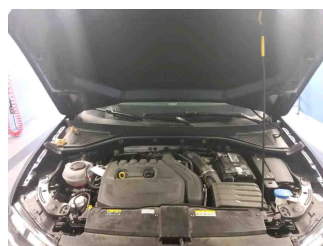


Fahrzeug - Motorraum offen

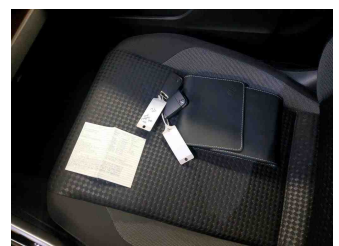


Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

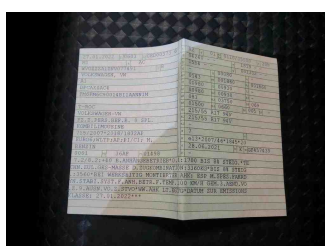


Fahrzeug - abgegebene ZB1

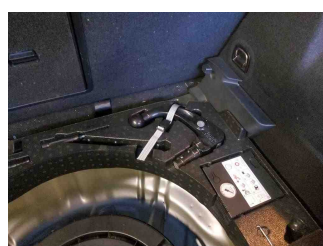

Equipment - Anhängerkupplung

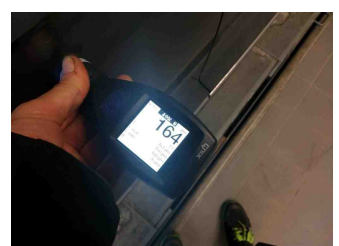


Lackstärke Tür hinten rechts

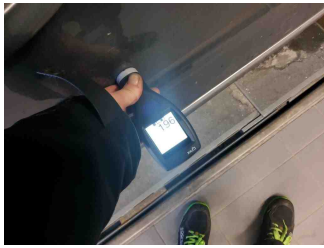


Lackstärke Tür vorne rechts




Lackstärke Seitenwand hinten
rechts

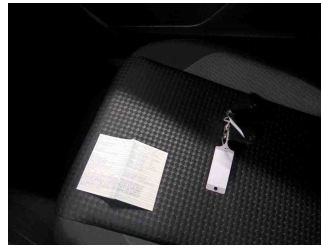

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

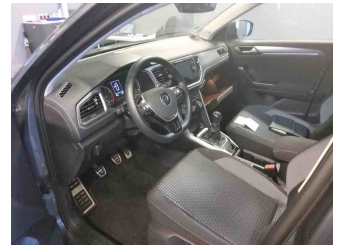


Innenraum - vorne

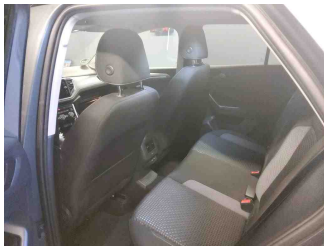

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit


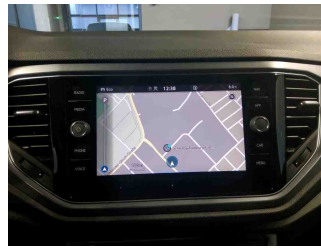


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

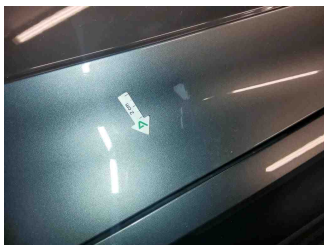
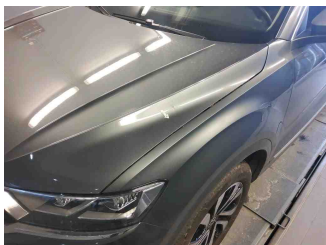


2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair

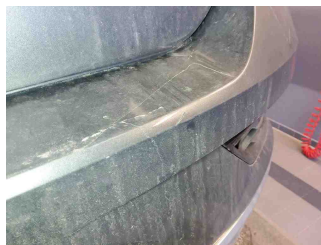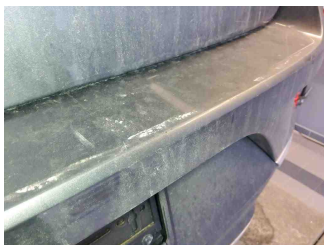

4 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

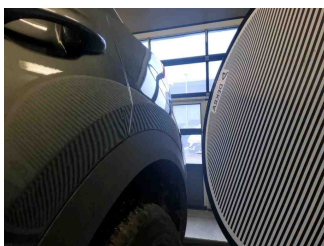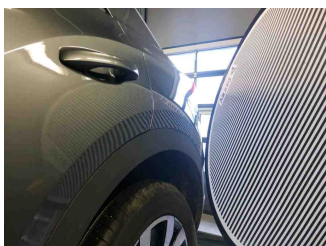

5 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

