

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	425359/3/26-9570	Data raportu	18-03-2026
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	16-03-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/17961/26/02/27	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0LBD8EK4H8020169
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.6 CDTI Enjoy
Numer rejestracyjny	WD9409L
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/81 kW
Stan licznika	146 603 km
Data 1. rej./rok prod.	14-12-2016/2016
Data nast. bad. techn.	23-04-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy
Skrzynia biegów	metalizowany
	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP + TCS, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Przyciski sterowania na kierownicy, Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat, Relingi dachowe, czarne, Spoiler tylny, System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Alarm, pakiet, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Fotel Ergonomiczny Kierowcy i Pasażera

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GT RADIAL, WINTER PRO 2	205/55 16 91H	5,0 mm
	lewe	GT RADIAL, WINTER PRO 2	205/55 16 91H	5,5 mm
tylna	prawe	GT RADIAL, WINTER PRO 2	205/55 16 91H	5,5 mm
	lewe	GT RADIAL, WINTER PRO 2	205/55 16 91H	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Okładzina zderzaka przedniego	łuszczenie powłoki lakierowej	NA	0.5
2	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
3	Poszycie drzwi przednich L	rysa/odprysk, inneWady lakiernicze	NA	
4	Błotnik tylny L	zarysowanie, inneWady lakiernicze	NA	1
5	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
6	Poszycie drzwi przednich R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
7	Poszycie drzwi tylnych L	rysa/odprysk		
8	Poszycie drzwi tylnych R	wgniecenie/odkształcenie		
9	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
10	Kołpak koła przód R	rysa/odprysk		
11	Kołpak koła tył R	rysa/odprysk		
12	Listwa tapicerki drzwi L	łuszczenie powłoki lakierowej		
13	Listwa tapicerki drzwi R	łuszczenie powłoki lakierowej		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

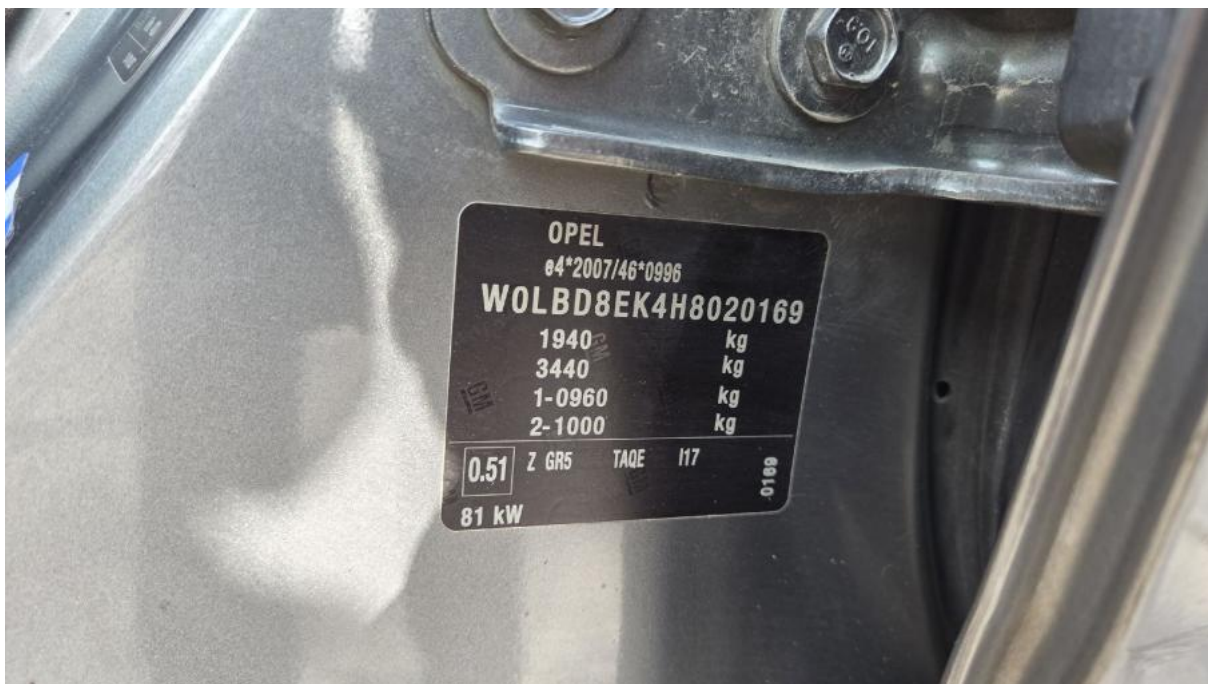

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

The image displays a Polish vehicle registration book (MOT) for a Mercedes-Benz car. The document includes technical details such as engine power (64 kW) and emission standards (Euro 6). It also features multiple inspection stamps from various stations (SKP, NEL) dated from 2019 to 2024. Two keys are placed over the right page of the MOT; they are black with silver accents and prominently display the Mercedes-Benz star emblem.

Dow. Rej. Str.2 i klucze




Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

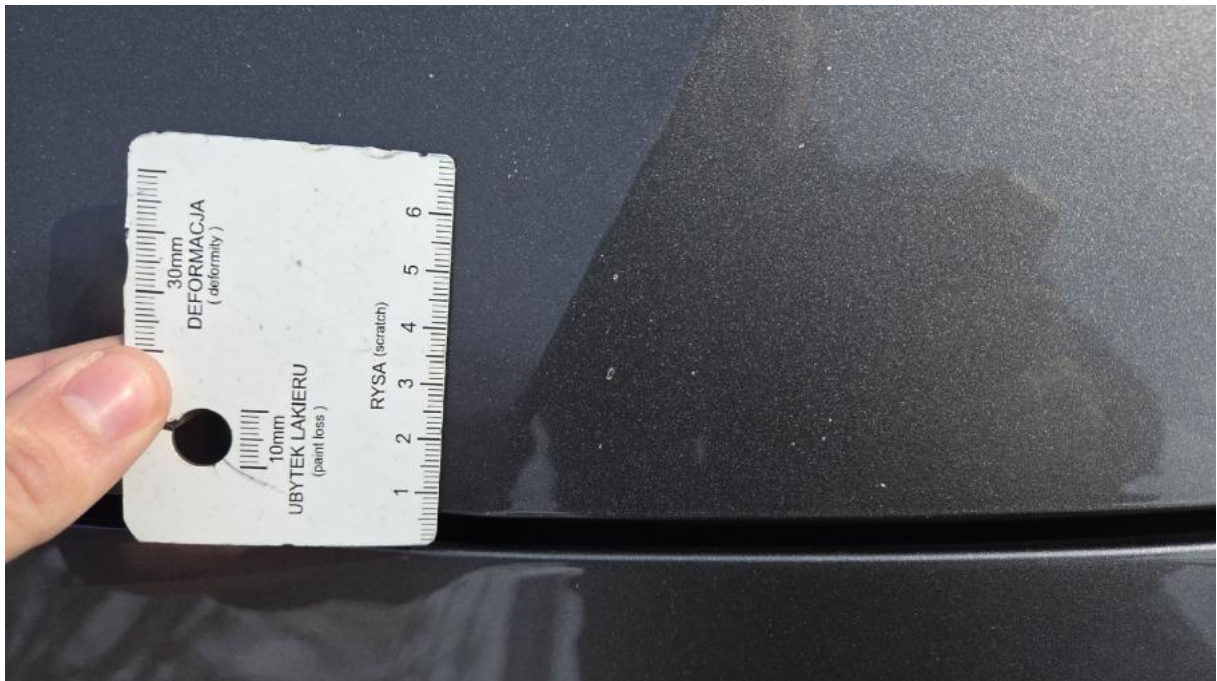

Fot. 32

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

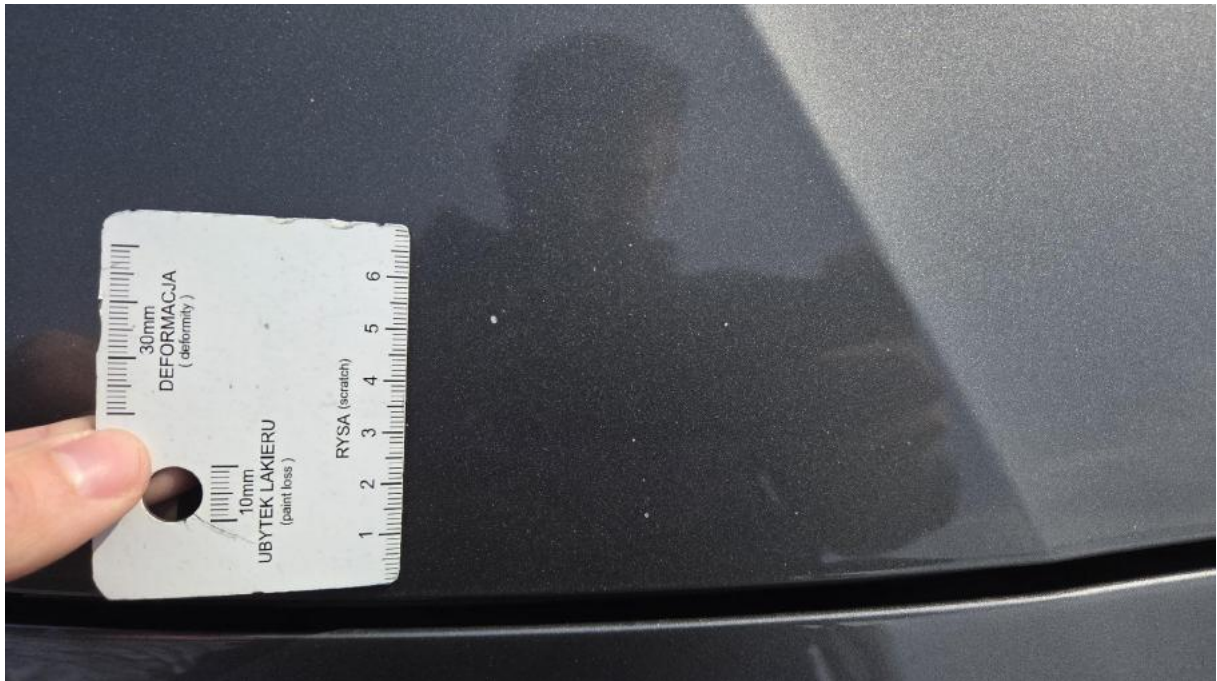

Fot. 33

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Kółpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 2



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49


Kołpak tylny P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

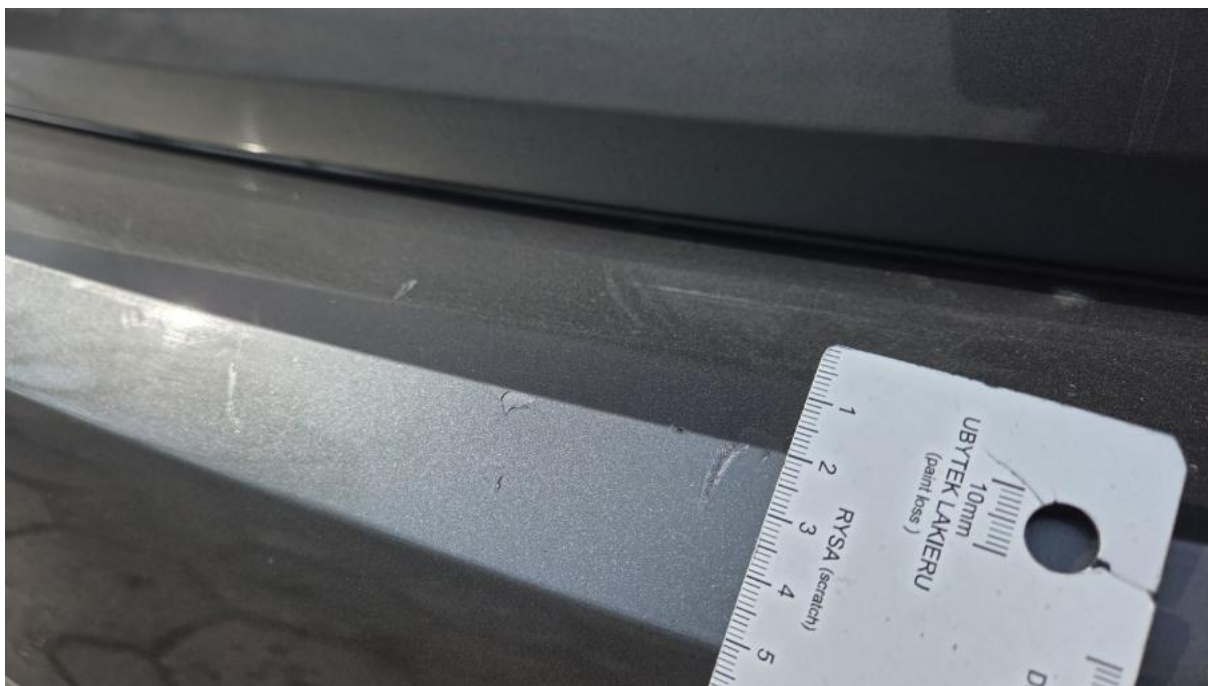

Fot. 51

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

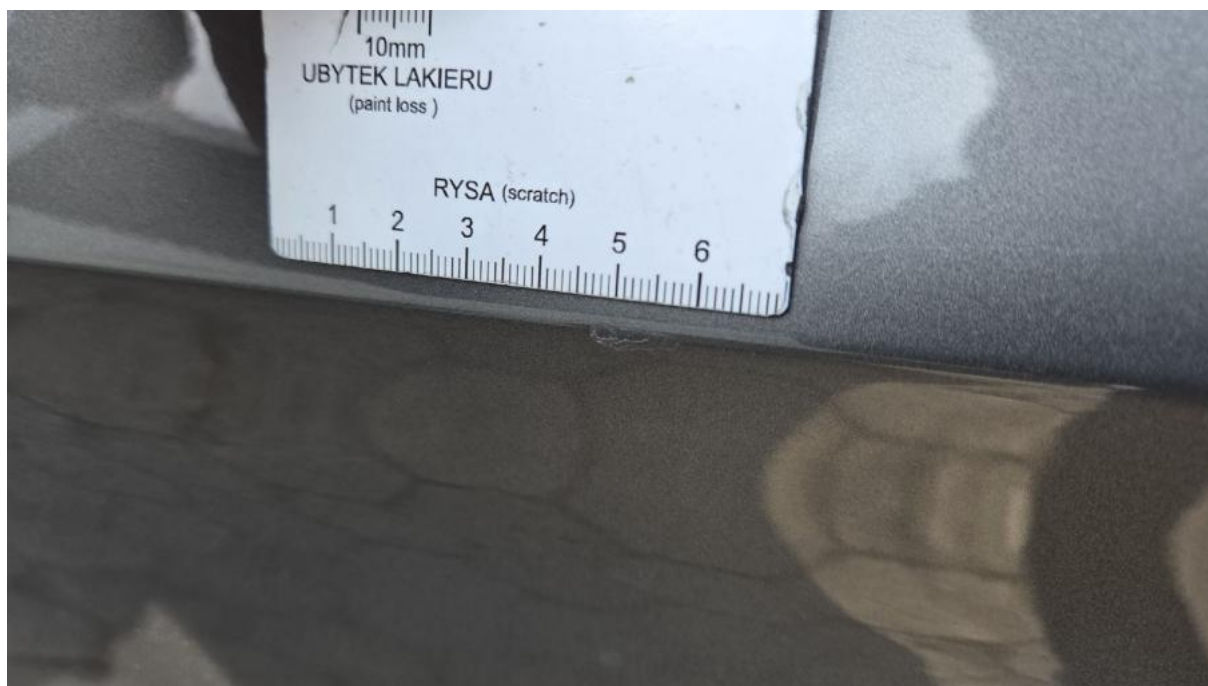

Fot. 55


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

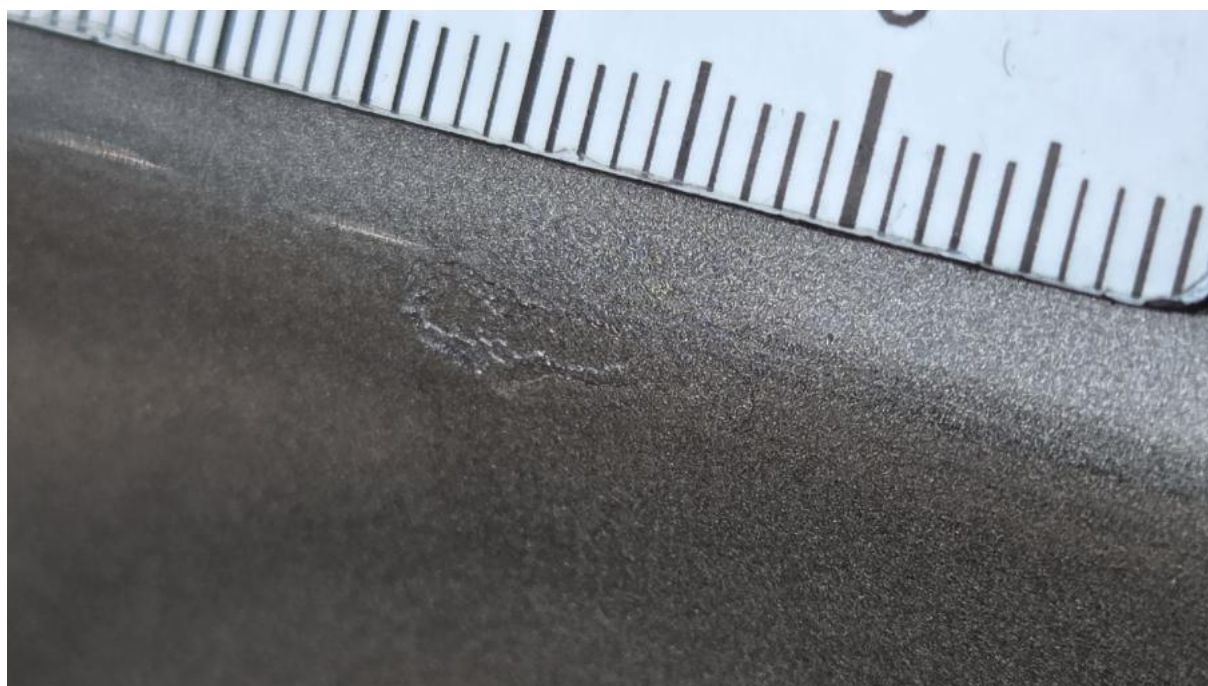

Fot. 56


Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

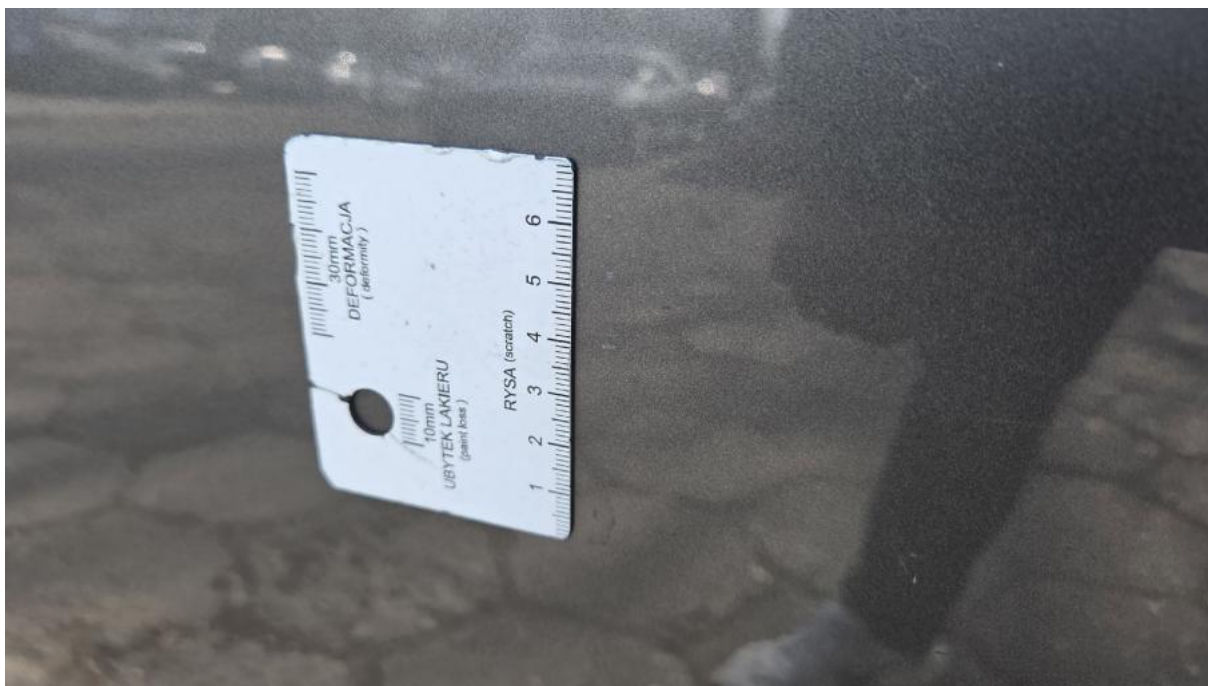

Fot. 57

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

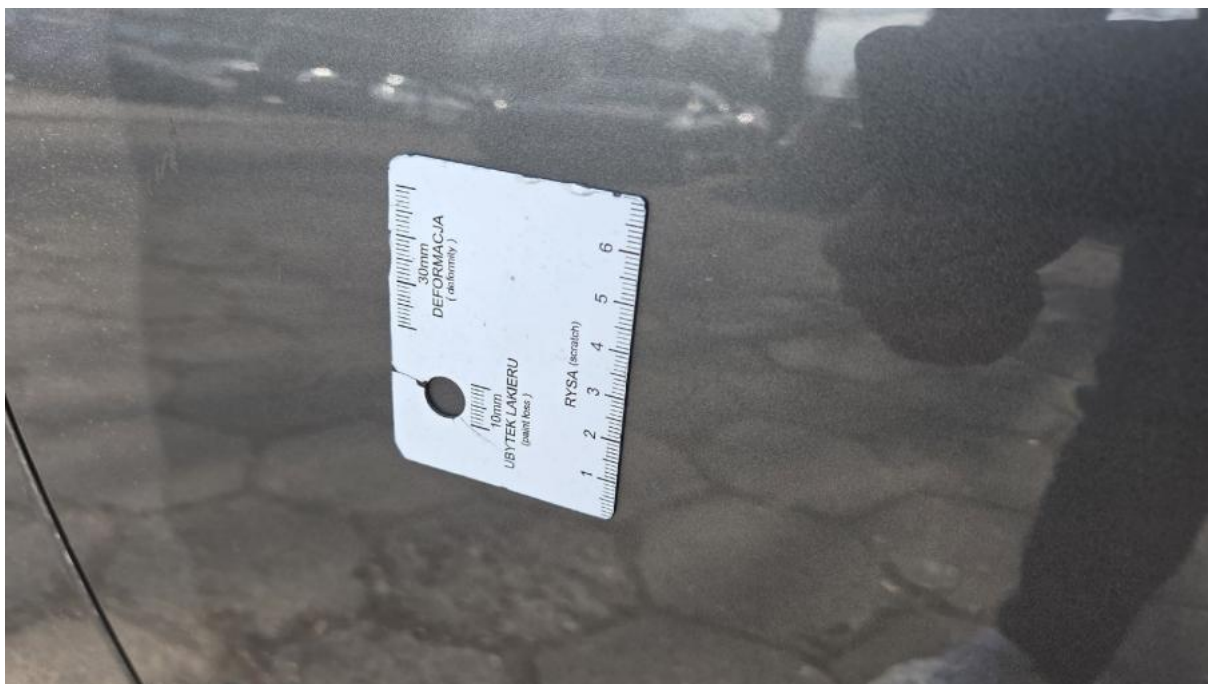

Fot. 58

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1



Fot. 60

Tapicerka drzwi przednich P - Inne 1