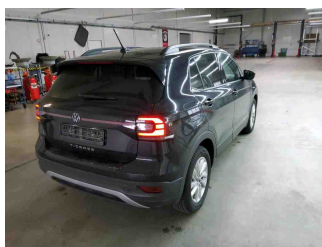
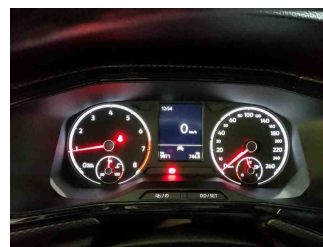


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002332261
Besichtigt am: 23.02.2026 13:18
Berichts-Nr: 10100525
FIN: WVGZZZC17PY151494

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Cross
HSN / TSN:	0603 / CJG
Erstzulassungsdatum:	14.11.2023
Laufleistung:	9.971 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Grau/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	96 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

2 Lautsprecher	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Einton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gepannstabilisierung
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
4 Leichtmetallräder "Belmont" 6 J x 16	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
4 Türen	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GC-
5-Gang-Schaltgetriebe	Federbereich 24 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fensterheber elektrisch
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fernlichtassistent "Light Assist"
Abgasnorm EU6 AP	Fertigungsablauf Pamplona
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Frontantrieb
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Antenne für FM-Empfang	Fußgänger- und Radfahrererkennung
App-Connect	Fußhebelwerk "Standard"
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Ganzjahresreifen 205/60 R 16
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Gehobene Ausstattung
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumbeleuchtung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Ausstattungsanpassung	Geschwindigkeitsbegrenzer
Batterie 320A (49Ah)	Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Handbremshebelgriff in Leder
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Handschuhfachklappe, mit Leuchte
Berganfahrassistent	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachse "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und 2 hinten
Dachhimmel	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachreling schwarz	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung hinten, Schlechtwegeausführung	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	Kategorie 0
Dekoreinlagen "Pineapple" für Instrumententafel	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Digitaler Radioempfang DAB+	Keine Aktionsausführung
Drehstromgenerator 140 A	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
 Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung

Leuchtweitenregulierung

Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtregulierung "Light Assist"

Linkslenker

Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox, 2 USB-Ladebuchsen hinten

Modul Boden hinten Ausführung 1

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Plus"

Multifunktionsanzeige "Plus" anstelle Digital Cockpit

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn

Normalsitze vorn

Notbremsassistent "Front Assist"

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Alu/Chrom-Paket

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Folienbeklebung

Ohne Innenleuchte im Fußraum

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Navigationsgerät

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Überföhrungsausrüstung

Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Dichtungen außen

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Radio "Composition"

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückleuchten in LED-Technik (außer Blinkleuchte und Rückfahrcheinwerfer)

Rücksitzbank ungeteilt, verschiebbar, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar

Schaltgetriebe MQ200

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schublade unter dem rechten Vordersitz

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste und -lamelle

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typrüfstand Deutschland
Überhang hinten, kurz
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Version Standard
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterpaket
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln
Zierleisten schwarz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorderseite	Unfallschaden	Prüfen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.372,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.372,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	152,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	276,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	302,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZC17PY151494

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

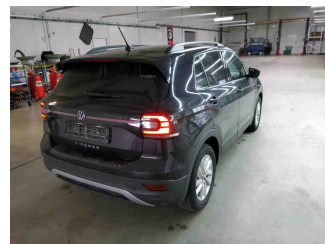


Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

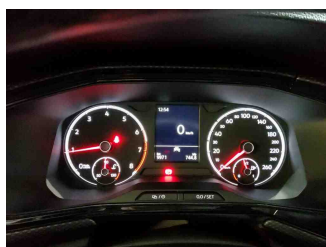

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links

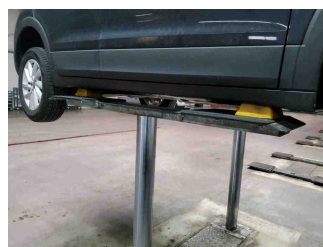


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

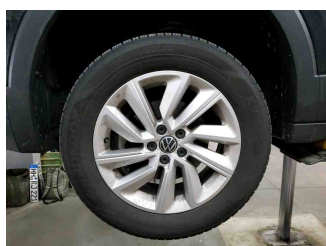

Räder - Rad montiert vorne links

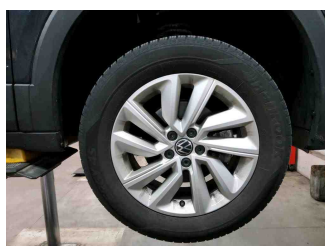

Räder - Rad montiert vorne rechts

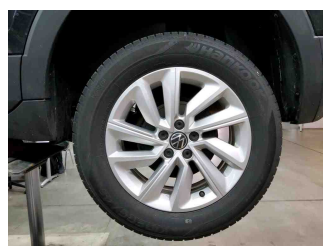


Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole

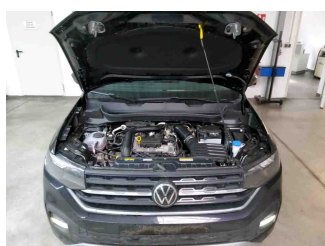


Fahrzeug - Motorraum offen

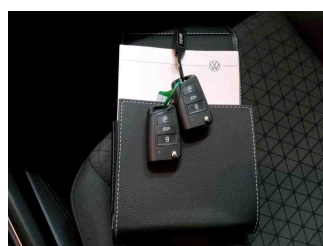

Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

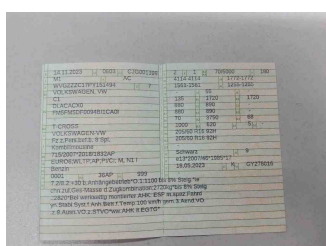

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Dach




Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Kotflügel vorne links




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

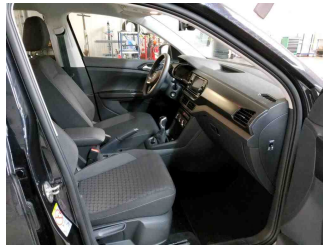


Innenraum - vorne

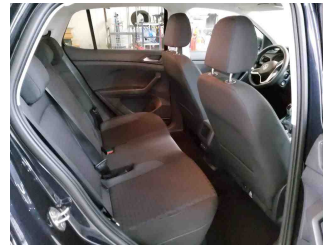

Innenraum - hinten

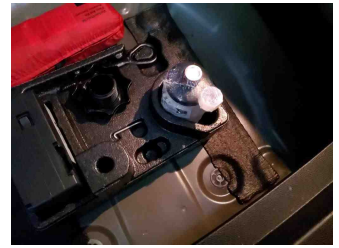

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

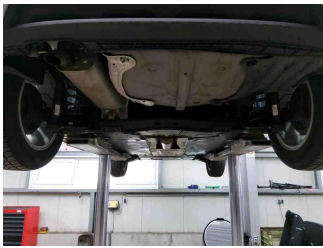

Unterbodenscan






Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorderseite - Unfallschaden - Prüfen	
Kommentar	Frontschaden ,Schadenkalkulation als Bild anbei .

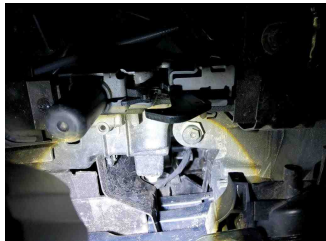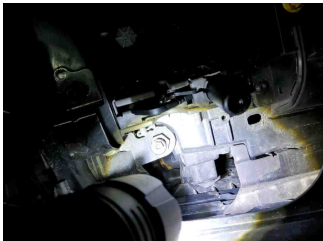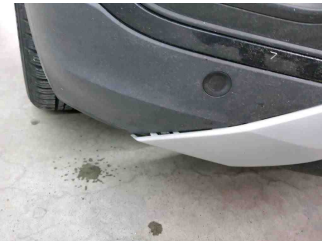

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)
--

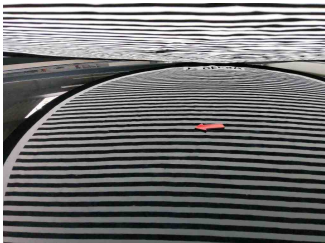

» Reparaturkosten-Kalkulation

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorderseite - Unfallschaden - Prüfen



<https://www4.macadam.eu/picture/b160f16c-32e0-4c52-b32a-dc26eb21c8f7.pdf?boundingBoxes=true>