

WWZZZ3CZFE004493

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	274.943 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	64 Tag(e)
Typ/Modell	PASSAT	HU (Abgelesen aus ZBI)	09/2027
Fahrgestellnummer	WWZZZ3CZFE004493	Leistung / Hubraum	103 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	01.07.2014	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	05/2024, 258.526 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer
2	Motor	Motor (Öldruck) - elektrischer Fehler - Diagnose durchführen
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair
5	Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag
7	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
8	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Außenspiegel links	Spiegelgehäuse - gebrochen / gerissen - erneuern
10	Fahrzeugdach	Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen
11	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
12	Karosserie	Karosserie (Flugrost) - Lackmangel - aufbereiten
13	Fahrzeugdach	Dach - Steinschlag
14	Sitz vorn	Sitzkastenverkleidung links - lose - instandsetzen
15	Interieur	Innenraum - Kratzer

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Türkante - Kratzer - kein Abzug
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
3	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden
2	Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91H	Continental	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	205/55 R16 91H	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	215/55 R16 97W	Michelin	Sommerreifen	6	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	PASSAT	Laufleistung (abgelesen)	274.943 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZFE004493	Erstzulassung	01.07.2014

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	131 µm
2	Dachholm links	122 µm
3	Dachholm rechts	140 µm
4	Heckklappe/-tür	123 µm
5	Kotflügel links	147 µm
6	Kotflügel rechts	134 µm
7	Motorhaube	149 µm
8	Schweller links	91 µm
9	Schweller rechts	96 µm
10	Seitenwand links	148 µm
11	Seitenwand rechts	143 µm
12	Tür hinten links	193 µm
13	Tür hinten rechts	156 µm
14	Tür vorne links	143 µm
15	Tür vorne rechts	142 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne

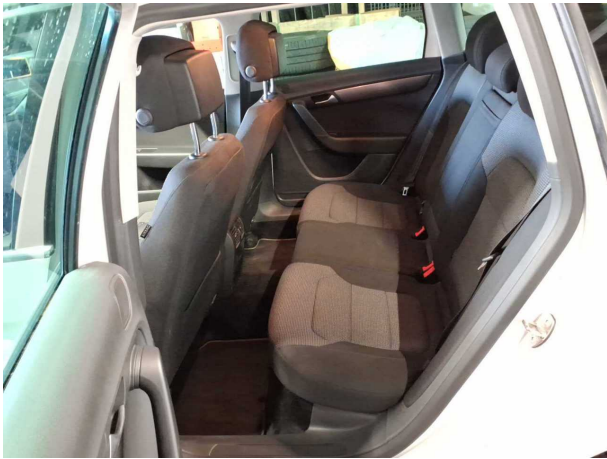


Abbildung 7: Innenraum hinten

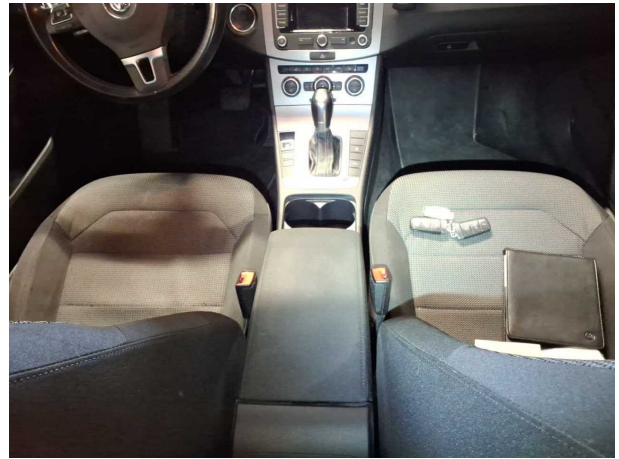


Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel

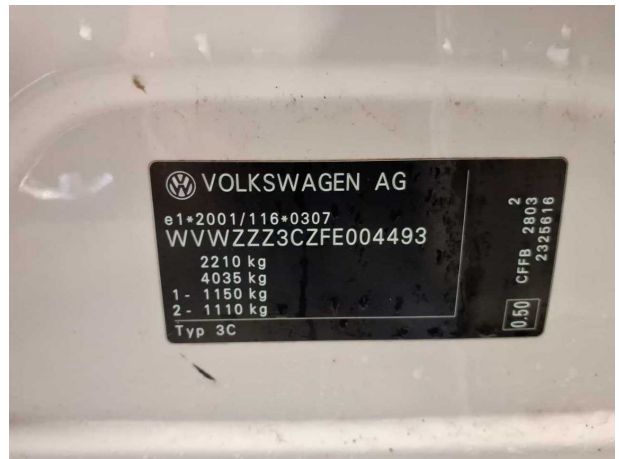


Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment

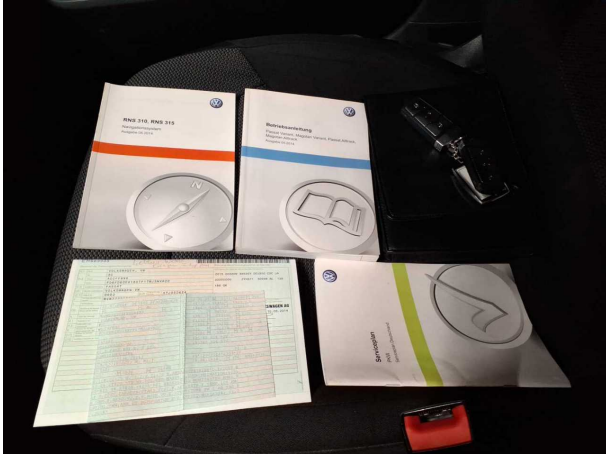


Abbildung 13: Dokumente

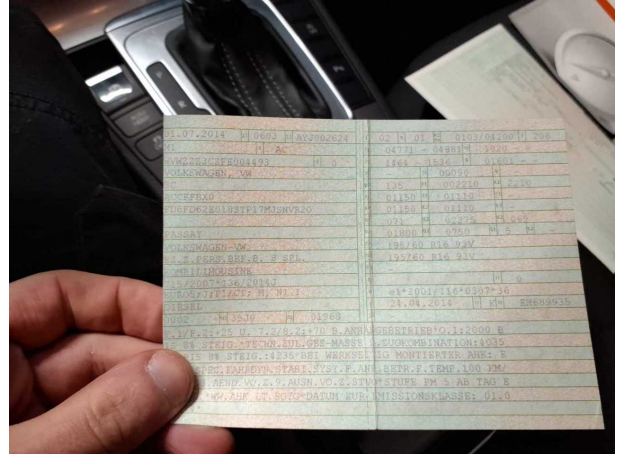


Abbildung 14: Dokumente

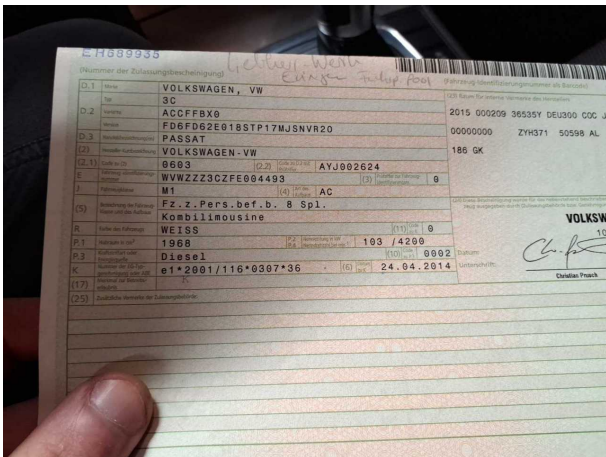


Abbildung 15: Dokumente

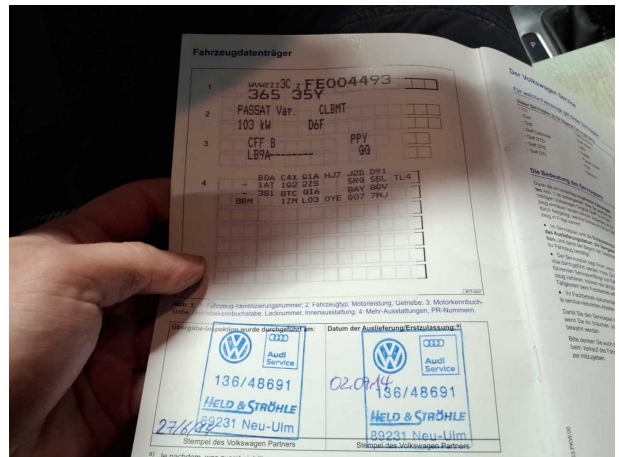


Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Dokumente

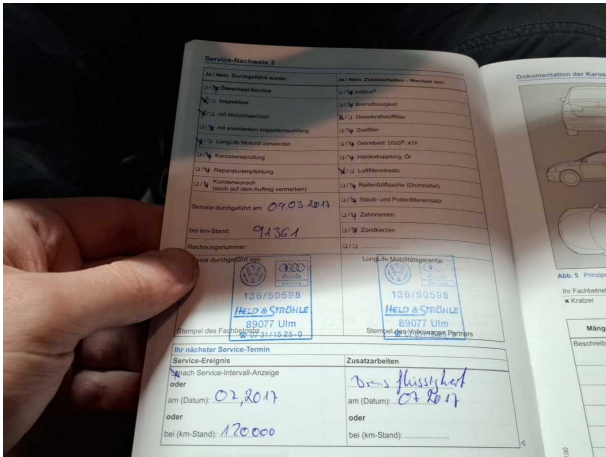


Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Dokumente

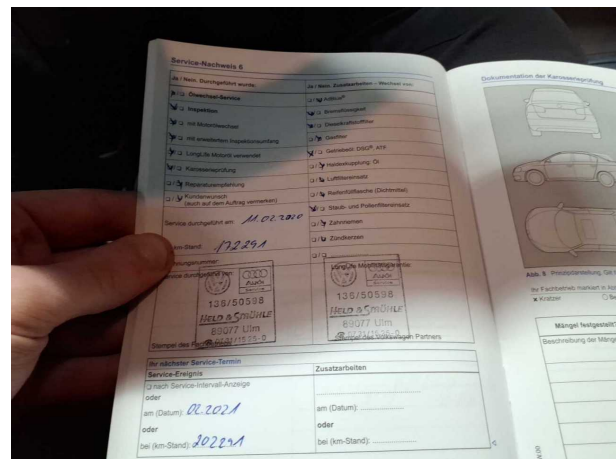


Abbildung 22: Dokumente



Abbildung 23: Dokumente

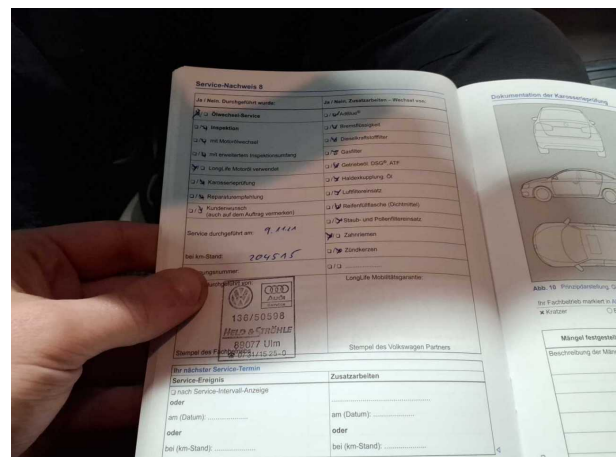


Abbildung 24: Dokumente



Abbildung 31: Montierte Bereifung



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges

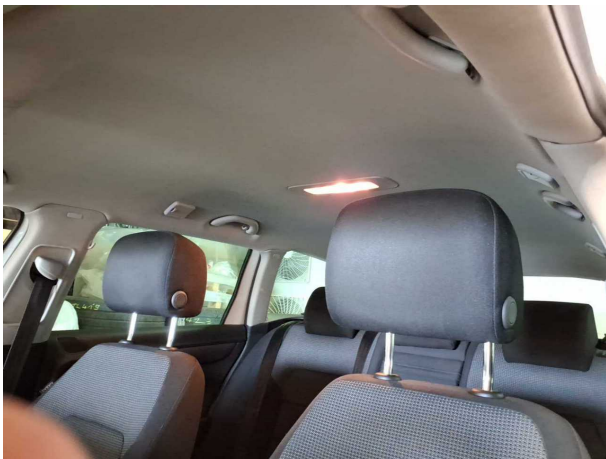


Abbildung 39: Sonstiges

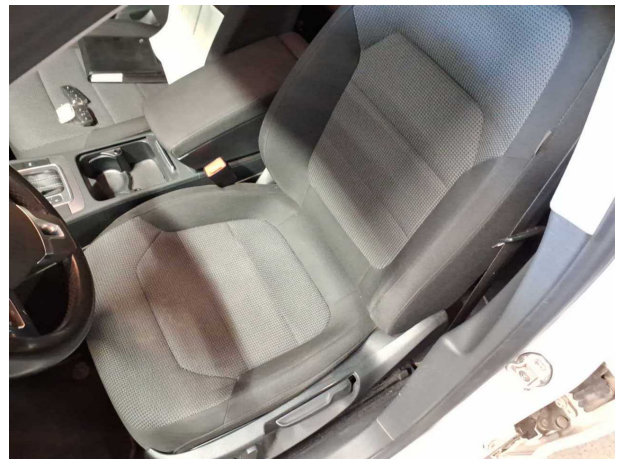


Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges

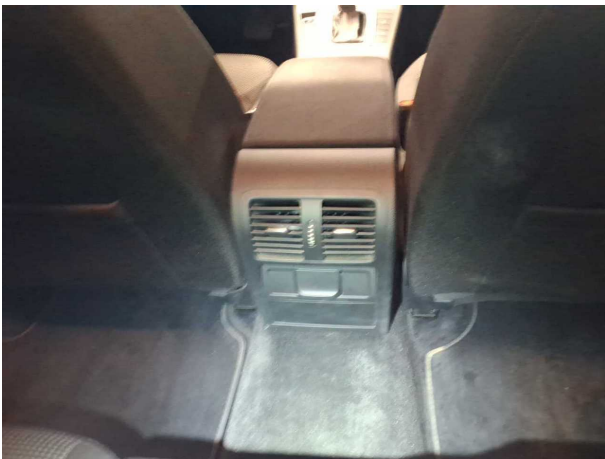


Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links -
Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts
- Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts -
Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts
- Kratzer - Smart Repair

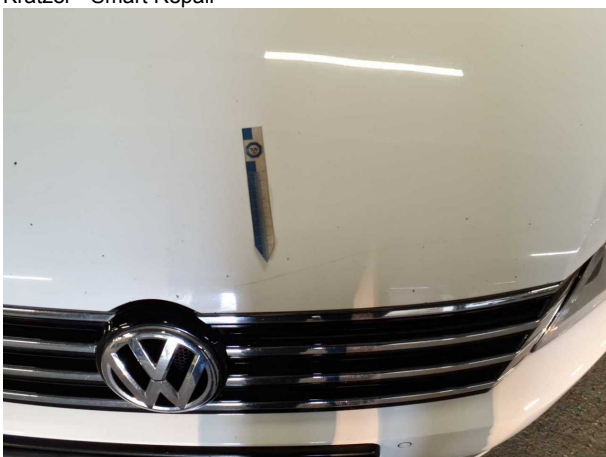

Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / versch...
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt /
verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / versch...
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt /
verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / versch...
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn
(Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Komplett...
Vorderwagen) - Steinschlag




Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn
(Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Komplett...
Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn
(Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag

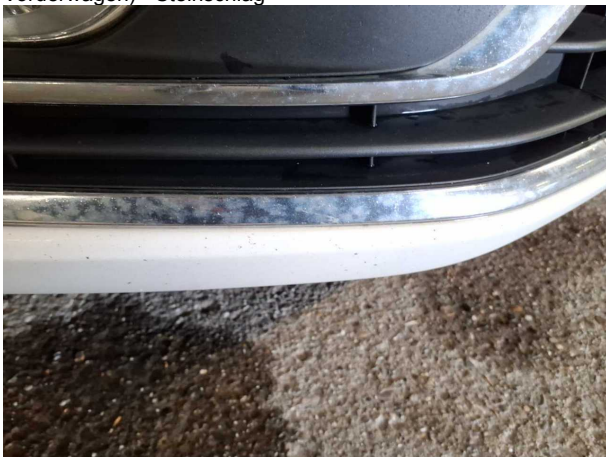

Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Komplett...
Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn
(Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Komplett...
Vorderwagen) - Steinschlag




Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn
(Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Komplett...
Vorderwagen) - Steinschlag




Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) -
sanft instandsetzen

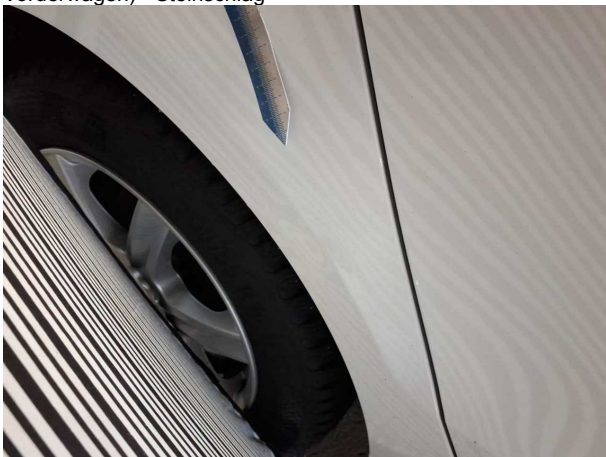

Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) -
sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) -
sanft instandsetzen

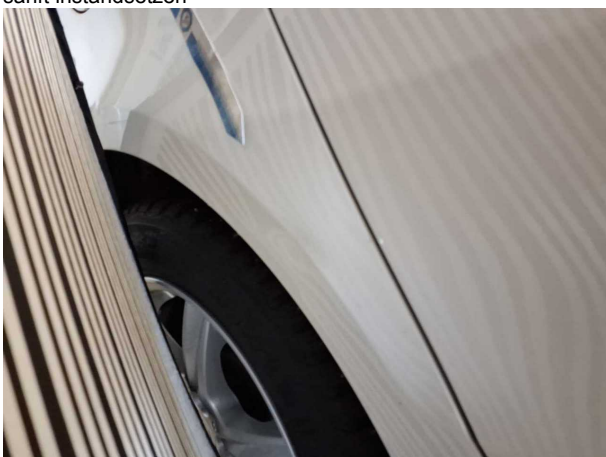

Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) -
sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) -
sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - gebrochen / gerissen - erneuern

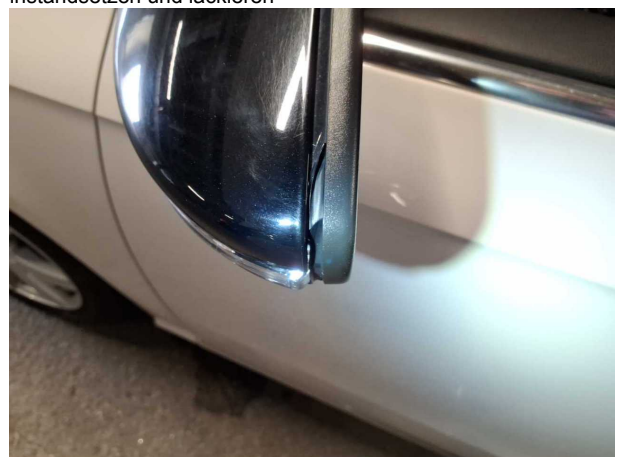

Beschädigung #9: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #9: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n... sanft instandsetzen




Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

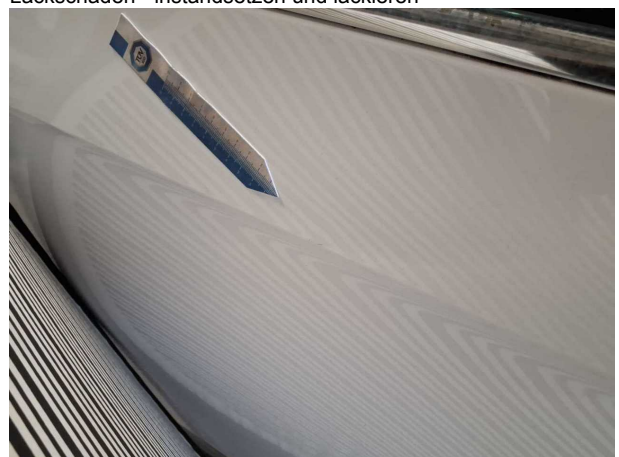

Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Karosserie: Karosserie (Flugrost) - Lackmangel - aufbereiten



Beschädigung #12: Karosserie: Karosserie (Flugrost) - Lackmangel - aufbereiten



Beschädigung #12: Karosserie: Karosserie (Flugrost) - Lackmangel - aufbereiten



Beschädigung #12: Karosserie: Karosserie (Flugrost) - Lackmangel - aufbereiten



Beschädigung #12: Karosserie: Karosserie (Flugrost) - Lackmangel - aufbereiten



Beschädigung #12: Karosserie: Karosserie (Flugrost) - Lackmangel - aufbereiten



Beschädigung #12: Karosserie: Karosserie (Flugrost) - Lackmangel - aufbereiten



Beschädigung #12: Karosserie: Karosserie (Flugrost) - Lackmangel - aufbereiten



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach - Steinschlag



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach - Steinschlag



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach - Steinschlag



Beschädigung #14: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung links - lose - instandsetzen



Beschädigung #14: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung links - lose - instandsetzen




Beschädigung #15: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #15: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #15: Interieur: Innenraum - Kratzer

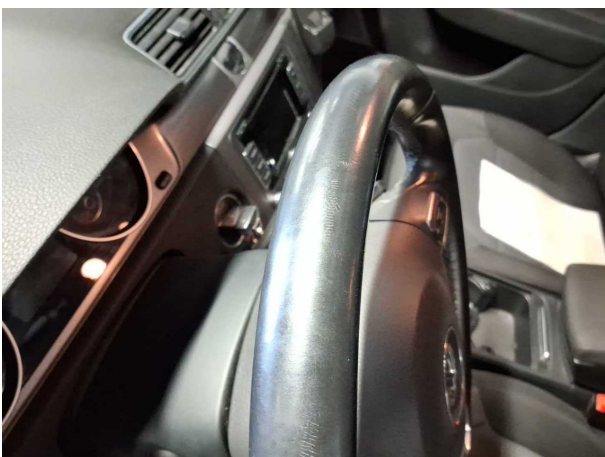

Beschädigung #15: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #15: Interieur: Innenraum - Kratzer

Nacklackierungsfotos



Nacklackierung 1: Tür hinten links



Nacklackierung 1: Tür hinten links