

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218868/3/26-11401	Data raportu	01-04-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	24-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/24042/26/03/18	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA PŁ.

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>W0V0XEP68J4399128</b>
Marka, model	OPEL Corsa E Hatchback 14-19
Typ, wersja	Corsa 1.4 LPG Enjoy
Numer rejestracyjny	SK393NS
Silnik (rodz./poj./moc)	G/1398 ccm/66 kW
Stan licznika	148 508 km
Data 1. rej./rok prod.	14-09-2018/2018
Data nast. bad. techn.	15-09-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



### Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik niskiego ciśnienia w oponach, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby przednie, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie komfortowe, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, obudowy i wsporniki w kolorze nadwozia, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, Tapicerka materiałowa Spot, Układ wspomagania ruszania na pochyłościach, Wspomaganie hamowania awaryjnego, Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne, tryb City, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny pomiędzy zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Środkowy słupek oklejony folią w kolorze czarnym, Światła do jazdy dziennej, Lakier metalik, Lampki do czytania z przodu, Lusterka boczne regulowane ele. i ogrze., obudowy lusterek w kolorze nadwozia wsporniki czarne, Radio R 3.0 BT z CD, Bluetooth oraz wejściami Aux-In i USB, Sterowanie radiem z kierownicy

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KLEBER, KRISALP HP3	185/65 15 92T	5,0 mm
	lewe	KLEBER, KRISALP HP3	185/65 15 92T	5,0 mm
tylna	prawe	KLEBER, KRISALP HP3	185/65 18 92T	6,5 mm
	lewe	KLEBER, KRISALP HP3	185/65 15 92T	6,5 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 200
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 300

### Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.2

2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Próg L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
6	Poszycie słupka środkowego L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
7	Poszycie słupka środkowego R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
8	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
10	Próg R	rysa/odprysk		
11	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 26**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 28**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 29**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa




**Fot. 30**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

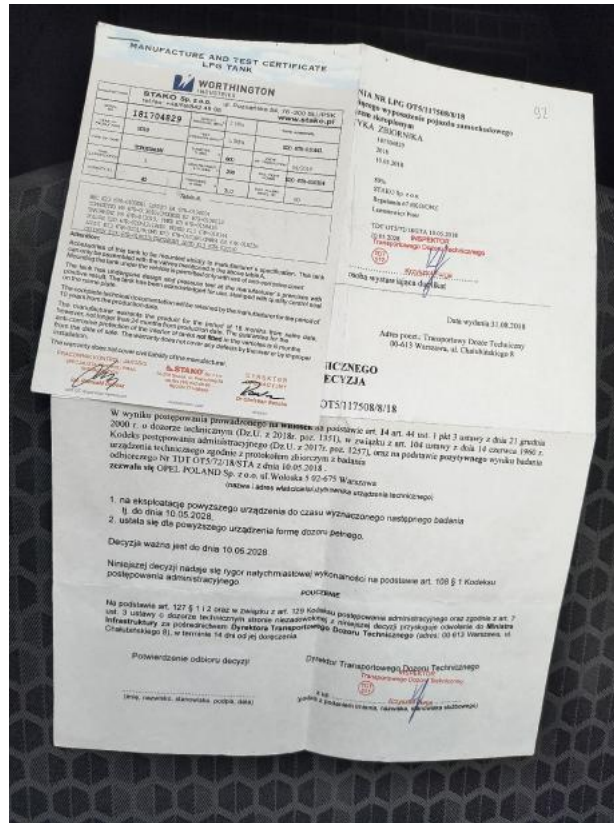


Fot. 33  
Dokumentacja instalacji gazowej

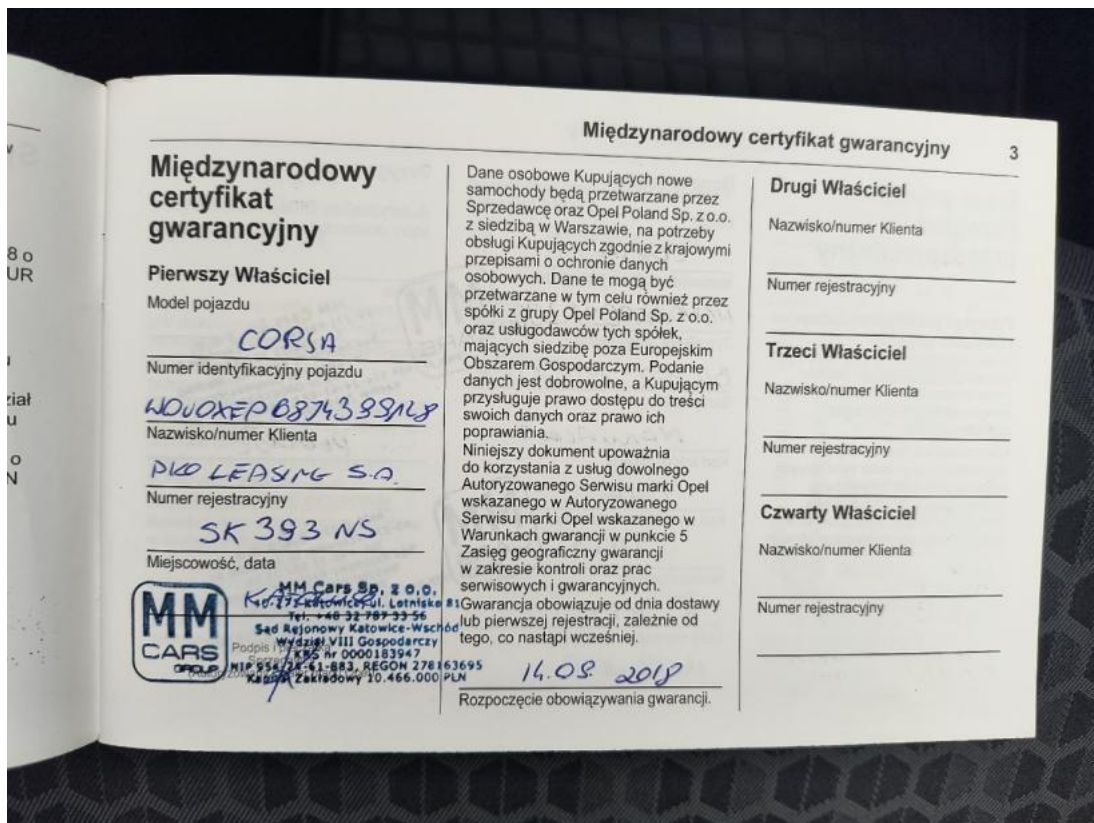


Fot. 34  
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

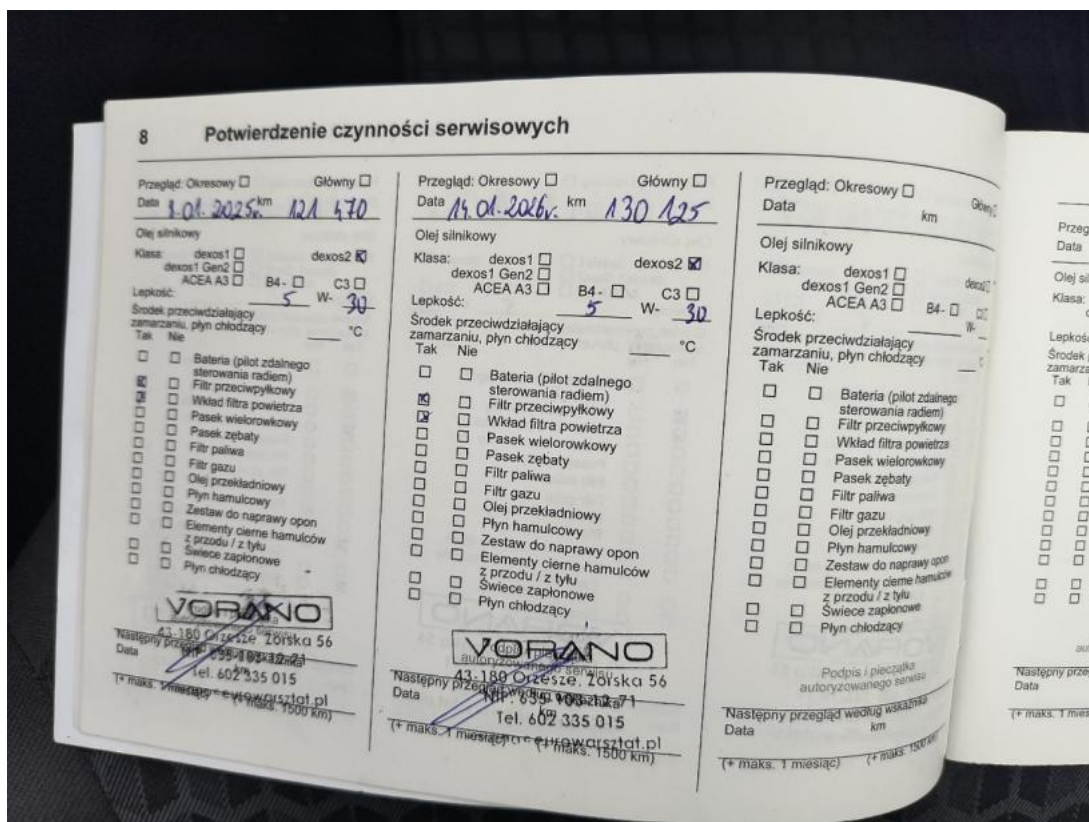

**Fot. 35**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd

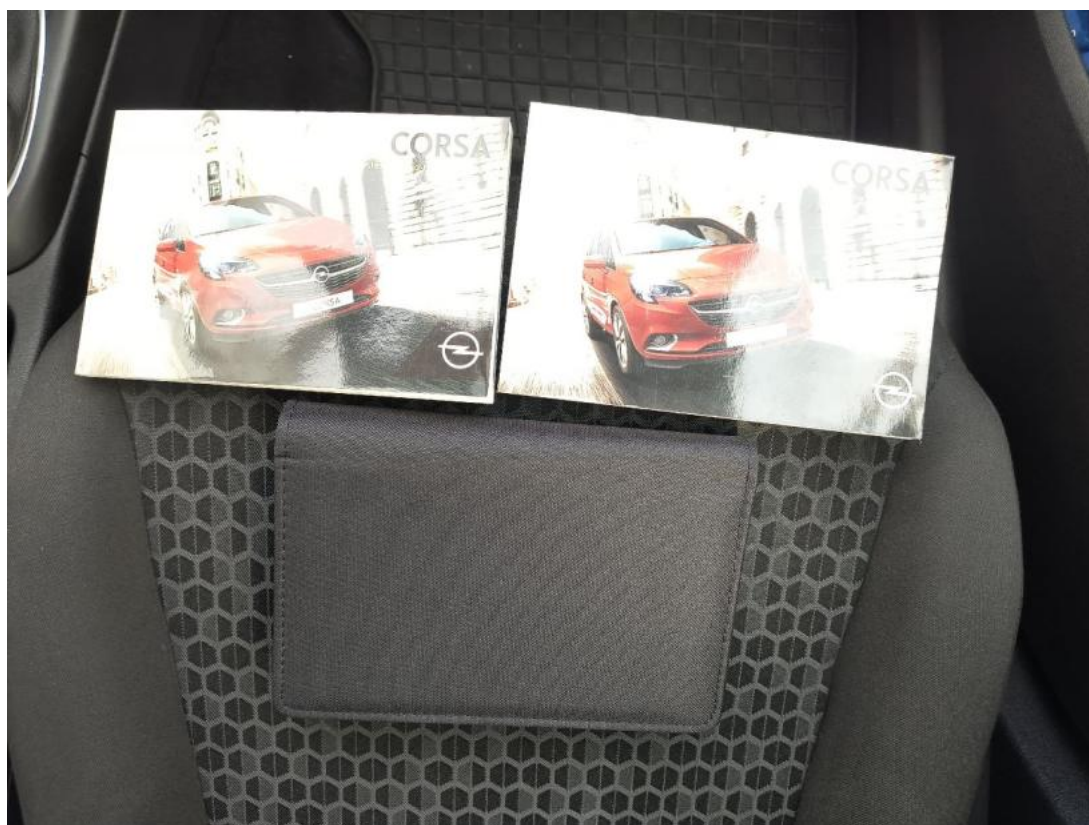

**Fot. 36**  
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
Zestaw naprawy koła



**Fot. 38**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 40**  
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 42**

Kołpak przedni P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**  
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**  
Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**  
Próg P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48**  
Słupek środkowy P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**  
Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 50**  
Kołpak tylny P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52**

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Kołpak tylny P() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 54**

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**  
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 56**  
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**  
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 58**  
Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Próg L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 60**

Słupek środkowy L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 62**

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 64**

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 66**

Kołpak przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67**

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 68**

Kołpak przedni L - Pęknięcie/rozerwanie 1