

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218735/3/26-11401	Data raportu	20-03-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	18-03-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/11618/26/02/12	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>ZFA3120000JC82211</b>
Marka, model	FIAT 500 15-24
Typ, wersja	500 1.2 Lounge EU6d
Numer rejestracyjny	PY31980
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1242 ccm/51 kW
Stan licznika	86 052 km
Data 1. rej./rok prod.	13-11-2019/2019
Data nast. bad. techn.	30-12-2026
Nadwozie	hatchback 3/4
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



### Wyposażenie pojazdu

ABS + EBD, Airbag 7 sztuk: poduszki powietrzne czołowe, przednie boczne, kurtynowe, Airbag kolan kierowcy, BAS - Brake Assist System, Chromowana końcówka rury wydechowej, Chromowane wstawki na gałce zmiany biegów, Czujnik ciśnienia powietrza w oponach TPMS, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, ESC (zawiera ASR, MSR, HBA i Hill Holder), ESS - system sygnalizacji nagłego hamowania, Elektrycznie sterowane szyby przednie + zamek centralny, Felgi aluminiowe 15 z ogumieniem 185/55, wzór 14-ramienny (74B), Funkcja Android Auto, Apple CarPlay, GSI - Gear Shift Indicator, Gniazdo 12V, Immobilizer, Kierownica skórzana ze sterowaniem radia Uconnect, Kierownica z regulacją wysokości, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy z systemem My Car, Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk, Listwy chromowane na zderzakach przednim i tylnym, Listwy chromowane pod linią szyb bocznych, Lusterka boczne sterowane elektrycznie w kolorze nadwozia, Ogranicznik prędkości, Radio Uconnect z 7-calowym dotykowym ekranem (bez CD) z portem USB oraz Bluetooth, Reflektory przednie z funkcją Follow Me Home, System Stop & Start, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylna kanapa dzielona z regulowanymi zagłówkami, Uchwyt dla pasażera, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Usługi Uconnect LIVE, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw naprawczy do kół Fix&Go, Zestaw wskaźników analogowy z ekranem komputera pokładowego, Światła do jazdy dziennej (DRL) w technologii LED, Głośniki 2 z tyłu, Kit Lounge (chrom el. dol. cz. zderzaka przed., górna część fotela pokryta skórą ekologiczną), Lakier metalizowany, Niebieski Dipinto Di Blu, Listwy boczne lakierowane + plakietka Logo 500, Listwy progowe chromowane, Lusterka boczne - chromowana obudowa, Wyświetlacz 7-calowy TFT - elektroniczny wyświetlacz zegarów i komputera pokładowego

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BARUM, POLARIS 5	185/55 15 82T	6,5 mm
	lewe	BARUM, POLARIS 5	185/55 15 82T	8,0 mm
tylna	prawe	BARUM, POLARIS 5	185/55 15 82T	8,5 mm
	lewe	BARUM, POLARIS 5	185/55 15 82T	8,0 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 2000

**Stwierdzone uszkodzenia**

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka tylnego	połamana(y)	WY	1.1
2	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Próg L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
5	Próg R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
6	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
7	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
8	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
9	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył




**Fot. 28**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

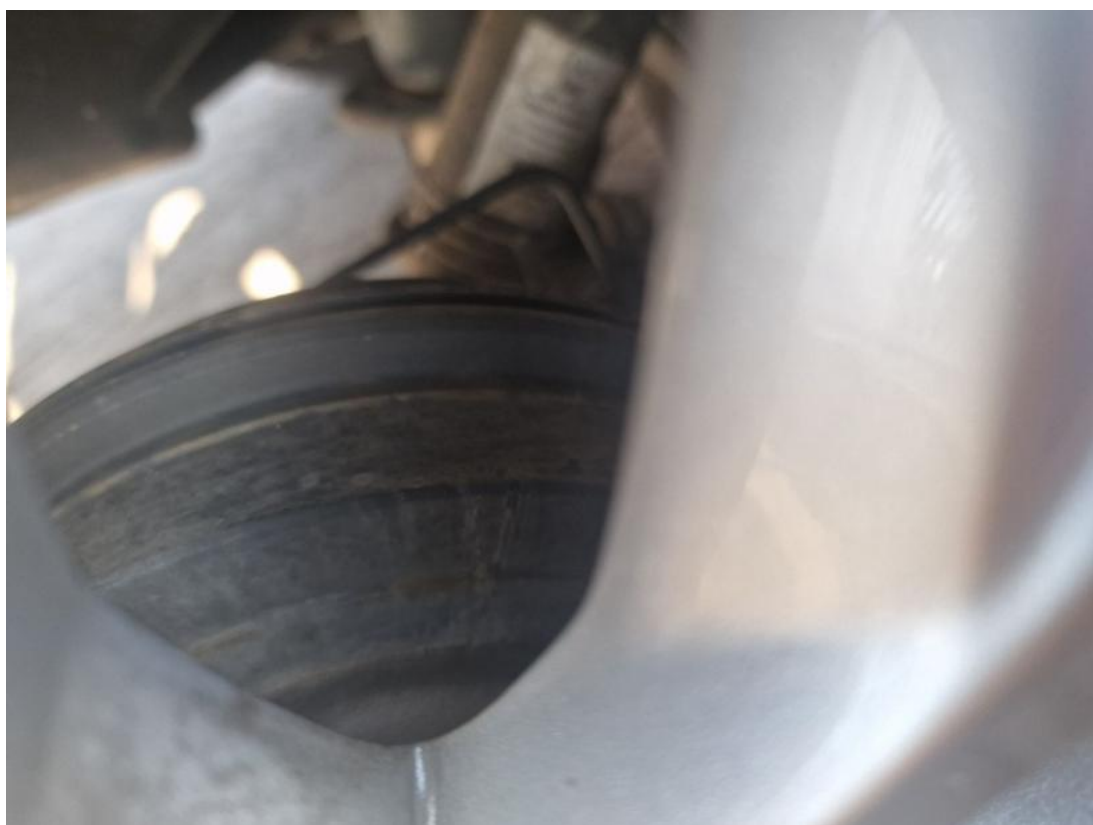

**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 34**  
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Zestaw naprawczy koła



**Fot. 36**  
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**  
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**  
Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**  
Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**  
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**  
Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 46**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 48**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 50**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



**Fot. 52**

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**  
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 54**  
Zderzak tylny - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 56**

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 58**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 60**

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1