

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09276/1/26-15201	Data raportu	14-01-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Brzostowski (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	09-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/97990/25/12/11	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>VWVZZZAUZJP543508</b>
Marka, model	VOLKSWAGEN Golf VII Varia...
Typ, wersja	Golf VII 1.6 TDI BMT Comfortline
Numer rejestracyjny	WE466SS
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/85 kW
Stan licznika	151 008 km
Data 1. rej./rok prod.	08-03-2018/2017
Data nast. bad. techn.	01-04-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



### Wyposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Asystent podjazdu i zjazdu, Czujnik ciśnienia w oponach, ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania, Elementy dekoracyjne wnętrza - New Brushed Dark Metal, Felgi aluminiowe 16 Toronto z ogumieniem 205/55, Fotele przednie z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, komfortowe, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji, Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze i dźwignia zmiany biegów w skórze, Klimatyzacja półautomatyczna Climatic, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Konsola środkowa Polar Night Black, Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe, Lakier uni, Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe), Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Odblokowywanie oparcia kanapy tylnej z bagażnika, Podłoga w bagażniku, podwójna z dodatkowymi przegródkami z lewej i prawej strony, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Radio CD/MP3 Composition Colour z 6,5 calowym kolorowym ekranem dotykowym + 4 głośniki/SD/AUX, Relingi dachowe - czarne, Schówek w konsoli dachowej - podwójny, zamykany, System Start/Stop, System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby elektrycznie podnoszone, przód i tył, Tapicerka materiałowa Zoom/Merlin, Tempomat z automat.regul.odległości -ACC(do210km/h ) i Front Assist (z funkcją awaryjnego hamowania), Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem, otworem i funkcją składania z bagażnika, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej, Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Lakier metalik, Pakiet business, Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania skrętu

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/55 R16 91V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/55 R16 91V	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/55 R16 91V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/55 R16 91V	5,0 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 500  $\mu\text{m}$ 

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [ $\mu\text{m}$ ]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

**Stwierdzone uszkodzenia**

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okiadzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	
2	Pokrywa przednia	odpryski lakieru	NA	
3	Okiadzina zderzaka tylnego	liczne, zarysowanie	NA	
4	Błotnik tylny R	odpryski lakieru	NA	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
6	Ośłona lusterka zewnętrznego L	zarysowanie		
7	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu




**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny

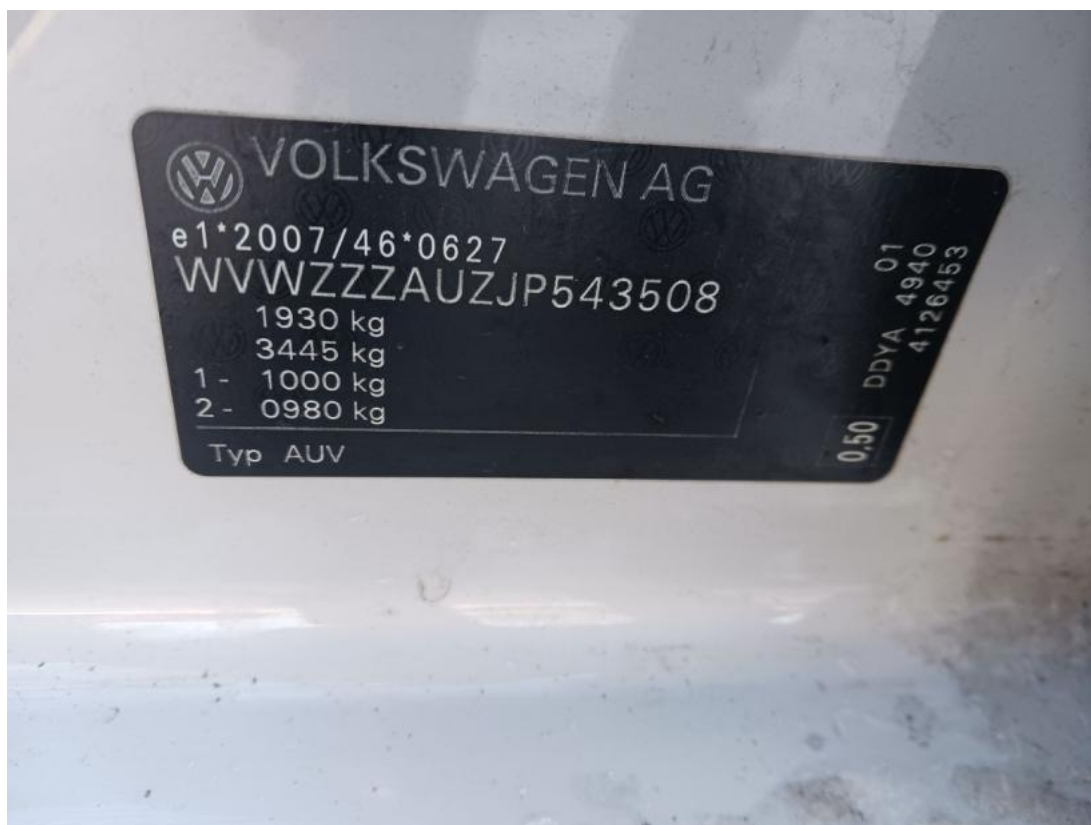


**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg

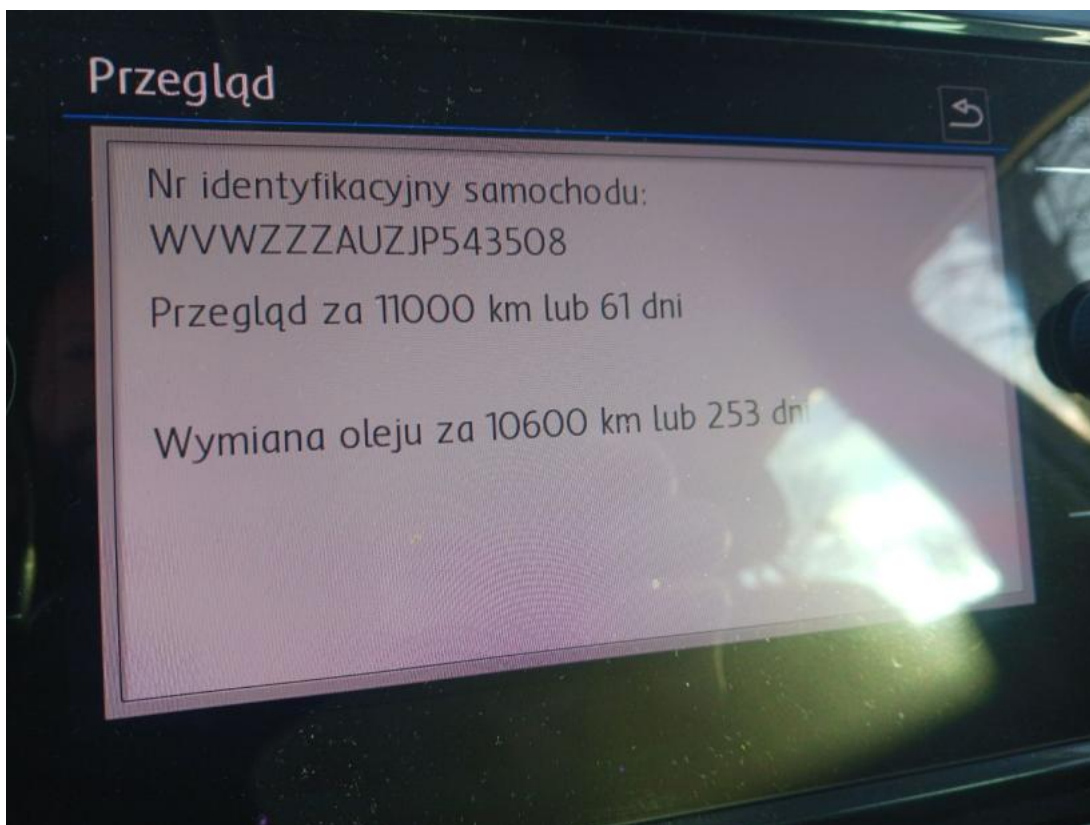

**Fot. 16**  
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy




**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Kierownica z lewej strony

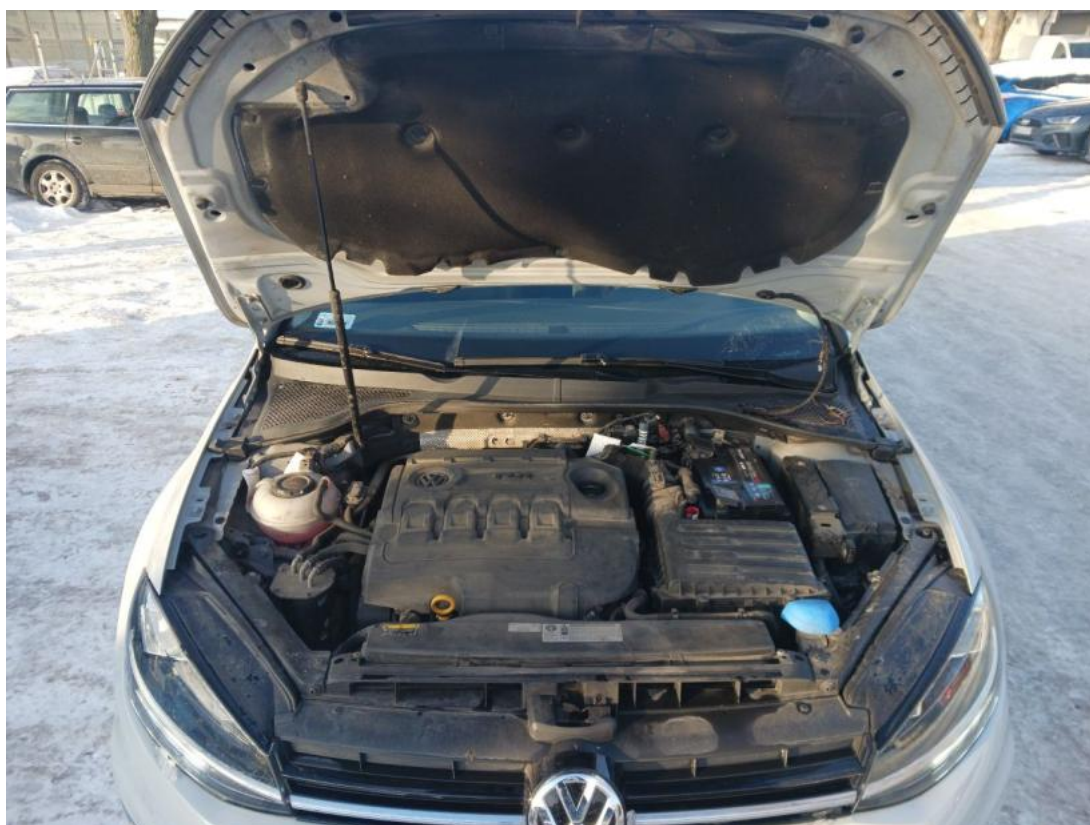

**Fot. 24**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Instrukcje



**Fot. 36**  
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 38**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



**Fot. 40**

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**  
Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**  
Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 2



**Fot. 48**

Zderzak tylny cz śr() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1