

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218922/4/26-11401	Data raportu	08-04-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	26-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/25791/26/03/23	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>NMTBA3BE20R049051</b>
Marka, model	TOYOTA Corolla Sedan 18-22
Typ, wersja	Corolla 1.5 Comfort
Numer rejestracyjny	WJ8332L
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1490 ccm/92 kW
Stan licznika	70 954 km
Data 1. rej./rok prod.	13-04-2023/2022
Data nast. bad. techn.	13-04-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



### Wyposażenie pojazdu

6 głośników, ABS, Antena dachowa Shark-Fin, Automatyczne światła drogowe, BA - system wspomagania hamowania, Czujnik zmiernych, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy (EPB), Elementy stylizacyjne zewnętrzne chromowane, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie z profilowanym podparciem bocznym, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home, Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Immobilizer, Interfejs Android Auto i Apple CarPlay, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Kieszon w oparciu fotela pasażera, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Listwa okienna chromowana, Lusterka boczne ogrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Miękkie materiały wykończeniowe, Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane, Nawiew wentylacji na tylną kanapę, Obrotomierz, Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB), Ogranicznik prędkości - automatyczny, Podsuflita jasna, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne kurtynowe, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Prędkościomierz analogowy, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Bluetooth, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System dodatkowego oświetlenia wnętrza diodami LED, System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 8 cali, System ostrzeżenia o niezamierzonej zmianie pasa z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC), System oświetlenia wnętrza, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Tapicerka materiałowa, Tempomat aktywny, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD), Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC, Wstawki chromowane we wnętrzu auta, Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami 4,2 cala, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła główne w technologii projektorowej, Światła przeciwmgielne LED, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Alarm

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DĘBICA, NAVIGATOR 3	205/55 16 94V	6,0 mm
	lewe	DĘBICA, NAVIGATOR 3	205/55 16 94V	6,0 mm
tylna	prawe	DĘBICA, NAVIGATOR 3	205/55 16 94V	6,5 mm
	lewe	DĘBICA, NAVIGATOR 3	205/55 16 94V	6,5 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

**Stwierdzone uszkodzenia**

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	WY	2.6
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	1.2
3	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
4	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
5	Pokrywa tylna	nieoryginalna naklejka	NA	0.3
6	Próg/Słupek środkowy (B) L	wgniecenie/odkształcenie		
7	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
8	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Koło zapasowe



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

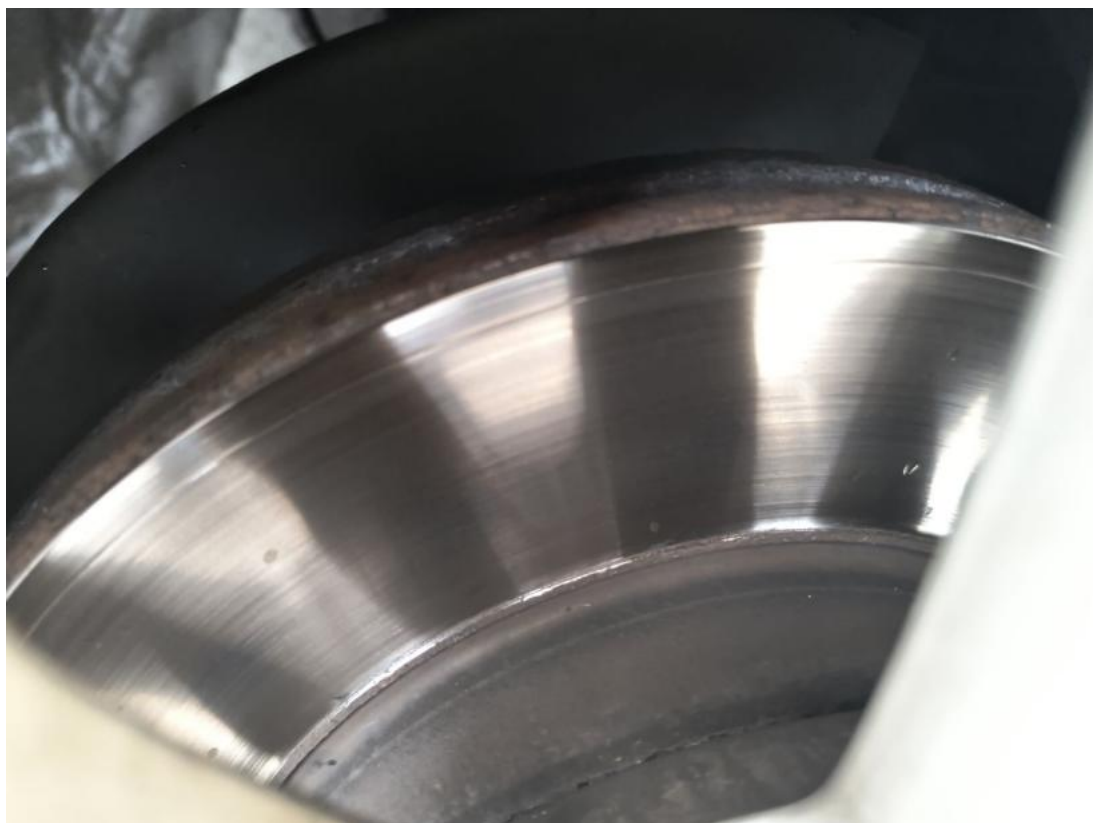

**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa




**Fot. 32**  
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 33**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze

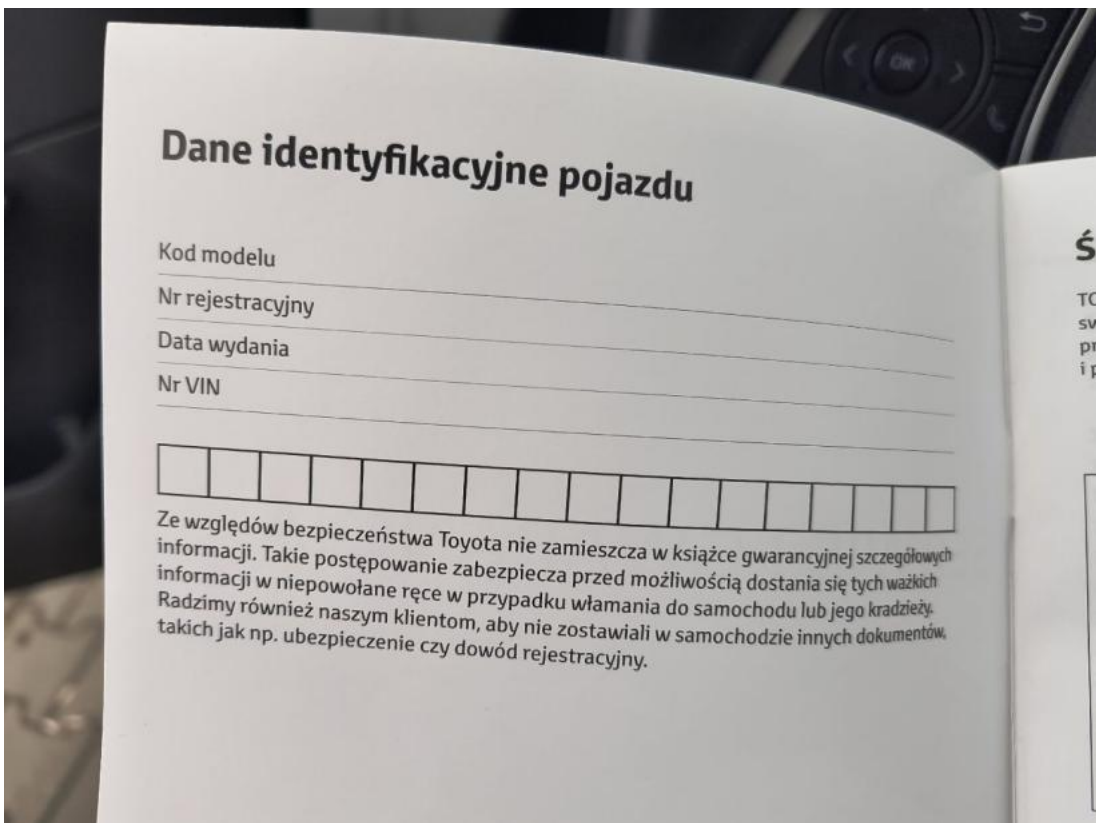


**Fot. 34**  
Książka serwisowa – dane

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

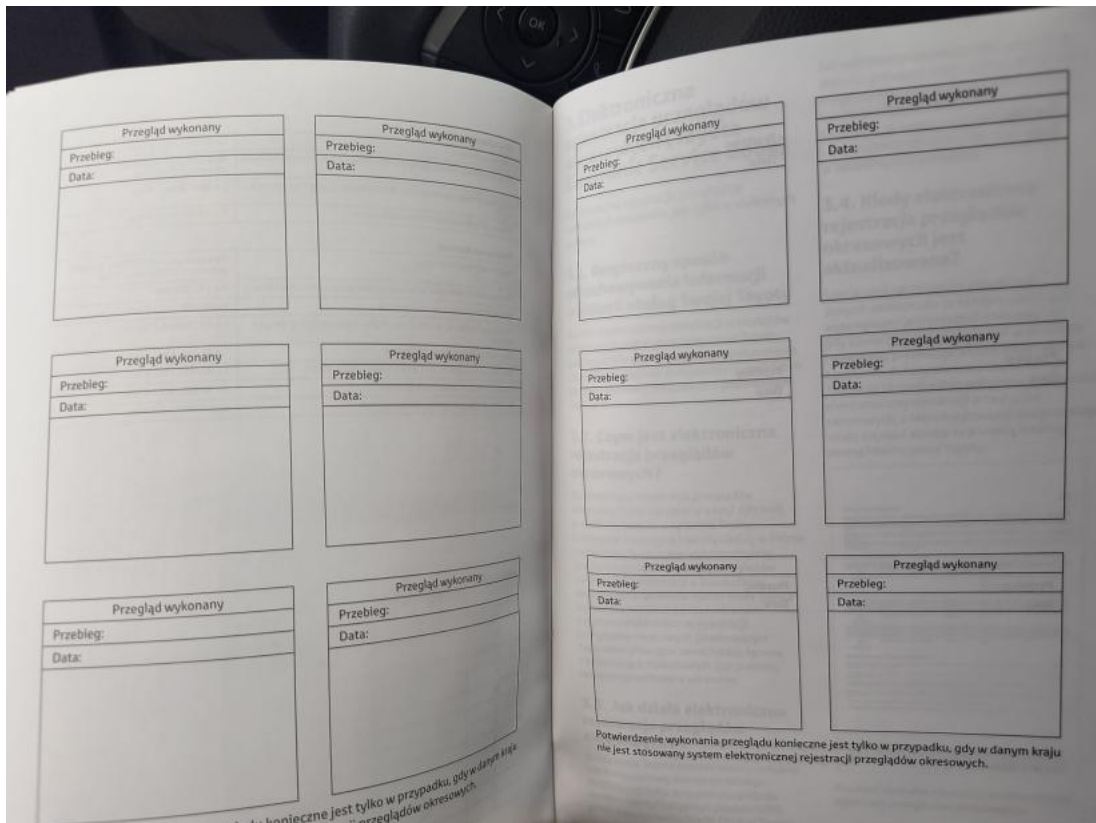

**Fot. 35**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd

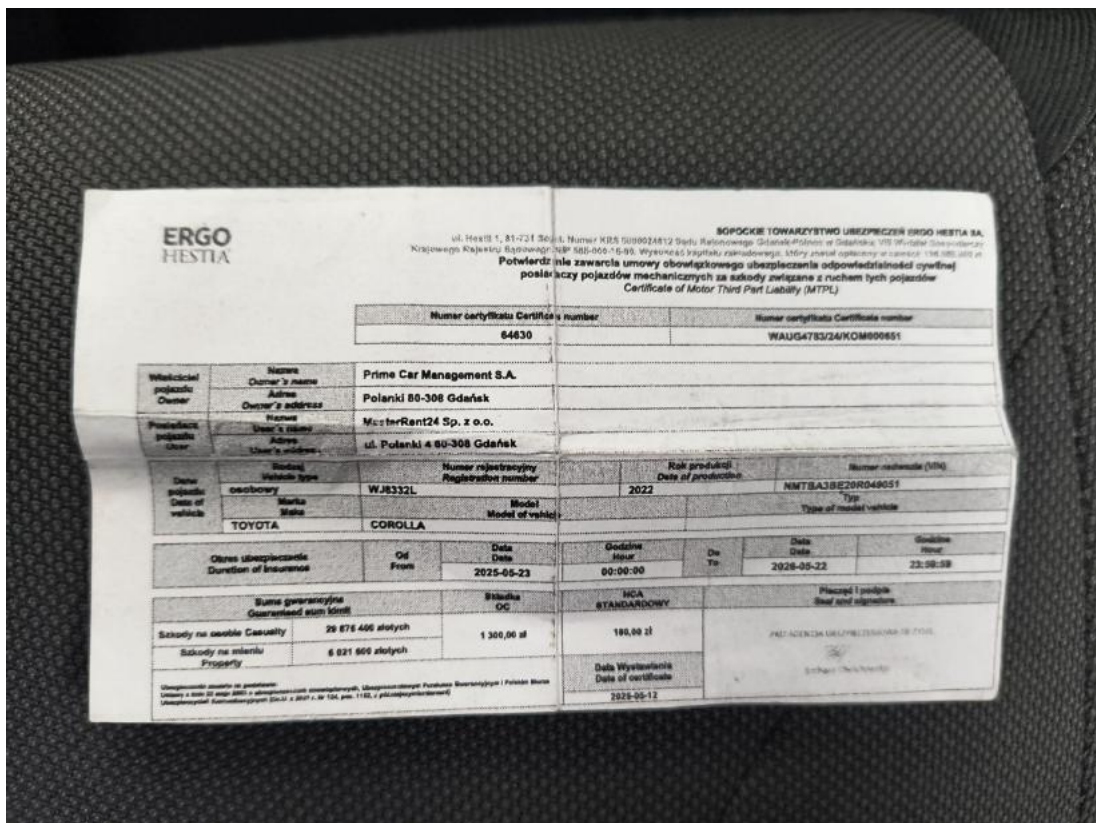

**Fot. 36**  
OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
Instrukcje



**Fot. 38**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 40**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**  
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 42**  
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**  
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**  
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**  
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 46**  
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 48**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 50**

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Pokrywy bagażnika - Inne 1



**Fot. 52**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 54**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



**Fot. 56**  
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 58**

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 60**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Podłokietnik środkowy przedni - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 62**

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 64**

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 66**

Podsufitka - Inne 1